

がけ崩れ災害実態について

(昭和53年～57年)

(資 料 編)

昭和58年 8 月

建設省河川局砂防部傾斜地保全課
建設省土木研究所急傾斜地崩壊研究室

Copyright © 1983 fiscal year by P.W.R.I

All rights reserved. No part of this book may be reproduced by any means, nor transmitted, nor translated into a machine language without the written permission of the Director of P.W.R.I.

この報告書は、土木研究所長の承認を得て刊行したものである。したがって、本報告書の全部又は一部の転載、複写は土木研究所長の承認を得ずしてこれを行ってはならない。

目 次

1. がけ崩れによる災害実態調査要領.....	1
2. がけ崩れの型.....	1 2
3. 調 査 表.....	2 1

1. がけ崩れによる災害実態調査要領

建設省河傾斃第2号

昭和 58 年 2 月 14 日

殿

建設省河川局砂防部

傾斜地保全課長

がけ崩れによる被害状況報告については、昭和45年8月25日付け建設省河砂発第75号「急傾斜地の崩壊等による被害状況報告の統一とその連絡体制等の整備について」により実施しているところであるが、災害の実態を更に詳細に把握し災害防止のための基礎資料としたいので、下記により調書を作成のうえ提出願いたい。

記

- | | | | |
|---------|---------------------------------------|------------------|--|
| 1. 調査対象 | 昭和53年 | 1月以降災害報告の対象となるもの | |
| | " 54 " | " | |
| | " 55 " | " | |
| | " 56 " | " | |
| | " 57 " | " | |
| 2. 調査内容 | 別紙のとおり | | |
| 3. 提出書類 | (1) 位置図(調査地区と雨量観測所の位置を記入する) | | |
| | (2) がけ崩れ災害の実態調査表(様式1……a……b) | 1部 | |
| | (3) がけ崩れ災害状況図 | 1部 | |
| | (4) 降雨状況表(様式2) | 1部 | |
| | (5) 崩壊状況、被害状況の写真を各1枚、手札以上とし、B4の台紙に貼る。 | | |
| 4. 提出期限 | 昭和57年4月末日必着 | | |

がけ崩れ災害の実態調査表

様式 1...a

年災 都都府県名

No	地 区 名	崩 壊 発 生 日 時	所 在 地	1 斜 面 の 種 類	2 斜 面 の 向 き	3 斜 面 の 型		4 斜 面 上 端		5 斜 面 下 端		6 斜 面 の 度 角		7 斜 面 の 高 さ (m)	8 地 質		9 地 被 物 の 状 態		10 崩 壊 の 型	11 崩 壊 の 規 模						12 崩 土 の 状 態	13 崩 壊 頭 部 の 位 置
						a 横 断 方 向	b 縦 断 方 向	a 状 態	b 利 用 状 況	a 状 態	b 傾 斜 角	a 平 均 傾 斜	b 崩 壊 頭 部 と の 傾 斜		a 表 層 (m)	b 基 岩	a 種 類	b 密 度		a 崩 壊 高 (m)	b 巾 (m)	c 深 (m)	d 斜 面 長 (m)	e 土 量 (m ³)	f 崩 土 の 到 達 距 離		
1	載 例	7-8-21		1	3	4	2	2	4	1	0°	40°	35°	(1.2)	2	5	2	5-(2)-1	28	30	15	32	200	45	3	2	
2																											
3																											
4																											
5																											
6																											

が け 崩 れ 災 害 の 実 態 調 査 表

様式 - 1 ... b

年災 都 道 府 県 名

No	14 過去の崩壊の有無		15 水の存否				16 崩壊の発生原因	17 降雨								18 保全対象人家戸数	19 人的被害		20 被災戸数			21 その他の被害	22 総点検との関連
	a 同一箇所	b 附近	a 地表水		b 湧水			a 連続発生時の雨 量	b 発生時の日雨量	c 24時間発生時の雨 量	d 発生時の雨量	e 最大時間発生時の雨 量	f 平均年雨量	g 既往最大日雨量	h 時間間最大雨量		a 死者	b 負傷者	a 全壊	b 半壊	c 一部破損		
			崩壊前	崩壊後	崩壊前	崩壊後																	
1																							
2																							
3																							
4																							
5																							
記	載	例																					
6	0	2 S-38.42	0	0	0	1	47.7 豪雨	280	85	48	20	35	1750	210	90	25	1	1	2	1	1	-	A

様式-2

降 雨 状 況 表

地区名

觀測所所在地

崩壊までの距離(直線)

(1) 日雨量表

[illegible]

(2) 時間雨量表

年 月 日 時	時 間 雨 量	年 月 日 時	時 間 雨 量	年 月 日 時	時 間 雨 量

別紙 - 1

記載要領

◎No. : 各年毎の一連番号をつける。

◎崩壊発生日時 : 月日時まで記入する。時間は 24 時間制を使用のこと。

1. 斜面の種類 : 自然がけ, 人工がけの区分を記入する。なお, 自然は 1, 人工は 2, その他は 9 を記入する。
2. 斜面の向き : N, NE, E, SE, S, SW, W, NW の 8 区分によって記入する。なお, N は 1, NE は 2, …, NW は 8 を記入する。


3. 斜面の型

- a. 横断方向 : 次の区分に従って該当する記号を記入する。


- (1) 大きな尾根部
- (2) 山腹の小さな尾根部




- (3) 大きな谷部

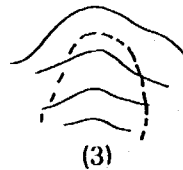


- (4) 山腹の小さな谷部

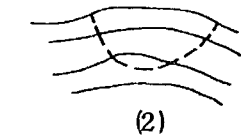

- (5) 平衡な山腹

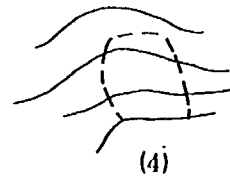

- (6) その他 (略図を記入のこと)

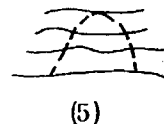

- b. 縦断方向 : 次の区分に従って該当する記号を記すること。

- (1) 上昇型 (凸型)



- (4) 複合型 (S型)

- (2) 下降型 (凹型)

- (5) " (逆S型)

- (3) 直線型


- (6) その他 (略図を書くこと)

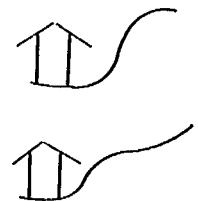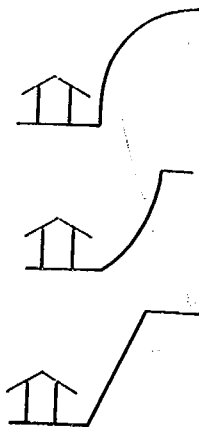

4. 斜面上端

a. 斜面上端の状態：次の区分に従って該当する記号を記入する。

(1) 尾 根

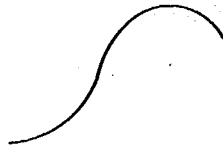

(3) 凹 地



(2) 台 地



(4) その他(略図をかくこと)


b. 利用状況

(1)水路又は沢 (2)道路 (3)池 沼 (4)家 (5)田 畑 (6)山 林 (7)その他


5. 斜面下端

a. 斜面下端の状態：がけ下から崩壊高(H)の2倍分の距離内の状態を次の区分に従い記入する。


(1) 平 地

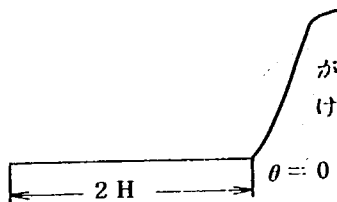


(2) 上 昇(直線)

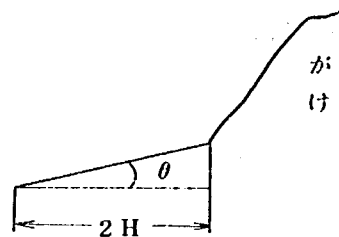


(3) 下 降(直線)

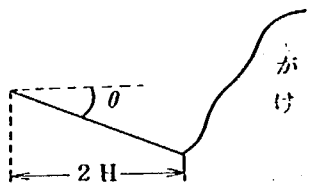


(4) 上 昇(直線)凸

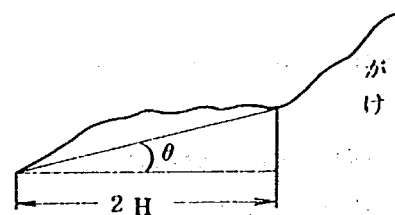


(5) 上 昇(曲線)

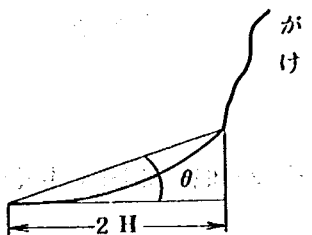

(6) 上 昇(曲線)

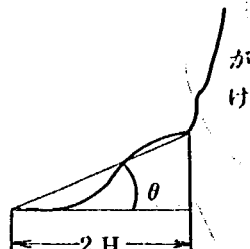

(7) 階 段

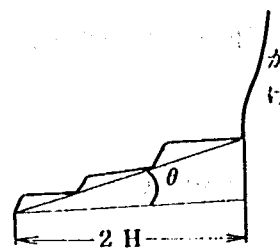

b. 斜面下端の傾斜角

5. a (1)~(7)に示した図のθを記入する。

6. 斜面の角度

a. 平均傾斜：斜面の下端から斜面の上端までの角度 (θ_1)

b. 崩壊頭部までの角度：斜面の下端から崩壊地の最上部までの角度 (θ_2)

7. 斜面の高さ：斜面上端までの高さ (hm)

8. 地 質

a. 表 層：崩壊地の上部側部を見て記入する。また、表層の厚さを括弧書で記入する。
(例) 粘土, 砂, 黒土, 礫, 岩塊, 腐植土等 (2m)

b. 基 岩：岩石の種類または基盤となる部の分の土質を記入する区分は下記の記号による。

(例) 2 - (花崗岩)

(1) 噴出岩類 (安山岩, 玄武岩, 流紋岩……等)

(2) 深成岩類 (花崗岩, 閃緑岩石, 英斑岩等)

(3) 火山碎屑物 (集塊岩, 凝灰岩……等)

(4) 水成堆積岩類 (頁岩, 粘板岩……等)

(5) 変成岩類

(6) シ ラ ス

(7) ロ ー ム

(8) そ の 他

9. 地被物の状態

a. 種 類：次の分類に従って記号を記入する。針葉樹, 広葉樹の場合は樹令を4段階で記入する。 (例) (6)-4

(1) 裸 地

(2) 草 地

(3) 竹

樹 令

(4) 針 葉 樹

1. 10年未満

(5) 広 葉 樹

2. 10～30年未満

(6) 針広混交

3. 30～50年 "

4. 50年以上

(7) そ の 他

b. 密 度：次の区分に従って記入する。

1. 疎

2. 中

3. 密

10. 崩壊型：「急傾斜地崩壊の分類とその調査方法, 46年3月土木研究所急傾斜地崩壊研究室」により分類し, その記号を記入する。但し a は 1, b は 2 とする。

(例) 5-(2)-a は 5-(2)-1 とする。


11. 崩壊の規模：a～f までの記載要領は別紙-2の図を参照の上数字を記入する。崩壊土量は崩壊地山土量とする。

12. 崩土の状態：崩壊直後の崩土の状態を次の区分に従って該当する記号を記入する。

- | | |
|-----------|------------------------|
| (1) 泥 状 | (4) 岩 塊 状 |
| (2) 土 塊 状 | (5) そ の 他 (具体的に記入すること) |
| (3) 砂 状 | |

13. 崩壊頭部の位置：次の図により記号を記入する。

- (1) 上 部
- (2) 中 部
- (3) 下 部



14. 過去の崩壊の有無：過去の崩壊の有無を 1, 0 別に記入する。

有の場合……回数, 年数を記入する。

(例) 3 回, S36, S39, S40

15. 水の存否：崩壊発生前(通常時), 崩壊直後, に分けて状況を記載する。

16. 崩壊の発生原因：崩壊を起させた誘因を記入する。

(例) 台風〇〇号, 〇年〇月梅雨前線豪雨〇〇地震, 融雪等

17. 降雨量：当該地区附近の観測資料により災害時の雨量及び過去の平均最大雨量を記入する。

a. がけ崩れ発生時までの連続雨量：崩壊発生時までの連続雨量であるが, 6 時間以上雨が降らない場合は連続としない。

b. がけ崩れ発生時の日雨量：がけ崩れ発生日の日雨量(定時観測値)

c. 発生時までの24時間雨量：がけ崩れ発生時前24時間の雨量とする。

d. 発生時の時間雨量：がけが20:00に崩れたなら20:00の時間雨量を記入する。

e. 発生時までの最大時間雨量：がけ崩れ発生時までの連続雨量のなかでの最大時間雨量とする。

f～h については観測場所, 観測期間を括弧書で記入する。

18. 保全対象人家：対象とする単位は危険箇所調査の要領と同一とする。

19～21. 従来の災害報告の内容と同一とする。

22. 47年度総点検との関連：総点検にリストアップされている箇所は○印をつけ, 危険度 A, B, C を○の中に記すこと。


(例) ㊶

別紙-2

かけ崩れ災害状況図の記載要領

(断面図および平面図)

(例)

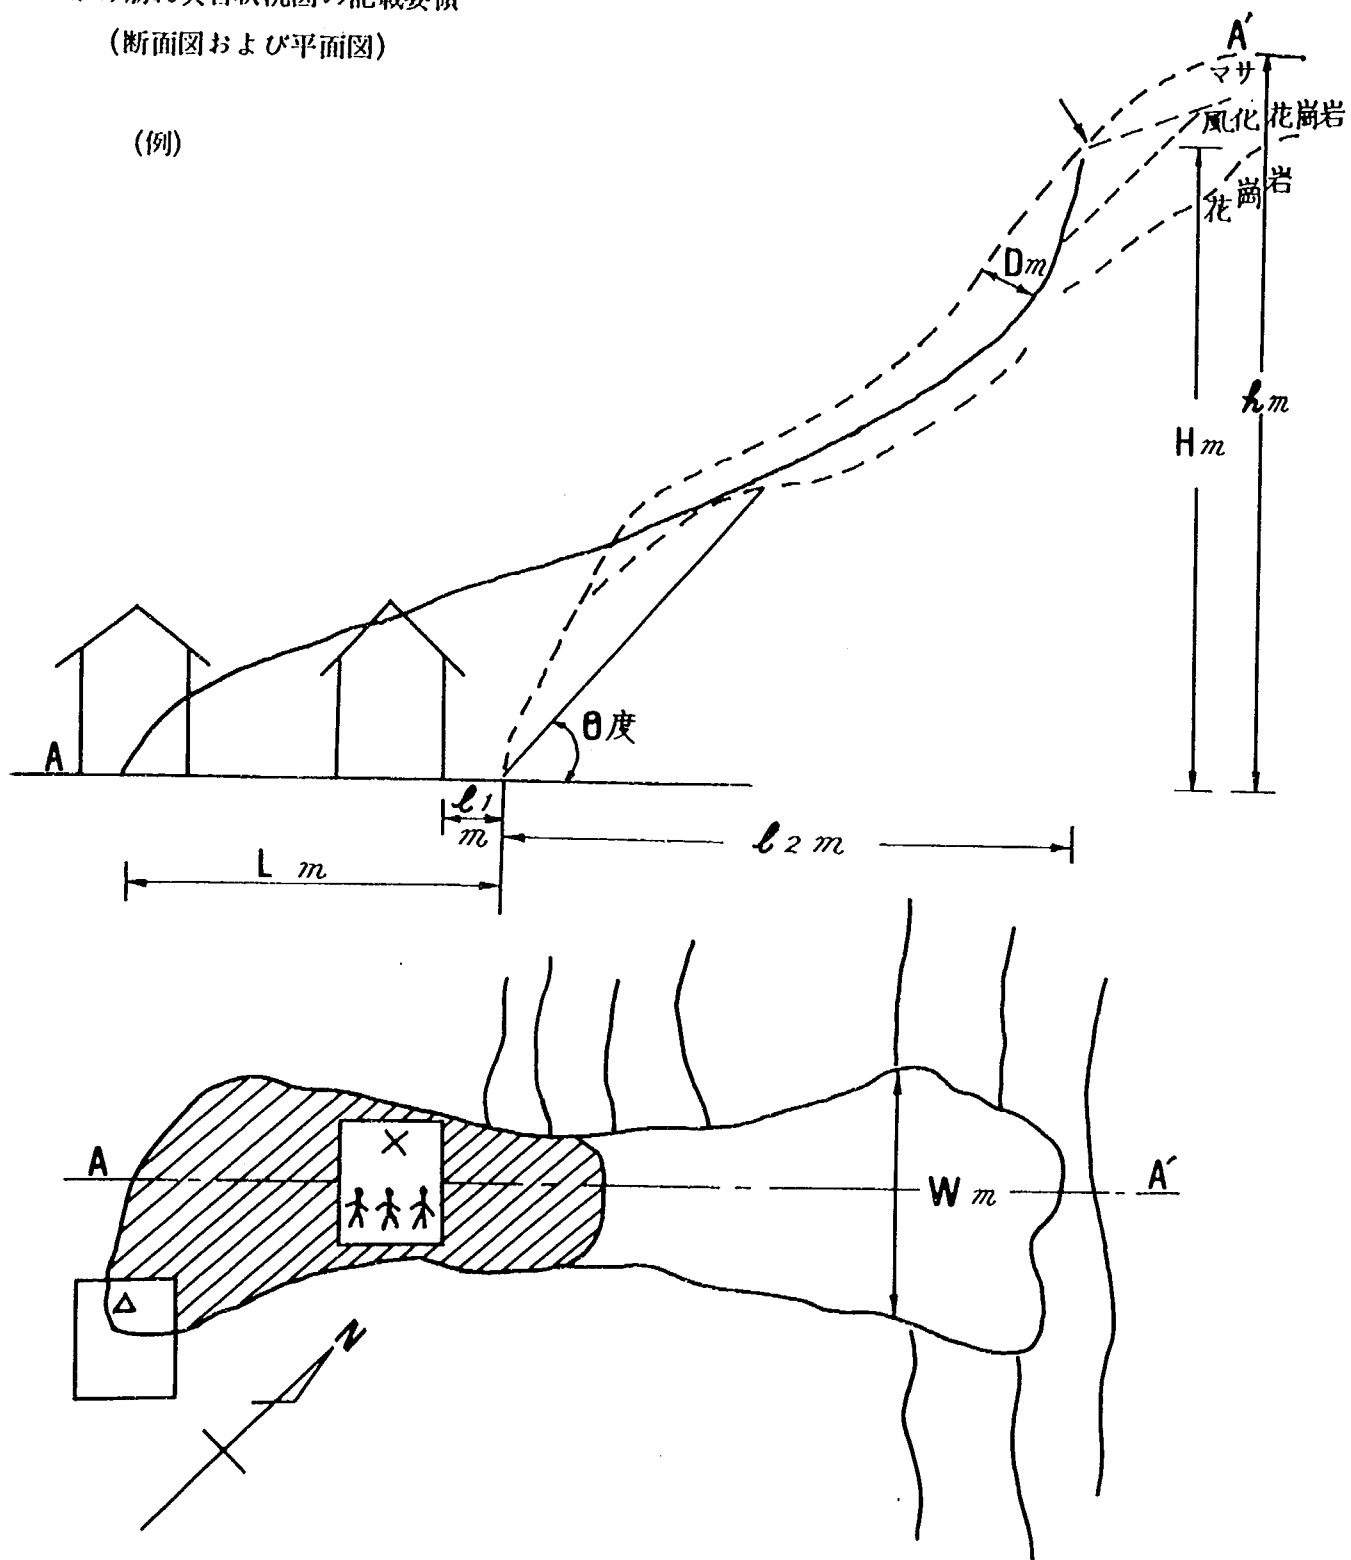

- (1) 縮尺は 1/100 又は 1/200 を原則とする。
- (2) 断面図の地形線は災害後を実線、災害前を点線で図示する。また地質を例にならって記載する。
- (3) 平面図は上記の断面に合わせて図示し、等高線は見取りでよいが概略の地形がわかるようにする。
- (4) 平面図において崩壊部は実線で、堆積部は実線にハッチを入れて図示する。
- (5) 断面図、平面図において記入すべき寸法は下記の通りとする。

H : 崩壊頭部の高さ (m)

h : 斜面の高さ (m)

D : 崩壊の深度 (m)

L : 斜面末端から崩土の先端までの距離 (m)

ℓ^1 : 斜面末端から家屋までの距離

ℓ^2 : 崩壊頭部から斜面末端までの水平距離

W : 崩壊部の平均巾

θ : 斜面末端と崩壊頭部との角度

- (6) 平面図に被災家屋、死傷者を次の記号によって記入する。

全壊家屋 ×, 半壊 △, 一部破損 ○, 死者 ♀ 1 ツ,
負傷者 ♀ 1 ツ

別紙－3

降雨状況表の記載要領

(1) 観測所所在地：降雨条件の同一の箇所のもとし、市郡町、字を記入する。

(2) 崩壊地点までの距離：直線距離で記入する。

(3) 日 雨 量：崩壊発生以前の30日間の日雨量（定時観測）とする。



雨量がない場合は———をいれる。

(4) 時 間 雨 量：崩壊発生日を含め発生以前の3日間の時間雨量を記入し、欠測の場合はⒶとする。


ただし、一連の降雨（連続雨量と考えられる場合）が崩壊発生前3日間以上にわたる場合は、その降り始めから記入すること。

降雨がない場合は———をいれる。なお崩壊発生時を時間雨量の前に◎で表示する。

2. がけ崩れの型

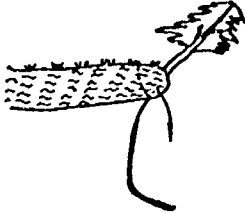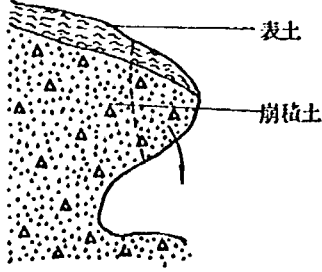表 土	1 - (1) 表 土 の 崩 落
	 風，雨，地震力などにより発生する。表土の下層が侵食または人工により，えぐられ，表土が張り出した状態になっている部分が崩壊する。
崩 積 土	2 - (1) 崩 積 土 の 崩 落
	 比較的例の少ないもので，地スベリの末端部などにときときみられる。

1 - (2) 表 土 の 滑 落

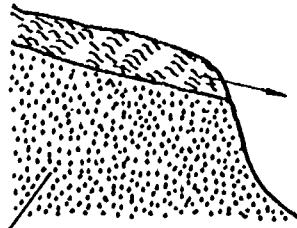


岩（風化岩を含む）、火山
碎屑物、火山放出物（ロー
ム、マサ、シラスなど）、
崩積土、段丘堆積物など

表土のみが滑落するもので、スベリ面は表土と下層（同時にすべらないものとする）との境にある。崩壊で最も例が多い。

2 - (2) 崩 積 土 の 滑 落


2 - (2) - a 基 盤 の 境

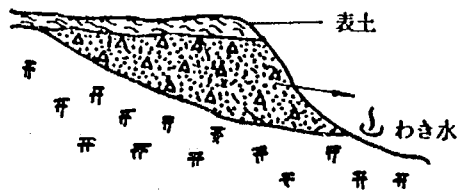

崩積土がその下盤である岩盤または、その風化帯を境界面としてすべるもので小型の地スベリと見ることができる。下盤は層理を有するタイ積岩（ケツ岩、砂岩、レキ岩、片岩など）であることが多い。一般にがけ面全体が一度にすべることが多い。

がけ下にはわき水を見ることが多い。





2 - (2) - b 不 連 続 面

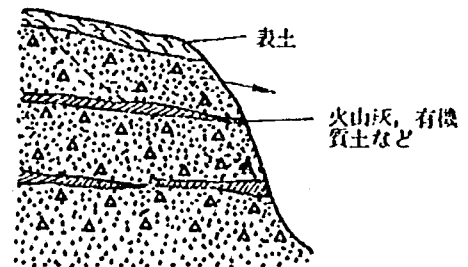

崩積土中の不連続面ですべるもの


崩積土がその生成の過程において粒度が異なったり、火山灰をはさんだり、有機質土をはさんでおり、これを境界面としてすべるものである。

現地調査においては、これらがけ面内になんらかの不連続面（はさみ層）を見つけたら、その粒度、色調、その個所でのわき水状況を記載するとよい。

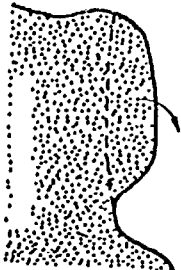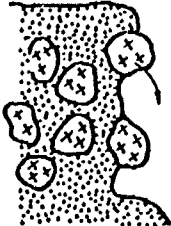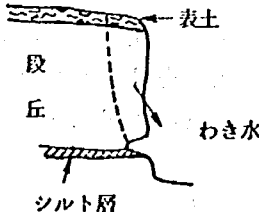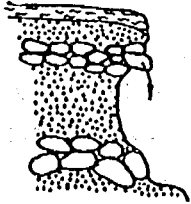火山碎屑物	3 - (1) 火山碎屑物の崩落	
	3 - (1) - a シラス, ローム	3 - (1) - b 風化集塊岩, 凝灰角礫岩等
	 シラスの崩落が最も特徴的であるが、ロームでも砂質の層をはさむ場合は同様の現象が見られる。特に地震に対して弱い。 シラス, ロームでも一般に下部にわき水があり、その侵食によってえぐられるのが原因である。また、流水によって下部が侵食されている場合もある。	 岩レキ以外の部分の風化、侵食が進み、残った岩レキが崩落する。
段丘堆積物	4 - (1) 段丘堆積物の崩落	
	4 - (1) - a 不透水層	4 - (1) - b 礫の抜け出し
	 例が非常に少ないが、シルト分を多く含んだ地層の周辺にわき水のある場合に発生することがある。	 レキ層以外の侵食が進み残ったレキが崩落する。

3 - (2) 火山碎屑物の滑落


シラス, ローム

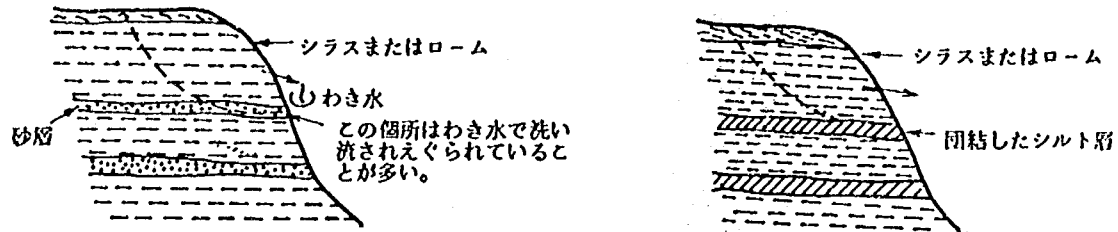

シラス, ロームとも滑落は一般に全体が均質でなくて, 砂質のわき水, 透水層があるか, または, 団結したシルト層などの相対的な不透水層がある場合に見られる。

降雨により, 不透水層の上にあるシラスまたはローム中のパイピングや間ゲキ水圧が上昇してすべりを誘発する。

4 - (2) 段丘堆積物の滑落

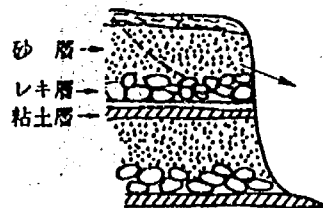




円レキ層が滞水層になっているので, この滞水層で地下水をのみ切れない場合にはスベリを起こす。

地形的には, 水を集めやすい所に発生しやすい。




(注) 土石流タイ積物の崩壊は, 崩積土または段丘タイ積物とはほぼ同じに取扱える。

土石流タイ積物は問題となるようなかけ面を形成することが比較的少ない。

強 風 化 岩	5 - (I) 強 風 化 岩 の 崩 落	
	例が非常に少ないが、がけの下部が流水によって侵食された場合に見られる。	
	6 - (I) 岩 (II) の 崩 落	
岩 (I) (硬 岩)	6 - (I) - a ブ ロ ッ ク 状	6 - (I) - b 互 層
	ほとんどすべての岩石について見られるが、わが国では花コウ岩、石英ハン岩、石英粗面岩、セン緑岩、ヒン岩、安山岩、レキ岩、集塊岩などの場合が多い。 降雨、凍結などで割れ目がゆるんだとき、ブロックの崩落（落石）が生じる。地震時にはよく起こる。	互層になっているとき、下層が侵食に弱く、上層が残されているもの

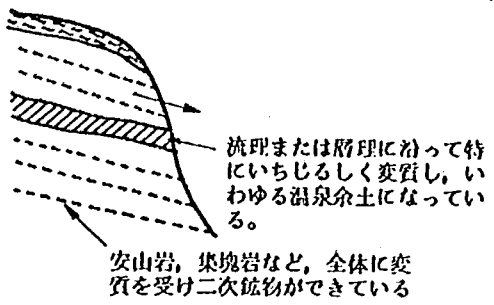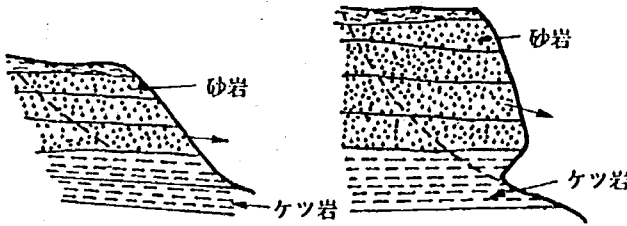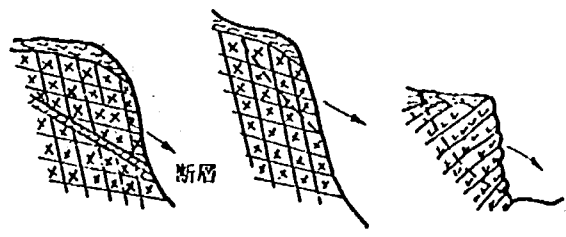5 - (2) 強 風 化 岩 の 滑 落	
5 - (2) - a マ	サ
 マサの滑落は、砂層化した強風化花コウ岩が弱風化した花コウ岩との境界面ですべるもので、その厚さは厚くて2 m以下である。	 温泉変質地帯では熱水、熱気および温泉の作用によって、安山岩、集塊岩などが変質を受け全体に軟弱化しており、このうちでも特にある流理または層理に沿って粘土化（温泉余土）しているとこの層沿いに滑落する。
6 - (2) 岩 (II) の 滑 落	
6 - (2) - a 境 界 面	6 - (2) - b 断 層 , 割 れ 目
 砂岩とケツ岩の組合わせなど、特に強度、透水性の異なる互層に多い。	 断層、割れ目（節理、き裂）の方向性、密度状態がおもな要素で、これらの組合わせによって種々のスベリ面ができる。

6 - (I) 岩 (II) の 崩 落	
6 - (I) - c 下 部 が 弱 い	6 - (I) - d 熔 岩
岩 (I) ・ (硬 岩) 断層などがこのような状態にあれば特に崩落しやすい 同一の地層でも、下部が侵食に弱く、上部が残っているもの。	熔岩 レキ層など 溶岩（特に安山岩質）の末端部などで発生することが多く、非常に高いがけとなっており、その節理（柱状節理）面からはく落する。火山地帯の河岸や海岸に見かける。
7 - (I) 岩 (III) の 崩 落	
7 - (I) - a 互 層	7 - (I) - b 第 3 紀 層
岩 (II) 砂岩 ケツ岩 わき水 固結度の低い砂岩 互層になっているとき、侵食に強い層が残る、それが崩落する。	表面近くに（普通30cm以内）表面乾燥によるクラックが表面に平行して発生し、これを境にして崩落する。

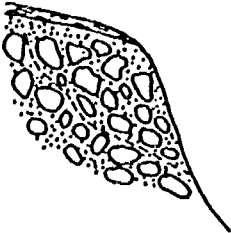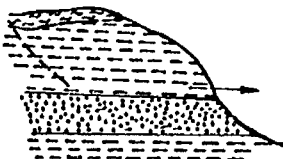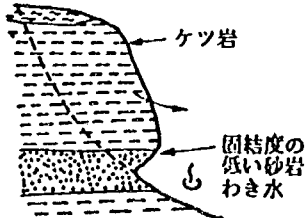6 - (2) 岩 (II) の 滑 落	
6 - (2) - c 礫 岩 , 集 塊 岩	
 レキ岩, 集塊岩で, レキと粘土, 石灰岩, 火山灰などの膠結部の境界沿いに滑落するもの。	
7 - (2) 岩 (III) の 滑 落	
7 - (2) - a 頁 岩 , 層 理 面	7 - (2) - b 砂 岩 , 頁 岩 の 互 層
 第三紀層のケツ岩は非常に風化しやすい。層理面から風化が進むことが多く、層理沿いにすべることになる。下部に砂岩などの透水性の高い地層があるときは、この傾向が助長される。	 新第三紀層で砂岩の固結度が低くわき水によって洗い流され、えぐられている場合などによく見られる。

3. 調 査 表

県名	年 度	地 区 名	崩 壊 発 生 日 時	所 在 地	1 斜 面 の 種 類	2 斜 面 の 向 き	3 斜面の型		4 斜面先端		5 斜面下端		6 斜面の傾斜		7 斜面の高さ (m)	8 地 質		9 地被物の状態		10 崩 壊 の 型	11 崩 壊 の 規 模						12 崩 壊 土 の 状 態	13 崩 壊 部 位 の 位 置
							a 横 断 方 向	b 縦 断 方 向	a 伏 状	b 利 用 状 況	a 伏 状	b 傾 斜	a 平 均 傾 斜	b 崩 壊 の 傾 斜		a 表 層 (m)	b 基 岩	a 種 類	b 密 度		a 崩 壊 高 (m)	b 巾 (m)	c 深 (m)	d 斜面長 (m)	e 土 量 (m^3)	f 崩 壊 土 の 到 達 距離		
北海道	53	洞爺湖2	4-13	函館市根室202	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	12	黒土(1.0)	1 砂岩	-	-	-	9	5	-	-	15	-	-	-
		洞爺湖厚内	4-16	函館市根室202	1	8	5	3	2	-	1	0	46	46	40	砂質土(0.5)	4 砂岩	2	1	1-(2)	2.5	30	0.5	4	20	2	2	3
		根室西浜49番地	9-17 4-39	根室市西浜	1	5	5	3	2	-	1	0	35	35	13.5	黒土(0.3)	4 砂岩	2	1	1-(2)	13.5	8	2.5	10	80	10	1	1
	54	函館新渡	7-21	函館市新渡202	1	1	5	3	2	5	1	0	55	50	20	黒土(1.0)	1 砂岩	2	1	1-(2)	12.5	12	-	-	2	-	-	-
		熊石東鳴神	8-1	熊石町東鳴神365	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	4 砂岩	-	-	-	6	2	-	-	2	-	-	-
		南茅部豊崎2	9-8	南茅部町豊崎342	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	20.5	-	1 砂岩	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-
		知内小谷石	9-9	知内町小谷石333	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	4 頁岩	-	-	-	3	12	-	-	42	-	-	-
		松前茂草(3)	9-20	松前町茂草331	1	2	5	3	2	5	1	0	45	40	27	礫岩	4 粘板岩	2	1	2-(2)-1	95	14	2	15	200	5	2	2
		上ノ国夕吹	9-22	上ノ国町夕吹362	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	1 砂岩	-	-	-	11	15	-	-	220	-	-	-
		函館根崎(2)	10-1	函館市根崎202	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	12	火 山 灰	-	-	-	-	15	-	-	20	-	-	-	
		根室花咲	10-19-18	根室市花咲223	1	2	2	3	2	5	1	0	45	45	19	粘性土(1.0)	4 中砂岩	2	1	1-(2)	15	4.6	0.5	9	10	5	2	2
		釧路材木町48	10-19-18	釧路市材木町206	1	3	5	3	2	4	1	0	40	40	18	-	4 粘板岩	2	1	1-(2)	14	26	0.2	8	80	0	3	2
		釧路大川町	10-19-14	釧路市大川町206	1	4	5	3	2	7	1	0	35	30	10	-	4 砂岩	2	1	1-(2)	10	22	0.7	6	50	0	3	1
		釧路知人町	10-19-18	釧路市知人町206	1	3	5	3	2	-	1	0	55	50	17	-	4	2	2	1-(2)	8	10	1.6	10	160	7.5	1	2
		釧路桂恋(1)	-	釧路市桂恋206	1	6	5	1	2	-	1	0	35	35	9	-	4	2	2	1-(2)	9	25	0.7	16	300	5	2	1
		南茅部古部	10-19	南茅部町古部342	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	4	-	-	-	7	2	-	-	5	-	-	-
		江差津花	10-19	江差町津花361	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	4	-	-	-	0.6	0.5	-	-	0	-	クラク4	-
		上ノ国小砂子	10-19	上ノ国町小砂子362	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	60	15	-	4	-	-	5.0	15	-	-	15	-	-	-
55	熊石雲石	1-31-9	熊石町雲石365	1	1	2	1	2	4	1	0	50	50	25	砂質土(0.3)	4 砂岩	(2)	1	3-(1)-2	20	0.6	0.3	1	1	2	4	2	
	小樽東雲	4-6-6	小樽市東雲203	1	6	1	3	2	4	1	0	50	45	23	粘性土(0.5)	3 凝灰岩	(2)	1	1-(2)	23	3	1.2	6	10	2	2	1	
	函館石崎(1)	4-7-7	函館市石崎202	1	1	5	2	2	4	1	0	70	70	13	火 山 灰	(1)	-	1-(1)	9	3	0.2	3	2	1	3	1		
	類似B地区	5-17-14	類似町潮見台608	1	7	5	3	2	4	1	0	22	22	45	-	4 泥岩	-	-	2-(2)-1	35	100 75	7.0	95	2000	0	クラク2	2	
	小樽高島3丁目その1	7-7-7	小樽市高島203	1	5	5	3	2	5	1	0	60	60	44	3 集塊岩	(2)	1	-	44	24	6	50	1500	0	浮石	1		
	室蘭港南町	8-31 8-40	室蘭市港南町205	1	6	5	1	2	4	1	0	45	45	30	粘性土(0.5)	3 凝灰岩	(5)-2	1	1-(2)	10	10	0.3	14	30	5	1	2	
	室蘭緑町	-	室蘭市緑町205	1	3	5	3	2	4	1	0	55	50	20	砂質土(0.5)	3 凝灰岩	(5)-2	1	1-(2)	20	30	0.5	20	80	5	2	1	
	室蘭舟見町	-	室蘭市舟見町	1	6	4	3	2	4	1	0	70	65	15	黒土(1.0)	3 集塊岩	(2)	2	1-(2)	15	50	0.8	9	150	1	1	1	
	室蘭母恋北町3丁目	-	室蘭市母恋北町205	1	8	5	3	2	2	1	0	45	45	22	砂質土(1.0)	3 凝灰岩	(2)	2	1-(2)	22	15	0.8	2.8	100	3	2	1	
	室蘭御前水町1-6	-	室蘭市御前水町205	1	8	5	3	2	4	1	0	60	55	10	粘性土(0.5)	3 凝灰岩	2	1	1-(2)	10	20	0.4	9	55	5	1	1	
	室蘭御崎町	-	室蘭市御崎町205	1	2	5	3	2	4	1	0	45	50	40	黒土(0.5)	3 集塊岩	(2)	2	1-(2)	22	20	0.2	26	50	2	2	2	
	室蘭輪西町	-	室蘭市輪西町205	1	4	5	3	2	4	1	0	45	45	30	黒土(0.5)	3 集塊岩	(5)-1	2	1-(2)	10	10	0.4	14	50	2	1	2	
	室蘭東町3-5	-	室蘭市東町205	1	1	5	3	1	6	1	0	45	40	22	黒土(0.5)	3 角礫岩	(2)	2	2-(2)-1	22	60	0.2	28	150	2	2	1	

14 過去の崩壊の有無	15 水の存否				16 崩壊の発生原因	17 降 雨								18 保全対象人家戸数	19 人的被害		20 被災戸数			21 その他の被害	22 総点検との関連
	a 地表水		b 湧 水			a 発生 連生 時までの 雨量	b 発生 時 の雨量	c 発生 24 時間 までの 雨量	d 発生 時の 雨量	e 発生 大時 間までの 雨量	f 平均 年雨量	g 既日 住 雨 最 大 量	h 既時 往 間 最 大 量		a 死 者	b 負 傷 者	a 全 壊	b 半 壊	c 一 部 破 損		
	崩 壊	崩 壊	崩 壊	崩 壊																	
0	1回 S 47	0	0	1	ナ シ	-	-	-	-	-	(函館) 1951~1980 1156.6	(函館) S14.8.25 176.0	(函館) S14.8.25 63.0	-	-	-	-	-	1	-	㊤
0	0	0	0	0	融雪・降雨	120	11.0	12.0	1.0	2.0	(大津) 1978~1981 937.0	(大津) S22.9.15 143.0	(大津) S50.8.24 31.0	6	-	-	-	-	-	-	㊤
0	0	0	1	1	台風18,19号 くずれの低気圧	106.0	102.0	102.0	1.0	15.0	(根室) 1951~1980 1072.3	(根室) S54.10.19 143.0	(根室) S30.10.15 38.0	7	-	-	-	-	1	-	㊤
0	1回 S 47	0	0	1	-	-	-	-	-	-	(函館) 1951~1980 1156.6	(函館) S14.8.25 176.0	(函館) S14.8.25 63.0	-	-	-	-	-	-	-	㊤
0	0	0	0	1	-	-	15.5	-	-	-	(熊石) 1978~1981 1472.8	(熊石) S46.9.4 157.0	(熊石) S49.8.26 65.0	-	-	-	-	-	-	-	㊤
0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	(南茅部) 1978~1981 1554.7	(南茅部) S48.9.23 175.0	(南茅部) S48.9.24 42.0	-	-	-	-	-	-	-	㊤
0	1回 S 48	0	0	1	-	-	-	-	-	-	(小谷石) 冬期欠測の 為不明	(小谷石) S48.9.14 164.0	(小谷石) S48.9.14 79.0	-	-	-	-	-	-	-	㊤
0	0	0	0	1	-	-	-	-	-	-	(松前) 1978~1981 1481.0	(松前) S54.8.27 102.0	(松前) S56.8.18 34.0	-	-	-	1	-	-	-	㊤
0	0	0	0	1	-	-	-	-	-	-	(石崎) 1978~1981 1228.0	(石崎) S54.8.27 101.0	(石崎) S52.8.5 32.0	-	-	-	-	1	-	-	㊤
0	1回 S 47	0	0	1	-	-	87	-	-	-	(函館) 1951~1980 1156.6	(函館) S14.8.25 176.0	(函館) S14.8.25 63.0	-	-	-	-	1	-	-	㊤
0	0	0	0	1	台風20号	102.0	46.0	102.0	16.0	16.0	(根室) 1951~1980 1072.3	(根室) S54.10.19 143.0	(根室) S30.10.15 38.0	2	-	-	-	1	-	-	㊤
0	0	0	0	1	-	39.0	27.0	39.0	4.0	8.0	(網走) 1951~1980 1104.0	(網走) S16.9.6 182.0	(網走) S22.8.26 50.0	4	-	-	-	-	-	-	㊤
0	0	0	0	1	-	91.0	27.0	91.0	13.0	16.0	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	㊤
0	1回 S 50	0	0	1	-	39.0	27.0	39.0	4.0	8.0	-	(網走) S16.9.16 182.0	-	6	-	-	-	-	-	-	㊤
0	0	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	㊤
0	1回 S 18	0	0	1	-	-	159.0	-	-	-	(南茅部) 1978~1981 1554.7	(南茅部) S48.9.23 175.0	(南茅部) S48.9.20 42.0	-	-	-	-	-	-	-	㊤
0	2回 S 42,46	0	0	1	-	-	-	-	-	-	(江差) 1951~1980 1290.2	(江差) S46.9.4 134.0	(江差) S50.9.8 69.0	-	-	-	-	-	-	-	㊤
0	1回 S 47	0	0	1	-	-	-	-	-	-	(石崎) 1978~1981 1228.0	(石崎) S54.8.27 101.0	(石崎) S52.8.5 32.0	-	-	-	-	-	-	-	㊤
0	1回 S 45	0	0	1	低気圧	4.0	7.0	7.0	0.0	2.0	(熊石) 1978~1981 1472.8	(熊石) S46.9.4 157.0	(熊石) S49.8.25 65.0	-	-	-	-	-	-	物置	㊤
0	1回 S 48	0	0	1	降雨融雪	31.3	26.0	31.3	0.0	2.5	(小樽) 1951~1980 1328.5	(小樽) S37.8.3 161.0	(小樽) S29.9.11 40.0	5	-	-	-	-	-	-	㊤
0	2回 S 32,40	0	0	1	融 雪	27.0	16.5	11.0	0.0	4.0	(函館) 1951~1980 1156.6	(函館) S14.8.25 176.0	(函館) S14.8.25 63.0	2	-	-	-	-	-	-	㊤
0	0	0	0	0	低気圧	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(浦河) 1951~1980 1182.3	(浦河) S56.8.5 190.0	(浦河) 44.0	12	-	-	-	2	石積	-	㊤
0	0	0	0	1	ナ シ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(小樽) 1951~1980 1328.5	(小樽) S37.8.3 161.0	(小樽) S29.9.11 40.0	20	-	-	-	-	-	-	㊤
0	1回 S 48	0	0	0	低気圧	236.0	139.0	139.0	2.0	15.0	(室蘭) 1951~1980 1225.9	(室蘭) S48.8.17 150.0	(室蘭) S24.9.23 51.0	5	-	-	-	-	-	-	㊤
0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	㊤
0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	1	1	1	-	㊤
0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	㊤
0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	1	1	-	-	㊤
0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	1	-	-	㊤
0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	1	1	-	-	㊤
0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	㊤

県	年	地	崩壊発生日時	所	1	2	3		4		5		6		7	8		9		10	11						12	13				
							斜面の型	斜面の向き	a	b	a	b	a	b		a	b	a	b		a	b	a	b	a	b			c	d	e	f
名	度	名		地	傾	向	断	断	伏	傾	傾	傾	傾	傾	斜面の高さ(m)	(m)	岩	類	度	型	(m)	(m)	(m)	(m)	(m ³)	到達距離	状態	位置				
北	55	室蘭本輪西町駅前2-2	8月3日 8:40	室蘭市本輪西町205	1	8	5	3	2	4	1	0	45	40	20	黒土(0.5)	凝灰岩	(2)	2	2-(2)-1	20	50	2	28	300	2	2	1				
		室蘭本輪西町駅前2-25	"	"	1	8	5	3	2	4	1	0	35	35	30	砂質土(0.5)	凝灰岩	(2)	2	1-(2)	30	100	0.3	3	15	0	2	1				
		白老虎杖浜地区346	"	白老虎杖浜578	1	2	5	3	2	4	1	0	45	45	36	火山灰	-	2	1-(2)	36	120	2	50	1000	50	1	1					
		室蘭中島本町1-16	"	室蘭市中島本町206	1	8	5	3	2	4	1	0	45	60	8	砂質土(1.0)	凝灰岩	(2)	2	1-(2)	8	25	1	8	200	8	2	1				
		室蘭港南町	"	室蘭市港南町206	1	6	5	3	1	6	1	0	45	45	20	凝灰岩	(1)	-	1-(2)	17	10	0.3	7	20	2	2	2					
		室蘭小橋内町1-9	"	室蘭市小橋内町205	1	5	5	1	2	5	1	0	80	80	15	砂質土(1.0)	凝灰岩	(2)	2	1-(2)	5	3	0.7	5	10	2	3	2				
		室蘭小橋内町2-14-10	"	"	1	3	5	3	2	4	1	0	45	45	10	砂質土(0.5)	凝灰岩	2	1	1-(2)	10	40	0.4	10	40	3	2	1				
		室蘭栄町1丁目	"	室蘭市栄町205	1	3	5	3	2	4	1	0	45	45	12	砂質土(0.5)	凝灰岩	(2)	2	1-(2)	12	3	0.5	14	20	2	2	1				
		室蘭舟見町2丁目	"	室蘭市舟見町205	1	7	5	3	2	4	1	0	35	35	30	砂質土(1.5)	凝灰岩	(2)	2	1-(2)	30	30	0.2	3	10	2	1	1				
		"	"	"	1	2	5	3	2	4	1	0	60	50	8	砂質土(1.5)	凝灰岩	(2)	1	2-(2)-1	5	20	0.7	7	80	5	2	1				
		"	"	"	1	2	5	3	2	4	7	5	45	45	17	砂質土(0.5)	凝灰岩	(2)	2	1-(2)	17	7	0.2	21	15	5	2	1				
		室蘭母恋北町2-68	"	室蘭市母恋北町205	1	4	5	3	2	4	1	0	45	45	7	粘性土(1.0)	凝灰岩	(2)	2	1-(2)	7	20	0.3	2	5	2	1	1				
		室蘭母恋北町3丁目	"	"	1	4	5	6	2	2	1	0	80	80	8	粘性土(1.0)	凝灰岩	(2)	2	1-(2)	8	20	0.3	2	10	1	2	1				
		"	"	"	1	8	5	3	2	4	3	20	45	40	10	粘性土(1.0)	凝灰岩	(2)	2	1-(2)	10	10	0.8	10	50	3	2	1				
		室蘭母恋南町1-11	"	室蘭市母恋南町205	1	7	5	3	2	4	1	0	50	50	8	砂質土(2.0)	凝灰岩	(2)	2	1-(2)	8	30	-	-	-	-	クラック	1				
		室蘭輪西町	"	室蘭市輪西町205	1	4	5	3	2	4	1	0	50	50	30	砂質土(0.5)	凝灰岩	(5)-1	2	1-(2)	30	15	0.2	30	30	5	2	1				
		室蘭東町5丁目-2	"	室蘭市東町206	1	7	5	3	2	4	1	0	-	47	17	砂質土(0.5)	凝灰岩	(2)	2	1-(2)	7	10	0.4	10	30	5	1	1				
		白老虎杖浜地区観音寺	"	白老虎杖浜578	1	5	5	3	2	4	1	0	45	45	15	砂質土(0.5)	火山灰	(2)	2	1-(2)	15	20	0.2	21	10	2	1	1				
道	56	戸井小安6地区	10	戸井町小安33.9	1	2	5	3	2	5	1	0	35	35	5	黒土(0.3)	火山灰	(2)	2	1-(2)	5	8	0.3	9	15	2	2	1				
		函館根崎	10	函館市根崎202	2	2	5	3	2	4	1	0	45	45	44	砂質土(0.5)	火山灰	(2)	2	1-(2)	2	4	0.3	1	2	0	クラック	1				
		函館志海谷山地区	2	函館市志海谷202	2	2	5	3	2	2	1	0	40	70	8	砂質土(1.5)	火山灰	(2)	2	1-(2)	2	7	15	2	20	2	2	1				
		函館石崎3	5-19 4:00	函館市石崎202	1	8	5	3	2	5	1	0	70	60	13	火山灰	1	-	4-(2)	13	14	1.2	12	200	16	3	1					
		根室浜松	5-25 11:00	根室市浜松223	1	8	5	3	2	7	1	0	35	30	30	砂質土(0.5)	砂岩	(2)	2	1-(2)	15	8	1.2	13	112	5	1	2				
		羅臼栄町	5-29 9:55	羅臼町栄町694	1	3	2	1	2	4	1	0	45	45	40	砂質土(0.5)	粘板岩	(5)-1	1	1-(2)	9	18	0.8	4	100	3	2	2				
		浦河昌平町	7-6 18:50	浦河町昌平町607	1	2	5	3	1	6	1	0	40	35	27	黒土(0.5)	泥岩	(2)	2	2-(2)-1	20	40	2	16	960	0	2	2				
		"	7-6 18:50	"	1	2	5	3	1	6	1	0	35	35	40	黒土(2.0)	泥岩	(2)	2	1-(2)	15	100	0.4	45	300	10	2	2				
		浦河秋伏	7-6 14:30	浦河町秋伏607	1	3	4	1	2	5	1	0	45	35	60	粘土(1.5)	頁岩	(2)	2	1-(2)	25	10	0.6	18	300	10	1	2				
		浦河大通り	7-6 13:30	浦河町大通り607	1	2	5	3	1	4	1	0	35	45	25	黒土(2.5)	泥岩	(5)-1	2	1-(2)	6	5	1.5	10	10	5	1	2				
		函館石崎3	7-8 4:00	函館市石崎202	1	8	5	3	2	5	1	0	70	60	13	火山灰	1	-	4-(2)	13	14	1.2	15	200	8	2	2					
		"	7-8 4:00	"	1	8	2	1	2	5	1	0	60	60	11	火山灰	1	-	1-(2)	5	5	0.5	6	10	1.5	2	2					
		今金東	6-28 4:10	今金町東370	1	2	5	3	2	4	1	0	25	30	5	黒土(2.0)	火山灰	2	2	1-(2)	1	10	0.2	2	5	1	2	2				

14 過去の崩壊の有無	15 水の存在				16 崩壊の発生原因	17 降 雨								18 保全対象人家戸数	19 人的被害		20 被災戸数			21 その他の被害	22 総点検との関連			
	a 同一箇所	b 附近	a 地表水			b 湧 水		a 発生時刻までの雨量	b 発生時刻までの雨量	c 発生時刻までの雨量	d 発生時刻までの雨量	e 発生時刻までの雨量	f 平均年雨量		g 既日往最大雨量	h 既日往間最大雨量	a 死者	b 負傷者	a 全壊			b 半壊	c 一部破損	
			崩壊前	崩壊後		崩壊前	崩壊後																	
0	0	0	0	1	1	低気圧	236.0	139.0	139.0	2.0	15.0	(室壁) 1951~1980 1225.9	(室壁) S48.8.17 150	(室壁) S24.9.23 51	8	-	-	-	-	-	-	-	④	
0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	1	-	-	④	
0	0	0	1	0	0	-	434.0	251.0	251.0	15.0	21.0	(登別) 1978~1981 1842.5	(登別) S36.10.6 350	(登別) S51.9.4 58	8	-	-	3	3	1	-	-	④	
0	1回 S51	0	1	0	0	-	236.0	139.0	139.0	2.0	15.0	(室壁) 1951~1980 1225.9	(室壁) S48.8.17 150	(室壁) S24.9.23 51	6	-	-	1	-	-	-	-	車庫1	④
0	1回 S48	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	④	
0	1回 S48	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	④	
0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	④	
0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	④	
0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	④	
0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	④	
0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	④	
0	1回 S48	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	④	
0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	④	
0	0	0	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	④	
0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	⑧	
0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	④	
0	1回 S48	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	⑧	
0	0	0	0	0	0	-	434.0	251.0	251.0	15.0	21.0	(登別) 1978~1981 1842.5	(登別) S36.10.6 350.0	(登別) S51.9.14 58.0	4	-	-	-	-	-	-	-	④	
0	2回 S33,48	0	0	1	1	-	228.0	78.0	97.0	1.0	11.0	(沙首) 冬期欠測の 為不明	(沙首) S48.9.23 194.0	(沙首) S48.9.24 55.0	-	-	-	-	-	-	-	-	④	
0	3回 S47,53,54	0	0	1	1	-	119.0	102.0	102.0	0.0	11.0	(西館) 1951~1980 1156.6	(西館) S14.8.25 176.0	(西館) S14.8.25 63.0	2	-	-	-	-	-	-	-	④	
0	0	0	0	1	1	-	99.0	102.0	93.0	6.0	11.0	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	④	
0	1回 S47	0	0	1	1	(1002mb)	13.0	11.0	13.0	0.0	4.0	(沙首) 冬期欠測の 為不明	(沙首) S48.9.23 194.0	(沙首) S48.9.24 55.0	3	-	-	-	-	1	-	-	④	
0	0	1	1	1	1	-	40.0	25.0	40.0	9.0	9.0	(根室) 1951~1980 1072.3	(根室) S54.10.19 143.0	(根室) S30.10.15 38.0	2	-	-	-	-	-	-	-	④	
0	0	0	0	1	1	-	69.0	62.0	67.0	6.0	6.0	(羅臼) 1978~1981 1804.3	(羅臼) S47.9.17 328.0	(羅臼) S56.10.23 34.0	1	-	-	-	-	-	-	-	コンクリート 擁壁	④
0	1回 S48	0	0	1	1	(992mb)	234.0	120.0	190.0	5.0	17.0	(浦河) 1951~1980 1182.3	(浦河) S56.8.5 190.0	(浦河) S33.7.31 44.0	10	-	-	-	2	1	-	-	擁壁 道路	④
0	1回 S48	0	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	1	1	2	-	④	
0	0	0	0	0	0	-	178.0	-	169.0	10.0	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	④	
0	0	0	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	1	-	-	④	
1回 S56(5月)	1回 S47	0	0	1	1	-	93.0	1.0	1.0	0.0	18.0	(沙首) 冬期欠測の 為不明	(沙首) S48.9.23 194.0	(沙首) S48.9.24 55.0	4	-	-	-	-	1	-	-	④	
0	0	0	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	④	
0	0	0	0	0	0	-	37.0	36.0	37.0	0.0	6.0	(今金) 1978~1981 1397.3	(今金) S52.8.4 153.0	(今金) S49.8.25 53.0	3	-	-	-	-	-	-	-	④	

県	年	地	崩壊発生日時	所	1 斜面の 種類	2 斜面の 向き	3 斜面の型		4 斜面上端		5 斜面下端		6 斜面の角度		7 斜面の高さ (m)	8 地質		9 地核物の状態		10 崩壊の 型	11 崩壊の規模						12 崩壊土の 状態	13 崩壊頭部の位置
							a	b	a	b	a	b	a	b		a	b	a	b		a	b	c	d	e	f		
							横断 方向	縦断 方向	状況	状況	傾斜 角	平均 傾斜 角	崩壊 頭部 傾斜 角	崩壊 頭部 傾斜 角		表層 岩	基底 岩	種類	密度		崩壊 高 (m)	崩壊 巾 (m)	崩壊 深 (m)	崩壊 長さ (m)	崩壊 土量 (m ³)	崩壊 土の 到達 距離		
北 海 道	56	浦河大通り	7-6-13:30	浦河町大通り 607	1	2	5	3	1	4	1	0	35	35	23	粘性土 (2.0)	4 泥岩	2	2	1-(2)	4	5	0.7	7	20	5	2	2
		松前江良	7-10-3	松前町江良 331	1	3	5	3	2	4	2	10	45	40	20	黒土 (2.5)	3 砂岩	2	2	1-(2)	20	15	1	14	420	4	2	1
		釧路南大通	7-6-9	釧路市南大通 206	1	4	5	4	2	4	1	0	50	45	28	黒土 (0.5)	4 砂岩	2	1	1-(2)	18	45	0.5	13	100	2	2	2
		浦河浜伏	8-5-16	浦河町浜伏 607	1	3	5	3	2	5	1	0	37	37	40	黒土 (1.5)	4 頁岩	2	2	2-(2)-1	3	10	0.7	5	10	0	2	3
		浦河浜伏(1)	" 12	"	1	3	5	2	2	5	1	0	45	45	30	粘性土 (1.0)	4 頁岩	(5)-1	2	1-(2)	30	15	0.6	6	50	4	1	1
		南茅部川	" 10	南茅部町川 342	1	5	5	3	2	5	1	0	30	30	17	火山灰		2	1	1-(2)	7	20	-	-	-	-	クラック 1	2
		静内東静内	" 8	静内町東静内 605	1	3	5	3	2	5	1	0	50	50	28	粘性土 (1.5)	4 泥岩	(5)-1	2	1-(2)	28	200	1.2	9.1	2000	10	1	1
		歌志内本町4(1)	8-4-5	歌志内町本町 227	1	8	5	3	2	4	1	0	31	31	85	黒土 (0.5)	4 泥岩	2	1	1-(2)	8.5	6	1	5	30	4	2	2
		" 4(2)	"	"	1	8	5	1	2	4	1	0	35	35	14	黒土 (1.0)	4 泥岩	(6)-2	2	1-(2)	10	2.5	0.2	17	30	2	2	2
		" 4(3)	"	"	1	8	5	3	2	4	1	0	30	30	5	黒土 (1.0)	4 泥岩	2	1	1-(2)	5	3	0.3	10	3	3	2	1
		" 5(1)	" 5	"	1	1	5	1	2	4	1	0	30	30	5	黒土 (0.5)	4 泥岩	2	1	1-(2)	5	11	0.2	10	5	1	2	1
		" 5(2)	"	"	1	1	5	3	2	4	1	0	35	35	8	黒土 (1.5)	4 泥岩	(5)-2	1	1-(2)	8	8	0.2	14	10	0	2	1
		歌志内神威4	"	歌志内町神威 227	1	4	2	3	2	2	1	0	35	35	6	砂質土 (0.5)	4 泥岩	(5)-1	1	1-(2)	6	10	0.4	10	15	2	2	1
		浦河井寒台2	8-5-16	浦河町井寒台 607	1	2	5	3	2	4	1	0	45	45	40	黒土 (1.0)	4 泥岩	2	2	-	-	20	-	-	-	-	クラック	1
		歌志内本町6-2(1)	8-4-5	歌志内町本町 227	1	7	5	1	2	5	1	0	30	35	12	粘性土 (0.5)	4 泥岩	2	2	1-(2)	10	6	0.5	17	20	2	2	2
		" (2)	"	"	1	7	5	3	2	5	1	0	30	35	15	砂質土 (0.5)	4 泥岩	2	2	1-(2)	7	8	0.5	12	20	3	2	2
		室蘭山の手3丁目	8-23	室蘭市山の手 205	1	3	5	3	2	4	1	0	45	40	20	砂 (0.5)	3 凝灰岩	2	2	2-(2)-1	20	40	1.5	28	500	7	2	1
		函館石崎3	" 12	函館市石崎 202	1	8	5	3	2	5	1	0	70	70	12	火山灰		1	-	4-(2)	12	5	0.4	6	12	5	3	1
		函館根崎2	" 6	函館市根崎 202	1	2	5	5	2	4	1	0	30	30	7	黒土 (1.0)	1 凝灰岩	2	2	1-(2)	7	7	0.5	14	6	2	1	1
		函館古川	" 6	函館市古川 202	1	2	5	3	2	2	1	0	50	50	20	火山灰		2	1	-	-	6	-	-	-	-	クラック	2
		尻岸内恵山2	"	尻岸内町恵山 340	1	8	5	3	2	5	1	0	25	30	15	黒土 (1.0)	1 安山岩	2	2	1-(2)	11	7	0.4	8	10	0	2	2
		南茅部川	"	南茅部町川 342	1	6	5	4	2	5	1	0	45	35	25	黒土 ()	3 凝灰岩	(4)-1	1	1-(2)	6	5	0.3	6	9	6	1	2
		函館銭亀	"	函館市銭亀 202	1	1	5	3	2	4	1	0	50	40	5	黒土 (1.0)	3 凝灰岩	2	2	1-(2)	2.5	4	0.3	2	2	1	2	2
		函館根崎2	" 12	函館市根崎 202	1	2	5	3	2	5	1	0	40	40	6	黒土 (0.5)	3 凝灰岩	2	1	1-(2)	6	10	0.2	5	6	0	2	1
		函館新湊	" 4	函館市新湊 202	1	1	5	3	2	2	1	0	35	40	25	黒土 (0.5)	3 凝灰岩	2	2	1-(2)	13	12	0.4	3	15	0	2	2
		函館古川	" 4	函館市古川 202	1	2	5	4	2	2	1	0	45	50	15	黒土 (0.5)	3 凝灰岩	2	2	1-(2)	8	4	0.2	4	5	2	2	2
		函館石崎1	" 10	函館市石崎 202	1	1	5	2	2	5	1	0	60	55	8	火山灰		1	-	4-(2)	8	30	1	2	80	0	2	1
		" 2	" 6	"	1	1	5	3	2	5	1	0	60	60	7	火山灰		2	2	1-(2)	5	4	0.7	3	20	2	2	2
		" 2	" 6	"	1	1	5	3	2	5	1	0	45	40	5	火山灰		1	-	4-(2)	5	10	0.7	4	30	2	2	1
		" 4	" 10	"	1	2	5	3	2	5	1	0	50	50	6	火山灰		1	-	4-(2)	6	7	0.4	8	10	1	2	1
		" 4	"	"	1	2	5	1	2	5	1	0	40	45	8	火山灰		2	1	1-(2)	6	6	0.3	6	9	2	2	2

14 過去の崩壊の有無	15 水の存否				16 崩壊の発生原因	17 降 雨								18 保全対象人家戸数	19 人的被害		20 被災戸数			21 その他の被害	22 総点検との関連		
	a 同一箇所	b 附近	a 地表水			b 湧水		a 発達した雨までの量	b 発生日の雨の量	c 発生日24時間までの雨の量	d 発生時の雨量	e 発生最大時までの雨量	f 平均年雨量		g 既日往最大雨量	h 既日往最大雨量	a 死者	b 負傷者	a 全壊			b 半壊	c 一部破損
			崩壊前	崩壊後		崩壊前	崩壊後																
0	0	0	0	0	1	1	低気圧(992mb)	178.0	120.0	169.0	10.0	17.0	(浦河) 1951~1980 1182.3	(浦河) S56.8.5 190.0	(浦河) S33.7.31 44.0	6	-	-	-	-	1	-	㊤
0	1回 S46	0	0	0	1	1	"	57.0	77.0	57.0	7.0	14.0	(松前) 1978~1981 1481.0	(松前) S54.8.27 102.0	(松前) S56.8.18 34.0	3	-	-	-	-	-	-	㊤
0	1回 S46	0	0	0	1	1	"	59.0	59.0	59.0	1.0	1.0	(釧路) 1951~1980 1104.0	(釧路) S16.9.6 182.0	(釧路) S22.8.26 50.0	5	-	-	-	-	-	-	㊤
0	0	0	0	0	1	1	S56.8.3~6日 の集中豪雨	153.0	60.0	153.0	12.0	36.0	(浦河) 1951~1980 1182.3	(浦河) S56.8.5 190.0	(浦河) S33.7.31 44.0	1	-	-	-	-	1	-	㊤
0	0	0	0	1	1	1	"	63.0	60.0	63.0	1.0	17.0	"	"	"	1	-	-	-	-	1	-	㊤
0	0	0	0	0	1	1	"	-	-	-	-	-	(南茅部) 1978~1981 1554.7	(南茅部) S48.7.23 175.0	(南茅部) S48.9.24 42.0	2	-	-	-	-	-	-	㊤
0	0	0	0	1	1	1	"	93.0	93.0	93.0	3.0	27.0	(静内) 1978~1981 1108.5	(静内) S56.8.5 253.0	(静内) S53.8.14 59.0	-	-	-	7	1	4	-	㊤
0	0	0	0	0	1	1	"	52.0	84.0	53.0	5.0	19.0	(芦別) 1979~1981 1152.3	(芦別) S56.8.5 189.0	(芦別) S41.8.20 46.0	-	-	-	-	-	-	-	㊤
0	0	0	0	0	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	-	-	-	-	-	-	㊤
0	0	0	0	0	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	-	-	-	-	-	-	㊤
0	0	0	0	0	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	-	-	-	-	-	-	㊤
0	0	0	0	0	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	-	-	-	-	-	-	㊤
0	0	0	0	0	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	-	-	-	-	-	-	㊤
0	0	0	0	0	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	-	-	-	-	-	-	㊤
0	0	0	0	0	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	-	-	-	-	-	-	㊤
0	0	0	0	0	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	-	-	-	-	-	-	㊤
0	0	0	0	0	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	-	-	-	-	-	-	㊤
0	0	0	0	0	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	-	-	-	-	-	-	㊤
0	0	0	0	0	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	-	-	-	-	-	-	㊤
0	0	0	0	0	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	-	-	-	-	-	-	㊤
0	0	0	0	0	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	-	-	-	-	-	-	㊤
0	0	0	0	0	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	-	-	-	-	-	-	㊤
0	0	0	0	0	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	-	-	-	-	-	-	㊤
0	0	0	0	0	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	-	-	-	-	-	-	㊤
0	0	0	0	0	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	-	-	-	-	-	-	㊤
0	0	0	0	0	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	-	-	-	-	-	-	㊤
0	0	0	0	0	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	-	-	-	-	-	-	㊤
0	0	0	0	0	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	-	-	-	-	-	-	㊤
0	0	0	0	0	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	-	-	-	-	-	-	㊤
0	0	0	0	0	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	-	-	-	-	-	-	㊤
0	0	0	0	0	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	-	-	-	-	-	-	㊤
0	0	0	0	0	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	-	-	-	-	-	-	㊤
0	0	0	0	0	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	-	-	-	-	-	-	㊤
0	0	0	0	0	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	-	-	-	-	-	-	㊤
0	0	0	0	0	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	-	-	-	-	-	-	㊤
0	0	0	0	0	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	-	-	-	-	-	-	㊤
0	0	0	0	0	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	-	-	-	-	-	-	㊤
0	0	0	0	0	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	-	-	-	-	-	-	㊤
0	0	0	0	0	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	-	-	-	-	-	-	㊤
0	0	0	0	0	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	-	-	-	-	-	-	㊤
0	0	0	0	0	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	-	-	-	-	-	-	㊤
0	0	0	0	0	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	-	-	-	-	-	-	㊤
0	0	0	0	0	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	-	-	-	-	-	-	㊤
0	0	0	0	0	1	1</																	

県名	年度	地区名	崩壊発生日時	所在地	1 斜面の 種類	2 斜面の 向き	3 斜面の型		4 斜面先端		5 斜面下端		6 斜面の傾度		7 斜面の高さ (m)	8 地質		9 地被物の伏態		10 崩壊の 型	11 崩壊の規模						12 崩壊の 状態	13 崩壊頭部の位置
							a	b	a	b	a	b	a	b		a	b	a	b		a	b	c	d	e	f		
							横断	縦断	伏	利用	伏	傾	平均	傾		表層	基岩	種	密		崩壊高 (m)	崩壊巾 (m)	崩壊深 (m)	崩壊長さ (m)	崩壊土量 (m ³)	崩壊土の到達距離		
北海道	56	函館石崎6	8-23-10	函館市石崎202	1	2	5	3	2	7	1	0	50	50	4	火山灰	灰	2	2	1-(2)	4	6	0.3	3	4	1	2	1
		" 7	" 7	"	1	1	5	3	2	5	1	0	50	45	4	火山灰	灰	2	2	1-(2)	2	8	0.4	3	5	1	2	2
		南茅部尾札部(3)	" 4	南茅部町尾札部342	1	5	5	2	2	5	1	0	50	45	30	黒土(0.5)	4砂岩	(4)-2	2	1-(2)	20	10	0.5	20	100	3	2	2
		"	"	"	1	5	5	2	2	5	1	0	60	60	30	黒土(0.5)	4砂岩	(6)-2	2	1-(2)	30	6	0.5	40	120	3	1	1
		南茅部川	"	川設342	1	6	5	4	2	5	1	0	40	35	25	黒土(0.5)	4砂岩	(6)-2	1	1-(2)	2	3	0.4	2	2	2	1	3
		南茅部大船2	"	大船342	1	6	5	3	2	5	1	0	35	36	40	黒土(1.0)	4砂岩	2	1	1-(2)	10	7	1	10	60	2	2	2
		函館銭亀	" 6	銭子202	2	1	5	3	2	4	1	0	30	30	6.5	黒土(0.5)	3凝灰岩	2	1	1-(2)	6.5	5	0.3	6	5	0	2	1
		室蘭母恋北町3丁目(1)	"	室蘭市母恋北町202	2	6	5	6	2	2	1	0	65	60	7	黒土(0.5)	3角礫岩	1	-	2-(2)-1	7	15	1.0	5	30	2	2	1
		" (2)	"	"	2	6	5	2	2	4	1	0	65	60	8	粘土(0.5)	3角礫岩	2	2	2-(2)-1	8	30	3.0	9	300	10	1	1
		室蘭栄町1丁目	8-23-6	室蘭市栄町205	1	3	5	3	2	4	1	0	40	40	15	黒土(0.5)	3角礫岩	2	1	1-(2)	5	15	0.2	8	20	1	1	2
		" 舟見町2丁目(1)	"	舟見町205	1	1	5	3	2	4	7	20	35	30	5	黒土(0.5)	3角礫岩	2	1	1-(2)	5	10	0.4	10	30	1	2	1
		" (2)	"	" 205	1	1	4	3	2	4	1	0	30	30	8	黒土(0.5)	3角礫岩	2	2	2-(2)-1	8	35	0.7	16	250	10	1	1
		" 大沢町1丁目8	"	大沢町205	1	6	5	3	1	7	1	0	30	30	20	黒土(1.0)	3角礫岩	2	1	1-(2)	15	10	0.3	30	70	4	2	2
		輪西町	"	輪西町205	1	6	5	3	2	4	1	0	40	35	7	黒土(1.0)	3角礫岩	2	1	1-(2)	7	10	0.4	9	30	2	1	1
		" 沢町	"	沢町205	1	8	5	3	2	4	7	20	65	60	8	黒土(0.5)	3角礫岩	2	2	2-(2)-1	8	10	0.4	9	30	2	2	1
		" 舟見町2-8	"	舟見町205	1	4	4	3	2	4	2	5	35	30	20	黒土(0.3)	3角礫岩	2	1	1-(2)	20	20	0.3	30	150	5	1	1
		" 御前水町	"	御前水町205	1	7	5	2	2	2	1	0	50	45	15	黒土(1.0)	3凝灰岩	2	1	1-(2)	5	15	0.3	7	30	4	2	2
		" 母恋北町	"	母恋北町206	1	5	5	3	2	4	7	30	65	60	7	黒土(0.5)	3凝灰岩	2	2	2-(2)-1	7	16	2	8	50	2	2	1
		" 舟見町2-1	"	舟見町205	1	1	4	3	2	4	1	0	35	30	8	黒土(0.5)	3角礫岩	2	2	1-(2)	8	10	0.4	14	40	2	2	1
		室蘭山の手2-2	"	室蘭市山の手205	1	5	5	3	2	4	1	0	45	50	12	黒土(1.5)	3凝灰岩	2	2	1-(2)	8	18	0.9	10	150	3	2	1
		室蘭御前水町1	"	室蘭市御前水町205	1	7	5	3	2	4	1	0	30	30	15	黒土(2.0)	3凝灰岩	2	2	1-(2)	15	15	0.5	30	40	3	2	1
		函館根崎2	"	函館市根崎202	1	2	5	3	2	5	1	0	40	40	12	火山灰	灰	2	1	-	-	20	-	-	-	-	2	2
		松前赤神2	8-23-11:30	松前町赤神331	1	3	2	5	2	5	1	0	40	45	19	黒土(2.0)	1安山岩	2	2	1-(2)	5	5	0.3	8	8	2	1	2
		羅臼栄町	8-22-25	羅臼町栄町694	1	3	2	1	2	4	1	0	45	45	15	砂質土(0.5)	4凝灰岩	(5)-1	1	1-(2)	8	18	0.6	9	100	2	2	2
		釧路南大通	8-23-3	釧路市南大通206	1	4	5	4	2	2	1	0	60	70	9	砂質土(0.5)	4砂岩	2	1	1-(1)	7	15	0.4	3	30	3	3	2
		函館新渡	" 4	函館市新渡202	1	1	5	2	2	4	1	0	45	45	5	砂質土(0.3)	4火山灰	2	1	1-(2)	3	2	0.2	2	1	0	1	2
		函館石崎4	9-5-4	石崎202	1	2	5	3	2	5	1	0	60	60	12	黒土(0.5)	4火山灰	1	-	4-(2)	12	10	1.5	14	200	6	3	1
		函館根崎4	8-23-3	根崎202	1	2	5	2	2	5	1	0	60	60	8	火山灰	灰	1	-	4-(2)	3	8	0.6	2	10	1	2	1
		松前札前	8-22-21	松前町札前331	1	4	4	3	2	5	1	0	40	40	20	黒土(1.0)	1安山岩	2	1	1-(2)	13	5	0.4	20	36	0	1	1
		松前弁天	8-18-24	弁天331	1	8	5	3	2	4	1	0	55	50	6	砂質土(3.0)	4砂岩	2	2	2-(2)-1	6	6	1	4	30	5	2	1
		室蘭新富町1丁目	9-4-6	室蘭市新富町205	1	6	5	3	2	4	1	0	45	50	15	粘土(2.0)	3角礫岩	2	1	1-(2)	8	20	1	10	200	2	1	2

14 過去の崩壊の有無	15 水の存否				16 崩壊の発生原因	17 降 雨								18 保全対象人家戸数	19 人的被害		20 被災戸数			21 その他の被害	22 総点検との関連				
	a 同一箇所	b 附近	a 地表面水			b 湧 水		a 発達生時までの雨量	b 発達生時までの雨量	c 発達24時間までの雨量	d 発生時の雨量	e 発生最大時までの雨量	f 平均年雨量		g 既口往最大雨量	h 既口往最大雨量	a 死 者	b 負 傷 者	a 全 壊			b 半 壊	c 一部破損		
			崩 壊 前	崩 壊 後		崩 壊 前	崩 壊 後																		
0	0	0	0	0	0	台風15号による豪雨	207.0	170.0	188.0	4.0	29.0	(沙首) 冬期欠測の為不明	(沙首) S48.9.23 194.0	(沙首) S48.9.24 55.0	1	-	-	-	-	-	-	-	④		
0	0	0	0	0	0	"	78.0	137.0	78.0	12.0	12.0	(西館) 1951~1980 1156.6	(西館) S14.8.25 176.0	(西館) S14.8.25 63.0	1	-	-	-	-	-	-	-	④		
0	0	0	0	0	1	1	"	173.0	153.0	150.0	23.0	23.0	(南茅部) 1978~1980 1154.7	(南茅部) S48.9.23 175.0	(南茅部) S48.9.24 42.0	1	-	-	-	-	-	-	畑	④	
0	0	0	1	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	-	-	-	-	-	-	④	
0	0	0	0	0	1	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	31	-	-	-	-	-	-	④	
0	2回 S43.8	0	0	0	0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	-	-	-	-	-	-	畑	④
0	1回 S47	0	0	0	0	"	152.0	137.0	101.0	11.0	13.0	(西館) 1951~1980 1156.6	(西館) S14.8.25 176.0	(西館) S14.8.25 63.0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	④	
0	1回 S55	0	0	0	0	"	131.0	148.0	156.0	8.0	28.0	(室蘭) 1951~1980 1225.9	(室蘭) S48.8.17 150.0	(室蘭) S24.9.23 51.0	4	-	-	-	-	-	-	-	私道	④	
0	1回 S55	0	0	0	0	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	-	-	-	-	-	-	石積	④
0	1回 S55	0	0	0	0	0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	4	-	-	-	-	-	-	-	④
0	1回 S55	0	0	0	0	0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	-	-	-	-	-	-	-	④
0	1回 S55	0	1	0	0	0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	16	-	-	-	-	-	-	-	④
0	1回 S55	0	0	0	0	0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	4	-	-	-	-	-	-	私道	-
0	1回 S55	0	1	0	0	0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	-	-	-	-	-	-	-	④
0	0	0	0	0	0	0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	6	-	-	-	-	-	-	-	-
0	1回 S55	0	1	0	0	0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	-	-	-	-	-	-	-	-	④
0	0	0	0	0	0	0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	4	-	-	-	-	-	-	-	-
0	2回 S48.55	0	0	0	0	0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3	-	-	-	-	1	-	-	④
0	1回 S55	0	0	0	0	0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	-	-	-	-	-	-	-	④
0	0	0	0	0	0	0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3	-	-	-	-	1	-	-	-
0	1回 S55	0	0	0	0	0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	-	-	-	-	-	-	-	-
0	3回 S53.54.55	0	0	0	0	0	"	160.0	137.0	138.0	0.0	13.0	(西館) 1951~1980 1156.6	(西館) S14.8.25 176.0	(西館) S14.8.25 63.0	1	-	-	-	-	-	-	-	④	
0	1回 S47	0	0	0	1	1	"	112.0	88.0	93.0	2.0	25.0	(松前) 1978~1981 1481.0	(松前) S54.8.27 102.0	(松前) S56.3.15 34.0	4	-	-	-	-	-	-	-	-	④
1回 S56(6月)	0	0	0	0	1	1	"	37.0	37.0	37.0	0.0	8.0	(羅臼) 1978~1981 1804.3	(羅臼) S47.9.27 328.0	(羅臼) S56.10.23 34.0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	④
0	1回 S46	0	0	0	1	1	"	42.0	46.0	42.0	6.0	11.0	(釧路) 1951~1980 1104.0	(釧路) S16.9.6 182.0	(釧路) S22.8.26 50.0	3	-	-	-	-	-	-	物置	④	
0	2回 S47.54	0	0	0	1	1	"	78.0	137.0	78.0	12.0	12.0	(西館) 1951~1980 1156.6	(西館) S14.8.26 176.0	(西館) S14.8.25 63.0	1	-	-	-	-	-	-	-	④	
0	0	0	0	0	0	0	台風18号による豪雨	147.0	39.0	82.0	0.0	15.0	(沙首) 冬期欠測の為不明	(沙首) S48.9.23 194.0	(沙首) S48.9.24 55.0	3	-	-	-	-	1	-	-	-	④
0	2回 S47.52	0	0	0	1	1	台風15号による豪雨	66.0	137.0	66.0	10.0	10.0	(西館) 1951~1980 1156.6	(西館) S14.8.25 176.0	(西館) S14.8.25 63.0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	④
0	0	0	0	1	1	1	"	67.0	25.0	67.0	25.0	25.0	(松前) 1978~1981 1481.0	(松前) S54.8.27 102.0	(松前) S56.3.18 34.0	3	-	-	-	-	-	-	-	-	④
0	0	0	0	0	0	0	低気圧	55.0	61.0	56.0	34.0	34.0	"	"	"	"	4	-	-	-	-	-	-	-	④
0	0	0	0	0	0	0	台風18号による豪雨	53.0	73.0	53.0	6.0	6.0	(室蘭) 1951~1980 1225.9	(室蘭) S48.8.17 150.0	(室蘭) S24.9.23 51.0	10	-	-	1	-	-	-	-	-	

県名	年	地 区 名	崩 壊 発 生 日 時	所 在 地	1 斜 面 の 種 類	2 斜 面 の 向 き	3 斜面の型		4 斜面先端		5 斜面下端		6 斜面の角度		7 斜面の高さ (m)	8 地質		9 地被物の状態		10 崩壊の 型	11 崩壊の規模						12 崩壊土の 状態	13 崩壊頭部の位置
							a 横断 方向	b 縦断 方向	a 伏 状	b 利用 状況	a 伏 状	b 傾 斜 角	a 平均 傾斜 角	b 崩壊 傾斜 角		a 表 層 (m)	b 基 岩	a 種 類	b 密 度		a 崩壊 高 (m)	b 巾 (m)	c 深 (m)	d 斜面 長 (m)	e 土量 (m ³)	f 崩壊土の 到達距離		
北 海 道	56	函館石崎4	9-1-8	函館市石崎 202	1	2	5	3	2	5	1	0	65	60	12	黒土(0.5)	火山灰	1	-	4-(2)	12	10	20	14	50	6	3	1
		室蘭西小路	8-23-6	室蘭市西小路 205	1	6	5	3	2	4	1	0	50	45	8	黒土(0.5)	凝灰岩	2	1	1-(2)	8	10	0.5	11	50	2	2	1
		函館石崎3	9-4-5	函館市石崎 202	1	8	5	3	2	5	1	0	65	60	7	火山灰	灰	1	-	4-(2)	7	5	1	8	15	3	2	1
		"	"	" 202	1	8	5	3	2	5	1	0	60	60	10	黒土(0.5)	火山灰	1	-	4-(2)	7	10	0.8	4	30	2	2	1
		函館銭亀	9-5-4	銭亀 202	1	1	4	3	2	5	1	0	50	45	5	黒土(0.7)	火山灰	2	1	4-(2)	5	2	1	5	10	2	3	1
		函館根崎2	8-23-12	根崎 202	1	2	5	3	2	5	1	0	60	60	10	火山灰	灰	1	-	4-(2)	10	7	0.3	6	30	1	2	1
		奥尻松江	9-4-15	奥尻町松江 367	1	2	4	3	2	5	1	0	50	45	15	砂(0.5)	凝灰岩	2	2	1-(2)	10	2	0.5	5	5	2	1	2
		南茅部木直	9-12-5	南茅部町木直 342	1	3	5	3	2	4	1	0	60	55	7	粘土(1.5)	頁岩	2	2	2-(2)-1	7	7	0.8	8	18	2	2	1
		松前茂草(3)	" 6	松前町茂草 331	1	2	5	3	2	4	1	0	43	43	27	黒土(1.5)	板岩	2	1	1-(2) 2-(2)-1	5	3	0.8	6	5	2	2	2
		上ノ国木ノ子3	" 5	上ノ国町木ノ子 362	1	4	5	3	2	5	1	0	30	40	10	黒土(2.0)	安山岩	2	2	2-(2)-1	34	8	0.6	5	15	2	2	3
道	57	網走桂恋(1)	10-23-5	網走市桂恋 206	1	6	5	4	2	5	1	0	50	40	17	粘土(1.5)	砂岩	2	1	1-(2)	8	6	0.6	12	45	3	2	2
		静内東静内1	3-21 11:32	静内町東静内 605	1	7	5	2	1	5	1	0	37	37	30	粘土土(1.5)	凝灰岩	6-(2)	1	-	30	300	2.5	25	30,000	0	クラク	1
		滝河大通り	"	滝河町大通り 607	1	2	5	3	1	4	1	0	40	40	20	黒土(2.5)	泥岩	5-(1)	1	-	20	130	2.5	20	10,000	0	クラク	1
		函館石崎3	4-16-14	函館市石崎 206	1	8	5	3	2	5	1	0	50	45	9	黒土(0.5)	火山灰	1	-	4-(2)	9	5	0.6	4	8	3	3	1

14 過去の崩壊の有無	15 水の存否				16 崩壊の発生原因	17 降 雨								18 保全対象人家戸数	19 人的被害		20 被災戸数			21 その他の被害	22 総点検との関連		
	a 同 箇所	b 附 近	a 地表面水			b 湧 水		a 発達 生時 までの量	b 発日 生時 の量	c 発24 生時 時間 までの量	d 発生 時の 雨量	e 発生 時大 時間 までの量	f 平 均 年 雨量		g 既日 往 来 大 量	h 既時 往 来 大 量	a 死 者	b 負 傷 者	a 全 壊			b 半 壊	c 一 部 破 損
			崩 壊 前	崩 壊 後		崩 壊 前	崩 壊 後																
0	0	0	0	0	0	低 気 圧	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	(沙首) 冬期欠雨の 為不明	(沙首) S48. 9. 23 194.0	(沙首) S48. 9. 24 55.0	3	-	-	-	-	-	-	㊤	
0	0	0	0	0	0	台風15号による 豪雨	131.0	148.0	156.0	8.0	28.0	(室蘭) 1951~1980 1225.9	(室蘭) S48. 8. 17 150.0	(室蘭) S24. 9. 28 51.0	-	-	-	-	-	-	-	㊤	
0	1 回 S47	0	0	0	0	台風18号による 豪雨	65.0	107.0	65.0	11.0	11.0	(沙首) 冬期欠雨の 為不明	(沙首) S48. 9. 23 159.0	(沙首) S48. 9. 24 55.0	1	-	-	-	-	-	-	㊤	
0	1 回 S47	0	0	1	1	"	65.0	107.0	65.0	11.0	11.0	"	"	"	1	-	-	-	-	-	-	㊤	
0	1 回 S47	0	1	1	1	"	131.0	9.0	77.0	0.0	15.0	(函館) 1951~1980 1156.6	(函館) S14. 8. 25 176.0	(函館) S14. 8. 25 63.0	1	-	-	-	-	-	-	㊤	
0	3 回 S53,54,55	0	0	1	1	台風15号による 豪雨	160.0	137.0	138.0	0.0	13.0	"	"	"	1	-	-	-	-	-	-	㊤	
0	0	0	0	0	1	0	台風18号による 豪雨	321.0	121.0	311.0	1.0	74.0	(奥尻) 1978~1981 1218.5	(奥尻) S56. 9. 4 301.0	(奥尻) S56. 9. 4 24.0	-	-	-	-	1	-	-	㊤
0	1 回 S54	0	0	0	0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(南茅部) 1978~1981 1554.7	(南茅部) S48. 9. 23 175.0	(南茅部) S48. 9. 24 42.0	4	-	-	-	-	-	-	㊤	
0	1 回 S54	0	0	1	1	-	3.0	0.0	0.0	0.0	2.0	(松前) 1978~1981 1481.0	(松前) S54. 8. 27 102.0	(松前) S56. 8. 18 34.0	3	-	-	-	-	-	-	㊤	
0	0	0	0	0	1	1	-	3.0	0.0	0.0	0.0	2.0	(石崎) 1978~1981 1228.0	(石崎) S54. 8. 27 101.0	(石崎) S52. 8. 5 32.0	1	-	-	-	-	-	-	㊤
0	1 回 S54	0	0	0	0	0	台風24号による 豪雨	33.0	57.0	33.0	7.0	11.0	(釧路) 1951~1980 1104.0	(釧路) S16. 9. 6 182.0	(釧路) S22. 8. 26 50.0	3	-	-	-	-	-	物 置	㊤
0	0	0	0	0	1	1	浦河沖地震	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(静内) 1978~1981 1108.5	(静内) S56. 8. 5 253.0	(静内) S53. 8. 14 59.0	36	-	-	-	-	-	-	㊤
0	1 回 S56	0	0	1	1	"	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(浦河) 1951~1980 1182.3	(浦河) S56. 8. 5 190.0	(浦河) S33. 7. 31 44.0	75	-	-	-	-	-	-	㊤	
0	1 回 S47	0	0	0	0	低 気 圧	60.0	54.0	50.0	1.0	5.0	(函館) 1951~1980 1156.6	(函館) S14. 8. 25 176.0	(函館) S14. 8. 25 63.0	1	-	-	-	-	-	-	㊤	

県	年	地	崩	所	1	2	3		4		5		6		7	8		9		10	11						12	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
							斜面の型	斜面の状況	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜		斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜		斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜			斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	

14 過去の崩壊の有無	15 水の存否					16 崩壊の発生原因	17 雨							18 保全対象人家戸数	19 人的被害		20 被災戸数			21 その他の被害	22 総点検との関連		
	a 同一箇所	b 附近	a 地表面水		b 湧水		a 発生時刻までの量	b 発生時刻までの量	c 発生時刻までの量	d 発生時刻までの量	e 発生時刻までの量	f 平均年間雨量	g 既日往最大雨量		h 既日往最大雨量	a 死者	b 負傷者	a 全壊	b 半壊			c 一部破損	
			崩壊前	崩壊後	崩壊前																		崩壊後
0	-	0	1	0	1	融雪による	2	5	7	0	1	1407	169	T 15~ 37.7	12	0	0	0	0	1	0	Ⓐ	
1	S 52	1	1	0	1	融雪による	0	7	2	0	1	1333	197	S 39~ 55.9	24	0	0	0	0	1	0	Ⓐ	
0	-	0	0	0	1	梅雨前線による大雨	25	26	25	1	7	1068	119	S 33~ 59.6	14	0	0	0	0	1	0	Ⓐ	
0	-	0	0	0	1	梅雨前線による大雨	38	20	68	5	8	1555	149	635	8	0	0	0	0	0	0	Ⓐ	
1	S 52	0	0	0	1	梅雨前線による大雨	27	53	27	10	10	1555	182	S 29) 45.2	35	0	0	0	0	1	0	Ⓐ	
0	0	有	有	0	有	6.20 梅雨前線	37	37	30	3	22	1068	158.8	39	21	0	0	0	0	1	0	Ⓐ	
0	0	0	0	0	0	6.27~28 梅雨前線	23	23	1	0	9	1555	1540	70	31	0	0	0	0	0	0	Ⓐ	
0	0	0	0	0	0	6.20 梅雨前線	24	24	4	0	14	1068	127.5	46	8	0	0	0	0	1	0	Ⓐ	
0	0	0	0	0	0	9.4~5 熱帯性低気圧	60	30	41	1	8	1333	171.0	53	18	0	0	0	0	0	0	Ⓐ	
0	0	0	有	0	有	9.4~5 熱帯性低気圧	103	64	98	5	14	1325	194.0	29	31	0	0	0	0	2	0	Ⓐ	
0	0	0	0	0	0	6.26 梅雨前線	51	51	44	0	10	1555	1820	62	27	0	0	0	0	1	0	Ⓐ	
0	0	0	0	0	0	9.18 前線による大雨	75	75	75	6	27	1555	1540	70	25	0	0	0	0	1	0	Ⓐ	
0	0	0	0	0	0	8.4~7 前線による大雨	95	32	36	4	9	1068	158.8	39	23	0	0	0	0	1	0	Ⓐ	
1	1回 S 42	0	0	1	1	4.20~4.21 融雪	13	13	43	1	Ⓐ	1555	149	535	57	0	0	0	0	0	0	Ⓐ	
1	1回 S 63	0	1	1	1	6.22~6.23 梅雨前線大雨	50	38	50	1	12	1407	169	37.7	31	0	0	0	0	1	0	Ⓐ	
0	-	0	1	1	1	7.5~7.6 梅雨前線大雨	60	101	63	12	12	1407	169	37.7	19	0	0	0	0	1	0	Ⓐ	
0	-	0	1	1	1	7.9~7.10 梅雨前線大雨	50	57	84	5	17	1555	159	70.1	9	0	0	0	0	2	0	Ⓐ	
0	-	0	1	1	1	7.5~7.10 梅雨前線大雨	51	56	66	6	17	1407	169	37.7	12	0	0	0	0	1	0	Ⓐ	
0	-	0	0	0	1	7.5~7.6 梅雨前線大雨	3	50	20	3	3	1555	182	73.8	9	0	0	0	0	0	0	Ⓐ	
0	-	0	1	1	1	8.21~8.23 台風15号大雨	55	46	55	2	6	1333	197	55.9	10	0	0	0	0	1	0	Ⓐ	
0	0	0	0	0	0	5.13~14大雨	58	65	58	5	8	1407	65	8	5	0	0	0	0	1	0	Ⓐ	
1回 S 56	0	0	0	0	0	5.13~14大雨	0	53	53	0	8	1555	53	8	9	0	0	0	0	1	0	Ⓐ	
0	0	0	0	0	有	5.20~21大雨	124	50	124	3	27	1068	127	27	5	0	0	0	0	1	小屋1 (全壊)	Ⓐ	
0	0	0	0	0	有	5.20~21大雨	152	50	152	1	27	1068	153	27	6	0	0	0	0	1	0	Ⓐ	
0	0	0	0	0	0	6.20~21大雨	111	50	111	9	27	1068	124	27	9	0	0	0	0	1	0	Ⓐ	
0	0	0	0	0	0	5.20~21大雨	124	50	124	3	27	1068	115	27	9	0	0	0	0	1	小屋1 (全壊)	Ⓐ	
0	0	0	0	0	0	9.12~9.13 台風18号大雨	96	118	96	20	30	1325	115	30	21	0	0	0	0	1	小屋1 (全壊)	Ⓐ	
0	0	0	0	0	0	9.12~9.13 台風18号大雨	82	118	82	14	30	1325	115	30	8	0	0	0	0	1	0	Ⓐ	
1	有	無	無	無	有	低気圧による降雨	1006	0	1000	0	282	1119	313	41.5	20					1		A	
1	有	無	無	無	無	低気圧による降雨	500	11	47	0	7	1119	313	41.5	17					1		A	
無	有	無	無	無	無	低気圧による降雨	40	61	40	5	7	1119.0	313.0	41.5	32					1		A	

県	年	地	崩	所	1	2	3		4		5		6		7	8		9		10	11						12	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
							斜面の型	斜面の状況	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜		斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜		斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜			斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																																	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a

14 過去の崩壊の有無	15 水の存在						16 崩壊の発生原因	17 雨								18 保全対象人家戸数	19 人的被害		20 被災戸数			21 その他の被害	22 総点検との関連
	a 同一箇所	b 附近	a 地表面水		b 湧水			a 発生時刻までの雨量	b 発生時刻までの雨量	c 発生時刻までの雨量	d 発生時刻までの雨量	e 発生時刻までの雨量	f 平均年雨量	g 既日往最大雨量	h 既時往最大雨量		a 死者	b 負傷者	a 全壊	b 半壊	c 一部破損		
			崩壊前	崩壊後	崩壊前	崩壊後																	
無	無	無	無	無	無	無	低気圧による降雨	68.5	68.5	68.5	9.0	9.0	1251	226.2	6							A	
無	無	無	無	無	無	無	低気圧による降雨	99	121	99	65	12	1119	313	56							A	
無	無	無	無	有	無	無	前線による大雨	82	91	82	1	15	1275	200	22				1			B	
無	無	無	無	無	無	有	"	131	107	104.5	53.0	53.0	1265	202	12				1			B	
無	無	無	無	無	無	無	"	25.5	25.5	41.5	12.5	12.5	1000	145.6	18			1				A	
1回 S27	無	無	無	無	有	有	梅雨前線による降雨	35	60	35	4	9	1009	145.6	10					2	作業小屋全壊1戸	A	
無	無	無	無	無	有	有	"	57	57	57	5	16	1183	285	6				1			A	
"	"	"	"	"	無	無	低気圧による降雨	132	126	121	3	14	1251	226	11				1			A	
1回 S55	1回 S55	"	"	"	"	"	"	386	-	10	0	15	1119	332	9				1			A	
無	無	無	無	無	無	無	低気圧による降雨	22.1				4.0	1119	332	65	13	負傷1人		1	0		A	
"	"	"	"	"	"	"	低気圧による豪雨	83	22	83	0	29			8					0		A	
"	有	有	有	有	有	有	"	339	139	303	47	47			57			1	0		A		
"	有	無	無	無	無	無	"	362	139	323	23	47			57				0		A		
"	"	"	"	"	"	"	"	339	139	303	47	47			68			1	0		A		
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"			68			1	0		A		
"	無	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"			71	死者2人 負傷2人		1	0		A		
無	有	無	無	無	無	無	低気圧による降雨	238	107	220	14	24.5	1119	332	65	12			1	0		A	
無	無	無	有	無	無	無	"	140	149	140	60.5	60.5	1251	226.2	5	負傷1人		1	0		A		
無	無	無	無	無	無	無	"	136	226	136	54	54	1171	311	8	死者1人		1	0		-		
有	無	有	有	有	有	有	"	136	226	136	54	54	1171	311	10			1			B		
無	無	無	無	無	無	無	雷を伴った大雨	186	70	70	9	11.5	1119	332	65	12						A	
無	無	無	無	有	有	有	"	129	177	129	48	48		146	6			1			A		
無	無	無	有	無	無	無	"	244	45	244	0	65		184	8		1				A		
無	無	無	有	無	無	無	"	232	45	232	19	65		191.5	1			1			-		
無	無	無	無	無	無	無	台風18号による大雨	115	12	107	8	32		286	7		1				-		
無	無	有	有	有	有	有	"	115	12	107	8	32		286	29		1	6			B		
0	0	0	0	0	0	0	宮城県沖地震	-	-	-	-	-	166	巨震 S 339 59 吉岡 S 239 340	7	-	-	-	-	2	-		
0	2回 S23 S36	0	0	0	0	0	"	-	-	-	-	-	1750	岩沼 S 426 27 升沢 S 448 86	25	0	0	0	0	1	-	Ⓐ	
0	0	0	0	0	0	0	"	-	-	-	-	-	"	"	5	0	0	0	0	1	-	Ⓐ	
0	1回 S23	0	0	0	0	0	"	-	-	-	-	-	"	"	10	0	0	0	0	1	農作業場半壊	Ⓐ	
0	0	0	0	0	0	0	"	-	-	-	-	-	仙台 S 239 351	仙台 S 239 94	9	0	0	1	3	0	-	Ⓐ	

県	年	地 区	崩 壊 発 生 日 時	所 在 地	1 斜 面 の 種 類	2 斜 面 の 向 き	3 斜面の型		4 斜面先端		5 斜面下端		6 斜面の傾度		7 斜面の高さ (m)	8 地 質		9 地被物の状態		10 崩 壊 の 型	11 崩 壊 の 規 模						12 崩 壊 土 の 状 態	13 崩 壊 部 位 の 位 置
							a 横 断 方 向	b 縦 断 方 向	a 伏 状	b 利 用 状 況	a 伏 状	b 傾 斜	a 平 均 傾 斜	b 崩 壊 傾 斜		a 表 層	b 基 岩	a 種 類	b 密 度		a 崩 壊 高 (m)	b 巾 (m)	c 深 (m)	d 斜 面 長 (m)	e 土 量 (m ³)	f 崩 壊 土 の 到 達 距離		
宮	53	愛 宕	53-6-12	松島町	1	7	1	3	1	6	1	0	56	56	18	腐植土 (0.5)	3	(7)	2	7-(1)-2	18	80	3	22	2000	6	4	1
		柿の浦	"	"	1	5	1	1	1	6	1	0	40	60	35	(0.5)	3	(7)	3	7-(1)-2	14	40	2	13	1200	8	4	2
		元手樽	"	"	1	3	4	3	7	7	1	0	87	87	11	(0.5)	3	(7)	2	7-(1)-2	11	40	2	11	100	6	2	1
		蛇沼山	53-6-12	三本木町	2	1	2	2	1	6	1	0	75	75	14	-	3	1	-	7-(1)-6	14	100	10	14.5	250	3	4	1
		秋 荷	53-6-13	東和町	2	3	1	2	1	(4)	(1)	60		20	粘 土	(4)	(5)-2	3	3-(1)-6	6	30				2	(4)	(3)	
		魚三丁目	53-6-12	気仙沼市	1	3	2	3	1	6	7	40	55	80	40	な し	4	2	2	6-(2)-2	40	100	1	41	30	5	4	(1)
		太二丁目	"	"	1	3	5	3	2	4	1	0	45	50	25	礫 1	4	2	3	1-(2)	15	10	1	18	45	15	2	(2)
		鹿野屋敷	53-6-27	仙台市	2	2	5	3	2	4	1	0	60	60	10	2	(4)	(7)	-	-	5.7	10	1	4	20	2.2	(2)	(2)
城	54	匡の崎	54-2-24	河北町	1	4	5	1	1	6	1	0	60	60	25	粘 土 (2.0)	4-頁岩	5-2	3	1-(2)	15	12	2	20	60	2	1	3
		町 向	55-3-25 21	歌津町	1	3	1	4	1	6	1	0	55	55	25	礫 1	4	(4)-2	2	1-(2)	15	4	1	36	10	5	2	(1)
		弊 崎	55-5-6 12:30	津山町	1	6	5	3	1	(5)	(4)	63	70	65	15	腐植土 (0.9)	4	7	2	1-2	10	12	1.5	15	100	4	2	2
		長 袋	55-7-12 9.0	白石市	2	3	5	3	2	4	1	0	70	70	10.5	礫 (0.5)	3 凝灰	1.3	1	3-(1)-2	105	100	0.3	12	350	12	3	1
		向二丁目	55-7-12	仙台市	2	6	5	5	2	4	1	0	51	43	79	礫 1	(4)	(7) -1	1	-	79	10	1	10	20	3.0	(2)	(1)
		天王山	55-7-12	河南町	1	6	3	4	2	5	1	0	70	70	50		6-1	1	1-(2)	8	20	2	12	300	8	2	1	
		下り松	55-7-15 0	登米町	1	7	5	3	1	(5)	(4)	0	60	60	11	腐植土 (0.5)	4	7	2	6-(2)-3	11	12	1	12	100	1	2	1
		堤	55-7-25 10	泉 市	1	1	3	2	2	4	1	0	50	50	15	黒 土 (0.5)	4	(7) -1	2	1-(2)	15	10	0.5	20	100	20	1	1
		石ノ田	55-7-31	女川町	2	5	1	1	1	6	1	0	65	60	40	礫 (2.0)	4-頁岩	4-2	2	1-(2)	13	10	2	20	30	2	2	2
		堀切山	55-8-1	女川町	1	5	5	3	1	6	1	0	60	60	28	礫 (2.0)	4-頁岩	6-1	2	2-(2)-1	28	10	2	37	30	-	2	2
		旭ヶ丘 (4)	55-8-29	仙台市	2	5	5	3	2	4	1	0	63	42	5.7	(0.4)	(4)	(7)	-	-	5.7	14	1	7	70	2.7	(2)	(1)
		大松沢	55-8-30	大郷町	1	5	5	3	2	7	1	0	56	55	80	粘質土 (0.5)	3	2	-	1-1	8	2	2	8	20	2.0	2	1
		三本木	55-8-30	三本木	2	7	5	5	2	5	1	0	80	80	7	粘質土 (0.5)	3	1	-	1-1	10	4	1.5	10	30	7	1	1
		北沢向	55-8-30 11:00	鶯沢町	1	1	5	3	2	7	1		70	70	140	粘 土 (2.0)	1	2	1	1-(2)	12	12	10	1.3	40	2	1	2
		磯 草	55-8-30	気仙沼	1	6	1	2	2	4	1	0	50	70	10	礫 5	4	(1)	-	1-(2)	8	3	1.5	8.5	5	5	2	(2)
		三日町	55-8-30 55-10-25	"	2	7	5	3	2	4	1	0	50	70	15	礫 5	4	(1)	-	1-(2)	10	14	1.5	8.5	20	50	2	(2)
		下金沢	55-8-30	岩生小町																								
県	55	双葉近	55-8-30	仙台市	1	7	7	3	2	4	1	0	74	30	2.5	礫 0.4	(4)	(6)-1	1	-	7.5	12	2	15	180	3.0	(2)	(1)
		鹿野屋敷	"	"	2	6	5	3	2	4	1	0	77	52	11	礫 2	(4)	(7)	-	-	7.0	15	2	11	55	6.5	(2)	(1)
		井 記	"	大和町	1	1	3	3	2	5	1	0	47	51	17	腐植土 1.6	3	(4)-2	3	7-(1)-2	15	7	1.0	12	30	4.0	1	2
		岩 崎	"	"	1	1	4	2	2	4	2	10	45	45	9	礫 1.5	3	(5)-2	1	1-(2)	9	7	15	13	50	7.0	1	1
		尾の崎	55-9-6 55-10-7	河北町	1	4	5	1	1	6	1	0	70	70	25	粘 土 (2.0)	4-頁岩	5-2	3	1-(2)	11	16	2	16	87	2	1	2
		出 島	55-9-10	女川町	1	6	5	1	1	6	1	0	77	77	2.0	礫 (2.0)	"	6-2	2	1-(2)	10	20	2	15	100	2	2	3

14 過去の崩壊の有無	15 水の存否				16 崩壊の発生原因	17 降 雨								18 保全対象人家戸数	19 人的被害		20 被災戸数			21 その他の被害	22 総点検との関連		
	a 同一箇所	b 附近	a 地表水			b 湧 水		a 発生時刻までの量	b 発生日 生雨時の量	c 発生時刻までの量	d 発生時刻までの量	e 発生時刻までの量	f 平均年雨量		g 既日 往 雨 最大量	h 既時刻 往 雨 最大量	a 死 者	b 負 傷 者	a 全 壊			b 半 壊	c 一部破損
			崩壊前	崩壊後		崩壊前	崩壊後																
0	0	0	0	0	0	宮城県沖地震	-	-	-	-	-	1750	仙 台 S 239 351	仙 台 S 239 94	6	0	0	0	4	0	-	㊤	
0	0	0	0	0	0	"	-	-	-	-	-	"	"	"	6	0	0	0	4	0	-	㊤	
0	0	0	0	0	0	"	-	-	-	-	-	"	"	"	6	0	0	0	1	1	物 置	㊤	
-	1 回 S56	-	-	-	-	S 53.6 宮城県沖地震	-	-	-	-	-	-	吉 岡 S 239 340	鹿島台 S 419 47	8	-	-	-	2	3	-	㊤	
0	0	0	0	0	0	"	-	-	-	-	-	-	登 米 S 2.4 199	米 谷 S 337 72	15	-	-	-	-	-	-	㊤	
0	0	0	0	0	0	"	-	-	-	-	-	-	志津川 S 41.9 252	-	ホテル (I) 50	-	-	-	-	-	-	㊤	
0	0	0	0	0	1	1	"	-	-	-	-	-	"	-	177	-	-	-	-	2	-	㊤	
0	0	0	0	0	0	S 53.6 梅雨前線	925	66	79	7.6	95	12190	仙 台 S 239 351	仙 台 S 239 94	5	0	0	0	0	0	-	㊤	
1	1 回 S52	0	1	0	0	54.2 豪雨	185	18	185	20	15	753	志津川 S 41.924 252	北 上 S 41.929 81	8	-	-	-	-	1	-	㊤	
0	0	0	不明	0	不明	S 55.3 低気圧	36	36	36	12	9	1303	志津川 S 41.9 252	登 米 S 2.4 199	6	-	-	-	-	1	-	㊤	
0	0	0	0	0	0	落雷による	-	-	-	-	-	-	登 米 S 2.4 199	米 谷 S 337 77	1	-	-	1	-	-	0	0	
0	0	0	0	0	0	梅雨前線豪雨	84	89	24	10	10.5	10.6	335	77	20	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	"	58	7	58	5	8	1219	1411	552	8	0	0	0	0	2	0	㊤	
0	0	0	1	0	1	"	79	0.5	79	3.5	13		石 巻 226	石 巻 82	5	0	0	0	0	1	0	㊤	
0	0	0	1	0	1	"	64.5	67	64.5	7.0	20.0	866	199	72	3	0	0	0	0	1	0		
0	0	0	0	0	0	S 55.7.25 豪 雨	72	0	72	1	17	1750	仙 台 S 239 340	仙 台 S 239 86	2	0	0	0	0	1	0	-	
0	0	0	1	0	0	"	51.8	12.0	51.8	2.0	7	1100	女 川 S 41.927 222	雄 勝 S 41.925 54	22	-	-	-	-	1	-	㊤	
1	3 回 S51 S52 S52	0	1	0	0	55.7 豪雨	51.8	0	0	0	7	1100	女 川 S 41.924 272	雄 勝 S 41.925 54	20	-	-	-	-	-	-	㊤	
0	0	0	0	0	0	S 55.8 低気圧	36	98	36	6	16	1216	1411	552	3	0	0	0	0	0	-	㊤	
0	1 S52	0	1	0	0	"	1425	117	117	1.5	19	1750	196	47							○		
0	0	0	1	0	0	"	221	118	-	-	25	"	342	86	1	0	0	0	0	1	0	×	
0	0	0	0	1	1	"	1260	33.5	126.0	2.0	160		445	110	2	0	0	0	0	0		㊤	
0	0	不明	不明	0	不明	"	-	-	-	-	-	-	252	81	8	-	-	-	-	1	-	A15	
0	0	不明	不明	0	不明	"	425	60.5	425	0	8	-	"	"	76	-	-	-	-	-	-	A12	
0	不明	0	1	0	0	"	1385	84.5	57	135	17		340	86	5	0	0	0	1	0	-	○	
0	0	0	0	0	0	S 55.8 低気圧	109	36	109	3	16	1219	1411	552	2	0	0	0	0	1	-	㊤	
0	0	0	0	0	0	"	98	36	98	14	16	"	"	"	0	0	0	0	0	0	-	㊤	
0	0	0	0	0	0	"	148	32	138	1	19	1758	210	90	10	0	0	0	0	1	0	㊤	
0	0	0	0	0	0	"	106	32	106	19	19	"	"	"	5	0	0	0	0	1	0	㊤	
1	2 回 S23 S36	0	1	0	0	55.9 豪雨	0	55	0	0	0		志津川 S 41.924 252	北 上 S 41.925 81	2	-	-	-	-	1	-	㊤	
0	0	0	0	0	0	"	155	240	155	9	9		女 川 S 41.924 222	雄 勝 S 41.925 54	20	-	-	1	-	-	-	㊤	

県	年	地 区 名	崩 壊 発 生 日 時	所 在 地	1 斜 面 の 種 類	2 斜 面 の 向 き	3 斜面の型		4 斜面上端		5 斜面下端		6 斜面の傾斜		7 斜面の高さ (m)	8 地 質		9 地被物の状態		10 崩 壊 の 型	11 崩 壊 の 規 模						12 崩 壊 土 の 状 態	13 崩 壊 部 位 の 位 置
							a 横 断 方 向	b 縦 断 方 向	a 伏 状 態	b 利 用 状 況	a 伏 状 態	b 傾 斜 角	a 平 均 傾 斜 角	b 崩と 壊の 傾斜 角		a 表 層	b 基 岩	a 種 類	b 密 度		a 崩 壊 高 (m)	b 巾 (m)	c 深 (m)	d 斜面 長 (m)	e 土 量 (m^3)	f 崩壊土 の利達 距離		
宮	55	清 水	55-9-12 20:50	七ヶ浜町	1	7	5	2	2	6	1	0	90	80	13	凝灰岩	3	1	-	7-1-1	13	10	2.5	13	130	5	4	1
	56	羽 場	56-5-12 不明	米 山 町	1	1	5	3	2	(2) (4)	(1)	65	65	65	7	粘 土	(4)	(2)	2	3-(2)	5	10	1~2	8	5	2	(2)	(3)
		下り松	56-8-27 不明	登 米 町	2	7	5	3	1	(5)	1	0	60	60	11	粘 土	(4)	(7)	3	6-(2)-3	11	8	0.5		70	2	(4)	(3)
		小 泊	56-8-27 14:00	雄 勝 町	1	6	1	3	1	6	1	0	63	63	35	礫 (30)	4- 頁岩	6-3	3	2-(2)-1	40	70	3	60	2000	5	2	2
		花ヶ崎	56-8-29 14:00	松 山 町	1	3	4	2	2	2	1	0	35	35	130	15	8	2	2	1-(2)	130	250	10	220	600	5	1	1
		杉ヶ崎	56-9-26 20:00	鹿島台町	2	3	5	2	2	4	1	0	70	70	80	-	5	1	-	1-(2)	80	60	10	8.5	20	3	1	1
		町館(2)	56-9-27 5:00	若 柳 町	1	5	5	3	2	4	1	0	40	40	50	粘 土 2.0	3	3	1	-	5	9	1.5	80		3	1	1
		磯	56-9-27 5:00	"	1	5	5	1	2	5	1	0	70	60	150	粘 土 0.6	2	3	1	-	15	6	0.6	7	10	4	1	1
		舟 場	56-9-27 3:00	中 田 町	1	8	2	4	1	(5)	(1)	45	45	45	8	粘 土	(4)	(6)-1	1	3-(1)-0	8	20	1.5	10	30	4	(1)	(3)
		長谷山	56-9-27 不明	"	1	2	2	4	1	(7) (2)	(1)	45	45	45	18	強化 板 風 結 核 岩	粘板 岩	(6)-3	2	6-(2)-6	18	20	3~4	25	80	2	(4)	(2)
		名坂東	56-9-27 不明	雄 勝 町	1	2	2	3	2	7	1	0	70	70	10	(10) 礫	4- 頁岩	5-1	2	2-(2)-1	6	30	1	10	70	5	2	1
		北 浜	56-9-27 1:45	"	1	8	2	1	2	5	1	0	60	60	10	(10) 粘 土	"	3	3	2-(2)-1	5	10	1	8	20	6	1	1
		中 島	56-9-27 7:00	河 北 町	1	2	2	1	1	6	1	0	65	65	90	(30) 粘 土	4- 頁岩	3	3	2-(2)-1	15	30	3	22	200	5	1	2
		馬 鞍	56-9-27 8:00	"	1	1	5	3	2	5	1	0	50	50	50	(20) 礫	"	4-2	2	2-(2)-1	8	20	2	17	50	2	1	1
崎 山	56-9-27 5:00	"	1	3	2	3	2	6	1	0	60	60	20	(10) 礫	"	6-2	2	1-(2)	3	10	1	5	15	2	2	1		
向 山	56-9-29 不明	仙 台 市	1	3	5	2	2	4	1	0	59	50	20	粘 土 2	4	(5)-1	3	2-(2)-1	12	75	10	16	20	7.0	2	2		
入 山	56-9-29 7:30	"	2	4	5	3	2	4	5	4	55	41	40	真砂土 0.4	4	(7)	-	-	4	19	25	5.5	170	4.0	2	1		
57	上 雄 勝	57-4-15 17:00	雄 勝 町	1	4	5	3	1	6	1	0	60	60	30	(30) 礫	4- 粘板	4-2	2	2-(2)-1	10	30	3	15	30	3	2	3	
	杉ヶ崎	57-4-16 2:00	鹿島台町	1	7	5	1	2	4	1	0	30	30	110	20	8	2	2		110	170	1.5	18	350	8	1	1	
	桜 木 町	57-4-16	小生田町	1	5	5	3	2	5	1	0	50	50	5	0.6	8	2	2		5	11	0.6	6	30	2	1	1	
	下り松	57-4-16 5:00	登 米 町	2	7	5	3	1	(5)	(4)	63			8	粘 土	(4)	(1)	(1)	6-(2)-3	8	6	1.0	10	10	1			
	船原大須	57-4-16 6:00	雄 勝 町	1	4	5	3	1	6	1	0	45	45	14	(20) 礫	4- 頁岩	4-2	2	2-(2)-1	6	5	1	10	10	2	2	3	
	入の沢山	57-4-16 3:30	河 南 町	2	6	1	2	1	6	1	0	20	80	7	(20) 礫	4- 粘板	6-2	2	2-(2)-1	7	20	2	12	20	3	2	3	
	持 傾	57-4-16 23:00	河 北 町	1	5	5	3	2	5	1	0	45	45	7	(20) 礫	"	3	3	2-(2)-1	7	20	2	12	25	2	2	2	
	相 川	57-4-16 2:00	北 上 町	1	5	5	1	2	7	1	0	70	70	10	(20) 礫	"	(2)		2-(2)-1	5	20	2	8	70	5	2	2	
	門 脇 町	57-4-16 3:45	石 巻 市	1	2	5	1	1	6	1	0	60	60	30	(30) 礫	4- 粘板	(2)		2-(2)-1	30	30	3	50	300	5	1	2	
	小 泊	57-4-16 3:00	北 上 町	1	5	5	1	2	5	1	0	60	60	5	(10) 礫	"	(2)		2-2-1	3	10	1	7	30	1	2	2	
	三 日 町 一 丁 目	57-4-16 5:00	気仙沼市	1	4	5	4	2	4	1	0	45	45	13	礫 2	4	(2)	3	1-(2)	10	20	1.0	14	30	3	2	(1)	
	小池沢	57-5-21 20:00	登 米 町	1	1	5	3	2	2	(7)	50	50	65	10	粘 土	(5)	(3)	(1)	2-1-1	8	17	1.0	11.6	20	2	(2)	(3)	
	追 廻	57-9-12	仙 台 市	1	8	6	6	4	6	1	0	59	52	22	岩塊 1.0	4	(6)-3	2	1-2	20	9	1.0	6	75.6	7.5	2	1	
	大 坂	57-9-12	亶 理 町	1		6	3	2	6	1	0	45	45	8	真砂土 1.0	3	(2)	-	-	8	20	0.5	15	60	10	2	1	

14 過去の崩 壊の有無	15 水の存否				16 崩 壊 の 発 生 原 因	17 降 雨								18 保 全 対 象 人 家 戸 数	19 人 的 被 害		20 被 災 戸 数			21 そ の 他 の 被 害	22 総 点 検 と の 関 連		
	a 同 一 箇 所	b 附 近	a 地表水			b 湧 水		a 発 達 生 時 刻 ま で の 量	b 発 口 生 時 刻 ま で の 量	c 発 達 生 時 刻 ま で の 量	d 発 生 時 刻 ま で の 量	e 発 生 時 刻 ま で の 量	f 平 均 年 雨 量		g 既 日 往 最 大 量	h 既 時 刻 往 間 最 大 量	a 死 者	b 負 傷 者	a 全 壊			b 半 壊	c 一 部 破 損
			崩 壊 前	崩 壊 後		崩 壊 前	崩 壊 後																
0	2回 30年	0	0	0	0	55.9 豪雨	127.5	43	-	不明	-		351	94	30	0	0	0	1	0	-	㊤	
1	1	0	0	1	0	56.511 ~12 低気圧による雨	95	95	95	-	2		199	72	3	-	-	-	-	-	-	S51.330 第345号 第430号	
0	0	0	0	0	0	56.8 台風15号	129	129	-	-	315		199	72	2	-	-	-	-	-	-	落石防止柵 S 48.323 304 338	
0	0	0	1	0	1	"	97	0	0	0	24		女 川 S41.924 222	雄 勝 S41.925 54	13	-	-	-	-	1	-	㊤	
0	1	0	0	0	0	"	81	0	0	0	22	-	347	47	9	-	-	-	-	-	-	道 路 L = 25	
0	S55 1	0	0	0	0	S 56.9 低気圧	575	57.5	57.5	6.0	9	-	342	47	20	-	-	-	-	1	-	㊤	
0	0	0	1	0	1	"	128.5	127.5	112.0	10.5	12.0		445	110	4	0	0	0	0	1	-	㊤	
0	1回 S53	0	1	0	1	"	128.5	127.5	112.0	10.5	12.0		445	110	1	0	0	0	0	1	-	㊤	
1	1	0	1	0	0	"	175	153			35		199	72	2	-	-	-	-	1	-	623	
1	1	0	1	0	1	S 56.9 低気圧	175	153			35		199		1	-	-	-	-	-	-	622	
0	0	0	1	0	1	"	229.5	0	187	8	35		女 川 S41.924 222	雄 勝 S41.925 54	8	-	-	-	-	-	-	㊤	
0	0	0	0	0	0	"	299.5	0	170.5	35	35		"	"	3	-	-	-	2	-	-	㊤	
0	0	0	1	0	1	"	144.0	0	122.5	5.5	23		石 巻 S22.818 226	北 上 S41.925 81	17	-	-	1	-	1	-	㊤	
0	0	0	1	0	1	"	164.5	0	125.0	9.5	23		"	"	6	-	-	-	-	1	-	㊤	
0	0	0	0	0	0	"	147	0	124	1	23		"	"	6	-	-	-	-	1	-	㊤	
0	0	0	0	0	0	"	133	114	133	6	31	1219.0	1411	55.2	5	0	0	0	0	0	0	㊤	
0	0	0	0	0	0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	0	0	0	0	0	0	-	
0	0	0	1	0	0	57.4 豪雨	885	195	885	25	12		女 川 S41.924 222	雄 勝 S41.924 54	29	-	-	-	-	-	-	㊤	
-	-	-	-	-	-	S 57.4 低気圧	1225	106.5	122.5	103	105	-	342	47	20	-	-	-	-	-	-	㊤	
-	-	-	-	-	-	"	"	"	"	"	"	-	"	"	5	-	-	-	-	-	-	㊤	
0	0	0	0	0	0	"	1195	113	113	4.0	14.5		199	72	1	-	-	-	-	-	-	㊤	
0	0	0	0	0	0	"	242.5	6	195	0	31		女 川 S41.924 222	雄 勝 S41.925 54	(1)	-	-	-	-	-	-	㊤	
1	1回 S53	0	0	0	0	"	140	1	134	15	15		石 巻 S22.818 226	石 巻 S22.829 82	16	-	-	-	-	-	-	㊤	
0	0	0	0	0	0	"	151	1	68	0	15		"	北 上 S41.925 81	1	-	-	-	-	-	-	㊤	
0	0	0	0	0	0	"	127.5	6	120.5	16	16		志津川 S41.924 252	北 上 S41.924 81	(1) 10	-	-	-	-	-	-	㊤	
0	0	1	1	1	1	57.4 低気圧	140	1	134	15	15	862	石 巻 M30.99 226	石 巻 S22.818 82	100	-	-	-	-	-	治山構造物	㊤	
0	0	0	0	0	0	"	157.5	6	39.5	30	30		志津川 S41.924 252	北 上 S41.925 81	3	-	-	-	-	1	-	-	
0	0	1	0	1	1	"	128	96	107	140	170	1303	"	"	58	-	-	-	-	-	-	A D	
0	0	1	-	-	1	"	91.5	91.5	91.5	0	240		登 米 S 24 199	米 谷 S 33.7 72	7	-	-	-	-	1	-	585	
0	0	0	0	0	0	S 57 台風18号	73	108	73	22	41	1219	仙 台 S 23.9 351	仙 台 S 23.9 94	4	0	0	1	0	1	0	㊤	
0	0	0	0	0	0	"	132	117	132	27	27	866	巨 戸 S 33.9 277	巨 戸 S 42.6 59	2	0	0	0	0	1	0	-	

県	年	地	崩	所	1	2	3		4		5		6		7	8		9		10	11						12	13	
							斜面の型	斜面の上端	斜面の下端	斜面の角度		a	b	a		b	a	b	a		b	崩壊の規模							
										a	b											a	b	a	b	a			b
名	度	名	時	地	斜面の傾斜	斜面の向き	断面方向	断面方向	状況	状況	傾斜	傾斜	平均傾斜	崩壊の傾斜	斜面の高さ(m)	a 表層 (m)	b 基岩 (m)	a 種類 (度)	b 密度 (度)	崩壊の型	a 崩壊高 (m)	b 崩壊巾 (m)	c 崩壊深 (m)	d 崩壊長さ (m)	e 崩壊土量 (m ³)	f 崩壊土の到達距離	崩壊土の状態	崩壊頭部の位置	
宮	57	伏ヶ丘	57-9-12	仙台市	1	4	5	3	2	4	1	0	60	60	11	礫10	4	(6)-1	1	-	6	7	2.0	7.0	40	2.0	2	1	
		上の山	57-9-12	大和町	1	7	5	3	1	6	1	0	43	49	44	腐植土1.0	(3)	(6)-1	2	1-(2)	13	12	2.0	10	36	8	1	2	
		青山	57-9-12	仙台市	2	6	5	3	2	4	1	0	38	37	20	礫0.5	4	(2)	2	1-(2)	20	13	0.7	30	90	6	2	1	
		旭ヶ丘7	57-9-12	"	2	7	5	3	2	4	1	0	73	35	3.5	礫0.4	4	(7)	-	-	3	10.5	2.0	6	12.7	2.7	2	1	
		岩ヶ崎	57-9-12	大和町	1	3	5	1	1	6	1	0	50	62	20	腐植土1.0	(3)	(6)-1	2	1-(2)	13	11	1.0	7	20	4	1	2	
		向丁山	57-9-12	仙台市	2	6	6	3	2	4	1	0	63	56	6.0	礫10	4	(2)	2	-	6	3.0	1.0	7.0	9	3	2	1	
		向山(9)	57-9-12	"	1	5	5	3	2	4	1	0	44	43	20	粘土2.0	4	(6)-2	2	-	30	5.0	0.8	2.5	5.6	1.5	2	3	
		山手町	57-9-12	"	2	5	5	3	2	4	1	0	44	41	15	礫4	4	(6)-1	2	-	15	9	3.0	23	187	6.5	2	1	
		本町	57-9-12	蔵王町	1	5	5	1	2	2	2	4	57	57	7.5	粘土(4.0)	7	1	-	3-(2)	地表にL=10.0m W=0.3mのオープンクランク								
		仲田	57-9-12	"	1	5	1	1	1	6	2	28	41	43	13	黒土(0.5)	2-花崗岩	6-2	2	1-(2)	地表にL=15.0m W=0.06mのオープンクランク								
		岩ヶ崎	57-9-12 21:30	栗駒町	1	5	4	2	2	2	7	4	30	30	40	粘土10	3	(4)-2	2	1-(2)	33	20	1.0	65	600	9	2	1	
		蔵本沢	57-9-12 21:30	金成町	9	5	5	2	2	7	1		35	35	4.5	腐植土2.0	3	3	3	1-(2)	4.5	5	0.7	7	10	0.5	1	1	
		北沢向	57-9-12 22:00	鶯沢町	9	1	2	3	1	7	1		30	42	4.5	粘土10	1	2	2	1-(2)	4.5	8	0.5	7	5	0.5	1	1	
		根力山(3)	57-9-12	河南町	1	6	1	2	2	6	1	0	40	40	15	(3.0)礫	4-粘板	(3)	3	2-(2)-1	15	10	3	25	100	5	2	2	
秋	58	川張	57-9-12 20	丸森町	1	5	4	4	1	5	1	0	34	34	63	砂質土(0.5)	2-花崗岩	4	2	2-(2)-1	61	20	0.4~1.5	107	800	113	1	1	
		白河津田	57-9-12 23時	白石市	1	6	2	3	2	4	7	14	40	40	10	腐植土等(2)	7	3	3	1-(2)	10	10	2	13	100	7	2	1	
		神屋敷	6-28-2	秋田市	1	6	3	3	2	4	1	0	35	35	9	粘土(3)	4-泥岩	(2)	1	4-(11)-1	7	90	1	8	650	15	2	2	
		神屋敷	7-23-19	"	1	1	5	3	2	4	1	0	40	40	7	粘土(4)	4-泥岩	(2)	1	4-(11)-1	7	79	1	5	300	9	2	1	
		金浦	4-6-7	金浦町	2	1	5	4	2	5	1	0	55	55	15	砂礫10.5	4-砂岩	(7)	1	5-1	15	3	0.5	10	15	13	4	1	
		曲沢	3-26-17	鹿角市	1	3	5	5	2	6	1	0	35	35	12	礫(3)	4-凝灰岩	(5)-2	2	2-(2)-2	10	25	1.5	10	360	16	2	1	
		塩浜	5-19-19	男鹿市	1	7	5	3	1	6	1	0	60	60	30	(0)	4-凝灰岩	(5)-1	1	7-(11)-2	10	4	1.5	3	6	10	4	2	
		湯の又	6-18-5	五城目町	1	7	5	3	2	4	1	0	60	60	10	粘土(2)	4-泥岩	(2)	2	1-(11)	10	15	1.5	6	110	10	2	1	
		湯本	6-23-4	男鹿市	1	2	5	3	1	6	1	0	40	45	8	粘土(3)	4-泥岩	(6)-2	2	1-(11)	6	6	1	5	20	8	2	2	
		相川	6-23-4	"	1	6	4	3	1	6	7	30	35	40	11	腐植土(1)	4-泥岩	(5)-1	3	1-(11)	8	4	0.5	7	10	13	2	2	
		新栗	6-23-5	昭和町	1	6	5	2	1	6	1	0	45	40	11	粘土(2)	4-凝灰岩	(2)	1	1-(11)	10	25	0.5	13	180	15	2	1	
		角間	6-23-6	若美町	1	3	5	3	1	6	1	0	40	45	16	砂質土2	4-砂岩	(2)	2	1-(11)	4	4	1	5	15	7	2	3	
		道川	6-23-9	秋田市	1	5	5	3	1	6	1	0	45	45	5	腐植土(1)	4-泥岩	(2)	3	1-(11)	5	5	1	5	30	7	2	1	
		鶴の木	6-23-10	若美町	1	3	5	3	1	6	1	0	30	35	13	砂質土(3)	4-砂岩	(3)	2	1-(11)	10	4	0.5	12	20	16	1	2	
県	59	小浜	7-6-9	男鹿市	1	5	5	3	2	2	1	0	35	35	10	腐植土(3)	4-凝灰岩	(2)	1	1-(11)	10	20	1	8	140	16	2	1	
		西黒沢	7-6-22	"	1	3	5	3	2	4	1	0	40	40	55	砂質土(2)	4-凝灰岩	(2)	1	1-(11)	3	2	0.5	2	2	4	2	2	
県	60	入道	7-6-22	"	1	2	3	3	2	4	2	5	45	45	18	腐植土(2)	4-安山岩	(2)	1	2-(11)	14	9	2	6	70	16	2	2	

14 過去の崩壊の有無	15 水の存否				16 崩壊の発生原因	17 降 雨								18 保全対象人家戸数	19 人的被害		20 被災戸数			21 その他の被害	22 総点検との関連
	a 地表水		b 湧 水			a 発生時刻までの量	b 発生時刻までの量	c 発生時刻までの量	d 発生時刻までの量	e 発生時刻までの量	f 平均年雨量	g 既日往最大雨量	h 既時刻往最大雨量		a 死 者	b 負 傷 者	a 全 壊	b 半 壊	c 一部破損		
	崩 壊	崩 壊	崩 壊	崩 壊																	
0	0	0	0	0	S 57 台風18号	73	108	73	22	41	1299	仙 台 S 239 351	仙 台 S 239 90	2	0	0	0	0	1	0	㊤
0	2回 S23 S41	0	0	0	"	88	92	88	21	33	1750	吉 岡 S 239 340	升 沢 S 448 86	5	0	0	0	0	1	農作業場 半壊1	㊤
0	0	0	0	0	S 57.9 台風18号	114	108	114	410	41	1219	仙 台 S 239 351	仙 台 S 239 94	1	0	0	0	0	0	-	-
0	0	0	0	0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0	0	0	0	0	0	-	㊤
0	1回 S23	0	0	0	"	92	92	97	97	33	1750	吉 岡 340	升 沢 86	5	0	0	0	0	0	農作業場 半壊3	㊤
0	0	0	0	0	"	114	108	114	41	41	1219	仙 台 351	仙 台 94	7	0	0	0	0	0	-	㊤
0	0	0	0	0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	0	0	0	0	0	-	㊤
0	0	0	0	0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0	0	0	0	0	0	-	㊤
0	0	0	0	0	"	189.5	168	168	53	53	1307	遠山田 S 239 335	遠山田 S 239 77	8	0	0	0	0	0	-	㊤
0	0	0	0	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	-	㊤
0	0	0	1	0	台風18号	75.5	86.0	75.5	36.5	11.5	"	築 館 S 239 445	築 館 S 239 110	18	0	0	0	0	0	-	㊤
0	0	0	0	0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	0	0	0	0	0	-	㊤
0	1回 S55	0	0	0	"	98.5	91.0	96.5	29	25.5	"	"	"	4	0	0	0	0	0	-	㊤
1	1回 S53	0	1	0	"	29.5	42	39.5	13	13	862	石 巻 M 3099 226	石 巻 S 228.18 82	(II) 8	-	-	1	-	-	-	㊤
0	0	0	1	1	"	159	161	159	46	46	(S47~51) 1168	(S30~56) 292	資 料 な し	1	1		1			S57 移転 がけ地事 業で危険 住宅移転	㊤
0	0	0	0	0	"	165.5	151.5	151.5	2	46	(館矢間) 1226	335	77	3	0	0	1	0	0	-	-
0	1	0	0	1	54年6月 梅雨前線豪雨	53	29	54	13	15	明19 町50 1812	秋 田 194	73	9	-	-	1	-	1	-	㊤
0	1	0	0	1	54年7月	75	124	76	6	23	"	"	73	9	-	-	-	-	1	-	㊤
0	1	0	0	0	融 雪	38	38	10	4	6	明29 町50 1701	象 潟 152	58	7	-	-	-	-	1	-	㊤
0	0	1	1	0	"	1	9	17	0	1	明29 町50 1747	毛 内 139	-	6	-	-	-	-	1	-	㊤
0	1	0	0	0	56年5月 豪 雨	0	0	3	0	0	明29 町50 1628	男 鹿 135	-	12	-	-	-	1	-	-	㊤
0	0	0	0	0	56年6月 梅雨前線豪雨	47	55	47	5	11	明29 町50 1512	五 城 目 152	44	7	-	-	-	-	-	-	㊤
0	0	0	0	1	"	44	73	60	4	10	明29 町50 1628	男 鹿 135	-	6	-	-	-	-	-	-	㊤
0	1	0	0	0	"	44	73	60	4	10	明29 町50 1628	男 鹿 135	-	7	-	-	-	-	1	-	㊤
0	1	0	0	0	"	47	70	58	7	8	明29 町50 1512	五 城 目 152	44	5	-	-	-	-	-	-	㊤
0	1	0	0	0	"	54	69	67	8	11	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	㊤
0	1	0	0	0	"	101	60	92	6	18	明19 町50 1812	秋 田 194	72	5	-	-	-	-	-	-	㊤
0	1	0	0	1	"	85	69	86	1	18	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	㊤
0	1	0	0	0	56年7月 梅雨前線豪雨	77	85	73	9	14	明29 町50 1628	男 鹿 135	-	5	-	-	-	-	1	-	㊤
0	1	0	0	0	"	100	85	80	7	14	明29 町50 1628	男 鹿 135	-	5	-	-	-	-	-	-	㊤
0	1	0	0	0	"	100	85	80	7	14	明29 町50 1628	男 鹿 135	-	6	-	-	-	-	-	1	㊤

県	年	地 区 名	崩 壊 発 生 日 時	所 在 地	1 斜 面 の 種 類	2 斜 面 の 向 き	3 斜 面 の 型		4 斜 面 上 端		5 斜 面 下 端		6 斜 面 の 傾 斜		7 斜 面 の 高 さ (m)	8 地 質		9 地 質 の 状 態		10 崩 壊 の 型	11 崩 壊 の 規 模						12 崩 壊 土 の 状 態	13 崩 壊 部 位 の 位 置
							a	b	a	b	a	b	a	b		a	b	a	b		a	b	c	d	e	f		
							傾 断 方 向	傾 断 方 向	傾 断 方 向	傾 断 方 向	傾 断 方 向	傾 断 方 向	傾 断 方 向	傾 断 方 向		表 層	基 岩	種 類	密 度		崩 壊 高 (m)	崩 壊 巾 (m)	崩 壊 深 (m)	崩 壊 長 (m)	崩 壊 土 量 (m ³)	崩 壊 土 の 到 達 距離		
秋 田	56	五十丁	7-7-5	秋田市	1	3	5	3	1	6	1	0	45	45	30	腐植土 (1)	4 泥岩	(2)	3	1-(1)	7	7	1	7	40	8	2	3
		堀内	7-7-5	"	1	3	5	3	2	6	1	0	30	30	10	粘土 (5)	4 凝灰岩	(2)	2	1-(1)	10	10	3	10	300	18	1	1
		百崎	7-14-19	"	1	6	5	3	2	6	1	0	45	45	5	粘土 (4)	4 泥岩	(2)	3	1-(1)	5	5	1	5	20	65	2	1
		五十丁	7-15-10	"	1	5	5	1	1	6	1	0	70	70	7	腐植土 (05)	4 泥岩	(3)	1	1-(1)	7	7	1	4	20	6	2	1
		増川	8-23-9	男鹿市	1	7	5	3	2	4	1	0	50	50	14	粘土 (1)	4 凝灰岩	(2)	3	1-(1)	14	10	0.7	8	50	13	1	1
		水上	8-23-14	矢島町	1	3	5	3	2	6	1	0	45	45	5	泥 (5)	4 凝灰岩	(2)	2	1-(1)	5	10	1	3	25	5	2	1
秋 田	57	岩谷	2-21-9	大内町	1	5	5	3	2	6	1	0	40	40	10	泥 (05)	4 凝灰岩	(2)	2	1-(1)	10	10	0.5	7	30	13	2	1
		川向	7-2-16	井川町	1	6	5	3	2	6	1	0	35	45	10	粘土 (1)	4 シルト岩	(2)	3	1-(2)	6	10	1	7	60	10	2	2
		橋の 木号	8-30-3	若美町	1	4	5	3	2	7	1	0	40	40	24	砂質土 (3)	4 砂岩	(4)-1	1	1-(1)	22	20	2	17	420	30	3	1
山 形	53	白岩	3-8-16	寒河江市	1	5	4	5	2	5	1	0	35	33	23.5	泥土 (0.4)	3 凝灰岩	(6)-2	2	1-(2)	8.7	9	1.0	18	30	15	2	3
		箕和田	4-3-18	白鷹町	1	3	5	3	2	6	1	0	42	42	33	砂質土 (10)	8 凝灰岩	(4)-3	1	2-(2)-1	20	14	5.0	28	200	25	1	1
		銀山(南)	4-22-11	尾花市	1	6	2	2	1	6	1	0	45	50	25	泥土 (0.2)	3 凝灰岩	(6)-2	2	1-(2)	10	10	0.2	13	10	3	3	1
		銀山(南)	5-20-3	尾花市	1	6	5	2	1	6	1	0	45	50	20	泥土 (0.2)	3 凝灰岩	(6)-2	2	1-(2)	10	5	0.2	13	4	3	3	1
		田代	6-21-4	寒河江市	1	5	4	5	2	5	1	0	35	33	23.5	泥土 (0.4)	3 凝灰岩	(6)-2	2	1-(2)	8.7	9	1.0	18	30	15	2	3
		沼沢	6-26-7	小国町	1	1	5	3	2	4	2	20	33	33	10	砂土 (10)	3 凝灰岩	2	1	1-(1)	4	6	1.0	5	30	3	2	1
		北目	6-27-10	天童市	1	8	4	3	2	7	6	5	40	38	46	黒土 (0.1)	3 凝灰岩	3	1	1-(2)	43	5	1.5	70	50	13	2	2
		西所	7-2-5	河北町	1	6	5	3	2	5	4	10	35	35	55	黒土 (0.5)	3 凝灰岩	3	1	1-(1)	5.5	4	0.5	95	10	0.8	1	2
	54	赤湯	7-3-14	南陽市	1	5	5	3	2	5	1	0	33	37	14	黒土 (0.7)	3 凝灰岩	2	1	1-(2)	4.5	10	0.3	5	10	1.5	2	1
		能中	7-30-5	朝日町	1	5	4	2	2	4	4	15	32	30	37	粘土 (12)	4 泥岩	(6)-3	2	2-(2)-1	16.5	16	2	35	0	0	-	2
		笹立	10-1-10	鶴岡市	1	1	5	5	2	6	7	15	38	40	19	砂 (20)	1 安山岩	2	2	5-(2)-1	17	5	12	26	4	3.2	3	2
		笹立	1-30-8	鶴岡市	1	1	5	5	2	6	7	15	40	43	25	砂 (2.0)	1 安山岩	2	2	5-(2)-1	10	9	1.2	14	25	4	3	2
		松の木	3-26-19	立川町	1	3	2	5	2	6	1	0	35	40	40	粘土 (2.0)	4 凝灰岩	2.4	1	2-(2)-1	10	15	10	15	100	2	2	3
		中の目	7-15-2	東根市	1	7	4	2	2	4	1	0	40	40	8	黒土 (0.5)	4 凝灰岩	2	1	1-(2)	8	20	0.5	12	60	5	1	1
山 形	55	下黒川	7-24-11	八幡町	1	5	2	5	1	6	2	15	22	20	17	粘土 (30)	4 砂岩	(6)-2	2	5-(2)-1	15	10	2.0	47	300	8	2	2
		紅葉ヶ岡	7-25-15	温海町	1	1	2	3	1	6	1	0	50	55	90	泥 (15)	1 安山岩	(5)-2	1	2-(2)-1	7	4	1.5	11	30	13	2	2
		赤湯	2-12-10	南陽市	1	2	5	1	2	7	1	0	44	55	19	黒土 (0.4)	3 凝灰岩	2	1	7-(1)-2	11.5	2	0.5	9	3	2.5	4	2
		慈恩寺	2-15-11	寒河江市	1	5	5	1	2	4	2	5	46	48	17	泥質 (0.7)	4 砂岩	3	1	1-(2)	65	4	0.5	9	5	-	2	2
		本木	2-16-14	朝日町	1	6	1	1	1	6	4	20	40	45	20	砂 (0.6)	4 凝灰岩	(5)-2	2	2-(2)-1	107	11	0.8	155	150	4.5	2	2
		和田	2-20-3	朝日町	1	7	1	4	1	6	1	0	37	38	95	泥質 (0.5)	4 凝灰岩	(5)-1	1	2-(2)-2	73	23	1.0	118	150	4	2	2
		小屋	4-2-8	大石町	1	1	4	2	2	4	1	0	45	44	14	黒土 (0.8)	4 凝灰岩	(6)-2	1	1-(2)	14	50	0.8	20	15	4	2	2
		高田	4-4-18	朝日町	1	5	4	4	1	6	1	0	36	49	18	粘土 (0.5)	4 凝灰岩	(5)-1	1	2-(2)-1	8	115	0.8	10.5	15	2.5	1	3

県	年	地	崩壊発生日時	所 在 地	1 斜面の 種類	2 斜面の 向き	3 斜面の型		4 斜面先端		5 斜面下端		6 斜面の傾度		7 斜面の高さ (m)	8 地質		9 地質物の伏態		10 崩壊の 型	11 崩壊の規模						12 崩壊土の 状態	13 崩壊頭部の位置	
							a 横断 方向	b 縦断 方向	a 伏 態	b 利用 状況	a 伏 態	b 傾 斜	a 平均 傾斜	b 崩壊 傾斜		a 種 類	b 密 度	a 崩壊 高 (m)	b 巾 (m)		c 深 (m)	d 斜面長 (m)	e 土量 (m ³)	f 崩壊土の到達距離					
							度	名	時	地	類	向	向	態	況	態	角	傾	傾	(m)	層 (m)	岩	度	度	型	高	巾	深	長
山形県	56	白岩	5-11-8	寒川市岩	2	5	5	1	2	2	1	0	58	51	14	岩塊	3塊	(5)-4	2	6-(2)-3	5.8	85	3.0	10	150	1.0	4	3	
		白須賀	6-22-9	大村市須賀	1	3	2	3	2	4	1	0	50	50	13	砂礫	4砂岩	2	1	4-(2)	6.5	12	0.3	8	28	5.5	1	1	
		本合海	6-22-11	新庄市本合	2	1	2	1	2	7	1	0	48	50	15	砂礫	3灰岩	2	1	1-(1)	12	6	0.5	15	6	1	1	2	
		箕和田	6-23-24	白根市箕和田	1	2	5	3	2	6	1	0	39	38	20	砂礫	8砂岩	2	1	1-(2)	4	5	0.3	6	5	7	1	2	
		滑田	6-27-4	朝日町滑田	1	4	1	1	2	4	1	0	41	45	40	砂礫	4砂岩	(4)-3	2	1-(2)	15	5	0.5	22	3	1.5	2	2	
		陸合(1)	7-23-18	西川町陸合	1	4	4	2	1	6	2	5	45	45	60	粘土	4砂岩	(5)-2	2	1-(2)	20	18	0.6	27	10	4	2	3	
		陸合(3)	8-23-9	西川町陸合	1	3	1	1	2	5	1	0	40	42	25	砂礫	4泥岩	(5)-3	2	2-(2)-1	5	6	0.7	8	15	-	1	3	
		蔵王温泉	8-23-6	山形市蔵王温泉	1	6	4	2	2	2	1	0	38	38	24	粘土	3灰岩	(6)-2	2	1-(2)	24	8	1.5	37	50	8	1	1	
	57	白須賀	2-21-10	大村市須賀	1	3	2	3	2	4	1	0	47	47	145	砂礫	4砂岩	1	1	4-(2)	6	6	1.0	8	30	7	1	1	
		若木	4-15-9	山形市若木	1	1	1	5	1	5	1	0	35	47	23	黒土	4砂岩	(5)-1	1	2-(2)-1	11.5	6	1.5	16	160	3	2	2	
福島県	54	中作1号	2-6-19	いわき市中作	1	3	1	2	1	6	1	0	45	60	25	砂	0.5	4	5	1	7-(2)-1	20	5	1	30	12	30	4	1
		中作2号	5-9-24	中ノ作	1	3	1	3	1	6	1	0	45	60	30	砂	0.5	4	1	-	15	4	1	20	10	10	4	1	
		折戸	5-15-5	折戸	1	3	2	3	1	6	1	0	85	70	20	砂	0.5	4	1	-	1-(2)	10	30	0.5	8	20	7	4	1
		村山	5-14-22	常磐	1	8	5	3	1	6	1	0	50	45	32	砂	0.5	4	(4)1	2	7-(2)-1	20	30	0.5	12	25	17	4	1
		松下	10-19-17	小名浜	1	5	6	3	3	5	1	0	85	80	15	-	4	1	-	7-(2)-1	14	15	1	14	20	8	4	1	
鳥	55	新町	5-15-11	三春町	1	3	(2)	(3)	(1)	(6)	(1)	0	44	40	30	マサ土	1	(2)	(6)	(2)	5-(2)-1	17	24	12	10	50	10	2	1
		力持	8-27-10	霊山町	1	4	(5)	(3)	(1)	(6)	(1)	0	40	50	35	マサ土	0.3	(2)	(6)	(2)	6-(2)-2	7	5	2	5	20	5	4	3
		南沢	9-8-10	天栄村	1	5	(3)	(5)	(1)	(6)	(1)	0	70	70	20	砂レキ	4	(3)	(6)	(1)	6-(2)-2	5	8	1.5	6	10	5	4	3
	56	黒沢	4-11-18	三島町	1	4	5	5	2	5	7	5	35	35	10	砂	3	(1)	-	2-(2)-2	12	20	2	8	100	10	3	1	
		折戸1号	5-18-11	いわき市	1	7	4	3	1	6	7	10	60	55	25	粘土	0.5	(3)1	2	1-(2)	10	10	1	10	10	5	3	1	
		桜町	5-28-16	石川町	1	4	4	2	1	6	4	20	70	60	45	マサ土	0.5	4	1	-	5-(2)-1	8	30	1	6	50	6	3	1
	57	平石2号	9-12-21	桑折町	1	2	4	4	2	5	1	0	30	30	15	砂	1.5	(5)2	1	1-(2)	6	8	1	12	30	5	2	3	
		小坂	9-13-12	霊山町	1	2	4	3	2	5	7	15	50	35	12	マサ土	2	(7)1	1	5-(2)-1	12	11	2	18	80	21	2	3	
		寺前	9-12-24	川俣町	1	2	5	3	2	5	7	30	40	40	13	マサ土	1	(5)2	1	-	13	5	1	22	50	17	3	2	
		藤町4号	7-21-1	岩代町	1	8	5	3	2	5	1	0	45	45	12	砂	1	(2)	1	-	4	4	0.6	6	15	8	2	1	
新町3号		9-12-20	三春町	1	8	1	3	2	5	1	0	45	40	10	マサ土	1	(7)1	1	-	8	17	0.5	10	200	14	3	1		
中町		9-12-9	-	1	2	5	3	2	4	1	0	45	40	10	マサ土	1	(3)1	1	-	8	8	1	13	350	6	2	1		
大町		9-12-20	-	1	8	4	3	2	7	1	0	45	40	15	マサ土	3	(3)(4)1	2	-	15	40	3	25	500	25	3	1		
北町		9-12-20	-	1	2	1	3	1	6	1	0	40	40	17	マサ土	1	(6)3	1	-	17	10	0.5	28	40	28	3	1		
久保田	9-12-7	古殿町	1	2	3	5	1	6	1	0	45	40	25	マサ土	1.5	(4)4	2	5-(2)-1	10	9	1.5	14	40	12	3	2			
	田向	9-12-20	郡山市	1	2	3	1	1	6	7	30	35	30	17	マサ土	1.5	(3)	2	-	8	20	1.5	12	60	9	2	3		

14 過去の崩壊の有無	15 水の存否				16 崩壊の発生原因	17 降 雨								18 保全対象人家戸数	19 人的被害		20 被災戸数			21 その他の被害	22 総点検との関連		
	a 同一箇所	b 附近	a 地表水			b 湧 水		a 発生時までの量	b 発生時の量	c 発生時までの量	d 発生時の量	e 発生時までの量	f 平均年間雨量		g 既往最大雨量	h 既往最大雨量	a 死者	b 負傷者	a 全壊			b 半壊	c 一部破損
			崩壊前	崩壊後		崩壊前	崩壊後																
0	0	0	0	0	0	融雪及降雨	2	6	2	-	2	1970	-	-	56	0	0	0	0	1	0	Ⓐ	
0	2 S44 S50	0	0	0	0	56年6月 梅雨大雨	19	123	19	7	7	-	202	-	5	0	0	0	0	0	水 路	Ⓐ	
1 S49	0	0	0	1	1	56年6月 梅雨大雨	30	123	30	6	7	-	202	-	48	0	0	0	0	1	0	Ⓐ	
0	1 S53	0	1	0	0	56年6月 梅雨大雨	180	10	10	-	19	-	-	216	7	0	0	0	0	0	0	Ⓐ	
0	0	0	0	0	0	56年6月 梅雨大雨	-	45	-	-	-	1930	-	-	5	0	0	0	0	0	0	Ⓐ	
0	0	0	0	1	1	56年7月 前線大雨	2	6	2	2	2	2010	-	-	5	0	0	0	0	1	0	Ⓐ	
0	1 S44	0	0	1	1	56年8月 台風15号豪雨	1005	29	1005	3	22	2010	-	-	20	0	0	0	0	0	0	Ⓐ	
0	0	0	0	0	0	56年8月 台風15号豪雨	270	229	270	16	34	-	-	-	20	0	0	0	0	0	0	Ⓐ	
0	3 S40 S50 S56	0	0	0	0	融 雪	-	-	-	-	-	-	202	-	5	0	0	0	0	0	水 路	Ⓐ	
0	0	0	0	0	0	57年4月 前線大雨	11	50	11	-	2	1250	217.6	-	10	0	0	0	0	0	0	Ⓐ	
1	1	0	0	1	1	強風、降雨	55	52	55	-	22	小 名 浜 測 候 所 (1910~1982)			18	-	1	-	-	1	-	Ⓐ	
1	1	0	0	1	1	低気圧豪雨	141	-	141	-	-	"	"	"	14	-	-	-	-	1	-	Ⓐ	
1	1	0	0	1	1	~~~~	91	151	91	1	21	"	"	"	21	-	-	-	-	1	-	Ⓐ	
0	0	0	0	1	1	~~~~	25	34	25	2	41	"	"	"	42	-	-	-	-	-	-	Ⓐ	
1	1	0	0	1	1	台風20号	103	90	103	5	22	"	"	"	47	-	-	-	-	-	2	Ⓐ	
-	1	0	0	0	0	前期降雨	-	-	-	-	-	福 島 気 象 台 (1890~1982)			33	-	-	-	1	-	-	Ⓐ	
0	1	-	-	1	1	低気圧による降雨	60	17	57	-	5	"	"	"	13	-	-	-	-	1	-	Ⓐ	
0	1	-	-	1	1	降 雨	35	32	34	2	8	"	"	"	13	-	-	-	-	-	1	Ⓐ	
0	0	0	0	1	1	融雪、降雨、強風	16	4	16	-	7	若 松 測 候 所 (1953~1982)			6	-	3	-	1	-	-	Ⓐ	
2 S55 S56	1 S54	0	0	1	1	降 雨	46	36	46	-	14	小 名 浜 測 候 所 (1910~1982)			23	-	-	-	-	-	1	Ⓐ	
0	1	0	0	0	0	前期降雨	-	-	-	-	-	福 島 気 象 台 (1890~1982)			11	-	-	-	-	1	-	Ⓐ	
0	1 S57	0	0	1	1	台風18号	122	112	111	30	30	福 島 気 象 台 (1890~1982)			5	-	-	-	-	1	-	Ⓐ	
0	1 T2	0	0	1	1	"	-	-	-	-	-	"	"	"	10	-	-	-	-	1	全 壊	Ⓐ	
0	1 S20	0	0	1	1	"	127	118	122	-	39	"	"	"	20	-	-	1	1	1	-	Ⓐ	
0	0	0	0	1	1	57.7豪雨	55	-	55	-	49	"	"	"	10	-	-	-	-	2	-	Ⓐ	
1 S23	1 S55 S57	0	0	1	1	台風18号	112	-	110	44	44	"	"	"	20	-	-	-	1	-	半 壊	Ⓐ	
0	2 S48 S50	0	0	1	1	"	112	-	110	44	44	"	"	"	14	-	-	-	-	2	-	Ⓐ	
0	1 S45	0	0	1	1	"	112	-	110	44	44	"	"	"	28	-	1	4世帯 1壊	-	1	-	Ⓐ	
0	1 S54	0	0	0	0	"	112	-	110	44	44	"	"	"	41	-	-	-	-	-	半 壊	Ⓐ	
1 S16	0	0	0	1	1	台風18号	109	-	116	19	28	福 島 気 象 台 (1890~1982)			7	-	-	-	-	1	-	Ⓐ	
1 S33	0	0	0	1	1	"	135	-	125	21	31	"	"	"	7	-	-	1	-	1	-	Ⓐ	

県	年	地 区 名	崩 壊 発 生 日 時	所 在 地	1 斜 面 の 種 類	2 斜 面 の 向 き	3 斜面の型		4 斜面上端		5 斜面下端		6 斜面の角度		7 斜 面 の 高 さ (m)	8 地 質		9 地被物の状態		10 崩 壊 の 型	11 崩 壊 の 規 模						12 崩 土 の 状 態	13 崩 壊 部 位 の 位 置
							a 横 断 方 向	b 縦 断 方 向	a 伏 態	b 利 用 状 況	a 伏 態	b 傾 斜	a 平 均 傾 斜	b 崩 壊 の 傾 斜		a 表 層	b 基 岩	a 種 類	b 密 度		a 崩 壊 高 (m)	b 巾 (m)	c 深 (m)	d 斜 面 長 (m)	e 土 量 (m^3)	f 崩 土 の 到達 距離		
福 島 県	57	新町2号	4-27-10	三 春 町	1	8	2	2	1	6	1	0	55	45	19	マサ土 10	2	(6) 2	1	5-(2)-1	10	25	1.0	14	70	10	3	2
		前 田	8-2-2	柳 津 町	1	6	4	5	2	6	7	10	40	35	30	レキ土 1.0	3	(2)	2	2-(2)-1	10	15	1.0	15	20	25	3	3
		上	9-12-20	蛟 川 村	1	6	4	5	2	6	1	0	50	45	30	砂 0.5	4	(4) 2	1	1-(2)	13	25	0.5	17	15	15	3	3
		坂 脇	9-12-17	相 馬 市	1	5	6	1	2	2	1	0	85	80	11	土 砂 0.5	5	(1)	-	-	7	10	0.5	5	30	15	2	1
		日向町	9-12-20	三 春 町	1	5	4	5	2	5	1	0	30	30	20	マサ土 1.0	2	(2)	2	5-(2)-1	3	40	1.0	5	300	5	3	3
		竹 貫	9-12-21	古 殿 市	1	4	5	3	2	6	1	0	45	40	15	マサ土 1.5	5	(3)	2	-	13	50	2	15	300	20	3	1
福 島 県	57	黒 川	9-12-20	常 葉 町	1	3	4	5	2	6	1	0	50	45	30	マサ土 0.5	2	(3)	2	-	10	15	1.5	13	60	10	3	2

14 過去の崩壊の有無	15 水の存否				16 崩壊の発生原因	17 降 雨								18 保全対象人家戸数	19 人的被害		20 被災戸数			21 その他の被害	22 総点検との関連		
	a 同一箇所	b 附近	a 地表水			b 湧 水		a 発生時までの雨量	b 発生時の雨量	c 発生時までの雨量	d 発生時の雨量	e 発生最大時までの雨量	f 平均年雨量		g 既日往最大雨量	h 既時往間最大雨量	a 死 者	b 負 傷 者	a 全 壊			b 半 壊	c 一部破損
			崩 壊 前	崩 壊 後		崩 壊 前	崩 壊 後																
1	1 S55	0	0	0	0	前期降雨	-	-	-	-	-	-	福島県(1890~1982)	71	17	-	-	-	-	1	1	㊤	
0	0	1	1	1	1	台風10号	64		64		47		若松市(1953~1982)	58	14	-	-	-	-	1	-	㊤	
0	1	0	0	0	0	台風18号	165		103		37		白河市(1941~1982)	73	10	-	-	-	-	1	-	㊤	
0	0	0	0	0	0	"	178		139		41		福島県(1890~1982)	71	16	-	-	-	1	-	1	㊤	
0	0	0	0	1	1	"	112		110	44	44	"	"	"	18	-	-	-	-	2	-	㊤	
0	0	0	0	0	0	"	117		108		25	"	"	"	12	-	-	-	-	-	1	㊤	
0	0	0	0	0	0	"										-	-	-	-	-	-	㊤	
												</											

県	年	地 区	崩 壊 発 生 日 時	所 在 地	1 斜 面 の 種 類	2 斜 面 の 向 き	3 斜面の型		4 斜面上端		5 斜面下端		6 斜面の傾度		7 斜面の高さ (m)	8 地質		9 地被物の状態		10 崩壊の 型	11 崩壊の規模						12 崩壊土の 状態	13 崩壊土の位置
							a	b	a	b	a	b	a	b		a	b	a	b		a	b	c	d	e	f		
							断面方向	断面方向	伏	利用状況	伏	傾	平均傾斜	傾斜		表層	基岩	種類	密度		崩壊高 (m)	巾 (m)	深 (m)	斜面長 (m)	土量 (m ³)	崩壊土の到達距離		
茨城	55	川尻	7-16-16	日立市	1	2	6	2	1	6	1	0	80	77	14	頁岩	頁岩4	1	1	6-1-2	10	3	2	1.5	8	3.6	4	2
		神峰町	9-3-6	日立市	1	5	5	3	2	4	2	15	80	75	8	礫(3.0)	頁岩4	5-2	3	2-2-1	8	5	1	4	20	3	1	1
		緑町	9-3-23	東茨城大洗町	1	4	5	3	2	4	1	0	50	30	4.5	砂(1.5)	ローム7	3-2	2	2-2-2	4.5	17	1.2	6	60	3.5	2	1
		東明寺	9-3-23	東明寺	1	7	4	3	2	4	1	0	40	30	9.5	黒土(0.4)	ローム7	2	3	2-2-2	9.5	7.0	1.6	13	80	6	2	1
		東一丁目	9-10-16	日立市東町三丁目	1	3	5	3	2	4	1	0	75	68	20	礫(2.0)	頁岩4	7-2	3	2-2-1	20	10	2	10	30	8	1	1
	56	上松沼	7-20-18	久慈郡大子町池田	1	3	4	2	2	4	1	0	40	40	9	黒土(5.1)	頁岩4	2	2	2-2-1	6	5	1	8	5	4	1	2
		興津	10-22-11	稲敷郡美浦村興津	1	3	5	2	2	6	1	0	45	45	10	黒土(0.3)	8	2	2	1-1	10	15	1	14	70	3	1	2
	57	大子	9-13-0	久慈郡大子町大子	2	7	5	3	2	4	1	0	30	30	10	礫(3.2)	ローム7	1	2	3-2	10	20	2	9	40	4	2	1
		羽賀	9-12-17	稲敷郡江戸崎町羽賀	1	5	5	4	2	2	7	10	50	40	10	砂(1.5)	ローム7	6	1	3-1-1	10	20	1	15	150	3	3	2
		ナギ月出里	9-12-17	稲敷郡江戸崎町月出里	2	5	5	3	2	5	1	0	68	65	6	黒土(0.3)	8	2	1	1-1	6	12	1	6.6	80	3	2	1
栃木	54	塩田	5-15-4	芳賀郡市貝町塩田344	1	8	6	3	2	4	1	0	50	50	12.5	腐植土(1.0)	(8)第3紀層	(5)-2	3	2-(2)-1	10	17	1.5	12	260	4	2	(1)
		丸岳町	3-23-3	安蘇郡田沼町大字多田421	2	7	4	4	3	7	2	5	20	20	50	1.4	7	(2)	2	1-(2)	50	50	25	150		45	2	(1)
		下境	9-10-19	那須郡烏山町下境402	1	6	4	1	2	6	1	0	45	45	8.5	黒土(1.0)	4	(6)-2	2	2-(2)-1	8.5	8	1	6	30	10	1	(1)
		岡組	9-10-20	那須郡馬頭町大内字組合403	3	5	5	3	2	5	1	0	60	60	7.5	砂質土(0.7)	7	(1)	-	2-(2)-1	7.5	10	0.7	9	130	10	1	(1)
	56	小井戸	7-6-14	芳賀郡茂木町小井戸343	1	2	3	1	1	6	2	40	45	50	25	1	7	(6)-1	1	3-(2)	10	10	5	35	400	10	1	(2)
		大金	7-21-16	那須郡南木井町大金401	1	3	5	1	2	4	1	0	40	45	15.5	腐植土1.5	4	(6)-2	3	2-(2)-1	15.5	18	1.6	25	300	15	1	(1)
	57	八幡山	6-21-14	宇都宮市大曾201	1	2	5	5	1	2	1	0	35	40	27	腐植土(1.4)	3 頁岩	(5)-2	2	2-(2)-1	7.8	19	1.4	11	120	9	1	(3)
		崖下	8-2-2	塩原町中塩原381	1	2	5	3	2	2	7	15	45	45	15	粘性土(0.6)	塩原町中塩原381	(5)-2	1	1-(2)	15	16	0.6	21	185	9	1	(1)
		坂の下	8-3-5	河内郡河内町坂の下304	1	3	4	2	2	学校7	1	0	42	40	15	(2.4)	安山岩	(4)-2	2	2-(2)-1	15	16.6	2.4	22	900	20	1	(1)
		入江野	9-12-18	那須郡南木井町三番401	1	2	4	5	1	6	7	30	40	40	19.2	腐植土(0.2)	7	(6)-2	3	2-(2)-1	18.9	18	1.7	28	200	15.1	1	(1)
		中仙波	9-12-18	安蘇郡葛生町大字仙波422	1	4	1	1	2	5	1	0	60	50	10	(1.4)	7	(2)	2	4-(2)	6	10	1.5	12	240	6	2	(2)
		御園	9-12-18	芳賀郡茂木町茂木343	2	6	5	5	2	2	1	0	25	40	5	(4)	7	(1)	-	3-(2)	5	10	3.0	7	100	1	2	(1)
		松沢	9-12-18	芳賀郡茂木町北高岡343	1	1	4	4	2	6	1	0	20	40	20	(3)	7	(6)-1	1	3-(2)	8	15	3.0	12	300	5	1	(2)
		町田	9-12-20	芳賀郡茂木町町田343	1	1	3	1	1	6	1	0	25	45	10	(3)	7	(6)-1	3	3-(2)	8	10	6.0	15	450	5	1	(3)
群馬	57	根古屋	8-2-2	勢多郡太田町	1	3	5	4	2	7	2	5	70	65	15	粘土(1.5)	3	(5)-2	1	4-(1)-1	13.5	15	1	17	30	3	2	1
		下業附	8-1-16	高崎市東附町	1	5	5	5	2	5	1	0	30	34	30	(2.0)	7	(3)-1	2	1-(2)	15	30	1	30	200	6.7	1	2
		天神前	8-1-15	高崎市鼻高町	1	5	4	5	1	6	1	0	35	30	30	(1.5)	7	(5)-2	1	1-(2)	20	30	1	30	300	28	1	2
		駒寄	8-1-9	群馬県榛名町	1	5	4	5	2	6	2	10	38	31	35	腐植土(1.0)	7	(4)-2	1	1-(2)	15	30	1	20	150	10	1	2
		魚沼B	8-1-16	多野郡中里村	1	6	4	5	1	6	4	30	37	40	28	粘土(1.5)	4 粘板岩	(2)	1	4-(2)-1	7	8	0.6	16	40	10	2	2
	58	坂本	8-1-16	多野郡鬼石町	1	5	2	4	1	5	1	0	38	46	60	(1.0)	6	(2)	1	1-(2)	12	10	0.8	13	50	1.5	2	2
		七日市	8-2-2	高崎市七日市	1	5	5	3	2	2	1	0	38	44	13	腐植土(1.0)	5	(2)	1	3-(2)-1	4	15	1	6	30	4	2	3

14 過去の崩壊の有無	15 水の存否				16 崩壊の発生原因	17 降 雨								18 保全対象人家戸数	19 人的被害		20 被災戸数			21 その他の被害	22 総点検との関連			
	a 同一箇所	b 附近	a 地表水			b 湧 水		a 発生時刻までの量	b 発生時刻までの量	c 発生時刻までの量	d 発生時刻までの量	e 発生時刻までの量	f 平均年間雨量		g 既日往最大雨量	h 既日往最大雨量	a 死 者	b 負 傷 者	a 全 壊			b 半 壊	c 一部破損	
			崩壊前	崩壊後		崩壊前	崩壊後																	
0	0	0	0	0	1	1	梅 雨	29	4	29	5	5	1,523	324	55	2	-	-	-	-	1	-	A	
0	0	0	0	0	1	1	55.9 豪雨	79	107	79	49	49	1,523	324	55	3	-	-	-	-	1	-	A	
0	0	0	0	0	0	0	"	152	192	192	30	72	1,226	192	72	5	-	-	-	-	1	-	B	
0	0	0	0	0	0	0	"	152	192	192	30	72	1,226	192	72	5	-	-	-	-	1	-	A	
2 S50 S52	0	0	0	0	1	1	台風13号	89	113	89	2	33	1,523	324	55	2	-	-	1	-	-	-	A	
0	0	0	0	0	0	0	56.7 豪雨	49	49	49	9	45				4	0	0	0	0	1	-	C	
0	0	0	0	0	1	1	56.10 豪雨	118	143	118	23	26	1,070	150	26	1	0	0	0	0	1	-	-	
0	0	0	0	0	0	0	57.9 豪雨	159.5	94	94	0.5	17.5				7	0	0	0	0	1	-	-	
0	0	0	0	0	0	0	台風18号	166	126.5	160	20	20	1,070	150	26	2	0	0	1	0	0	-	-	
0	0	0	0	0	0	0	"	166	126.5	160	20	20	1,070	150	26	1	0	0	0	0	1	-	-	
0	0	0	0	0	0	1	豪 雨	70	76	76	70	14	茂木 S36~S45 1,343	茂木 S33.9.26 258	祖母井 S11~S48 61.1	6	0	0	0	1	0	0	A	
0	0	1	0	1	1	1	融雪 雪水	-	17	18.5	-	-	佐野 M35~S45 1,231	佐野 S13.8.31 199	藤岡 S24~S48 76.2	7	5	1	5	0	0	非住家3棟 耕地1.9ha	-	
0	0	0	0	0	1	1	台風13号	37.5	61	37.5	22	22	馬頭 S16~S45 1,413	鳥山 S13.8.26 233	祖母井 S11~S48 61.1	4	0	0	0	0	1	0	-	
0	0	0	0	0	1	1	"	54	76.5	54	33.5	33.5	"	馬頭 S13.9.10 203.4	"	2	0	0	0	0	1	0	-	
0	0	0	0	0	0	0	豪 雨	12	19	12	4	4	茂木 S36~S45 1,343	茂木 S33.9.26 258	祖母井 S39.8.30 61.1	2	0	0	0	0	0	0	-	
0	0	0	0	0	1	1	"	116.5	122.5	116.5	76.5	76.5	喜連川 S36~S45 1,351	喜連川 S38.6.29 205	"	11	0	0	0	0	0	0	-	
1	0	0	0	0	0	0	豪 雨	-	58	58	58	58	宇都宮 S16~S45 1,464.3	宇都宮 S32.8.7 219.4	宇都宮 S32.8.7 100.2	75	0	0	0	2	1	0	A	
1	1	0	1	0	1	1	台風10号	155.5	147	116	40	40	五十里 S16~S45 1,735.5	五十里 S33.8.25 231.6	塩原 S41.9.25 80.0	6	0	0	1	0	1	0	A	
1	0	0	0	0	1	1	"	-	120	79	60	60	徳次郎 S36~S45 1,406	徳次郎 S36.6.27 200	宇都宮 S32.8.7 100.2	小学校 1	0	0	0	0	0	水 路	A	
0	0	0	0	0	1	1	台風18号	164	106	109	3	44	喜連川 S36~S45 1,351	喜連川 S38.6.29 205	祖母井 S39.8.30 61.1	2	0	0	0	1	0	0	-	
0	0	1	0	0	0	0	"	145	138	133	27	30	佐野 M35~S45 1,231	佐野 S13.8.31 199.0	藤岡 S24~S48 76.2	1	0	0	0	0	1	0	-	
0	0	0	1	0	0	0	"	113	115	139	46	46	茂木 S36~S45 1,343	茂木 S33.9.26 258	祖母井 S39.8.30 61.1	10	0	0	0	0	0	0	A	
0	0	0	0	0	0	0	"	113	115	139	46	46	"	"	"	4	0	0	0	0	2	0	-	
0	0	0	1	0	0	0	"	113	115	142	3	46	"	"	"	3	0	0	0	0	1	0	-	
0	1回 S42	否	否	否	否	否	台風10号	192	158	159	12	49		前橋 S30.8.6 262.4			12	0	0	0	0	0	防護欄 一部破損	㊤
0	1回 S47	存	存	否	否	否	"	128	251	128	45	45		高崎 S22.7.15 274			19	0	0	0	2	2		㊤
0	0	否	否	存	存	存	"	83	251	83	13	14		高崎 S22.7.15 274			7	0	0	1	0	1		㊤
0	1回 S42	存	存	否	否	否	"	241	251	241	5	59		宇田 S40.5.27 105			30	0	1	1	0	1		㊤
0	0	否	否	否	否	否	"	112	235	112	25	25		万場 S36.10.27 153.4			5	0	0	0	1	1		㊤
0	2回 S37 S47	否	否	否	否	否	"	152	258	152	32	32		藤岡 S36.10.9 115.8			5	0	0	0	0	1		㊤
0	0	否	否	否	否	否	"	176	165	176	9	24		藤岡 S36.10.27 114.8			8	0	0	0	0	1	物置半壊	㊤

14 過去の崩壊の有無	15 水の存否	16 崩壊の発生原因				17 雨								18 保全対象人家戸数	19 人的被害		20 被災戸数			21 その他の被害	22 総点検との関連	
		a 地表水		b 湧水		a 発生時刻までの雨量	b 発生時刻までの雨量	c 発生時刻までの雨量	d 発生時刻までの雨量	e 発生時刻までの雨量	f 平均年雨量	g 既日往来最大雨量	h 既時往来最大雨量		a 死者	b 負傷者	a 全壊	b 半壊	c 一部破損			
		崩壊前	崩壊後	崩壊前	崩壊後																	
0	0	否	否	否	否	167	156	167	20	24		宮岡 S36.10.27 114.8		9	0	0	0	0	1		Ⓐ	
0	2回 S37 S39	否	否	否	否	178	156	178	2	24		下仁田 S36.10.27 116.4		26	0	0	0	0	1		Ⓐ	
0	0	否	否	否	否	308	228	241	4	36		-		38	0	0	3	1	1		-	
0	1回 S37	存	存	否	否	323	228	249	10	36		-		30	0	0	1	0	1		Ⓐ	
1回 S50	0	存	存	存	存	176	166	167	4	18		田代 S34.8.13 191		40	0	0	0	1	2		Ⓐ	
0	0	否	否	否	否	180	166	171	4	18		田代 S34.8.13 191		12	0	0	0	2	1		-	
0	1回 S47	存	存	否	否	192	183	182	3	35		追目 S39.12.29 129		14	0	0	0	0	1	防護欄 一部破損	Ⓐ	
0	1回 S47	否	否	否	否	164	139	146	18	21		室田 S40.5.27 105		12	0	0	0	1	1		Ⓐ	
0	1回 S37	存	存	存	存	242	189	225	21	28		藤岡 S36.10.9 115.8		15	0	0	1	0	0		Ⓑ	
0	1回 S22	否	否	否	否	228	139	199	6	18		宮岡 S36.10.27 114.8		7	0	0	0	0	0	人家裏まで土砂 流出	Ⓐ	
0	0	0	0	0	0	台風18号	318	2105	285	2	325	1,170(熊谷) (S51~S56)	519.7(秩父) (S22)	88.5(熊谷) (S18)	32	0	0	0	0	1	物置全壊 1	Ⓐ
0	0	1	1	0	0	S 57.10 台風24号	212	206	205	30.5	57.5	1,206		3	0	0	0	0	1	0		
0	0	1	1	0	0	"	"	"	"	"	"			5	0	0	1	1	2	道路		
0	0	1	1	0	0	"	"	"	"	"	"			6	0	0	0	3	0	0		
0	0	1	1	0	0	"	"	"	"	"	"			3	0	0	0	0	0	道路		
0	0	1	1	0	0	"	"	"	"	"	"			6	0	0	0	0	0	"		
0	0	1	1	0	0	"	"	"	"	"	"			アパー ト2棟 住宅 1棟	0	0	0	0	0	0		
0	0	1	1	0	0	"	"	"	"	"	"			3	0	0	0	0	1	道路		
0	0	1	1	0	0	"	"	"	"	"	"			5	0	0	0	1	0	0		
0	0	1	1	0	0	"	"	"	"	"	"			1	0	0	0	0	1	0		
0	0	1	1	0	0	"	"	"	"	"	"			1	0	0	0	0	1	0		
0	0	1	1	0	0	"	"	"	"	"	"			3	0	0	0	0	3	0		
0	0	0	0	0	0	S 56.10 台風24号	121	162	162	41	41	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Ⓑ	
0	0	0	0	0	0	S 57.9 台風18号	80	102	24	13	17.5	-	-	1	-	-	-	-	-	水路・道路の閉鎖	Ⓐ	
0	0	1	1	1	1	S 57.9台風による豪雨	263	144.5	184.5	0	27	144.5	(569) 28	7	-	-	-	-	3	-		
0	0	1	1	0	0	"	"	"	19.0	"	"	"	"	5	-	-	-	-	1	-		
		0	0	1	1	台風19号	81	73	82.5	0	44	231 (S46成東)		2	0	0	0	0	1	0		
		0	0	0	0	"	75	"	76.5	6	"	"	"	2	0	0	0	0	0	1		
		0	0	0	0	"	31	"	32.6	44	"	"	"	1	0	0	0	0	0	1		
		0	0	0	0	"	75	"	76.5	6	"	"	"	1	0	0	0	0	0	1		
1	0	0			1	S 57.9 台風18号	199	94	11.5	0.5	30	261		6	0	0	0	0	1	-		

県名	年 度	地 区 名	崩 壊 発 生 日 時	所 在 地	1 斜 面 の 種 類	2 斜 面 の 向 き	3 斜 面 の 型		4 斜 面 上 端		5 斜 面 下 端		6 斜 面 の 傾 斜		7 斜 面 の 高 さ (m)	8 地 質		9 地 被 物 の 状 態		10 崩 壊 の 型	11 崩 壊 の 規 模						12 崩 壊 土 の 状 態	13 崩 壊 部 位 の 位 置
							a 横 断 方 向	b 縦 断 方 向	a 伏 態	b 利 用 状 況	a 伏 態	b 傾 斜 角	a 平 均 傾 斜	b 崩 と 壊 の 傾 斜		a 表 層	b 基 岩	a 種 類	b 密 度		a 崩 壊 高 (m)	b 巾 (m)	c 深 (m)	d 斜 面 長 (m)	e 土 量 (㎡)	f 崩 壊 土 の 到 達 距離		
千葉県	57	袖ヶ浦町打越	11-17-50	君津郡袖ヶ浦町打越	1	1	4	2	3	6	1	0	45	35	10	(0.5)	7	6	2	1-2-0	7	10	0.7	10	80	5	1	1
		桜井	9-12-13	桜井1255	1	7	5	1	2	7	1	0	68	60	9	粘土(4)	4	2	2	4-(2)-1	8	10.5	0.5	3	15	1	1	2
		富津	9-12-16	—	1	1	5	3	2	2	1	0	45	45	15	(1.2)	7	(5)-2	1		15	10	2	15	250	10	1	1
		富津	9-12-16	—	1	7	4	3	1	6	1	0	60	50	7	(1.2)	7	(5)-2	2		7	13	2	8	70	2	3	1
		南生実	9-12-16	千葉市南生実	1	1	4	5	2	5	1	0	34	34	10	ローム(4)	7	2	2	3-2	9.5	15	3	15	400	4	2	1
東京都	56	赤城元町	10-22-23	新宿区赤城元町	2	8				b	1	0	35	30	7		7	1	—	1-(2)	5	12	1	7	50	1	2	
	57	波浮港	9-12-430	大島町波浮港	1	7	5	3		2	1	0	60	60	20		玄武岩1	2	2	1-(2)	20	25	1.2	18	600	10	3	2
		三宝港	10.8	青島村三宝港	1	5	5	3		2	2	5	50	40	125		玄武岩1	2	2		125	45	1.7	160	9,700		4	2
神奈川県	53	三春町	6-7-15	横須賀市三春町6丁目	1	6	5	2	2	4	1	0	85	85	33	6(1)	4(頁)	1	—	7-(1)-2	33	8	1	37	30	2	4	1
		山の根(B)	10-20-11	逗子市山の根3丁目	1	5	5	4	1	6	1	0	80	80	20	5	4(頁)	1	—	7-(1)-1	10	6	1	12	5	1.5	4	2
			10-28-16	横須賀市佐野	1	4	5	4	1	6	1	0	45	45	20	5	5	1	—	7-(1)-1	20	7	1	28	60	6	4	2
		佐野町	10-29-11	横須賀市佐野4丁目	1	4	2	3	1	6	1	0	80	80	20	5	4(頁)	1	—	7-(1)-2	14	8	1	22	60	5	4	2
		東遼見町	10-29-5	横須賀市東遼見町2丁目	1	3	2	5	1	6	1	0	40	45	21	6(2)	4(頁)	2	2	1-(2)	6	8	1.5	40	23	1	2	3
		若松町3丁目	12-29-16	横須賀市若松町3丁目	1	3	5	3	1	4	1	0	85	85	30	5	4(頁)	1	—	7-(1)-2	18	5	1	33	20	2	4	2
	54	久比里1丁目	4-8-22	横須賀市久比里1丁目	1	3	4	5	1	6	1	0	40	55	30	6(1.5)	4(頁)	2	2	1-(2)	5	4	1.5	7.5	15	1	2	3
		佐野町(B)	4-8-23	横須賀市佐野町6丁目	1	8	5	3	2	6	1	0	55	65	35	6(2)	4(頁)	2	2	1-(2)	5	10	2	7	30	2	2	3
		馬堀町1丁目(A)	4-8-23	横須賀市馬堀町1丁目	1	8	5	5	1	6	1	0	40	55	30	6(2)	4(頁)	2	2	1-(2)	4	5	1.5	5.5	15	1	2	3
		峰岡町2丁目	4-19-19	横須賀市保土ヶ谷区峰岡町2丁目	1	5		3	2	2	1	0	70	70	15	5	4(粘)	1	—	6-(1)-1	1	1.5	1	1.5	2.0	0.5	4	1
		三峰町5丁目	8-20-4	横須賀市三峰町5丁目	1	5	5	2	2	4	1	0	80	65	10	6(2)	4(頁)	2	3	1-(2)	6	8	2	8	30	1	1	1
		坂本町4丁目(A)	10-1-3	横須賀市坂本町4丁目	1	8	4	3	2	6	1	0	70	55	35	6(2)	4(頁)	2	3	1-(2)	5	5	2	6.5	15	1	2	3
		滝頭町	10-7-6	横須賀市磯子区滝頭町	1	1	5	3	2	4	1	0	45	45	15	6(2)	4(粘)	2	3	1-(2)	8	20	2	10	80	1	1	2
		元町(B)	10-7-1	横須賀市保土ヶ谷区元町5丁目	2	7	5	3	2	4	1	0	70	70	15	6(3)	4(頁)	2	3	1-(2)	12	2	1.5	2	4	1	2	1
		峰岡2丁目	10-7-13	横須賀市保土ヶ谷区峰岡町2丁目	1	5	5	3	2	4	1	0	68	85	12	6(2)	4(粘)	2	2	1-(2)	8	3	0.4	10	8	1.5	1	1
		東遼見町2丁目(A)	10-7-19	横須賀市東遼見町2丁目	1	7	5	4	2	4	1	0	65	50	30	5	4(頁)	1	—	7-(1)-2	15	10	0.5	18	70	1.5	4	1
55		10-7-14	鎌倉市鎌倉	1	8	2	4	2	6	1	0	60	70	25	6(1)	4(頁)	2	1	1-(2)	7	18	1.5	8.5	60	3	2	3	
		10-19-7	横須賀市西浦町5丁目	1	4	5	3	2	5	1	0	75	75	11	6(3)	4(頁)	2	3	1-(2)	11	2	0.5	12	12	1	1	1	
		10-19-10	横須賀市久比里1丁目	1	6	5	1	1	6	1	0	70	75	13	6(2)	4(頁)	2	2	1-(2)	5	3	2	6.5	5	0.5	1	2	
		10-19-15	鎌倉市山下	1	3	5	2	1	6	1	0	60	60	20	5	4(頁)	1	—	6-(1)-1	20	32		23	6	2	4	1	
	磯崎	10-19-13	足柄下郡磯崎町磯崎	1	6	2	3	1	6	1	0	45	45	15	6(3)	1(安)	2	2	1-(2)	8	10	1	9.5	80	1.5	2	2	
56	東遼見町	10-19-16	横須賀市東遼見町2丁目	1	6	4	3	2	6	1	0	75	65	11	5	4(頁)	1	—	7-(1)-2	11	6	0.5	13	30	1.5	4	1	
	沙入町2丁目	10-19-11	横須賀市沙入町2丁目	1	1	5	3	1	6	1	0	75	70	60	6	4(頁)	1	—	7-(1)-2	20	25	0.5	22	30	2	4	3	

14 過去の崩壊の有無	15 水の存否						16 崩壊の発生原因	17 雨							18 保全対象人家戸数	19 人的被害		20 被災戸数			21 その他の被害	22 総点検との関連	
	a 同一箇所	b 附近	a 地表水		b 湧水			a 発生時刻までの雨量	b 発生時刻の雨量	c 発生時刻までの雨量	d 発生時刻の雨量	e 発生時刻までの雨量	f 平均年雨量	g 既日往最大雨量		h 既時往最大雨量	a 死者	b 負傷者	a 全壊	b 半壊			c 一部破損
			崩壊前	崩壊後	崩壊前	崩壊後																	
0	0	0	0	0	0	0	台風18号	103	55	75	11	34	793	72	11	1	0	0	0	0	1	-	C
0	0	1	0	1	1	1	"	290	224	178	21	23				1	0	0	0	0	1	-	-
0	0	0	0	0	0	0	"	290	224.5	224.5		22				8	0	0	0	0	1	-	-
0	0	0	0	0	0	0	"	290	224.5	224.5		22				5	0	0	0	0	1	-	-
0	0	1	1	0	0	0	"	202	133	124	14	21				13	0	1	1	1	0	0	-
無	有	無	無	無	無	無	56・10 台風	168	188	168	35	38	1460.2 (東京) (S26~S55)	392.5(東京) (M9~S57)	88.7(東京) (M9~S57)	5	0	0	0	0	1	-	B
0	0	0	0	0	0	0	57・9 台風18号	459	459	459	36	63	2953 (大島)	373	98	17	0	0	1	1	0	-	A
有	有	0	0	0	0	0	57・10 台風21号	発生時不明のため記入出来ず					3262 (八丈島)	438	75	0	0	0	0	0	0	-	A
0	0	0	1	0	0	0	53-6	36	36	36	5	15	1462	231.5	48	20	0	0	0	0	0	1	Ⓐ
0	0	0	0	0	0	0	53-10	37	37	37	10	18	1462	231.5	48	10	0	0	0	0	1	0	Ⓐ
0	0	0	0	0	0	0	53-10	22	37	37	12	16	1462	231.5	48	31	0	0	0	0	0	0	Ⓐ
0	3 不明	0	0	0	0	0	53-10	37	37	37	6	16	1462	231.5	48	22	0	0	0	0	0	1	Ⓐ
1 (1・S49)	0	1	1	1	1	1	53-10	30	37	37	5	16	1462	231.5	48	55	0	0	0	0	1	0	Ⓐ
0	0	0	0	0	0	0	53-12	42	42	42	8	16	1462	231.5	48	20	0	0	0	0	0	1	Ⓐ
0	1 S54	0	0	0	0	0	54-4(豪雨)	79.5	81	79.5	46.5	46.5	1450	231.5	48	89	0	0	0	0	0	0	Ⓐ
0	0	0	0	0	0	0	54-4(")	79.5	81	79.5	0	46.5	1450	231.5	48	35	0	0	0	0	2	0	Ⓐ
0	0	0	0	0	0	0	54-4(")	79.5	81	79.5	0	47.5	1450	231.5	48	50	0	0	0	0	0	0	Ⓐ
0	0	1	1	1	1	1	54-4	52	38	46	24	24	1450	231.5	48	27	0	0	0	0	0	0	Ⓐ
0	0	0	1	0	0	0	54-8	47	30	28	10	22	1450	231.5	48	120	0	0	0	0	0	0	Ⓐ
0	0	0	0	0	0	0	54-10(台風16号)	109	39.5	39	4	18.5	1450	231.5	48	107	0	0	0	0	1	0	Ⓐ
0	0	0	0	0	0	0	54-10(豪雨)	81	39.5	79.5	6	11	1162	216.0	50.5	37	0	0	0	0	0	0	Ⓑ
0	0	0	0	0	0	0	54-10(")	81	39.5	79.5	6	11	1162	216.0	50.5	12	0	0	0	0	0	0	Ⓐ
0	1 S54	0	0	0	0	0	54-10(")	81	39.5	79.5	6	11	1162	216.0	50.5	27	0	0	0	0	0	0	Ⓐ
0	1 S49	0	0	0	0	0	54-10(台風18号)	107	43.5	102.5	0.5	17	1450	231.5	48	15	0	0	1	1	0	1	Ⓐ
0	1 S49	0	0	0	0	0	54-10(")	61	28	61	1	6.5	1155	286.0	47	17	0	0	1	0	1	0	Ⓐ
0	0	0	0	0	0	0	54-10(台風20号)	102	79	102	15	15	1450	231.5	48	38	0	0	0	0	0	0	Ⓐ
0	1 S54	0	0	0	0	0	54-10(")	102	79	102	5	15	1450	231.5	48	40	0	0	0	0	0	0	Ⓐ
0	0	0	0	0	0	0	54-10(")	84.5	31	84.5	8	16	1155	286.0	47	190	0	0	0	0	1	0	Ⓐ
0	0	0	0	0	0	0	54-10(")	174	77	88	25	32	1831	260.0	46	37	0	0	0	1	0	0	Ⓐ
0	3 S49 53.54	0	0	0	0	0	54-10(")	102	79	102	15	15	1450	231.5	48	80	0	0	0	1	0	0	Ⓐ
0	0	0	0	0	0	0	54-10(")	102	79	102	15	15	1450	231.5	48	25	0	0	0	0	0	0	Ⓐ

県	年	地 区	崩 壊 発 生 日 時	所 在 地	1 斜 面 の 種 類	2 斜 面 の 向 き	3 斜面の型		4 斜面土壌		5 斜面下地		6 斜面の角度		7 斜 面 の 高 さ (m)	8 地 質		9 地被物の伏態		10 崩 壊 の 型	11 崩 壊 の 規 模						12 崩 壊 土 の 状 態	13 崩 壊 部 位 の 位 置
							a	b	a	b	a	b	a	b		a	b	a	b		a	b	c	d	e	f		
							横断方向	縦断方向	伏	利用状況	伏	傾斜	平均傾斜	崩壊傾斜		表層	基岩	種類	密度		崩壊高(m)	崩壊巾(m)	崩壊深(m)	崩壊斜面長(m)	崩壊土量(㎡)	崩壊土の到達距離		
神 奈 川 県	54	東浦賀町1丁目(C)	10-18-24	横須賀市東浦賀町1丁目	1	5	5	4	1	6	1	0	70	70	45	5	4(Ⅱ)	1	—	7-(1)-1	7	5	0.5	9	10	5	4	3
		船越町2丁目(A)	10-19-5	横須賀市船越町2丁目	1	1	5	4	1	6	1	0	65	65	30	6(3)	4(Ⅱ)	2	2	1-(2)	8	5	1	10	15	2	2	3
			10-19-9	鎌倉市佐助1丁目	1	5	5	3	2	4	1	0	80	80	23	5	4(Ⅱ)	1	—	6-(1)-1	10	8	0.5	11	50	1	4	1
		浦賀町3丁目(A)	11-10-24	横須賀市浦賀町3丁目	1	6	5	1	2	4	1	0	80	75	25	6(2)	4(Ⅱ)	2	2	1-(2)	14	4	1.5	16	20	1.5	1	2
			11-12-6	三浦市小網	1	5	5	4	1	6	1	0	50	70	20	5	4(Ⅱ)	1	—	7-(1)-1	9	6	1	11	40	1	4	2
	55	沙入町(B)	1-8-2	横須賀市沙入町3丁目	1	7	5	3	2	4	1	0	60	50	25	6(2)	4(Ⅱ)	2	1	1-(2)	8	7	1.5	10	20	1	1	3
		沙入町(B)	1-17-15	横須賀市沙入町5丁目	1	1	5	3	2	4	1	0	70	60	12	4(5)	4(Ⅱ)	2	3	1-(2)	12	6	0.5	15	35	1	2	1
			3-29-23	横須賀市鶴宮町2丁目	1	3	5	4	1	6	1	0	60	55	20	6(1)	4(Ⅱ)	5(1)	2	1-(2)	15	10	1	17	100	2	1	1
			3-30-3	鎌倉市極楽寺4丁目	1	5	5	3	2	2	1	0	80	70	13	1(1)	4(Ⅱ)	6(3)	2	1-(2)	13	8	0.7	14	240	5	1	2
			3-30-3	鎌倉市長谷3丁目	1	6	5	3	2	4	1	0	60	55	8	6(2)	4(Ⅱ)	5(1)	2	1-(2)	8	10	1	9	90	3	2	1
			3-30-3	鎌倉市佐助2丁目	1	4	5	3	2	4	1	0	60	55	13	5	4(Ⅱ)	1	—	6-(1)-1	11.5	8	0.5	13	60	1	4	1
			3-30-3	鎌倉市大船6丁目	1	4	5	3	2	2	1	0	70	65	15	6(1)	4(Ⅱ)	2	2	1-(2)	15	25	1	16	150	5	2	1
			3-30-3	藤沢市片瀬白山3丁目	1	8	5	3	2	4	1	0	70	65	25	3(1)	4(Ⅱ)	2	2	1-(2)	15	15	1	16	300	5	1	2
			3-30-5	足柄下郡磯鶴町磯	1	6	5	3	2	4	1	0	50	45	17	6(3)	1(安)	2	2	1-(2)	16	2	2	18	10	0.5	2	1
			3-30-6	鎌倉市福寿寺通し	1	4	5	2	1	6	1	0	70	60	10	5	4(Ⅱ)	1	—	7-(1)-1	7	3	0.5	9	30	5	4	1
			3-30-6	鎌倉市内山	1	8	5	4	1	6	1	0	87	80	20	5	4(Ⅱ)	1	—	7-(1)-2	7	3	0.7	8	10	1	4	2
			3-30-5	鎌倉市材木座6丁目	1	7	4	2	1	6	1	0	70	60	30	5	4(Ⅱ)	1	—	7-(1)-1	7	3	0.7	8	10	2	4	3
			3-30-6	鎌倉市長谷3丁目	1	3	2	3	1	6	1	0	65	60	20	5	4(Ⅱ)	1	—	6-(1)-1	5	5	0.7	6	70	1.5	4	3
			3-30-5	鎌倉市市田	1	4	5	3	2	4	1	0	60	55	5	6(2)	4(Ⅱ)	2	2	1-(2)	5	5	1.5	6	15	1	1	1
			3-30-3	鎌倉市美園4丁目	1	6	3	3	1	6	1	0	40	35	30	4(3)	4(Ⅱ)	4(4)	2	1-(2)	6	5	2	7	10	1	2	3
			3-30-4	鎌倉市市田	1	7	5	3	2	4	1	0	30	30	10	6(2)	4(Ⅱ)	2	2	1-(2)	4.5	5	1.5	5	10	1	1	3
			3-30-6	鎌倉市市田	1	8	5	3	2	4	1	0	40	40	10	6(2)	4(Ⅱ)	2	2	1-(2)	4	5	1.5	5	20	1	1	2
			3-30-4	鎌倉市市田	1	1	4	3	2	4	1	0	30	25	12	6(2)	4(Ⅱ)	2	2	1-(2)	3	10	1.5	4.5	10	1	1	3
			3-30-5	鎌倉市大町4丁目	1	2	5	3	1	6	1	0	50	45	30	6(2)	4(Ⅱ)	6(3)	2	1-(2)	8	5	2	10	15	2	1	3
			3-30-5	鎌倉市佐助2丁目	1	4	5	3	2	4	1	0	40	35	5	6(1)	4(Ⅱ)	2	2	1-(2)	5	3	1	6	10	1	1	1
		東浦賀町1丁目(B)	3-30-1	横須賀市東浦賀町1丁目	1	4	5	3	2	7	1	0	70	70	10	6(2)	4(Ⅱ)	5(2)	1	1-(2)	7	3	2	8	10	2	1	1
	56	藤棚町	3-30-4	横須賀市西區藤棚町	1	5	5	3	2	4	1	0	60	55	9	5	4(Ⅱ)	1	—	6-(1)-1	9	8	0.7	10	40	—	4	1
			3-30-3	横須賀市西區老松町	2	1	5	3	2	4	1	0	45	40	5	3(2)	4(Ⅱ)	4(1)	1	1-(2)	5	8	1.5	6	10	—	1	1
新 山 下 町 (B)	57		3-30-4	横須賀市中區新山下町	1	2	5	3	2	7	1	0	70	70	23	1(1)	4(Ⅱ)	6(2)	2	1-(2)	23	5	1	24	80	6	1	1
		沼間	4-14-16	逗子市沼間2丁目	1	4	5	4	1	6	1	0	40	35	20	6(3)	4(Ⅱ)	3(1)	3	1-(2)	10	10	2	12	20	1	2	2
		佐野町(C)	4-17-8	横須賀市佐野町5丁目	1	4	5	2	1	6	1	0	60	60	40	5	4(Ⅱ)	1	—	7-(1)-2	20	5	1.5	21	15	1	4	1

14 過去の崩壊の有無	15 水の存否				16 崩壊の発生原因	17 降 雨								18 保全対象人家戸数	19 人的被害		20 被災戸数			21 その他の被害	22 総点検との関連		
	a 同一箇所	b 附近	a 地表水			b 湧 水		a 発生時刻までの雨量	b 発生時刻までの雨量	c 発生時刻までの雨量	d 発生時刻までの雨量	e 発生時刻までの雨量	f 平均年雨量		g 既日往最大雨量	h 既時往最大雨量	a 死 者	b 負 傷 者	a 全 壊			b 半 壊	c 一部破損
			崩壊前	崩壊後		崩壊前	崩壊後																
0	0	0	0	0	0	54-10(台風20号)	102	79	102	15	15	1,450	231.5	48.0	37	0	0	0	0	1	0	㊤	
0	0	0	0	0	0	54-10(")	102	79	102	15	15	1,450	231.5	48.0	357	0	0	0	0	0	0	0	㊤
0	0	0	0	0	0	54-10(")	84.5	53.5	53.5	8	8	1,150	286.0	47.0	13	0	0	0	1	1	0	㊤	
0	0	0	0	0	0	54-11(豪 雨)	86	49	84	11	11	1,450	231.5	48.0	60	0	0	0	0	1	0	㊤	
0	0	0	0	0	0	54-11(")	86	49	84	11	11	1,450	231.5	48.0	20	0	0	0	0	1	1	㊤	
0	0	1	1	1	1	55-1(降 雨)	2.5	2.5	2.5	1	1	1,499	231.5	48.0	106	0	0	0	0	0	1	㊤	
0	5 不明	1	1	1	1	55-1(")	23	23	23	3.5	3.5	1,499	231.5	48.0	184	0	0	0	1	0	0	㊤	
0	0	0	0	0	0	55-3(")	38	38	38	8	8	1,499	231.5	48.0	64	0	0	0	0	2	0	㊤	
1 不明	1 不明	0	0	0	0	55-3(豪 雨)	83	108	83	30	30	1,198	286.0	47.0	27	0	0	1	0	1	0	㊤	
2 不明	5 不明	0	1	1	1	55-3(")	83	108	83	30	30	1,198	286.0	47.0	21	0	0	1	0	1	0	㊤	
2 不明	1 不明	0	1	1	1	55-3(")	83	108	83	30	30	1,198	286.0	47.0	21	0	0	1	1	0	0	㊤	
1 不明	4 不明	0	0	1	1	55-3(")	83	108	83	30	30	1,198	286.0	47.0	17	0	0	0	1	0	0	㊤	
0	1 不明	0	0	0	1	55-3(")	83	108	83	30	30	1,198	286.0	47.0	17	0	0	0	1	0	0	㊤	
0	1 S54	0	1	1	1	55-3(")	74	74	74	0	19	1,835	260.0	46.0	37	0	0	0	1	0	0	㊤	
0	0	0	0	0	0	55-3(")	108	108	108	0.5	30	1,198	286.0	47.0	17	0	0	0	0	0	0	㊤	
0	0	0	0	0	0	55-3(")	108	108	108	0.5	30	1,198	286.0	47.0	12	0	0	0	0	0	0	㊤	
0	2 不明	1	1	1	1	55-3(")	107.5	108	107.5	2.5	30	1,198	286.0	47.0	170	0	0	0	0	0	0	㊤	
0	1 55	0	0	1	1	55-3(")	108	108	108	0.5	30	1,198	286.0	47.0	102	0	0	0	0	0	0	㊤	
0	0	0	0	0	0	55-3(")	107.5	108	107.5	2.5	30	1,198	286.0	47.0	12	0	0	0	0	0	0	㊤	
0	2 S55 不明	1	1	1	1	55-3(")	83	108	83	30	30	1,198	286.0	47.0	90	0	0	0	0	0	0	㊤	
0	1 S55	0	0	0	0	55-3(")	105	108	105	22	30	1,198	286.0	47.0	39	0	0	0	0	0	0	㊤	
0	2 S55	0	0	0	0	55-3(")	108	108	108	0.5	30	1,198	286.0	47.0	12	0	0	0	0	0	0	㊤	
0	0	0	0	0	0	55-3(")	105	108	105	22	30	1,198	286.0	47.0	29	0	0	0	0	0	0	㊤	
0	0	0	0	0	0	55-3(")	107.5	108	107.5	2.5	30	1,198	286.0	47.0	13	0	0	0	0	0	0	㊤	
0	2 S55 不明	1	1	1	1	55-3(")	107.5	108	107.5	2.5	30	1,198	286.0	47.0	47	0	0	0	0	0	0	㊤	
0	0	1	1	1	1	55-3(")	32	39	32	4	8	1,499	231.5	48.0	28	0	0	0	0	0	0	㊤	
0	0	0	0	0	0	55-3(")	26	60	26	10	15	1,171	216.0	50.5	10	0	0	0	0	0	0	㊤	
0	0	0	0	0	0	55-3(")	60	60	60	9	15	1,171	216.0	50.5	2	0	0	0	0	0	0	㊤	
0	2 S36 不明	0	0	1	1	55-3(")	60	60	60	10	15	1,171	216.0	50.5	26	0	0	0	0	0	0	㊤	
0	0	0	0	0	0	55-4(")	45.5	45.5	45.5	12	18	1,499	231.5	48.0	56	0	0	0	0	0	1	㊤	
0	3 S27 不明	0	0	1	1	55-4(")	10	1	10	0	2	1,499	231.5	48.0	47	0	0	0	1	0	0	㊤	

県	年	地	崩	所	1	2	3		4		5		6		7	8		9		10	11							12	13
							斜面の型	斜面状況	斜面状況	斜面状況	斜面状況	斜面状況	斜面の高さ(m)	地質		地質物の状態	崩壊の型	崩壊の規模											
																		a	b		c	d	e	f					
名	度	名	時	地	種類	向き	断面方向	断面方向	状況	状況	傾斜	傾斜	傾斜	傾斜	高さ(m)	a	b	a	b	崩壊の型	a	b	c	d	e	f	崩壊土の到達距離	崩壊土の状態	崩壊頭部の位置
神	55	佐野町(C)	4-20-12	横須賀市佐野町5丁目	1	4	5	2	1	6	1	0	60	55	40	5	(4)(頁)	1	-	7-(1)-2	20	5	1.5	21	30	1	4	1	
			4-22-14	佐野町5丁目	1	4	5	2	1	6	1	0	60	50	40	5	(4)(頁)	1	-	7-(1)-2	20	10	1.5	22	30	1	4	1	
			船越町(D)	4-22-16	船越町7丁目	1	6	5	3	1	6	7	50	70	65	18	5	(4)(頁)	2	1	6-(1)-2	7	5	1	8	20	0.5	4	2
			船越町(E)	5-1-22	船越町4丁目	1	5	5	1	1	6	7	15	60	55	20	5	(4)(頁)	1	-	7-(1)-2	7	10	1	8	20	1	4	2
			東浦賀町1丁目(E)	5-2-6	東浦賀町1丁目	1	6	5	1	1	6	1	0	60	50	15	(3)	(4)(頁)	2	3	1-(2)	5	5	1.5	7	10	2.5	1	3
			鎌倉市寺子町3丁目	5-23-11	鎌倉市寺子町3丁目	1	3	5	3	2	6	1	0	60	55	40	5	(4)(頁)	1	-	6-(1)-1	20	10	0.5	21	30		4	2
			山根町1丁目	6-18-17	山根町1丁目	1	6	5	2	1	6	1	0	70	60	45	5	(4)(頁)	1	-	7-(1)-2	13	12	1	14	200	2	4	1
			宮の前町2丁目	6-29-16	宮の前町2丁目	2	8	5	3	2	4	1	0	73	70	5	5	(安)	1	-	7-(1)-1	2	3	1	3	2	1	4	1
			久比里1丁目(B)	7-10-14	久比里1丁目	1	5	5	1	2	4	1	0	80	75	10	(2)	(4)(頁)	2	2	1-(2)	5	4	1.5	6	10	0.5	1	2
			東浦賀町1丁目(E)	8-3-11	東浦賀町1丁目	1	3	3	1	2	6	7	10	60	70	40	(1.5)	(4)(頁)	7	3	1-(2)	6	4	2	7	5	3	4	3
			鶴居2丁目(A)	8-3-17	鶴居2丁目	1	3	5	1	2	6	1	0	50	60	25	(2)	(4)(頁)	7	3	1-(2)	10	7	1.5	11	30	2	1	2
			田浦1丁目	8-3-19	田浦1丁目	1	1	5	3	2	6	7	40	70	60	7	(3)	(4)(頁)	7	3	1-(2)	7	7	2	8	20	1	1	1
			東久保町	8-4-16	東久保町	2	5	5	2	2	4	1	0	70	65	10	5	(4)(頁)	1	-	6-(2)-2	6	3	0.7	7	10	0.7	4	2
			鎌倉市台4丁目	8-4-16	鎌倉市台4丁目	1	1	5	2	1	6	1	0	85	80	24	5	(4)(頁)	1	-	6-(1)-1	15	4	0.5	16	15	5	4	1
			船越町3丁目	9-10-15	船越町3丁目	1	8	5	3	1	6	1	0	70	65	20	5	(4)(頁)	1	-	7-(1)-2	7	7	0.5	9	80	2	4	2
			池上町1丁目	9-10-19	池上町1丁目	1	7	5	4	1	6	7	20	75	70	20	(2)	(4)(頁)	2	2	1-(2)	5	3	1	6	4	1	2	3
			田浦町1丁目	9-12-13	田浦町1丁目	1	5	2	3	2	4	1	0	60	50	37	5	(4)(頁)	1	-	7-(1)-2	5	10	2	7	20	4	4	3
			浦賀町6丁目	9-29-8	浦賀町6丁目	1	6	5	4	2	4	1	0	70	60	25	(1)	(4)(頁)	7(2)	2	1-(2)	8	6	1.5	10	30	5	4	2
			三浦市三崎5丁目	10-18-16	三浦市三崎5丁目	1	5	5	1	2	4	1	0	73	55	20	(2)	(4)(頁)	2	2	1-(2)	9	9.3	3	11	70	2	2.4	2
			横須賀市公暮町3丁目	10-25-10	横須賀市公暮町3丁目	1	7	5	3	2	4	1	0	70	65	14	5	(4)(頁)	1	-	7-(1)-2	11	4	0.7	12	15	3	4	1
			三浦市松輪(A)	10-26-9	三浦市松輪(A)	1	5	4	3	2	5	1	0	70	65	10	(6)	(4)(頁)	1	2	1-(2)	10	8	0.6	11	10	1.2	1	1
			横須賀市汐入町2丁目	12-22-10	横須賀市汐入町2丁目	1	5	5	3	2	4	1	0	70	65	32	(1)	(4)(頁)	2	2	1-(2)	25	10	1.5	26	70	1.5	4	1
川	56	鎌倉市金沢町6丁目	1-14-5	鎌倉市金沢町6丁目	1	3	4	2	2	6	1	0	65	65	28	(3)	(4)(頁)	2	2	1-(2)	17	7		17	3	3	1	2	
			3-6-6	鎌倉市金沢町6丁目	1	6	5	4	2	4	1	0	70	60	25	(5)	(4)(頁)	7(2)	2	1-(2)	10	15	3	14	300	5	2	2	
			3-10-23	金谷2丁目	1	5	5	2	1	6	1	0	75	70	12	(2)	(4)(頁)	7(2)	2	1-(2)	12	15	2	14	15	1.5	1	1	
			船越町2丁目	3-25-9	船越町2丁目	1	6	2	1	1	6	1	0	40	35	25	5	(4)(頁)	1	-	7-(1)-2	6	20	1	8	100	3	4	3
			長浦町2丁目	3-26-23	長浦町2丁目	2	3		3	1	6	1	0	73	60	5	(3)	(4)(頁)	2	2	1-(2)	5	6.5	2	7	30	1	2	1
			横須賀市中区山手町	4-16-15	横須賀市中区山手町	1	1	5	3	2	4	1	0	45	30	15	(4)	(4)(頁)	7(2)	2	1-(2)	15	20	1	17	10	-	1	1
			横須賀市鶴居2丁目(B)	5-18-6	横須賀市鶴居2丁目	1	3	5	3	1	6	1	0	50	45	20	(2)	(4)(頁)	5(1)	2	1-(2)	6	7	1	6	15	0.5	1	3
			三浦市小網代	7-24-6	三浦市小網代	1	5	2	3	2	4	1	0	75	70	15	(2)	(4)(頁)	7(2)	3	1-(2)	4	7	1	6	15	1.5	1	1
			東浦賀町1丁目(D)	7-24-9	東浦賀町1丁目	1	5	4	4	1	6	1	0	60	55	20	(2)	(4)(頁)	2	3	1-(2)	7	8	2	9	20	2	1	3

14 過去の崩壊の有無	15 水の存否	16 崩壊の発生原因				17								18 保全対象人家戸数	19 人的被害		20 被災戸数			21 その他の被害	22 総点検との関連	
						降 雨									19 人的被害		20 被災戸数					
		a 同一箇所	b 附近	a 地表水 崩壊	b 湧水 崩壊	a 発生時刻までの雨量	b 発生時刻までの雨量	c 発生時刻までの雨量	d 発生時刻までの雨量	e 発生時刻までの雨量	f 平均年雨量	g 既日往雨量 最大	h 既日往雨量 最大		a 死者	b 負傷者	a 全壊	b 半壊	c 一部破損			
1 S55	3 S27不明	0	0	1	1	55-4(豪雨)	6	6	6	2	2	1,499	231.5	48.0	47	0	0	1	0	0	0	Ⓐ
2 S55	3 S27不明	0	0	1	1	55-4("	12	20	12	6	6	1,499	231.5	48.0	47	0	0	1	0	0	0	Ⓐ
0	2 S41 43	0	0	0	0	55-4("	14	20	14	2	6	1,499	231.5	48.0	4	0	0	0	0	1	0	
0	0	0	0	0	0	55-5(降雨)	31	31	31	5	5	1,499	231.5	48.0	3	0	0	0	0	1	0	
0	1 S55	0	0	0	0	55-5("	25	25	25	5.5	5.5	1,499	231.5	48.0	33	0	0	0	0	0	1	Ⓐ
0	0	0	0	0	0	55-5("	26	28	26	6.5	6.5	1,198	286.0	47.0	30	0	0	0	0	0	0	Ⓐ
2 S12 不明	3 S5,7 12	0	0	0	0	55-6(地震)	0	0	0	0	0	1,499	231.5	48.0	33	0	0	0	0	0	1	Ⓐ
0	0	0	0	0	0	55-6("	0	0	0	0	0	1,835	260.0	46.0	2	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	55-7(降雨)	16.5	9	9	2	5	1,499	231.5	48.0	40	0	0	0	0	1	0	Ⓐ
0	2 S55	0	0	0	0	55-8(豪雨)	67.5	33	67.5	0.5	9	1,499	231.5	48.0	28	0	0	0	0	0	0	Ⓐ
0	1 S55	0	0	0	0	55-8("	84	33	84	1	9	1,499	231.5	48.0	25	0	0	0	0	0	0	Ⓐ
0	0	0	0	0	0	55-8("	92.5	33	92.5	3	9	1,499	231.5	48.0	45	0	0	0	0	0	0	Ⓐ
0	3 S816 34	0	0	0	0	55-8(降雨)	36	39	36	1	10	1,171	216.0	50.5	90	0	0	0	0	0	1	Ⓐ
0	0	0	0	0	0	55-8("	41	20	44	5	5	1,198	286.0	47.0	83	0	0	0	0	1	0	Ⓐ
0	1 S41	0	0	0	0	55-9(台風13号)	32.5	58.5	32.5	26	26	1,499	231.5	48.0	122	0	0	0	0	0	0	Ⓐ
0	0	0	0	0	0	55-9("	57.5	58.5	57.5	0	26	1,499	231.5	48.0	50	0	0	0	0	1	0	Ⓐ
0	1 S55	0	0	0	0	55-9("	0	0	0	0	0	1,499	231.5	48.0	43	0	0	0	0	0	0	Ⓐ
0	2 S41 不明	0	0	0	0	55-9	0	0	0	0	0	1,499	231.5	48.0	83	0	0	0	0	0	0	Ⓐ
0	1 S54	0	0	0	0	55-10(台風19号)	42.5	88	42.5	17	36	1,499	231.5	48.0	60	0	1	0	1	1	0	Ⓑ
2 S31 45	0	0	0	0	0	55-10(降雨)	29	22	29	9	9	1,499	231.5	48.0	42	0	0	0	0	0	0	Ⓐ
0	0	0	0	0	0	55-10	30	0	30	0.5	9	1,499	231.5	48.0	24	0	0	0	0	1	0	
0	5 S54 不明	0	0	0	0	55-12	18	18	18	2	4.5	1,499	231.5	48.0	123	0	0	0	0	1	0	Ⓐ
0	0	1	1	0	0	56-1	0	0	0	0	0	1,179	286.0	47.0	30	0	0	0	0	0	1	Ⓐ
0	3 S41 55 不明	0	0	0	0	56-3	0	0	0	0	0	1,500	231.5	48.0	83	0	0	0	0	0	0	Ⓐ
0	0	0	0	0	0	56-3	0	0	0	0	0	1,500	231.5	48.0	20	0	0	0	0	1	0	
0	3 S54 47 45	0	0	0	0	56-3(降雨)	11.5	40.5	11.5	0.5	6	1,500	231.5	48.0	89	0	0	0	0	1	0	Ⓐ
0	0	0	0	0	0	56-3	51	40	51	2	7	1,500	231.5	48.0	67	0	0	0	0	1	0	Ⓐ
0	0	0	0	0	0	56-4	32	21.6	32	2.5	10	1,148	216.0	50.5	66	0	0	0	1	0	0	Ⓐ
0	2 S55	0	0	0	0	56-5(降雨)	55	47	55	8.5	16.5	1,500	231.5	48.0	46	0	0	0	0	0	0	Ⓐ
0	1 S54	1	1	0	0	56-7(豪雨)	107	47	107	12	34	1,500	231.5	48.0	61	0	0	0	0	0	0	Ⓑ
0	2 S51 45	0	0	0	0	56-7("	115	47	115	6	34	1,500	231.5	48.0	28	0	0	0	0	0	0	Ⓐ

県	年	地 区 名	崩 壊 発 生 日 時	所 在 地	1 斜 面 の 種 類	2 斜 面 の 向 き	3 斜面の型		4 斜面上端		5 斜面下端		6 斜面の傾度		7 斜面の高さ (m)	8 地質		9 地質物の状態		10 崩 壊 の 型	11 崩壊の規模						12 崩 壊 土 の 状 態	13 崩壊頭部の位置
							a 横 断 方 向	b 縦 断 方 向	a 状 況	b 利 用 状 況	a 状 況	b 傾 斜	a 平 均 傾 斜	b 崩 壊 の 傾 斜		a 表 層	b 基 岩	a 種 類	b 密 度		a 崩 壊 高 (m)	b 巾 (m)	c 深 (m)	d 斜 面 長 (m)	e 土 量 (m ³)	f 崩 壊 土 の 到 達 距離		
神 奈 川 県		若松町 3丁目	7-25-3	横須賀市 若松町3丁目	1	4	5	3	2	4	1	0	75	75	20	5	4 (頁)	1	-	6-(1)-1	20	5	0.5	22	10	1.5	4	2
		大岡町	8-1-1	横須賀市 南区大岡町1丁目	2	1		1	2	2	1	0	50	50	3	6 (4)	4 (頁)	2	2	1-(2)	3	7	2	3	10	3.5		1
			8-23-2	足柄下郡 箱根町	1	1	4	1	1	6	4	30	60	50	70	1 (5)	1 (安)	6 (3)	3	1-(2)	50	10	2.5	55	3,500	2	2	1
			8-23-2	足柄下郡 箱根町	1	7	3	3	1	6	4	10	20	20	100	1 (3)	1 (安)	6 (3)	3	1-(2)	100	12	1.5	120	600	2	1	1
		沙入町 4丁目(B)	8-23-19	横須賀市 沙入町4丁目	1	1	5	1	2	4	7	20	65	60	14	1 (5)	4 (頁)	2	3	1-(2)	6	10	2	7	60	1	2	2
		佐野町 4丁目(A)	9-12-6	佐野町 4丁目	1	5	5	1	1	6	1	0	60	70	45	4 (5)	4 (頁)	2	3	1-(2)	6	10	1	7	30	1.5	2	3
			9-25-17	鎌倉市 台4丁目	1	1	5	3	2	4	1	0	80	75	5	6 (0.5)	4 (頁)	2	1	7-(1)-1	2	3	2	2	5	2	4	3
		和田(A)	10-22-10	三浦市初 声町和田	1	5	5	1	2	5	1	0	70	60	20	1 (3)	4 (頁)	3	2	1-(2)	20	8	1.5	22	100	20	2	1
			10-22-21	横須賀市 大津町3丁目	1	1	2	4	1	6	1	0	40	30	45	6 (2)	4 (頁)	6 (1)	2	1-(2)	30	8	2	32	150	3	2	2
		船越町(B)	10-22-21	船越町 4丁目	1	3	4	3	2	5	4	35	45	40	15	6 (3)	4 (頁)	6 (3)	2	1-(2)	15	5	2.5	17	25	4	1	1
		長浦町目	10-22-21	長浦町 4丁目	1	4	4	3	1	6	7	50	40	35	40	6 (5)	4 (頁)	6 (3)	2	1-(2)	30	20	4	33	400	23	1	2
		長浦町(C)	10-22-22	長浦町 5丁目	1	6	4	3	1	6	1	0	70	65	45	1 (5)	4 (頁)	6 (2)	2	1-(2)	8	10	3	10	20	20	1	2
		沙入町 5丁目(B)	10-22-22	沙入町 5丁目	1	2	5	3	1	2	4	35	45	40	10	6 (2)	4 (頁)	6 (1)	3	1-(2)	8	7	1.5	9	15	5	2	1
		馬場町 1丁目(B)	10-22-22	馬場町 1丁目	1	8	4	1	1	6	1	0	45	40	30	6 (2)	4 (頁)	6 (2)	3	1-(2)	10	30	2	12	1,000	1	1	3
56		長浦町目	10-22-22	長浦町 5丁目	1	3	4	3	2	5	1	0	50	45	13	6 (2)	4 (頁)	6 (1)	3	1-(2)	10	7	2	11	30	1	2	1
川 県		長浦町 5丁目(A)	10-22-22	長浦町 5丁目	1	3	5	3	1	6	1	0	70	65	40	6 (3)	4 (頁)	2	3	1-(2)	10	4	1.5	11	20	2	1	3
		清水ヶ丘 (D)	10-22-22	横須賀市 清水ヶ丘	1	2	5	3	2	4	1	0	50	45	15	6 (3)	4 (頁)	2	3	1-(2)	8	12	1	9	20	0.3	1	2
			10-22-22	横須賀市 大津町2丁目	1	1	4	1	1	6	1	0	40	35	40	6 (4)	4 (頁)	6 (2)	3	1-(2)	20	5	3	22	40	5	1	2
		富士見町 3丁目(A)	10-22-23	富士見町 3丁目	1	3	5	3	2	5	4	55	45	35	6	1 (5)	4 (頁)	2	2	1-(2)	6	8	2	8	25	1	1	1
		小網町(A)	10-22-23	三浦市 三小網町代	1	1	4	3	2	2	1	0	45	40	26	6 (3)	4 (頁)	3	3	1-(2)	25	20	2	28	100	3	1	1
			10-22-23	横須賀市 馬場町4丁目	2	1	5	3	2	4	4	50	40	30	20	1 (4)	4 (頁)	2	3	1-(2)	20	20	2.5	22	1,000		1	1
			10-22-23	浦賀町 5丁目	1	3	5	5	1	6	1	0	50	40	40	1 (4)	4 (頁)	6 (2)	2	1-(2)	8	15	2	10	70	5	1	3
			10-22-23	田浦町 4丁目	1	3	5	5	2	6	1	0	70	65	15	6 (2)	4 (頁)	2	2	1-(2)	8	4	1.5	9	10	1	1	2
		三春台	10-23-0	横須賀市 南区三春台	1	3	5	1	1	4	1	0	50	45	20	6 (2)	4 (頁)	2	3	1-(2)	12	17	1.5	13	30	1.5	1	2
		西入保町	10-23-0	横須賀市保 土ヶ谷区西入保町	2	7		3	1	4	1	0	70	50	5.3	6 (5)	4 (頁)	7 (1)	2	1-(2)	5.3	7	2.5	6.5	20	1	1	1
		新山下町 (B)	10-23-0	横須賀市 新山下町	1	2	4	5	2	4	1	0	70	55	18	1 (2)	4 (頁)	7 (1)	2	1-(2)	15	8	2	17	50	2	1	1
		富士見町 3丁目(A)	10-23-6	横須賀市 富士見町3丁目	1	3	5	3	2	4	1	0	50	40	8	1 (4)	4 (頁)	3	2	1-(2)	8	7	2	10	35	1.5	2	1
		東逸見町 2丁目(A)	10-23-8	東逸見町 2丁目	1	6	5	2	2	4	1	0	60	55	30	6 (1.5)	4 (頁)	3	2	1-(2)	10	10	1.5	12	20	1	2	3
		海外町	10-23-22	三浦市 海外町	1	8	4	3	2	4	4	30	45	40	21	6 (2)	4 (頁)	2	3	1-(2)	21	7	2	23	30	3	1	1
川		小坪(C)	10-30-12	逗子市小 坪5丁目	1	7	5	1	2	4	1	0	80	70	20	5	4 (頁)	1		6-(1)-1	8	11	2	9	90	5	4	2
		沙入町(B)	11-8-3	横須賀市 沙入町4丁目	1	7	4	3	2	4	4	20	60	45	12	6 (2)	4 (頁)	2	2	1-(2)	12	10	1.5	14	30	2	1	1

14 過去の崩壊の有無	15 水の存否				16 崩壊の発生原因	17								18 保全対象人家戸数	19 人的被害		20 被災戸数			21 その他の被害	22 総点検との関連		
	a 同一箇所	b 附近	a 地表水			b 湧水		a 発達発生時までの雨の量	b 発生日の雨の量	c 発達発生時までの雨の量	d 発生時の雨の量	e 発生最大時までの雨の量	f 平均年雨量		g 既日往最大雨量	h 既時往最大雨量	a 死者	b 負傷者	a 全壊			b 半壊	c 一部破損
			崩壊前	崩壊後		崩壊前	崩壊後																
0	1 S53		1	1	0	0	56-7(豪雨)	128	47	128	8	34	1,500	231.5	43.0	24	0	0	0	0	1	1	㊤
0	0		0	0	0	0	56-8	0	0	0	0	0	1,148	216.0	50.5	121	0	0	0	0	1	0	㊤
0	0		1	1	1	1	56-8(台風15号)	93.5	84	93.5	2.5	19	1,825	260.0	46.0	1	2	2	1	0	0	1	㊤
0	0		1	1	1	1	56-8(")	93.5	84	93.5	2.5	19	1,825	260.0	46.0	1	0	0	0	0	1	0	㊤
0	3 不明		0	0	0	0	56-8(")	52	47	52	6	12	1,500	231.5	43.0	124	0	0	0	0	0	0	㊤
0	4 3不明 S53		0	0	0	0	56-9(降雨)	91	26	91	5	5	1,500	231.5	43.0	20	0	0	0	0	1	0	㊤
0	2 S55 不明		1	1	0	0	56-9(豪雨)	66	39	66	17	17	1,179	286.0	47.0	15	0	0	0	0	0	0	㊤
0	0		1	1	0	0	56-10(台風24号)	11	280	11	3	3	1,500	231.5	43.0	85	0	0	0	0	0	1	㊤
0	0		1	1	0	0	56-10(")	171	280	171	54	54	1,500	231.5	43.0	51	0	0	0	0	1	0	㊤
0	1 S55		1	1	1	1	56-10(")	171	280	171	54	54	1,500	231.5	43.0	70	0	0	0	0	1	0	㊤
0	0		1	1	1	1	56-10(")	171	280	171	54	54	1,500	231.5	43.0	74	0	0	0	0	0	0	㊤
0	0		1	1	0	0	56-10(")	235	280	235	64	64	1,500	231.5	43.0	38	0	0	0	0	0	0	㊤
0	0		0	0	0	0	56-10(")	235	280	235	64	64	1,500	231.5	43.0	127	0	0	0	0	0	0	㊤
0	0		1	1	0	0	56-10(")	235	280	235	64	64	1,500	231.5	43.0	41	0	0	0	0	1	0	㊤
0	1 S56		1	1	0	0	56-10(")	235	280	235	64	64	1,500	231.5	43.0	67	0	0	0	0	1	1	㊤
0	2 S38 45		0	0	0	0	56-10(")	235	280	235	64	64	1,500	231.5	43.0	38	0	0	0	0	1	0	㊤
0	0		0	0	0	0	56-10(")	123	171	123	20	33	1,148	216.0	50.5	23	0	0	0	0	0	0	㊤
0	0		1	1	0	0	56-10(")	235	280	235	64	64	1,500	231.5	43.0	46	0	0	0	0	0	1	㊤
0	4 S52 不明		0	0	0	0	56-10(")	272	280	272	37	64	1,500	231.5	43.0	172	0	0	0	0	0	0	㊤
0	1 S54		1	1	0	0	56-10(")	272	280	272	37	64	1,500	231.5	43.0	61	0	0	1	1	0	2	㊤
0	0		0	0	0	0	56-10(")	272	280	272	37	64	1,500	231.5	43.0	67	0	0	0	0	0	0	㊤
0	2 不明		1	1	0	0	56-10(")	272	280	272	37	64	1,500	231.5	43.0	36	0	0	0	0	2	1	㊤
0	0		1	1	0	0	56-10(")	272	280	272	37	64	1,500	231.5	43.0	74	0	0	0	0	0	0	㊤
0	0		0	0	0	0	56-10(")	170	171	170	14	33	1,148	216.0	50.5	88	0	0	0	0	0	0	㊤
0	0		0	0	0	0	56-10(")	170	171	170	14	33	1,148	216.0	50.5	140	0	0	0	0	0	1	㊤
0	3 S36 55 不明		0	0	1	1	56-10(")	170	171	170	14	33	1,148	216.0	50.5	150	0	0	1	0	0	1	㊤
0	5 S36 52 不明		0	0	0	0	56-10(")	280	280	280	0	64	1,500	231.5	43.0	172	0	0	0	1	1	0	㊤
0	2 S49 54		0	0	0	0	56-10(")	280	280	280	0	64	1,500	231.5	43.0	55	0	0	0	0	1	0	㊤
0	0		1	0	0	0	56-10(")	280	280	280	0	64	1,500	231.5	43.0	66	0	0	1	0	0	0	㊤
0	0		0	0	0	0	56-10	0	0	0	0	0	1,500	231.5	43.0	11	0	0	0	0	0	1	㊤
0	2 不明		0	0	0	0	56-11(降雨)	25	18	2	0	2.5	1,500	231.5	43.0	124	0	0	0	0	0	0	㊤

県	年	地	崩 壊 発 生 日 時	所 在 地	1 斜 面 の 種 類	2 斜 面 の 向 き	3 斜面の型		4 斜面上端		5 斜面下端		6 斜面の角度		7 斜 面 の 高 さ (m)	8 地 質		9 地被物の伏態		10 崩 壊 の 型	11 崩壊の規模						12 崩 壊 土 の 状 態	13 崩 壊 頭 部 の 位 置
							a 横 断 方 向	b 縦 断 方 向	a 伏 態	b 利 用 状 況	a 伏 態	b 傾 斜 角	a 平 均 傾 斜	b 崩 壊 の 傾 斜		a 表 層	b 基 岩	a 種 類	b 密 度		a 崩 壊 高 (m)	b 巾 (m)	c 深 (m)	d 斜面長 (m)	e 土 量 (m ³)	f 崩 壊 土 の 到達 距離		
神 奈 川 県	57	岡上	4-8-14	川崎市多摩区岡上	2	1		4	2	4	7	35	35	30	8	1 (4)	7	2	2	1-(2)	7	4	2	8	10	1	1	1
			4-16-1	鎌倉市玉川3丁目	2	2	4	3	2	6	1	0	65	40	23	5	4 (頁)	1	-	6-(2)-2	23	25	4	26	500	6	4	1
			4-17-3	川崎市高津区久本	1	3	4	1	1	6	1	0	60	55	20	6 (1.5)	4 (頁)	2	1	1-(2)	8	5	1.5	9	10	2	1	2
			5-15-2	鎌倉市長谷4丁目	1	7	5	1	1	6	1	0	70	60	17	5	4 (頁)	1		7-(1)-2	6	6	1.5	7	15	3	4	3
			7-17-18	横須賀市船越町7丁目	1	7	5	1	1	6	1	0	65	60	20	6 (3)	4 (頁)	2	3	1-(2)	4	5	1.5	5	15	1	1	2
			7-17-18	佐野町3丁目	1	7	4	3	1	6	1	0	80	70	25	5	4 (頁)	1	-	7-(1)-2	6	5	2	8	15	4	4	2
			7-17-13	森崎2丁目	1	3	2	1	2	6	1	0	80	75	25	5	4 (頁)	1	-	7-(1)-1	4	5	1	5	15	6	4	2
			7-19-9	大津町3丁目	1	3	2	1	2	6	1	0	80	75	20	5	4 (頁)	1	-	7-(1)-1	4	5	1	5	15	5	4	2
			7-26-8	吉倉町2丁目	1	7	4	3	2	6	3	50	65	60	43	6 (2)	4 (頁)	7 (2)	2	1-(2)	10	5	2	12	25	1	1	3
			7-26-8	浦賀町3丁目	1	3	4	3	2	4	1	0	70	65	25	6 (3)	4 (頁)	2	3	1-(2)	10	4	2	11	15	15	1	2
			7-26-15	若松町3丁目	1	1	5	3	2	4	1	0	70	65	25	5	4 (粘)	1	-	6-(2)-2	3	5	2	4	10	2	4	3
			7-27-1	坂本町1丁目	1	4	5	3	2	4	1	0	50	45	20	6 (3)	4 (頁)	2	2	1-(2)	10	12	2	13	60	1.5	1	2
			7-27-2	逗子市小坪4丁目	1	7	4	3	2	6	1	0	50	45	40	6 (5)	4 (頁)	2	3	1-(2)	30	15	1.5	32	90	5	2	1
			8-2-1	津久井郡藤野町日連	1	8	2	3	1	6	4	20	40	25	200	1 (6)	4 (頁)	4 (3)	3	1-(2)	150	50	5	180	10,000	20	1	1
			8-1-11	津久井郡藤野町小淵	2	7	5	3	1	6	1	0	35	30	15	6 (2)	4 (頁)	2	2	1-(2)	11	40	2	15	3,600	4	1	1
			8-1-13	津久井郡藤野町名倉	1	2	5	3	1	6	4	20	30	20	40	1 (6)	4 (頁)	6 (3)	2	1-(2)	20	40	5	23	1,800	3	1	2
			8-1-15	横須賀市沙入町4丁目	1	3	2	3	2	4	1	0	50	45	8	5	4 (頁)	2	1	7-(1)-2	8	6	1	10	40		4	1
			8-2-0	鎌倉市市立二階	1	4	4	2	2	6	1	0	80	75	30	6 (1)	8	6 (2)	3	1-(2)	13	6	1	15	15	2	1	3
			8-2-0	藤沢市江の島2丁目	1	7	5	3	2	4	7	15	70	60	15	5	4 (頁)	1	-	7-(1)-1	15	8	1.5	16	25		4	1
			8-2-0	鎌倉市市下	1	4	5	4	2	6	1	0	70	65	25	5	4 (頁)	1	-	6-(1)-1	15	6	1.5	16	30		4	2
			8-2-1	鎌倉市市所	1	3	5	3	1	6	1	0	67	65	27	6 (1)	4 (粘)	2	2	1-(2)	15	7	1	16	10	1.5	3	2
			8-2-1	鎌倉市佐助1丁目	1	4	5	3	1	6	1	0	70	60	18	6 (1)	4 (頁)	2	1	1-(2)	18	10	1	15	15	3	3	1
			8-2-6	中郡大磯町東小磯	1	5	5	3	2	4	4	50	50	40	30	6 (5)	4 (頁)	7 (2)	2	1-(2)	7	10	2	8	30	1.5	1	2
			8-2-12	横浜市長谷区南郷井沢	1	5	2	3	2	7	1	0	75	70	20	5	4 (粘)	1	-	6-(1)-1	5	3	1.5	6	45	2	4	3
			8-2-13	鎌倉市長谷1丁目	1	5	5	3	2	4	1	0	60	55	18	6 (0.5)	4 (粘)	2	2	6-(2)-2	15	10	1.5	16	20	3	4	1
			8-3-19	横須賀市佐野町6丁目	1	4	4	3	1	6	1	0	70	65	45	5	4 (頁)	1	-	7-(1)-2	20	5	1	22	10	1	4	2
			8-3-19	衣笠栄町2丁目	1	3	5	2	2	7	1	0	80	70	43	5	4 (頁)	1	-	7-(1)-2	10	3	1	12	10	2	4	3
			9-12-2	船越町4丁目	2	6		3	2	4	1	0	70	65	5	6 (3)	4 (頁)	2	3	1-(2)	3	8	2	4	15	2	1	2
			9-12-14	船越町3丁目	1	7	4	1	1	6	1	0	60	45	20	5	4 (頁)	1	-	7-(1)-2	10	5	1.5	11	25	2	4	2
			9-12-2	船越町3丁目	2	8	4	1	2	5	1	0	60	55	30	1 (1.5)	4 (頁)	2	3	1-(2)	15	4	1.5	16	20	2	1	2
			9-12-14	船越町2丁目	1	7	4	3	1	2	3	45	45	40	20	6 (4)	4 (頁)	7 (1)	2	1-(2)	20	4	1	21	20	1	1	1

H 過去の崩 壊の有無	15 水の侵害						16 崩壊の 発生原因	17 雨								18 保 全 対 象 人 家 戸 数	19 人的被害		20 被災戸数			21 そ の 他 の 被 害	22 総 点 検 と の 関 連
	a 地表水		b 湧水		a 連 続 生 時 間 の 雨 量	b 日 生 時 間 の 雨 量		c 発 生 時 間 の 雨 量	d 発 生 時 間 の 雨 量	e 発 生 時 間 の 雨 量	f 平 均 年 雨 量	g 既 日 住 最 大 量	h 既 時 住 間 最 大 量	a 死 者	b 負 傷 者		a 全 壊	b 半 壊	c 一 部 破 損				
	崩 壊 前	崩 壊 後	崩 壊 前	崩 壊 後																			
0	0	0	0	0	0	57-4(低気圧)	4	4	4	1	1	1,352	216.0	50.5	135	0	0	0	0	0	0	Ⓐ	
0	0	1	1	1	1	57-4(")	69	69	69	3	19	1,179	286.0	47.0	40	0	0	0	0	1	1	Ⓐ	
0	0	0	0	0	0	57-4(")	60	60	60	2	16	1,352	216.0	50.5	63	0	0	0	0	1	0	Ⓐ	
0	0	1	1	1	1	57-5(")	5.5	5.5	4	1.5	1.5	1,179	286.0	47.0	102	0	0	0	0	1	0	Ⓐ	
0	3 S41 43.55	0	0	0	0	57-7(梅 雨)	74	71	74	23	23	1,555	231.5	48.0	81	0	0	0	0	0	0	Ⓐ	
0	5 S52 不明	0	0	0	0	57-7(")	74	71	74	23	23	1,555	231.5	48.0	165	0	0	0	0	0	0	Ⓐ	
0	0	1	1	1	1	57-7(")	74	71	70	23	23	1,555	231.5	48.0	3	0	0	0	0	0	0	Ⓐ	
0	1 S56	0	0	0	0	57-7(")	37	71	37	23	23	1,555	231.5	48.0	51	0	0	0	0	0	0	Ⓐ	
0	2 S36 56	1	1	0	0	57-7(")	81	81	79	21	21	1,555	231.5	48.0	73	0	0	0	0	0	0	Ⓐ	
0	1 S54	0	0	0	0	57-7(")	81	81	79	21	21	1,555	231.5	48.0	58	0	0	0	0	0	0	Ⓐ	
0	2 S53 56	0	0	1	1	57-7(")	81	81	81	21	21	1,555	231.5	48.0	24	0	0	0	0	0	0	Ⓐ	
0	3 S33 不明	0	0	0	0	57-7(")	81	81	81	21	21	1,555	231.5	48.0	85	0	0	1	0	0	0	Ⓐ	
0	0	1	1	0	0	57-7(")	81	81	81	21	21	1,555	231.5	48.0	34	0	0	0	0	0	0	Ⓐ	
0	0	0	0	0	0	57-8(台風10号)	138.5	113	138.5	9	21	1,425	285.3	72.0	2	4	0	2	1	0	0	Ⓐ	
0	0	0	0	0	0	57-8(")	46	113	46	11.5	21	1,425	285.3	72.0	3	1	1	1	0	0	0	Ⓐ	
0	0	0	0	0	0	57-8(")	67	113	62	4.5	21	1,425	285.3	72.0	4	0	1	1	0	0	0	Ⓐ	
0	3 S56 不明	0	0	0	0	57-8(")	41	54	41	0	11	1,555	231.5	48.0	124	0	0	0	0	0	0	Ⓐ	
0	0	0	0	0	0	57-8(")	75	55	75	5	14	1,179	286.0	47.0	122	0	0	0	0	0	0	Ⓐ	
0	0	0	0	1	1	57-8(")	75	55	75	5	14	1,179	286.0	47.0	16	0	0	0	0	0	0	Ⓐ	
0	1 S43	0	0	0	0	57-8(")	75	55	75	5	14	1,179	286.0	47.0	81	0	0	0	0	0	0	Ⓐ	
0	0	0	0	0	0	57-8(")	77	55	77	2	14	1,179	286.0	47.0	48	0	0	0	0	0	0	Ⓐ	
0	0	0	0	0	0	57-8(")	77	55	77	2	14	1,179	286.0	47.0	33	0	0	0	0	0	1	Ⓐ	
0	0	0	0	0	0	57-8(")	104.5	77.5	99.5	0	37.5	1,190	242.0	59.0	14	0	0	0	0	0	0	Ⓐ	
0	0	0	0	1	1	57-8(")	77	76.5	77	0	12	1,352	216.0	-50.5	51	0	0	0	0	0	1	Ⓐ	
0	0	0	0	0	0	57-8(")	78	55	22	0	14	1,179	286.0	47.0	102	0	0	0	0	0	1	Ⓐ	
0	3 S34 不明	0	0	1	1	57-8(")	32	24	32	5	13	1,555	231.5	48.0	26	0	0	0	0	0	0	Ⓐ	
0	0	0	0	0	0	57-8(")	32	24	32	5	13	1,555	231.5	48.0	17	0	0	0	0	0	0	Ⓐ	
0	0	0	0	0	0	57-9(台風18号)	127	130	89	8	48	1,555	231.5	48.0	69	0	0	0	0	0	0	Ⓐ	
0	1 不明	0	0	0	0	57-9(")	261	130	223	48	48	1,555	231.5	48.0	28	0	0	0	0	0	0	Ⓐ	
0	2 S57 不明	0	0	0	0	57-9(")	127	130	89	8	48	1,555	231.5	48.0	28	0	0	0	0	0	0	Ⓐ	
0	1 S54	0	0	0	0	57-9(")	261	130	223	48	48	1,555	231.5	48.0	89	0	0	0	0	1	0	Ⓐ	

県	年	地	崩	所	1	2	3		4		5		6		7	8		9		10	11						12	13				
							斜面の型	斜面の向き	a	b	a	b	a	b		a	b	a	b		a	b	a	b	a	b			c	d	e	f
名	度	名	時	地	斜面の傾度	斜面の向き	断面方向	断面方向	状況	状況	傾度	傾斜	平均傾斜	崩壊の傾斜	斜面の高さ(m)	表層(m)	基層(m)	種類	密度	崩壊の型	崩壊の高さ(m)	崩壊の巾(m)	崩壊の深さ(m)	崩壊の長さ(m)	崩壊の土量(m ³)	崩壊の到達距離	崩壊の状況	崩壊頭部の位置				
神奈川県	57	川	田浦町	9-12-14	横須賀市田浦町1丁目	1	3	5	3	2	4	1	0	45	40	30	1(2)	4(頁)	2	2	1-(2)	8	5	1	9	10	2	1	3			
			田浦町2丁目	9-12-2	田浦町2丁目	1	7	5	1	2	4	1	0	70	65	40	5	4(頁)	1	—	7-(1)-2	7	7	2	8	20	2	4	3			
			田浦町2丁目	9-12-12	田浦町2丁目	1	4	4	3	2	6	4	20	70	60	25	1(2)	4(頁)	3(1)	3	1-(2)	5	10	2	7	40	1.5	2	3			
			長瀬町(D)	9-12-14	長瀬町3丁目	1	7	5	3	1	6	1	0	45	40	45	6(3)	4(頁)	7(1)	3	1-(2)	10	8	2	11	20	3	2	3			
			長瀬町(D)	9-12-14	長瀬町2丁目	1	4	5	3	1	6	1	0	60	50	25	6(3)	4(頁)	2	3	1-(2)	7	20	2	9	30	6	2	3			
			追浜町2丁目(B)	9-12-15	追浜町2丁目	1	7	5	3	2	6	1	0	80	70	8	6(5)	4(頁)	2	3	1-(2)	5	6	3	7	5	2	2	1			
			追浜南町2丁目(A)	9-12-14	追浜南町1丁目	1	6	5	1	2	7	1	0	85	80	20	6(1.5)	4(頁)	1	2	1-(2)	10	4	1.5	11	3	3	2	2			
			追浜南町2丁目(A)	9-12-2	追浜南町2丁目	1	5	5	3	2	4	1	0	70	65	20	6(3)	4(頁)	1	2	1-(2)	15	8	2	17	40	1.5	1	1			
			追浜東町3丁目(B)	9-12-14	追浜東町3丁目	1	1	5	3	2	4	1	0	45	40	15	6(2)	4(頁)	1	2	1-(2)	7	20	2	10	30	3	2	2			
			吉倉町	9-12-8	吉倉町2丁目	1	3	5	2	1	6	3	50	65	60	40	6(2)	4(頁)	7(2)	2	1-(2)	12	25	2	14	100	2	2	3			
			汐入町(B)	9-12-19	汐入町4丁目	1	4	5	3	2	4	1	0	70	65	6	6(1)	4(頁)	2	3	1-(2)	6	5	1	7	20	2	2	1			
			汐入町(B)	9-12-14	汐入町5丁目	1	1	5	3	2	6	1	0	60	55	30	6(2)	4(頁)	7(1)	3	1-(2)	6	6	2	7	30	2	1	3			
			汐入町2丁目	9-12-14	汐入町2丁目	1	3	5	3	2	4	1	0	60	55	26	4(1)	4(頁)	2	3	4-(2)	26	12	0.5	27	150	1	3	1			
			汐入町5丁目(A)	9-12-14	汐入町5丁目	1	3	5	3	2	4	3	35	70	60	4	6(1.5)	4(頁)	7(1)	2	1-(2)	4	6	1	5	25	2	1	1			
			東逸見町	9-12-15	東逸見町2丁目	1	6	5	1	2	4	1	0	60	55	20	1(1)	4(頁)	3(1)	2	1-(2)	5	6	0.5	6	10	1	1	3			
			東逸見町(B)	9-12-14	東逸見町2丁目	1	4	5	3	2	4	1	0	50	47	25	6(1.5)	4(頁)	2	3	1-(2)	10	8	0.8	13	60	1.5	1	2			
			東逸見町(D)	9-12-14	東逸見町3丁目	1	5	5	3	2	4	1	0	50	45	17	6(1)	4(頁)	4(1)	2	1-(2)	17	8	0.2	19	20	1	3	1			
			三春町6丁目(B)	9-12-12	三春町6丁目	1	6	5	3	2	4	1	0	40	33	15	6(1.5)	4(頁)	6(1)	2	1-(2)	3	3	0.5	4	4	1	1	3			
			馬堀町1丁目(B)	9-12-15	馬堀町1丁目	1	8	5	3	1	6	1	0	35	30	40	6(0.5)	4(頁)	7(1)	—	1-(2)	6	8	0.5	8	20	3	3	3			
神奈川県	57	川		9-12-13	追浜本町1丁目	1	3	5	3	2	6	1	0	85	80	20	2(0.5)	4(頁)	2	1	1-(2)	15	7	0.5	16	10	0.5	1	1			
				9-12-14	粕越町1丁目	2	3		3	2	6	4	20	80	75	30	6(3)	4(頁)	2	3	1-(2)	3	8	0.3	4	5	0.5	2	3			
				9-12-14	廣取町1丁目	1	3	5	3	2	7	1	0	60	50	13	6(0.5)	4(頁)	2	3	1-(2)	13	5	0.5	14	20	7	1	1			
				9-12-14	廣取町1丁目	1	7	5	3	2	4	1	0	40	35	25	6(0.5)	4(頁)	2	3	1-(2)	12	8	0.5	14	40	10	1	2			
				9-12-14	田浦大作	1	5	4	3	1	6	4	15	50	45	60	6(2)	4(頁)	2	3	1-(2)	15	4	0.3	16	15	1	1	3			
				9-12-3	田浦町3丁目	2	1	4	3	1	6	1	0	70	60	50	6(3)	4(頁)	2	3	1-(2)	2.5	10	0.7	3.5	20	1	1	3			
				9-12-14	浦郷町2丁目	1	5	4	3	2	4	1	0	80	75	14	5	4(頁)	1	—	7-(1)-2	14	7	0.2	15	6	3	4	1			
				9-12-14	浦郷町2丁目	2	4	4	3	2	7	1	0	60	50	8	1(2)	4(頁)	2	3	1-(2)	3	3	1	5	6	1	1	2			
				9-12-14	浦郷町3丁目	1	4	4	2	1	2	トンネル	50	45	15	6(1.5)	4(頁)	7(2)	2	1-(2)	10	4	1	12	20	—	1	1				
				9-12-14	浦郷町3丁目	1	2	5	3	2	5	4	15	50	45	15	6(2)	4(頁)	2	2	1-(2)	8	10	0.5	9	40	4	1	2			
				9-12-14	追浜東町1丁目	1	8	5	1	2	4	1	0	65	60	7	6(1.5)	4(頁)	2	3	1-(2)	7	3	0.5	8	7	1	1	1			
				9-12-14	西逸見町1丁目	1	5	4	3	2	4	1	0	70	65	20	1(0.6)	4(頁)	2	2	1-(2)	5	5	0.6	6	12	2	1	2			

14 過去の崩壊の有無	15 水の存否				16 崩壊の発生原因	17 降 雨								18 保全対象人家戸数	19 人的被害		20 被災戸数			21 その他の被害	22 総点検との関連		
	a 同一箇所	b 附近	a 地表水			b 湧水		a 発生時までの量	b 発生時の量	c 発生時までの量	d 発生時の量	e 発生時までの量	f 平均年雨量		g 既日往最大量	h 既時往最大量	a 死者	b 負傷者	a 全壊			b 半壊	c 一部破損
			崩壊前	崩壊後		崩壊前	崩壊後																
0	2 S55		0	0	0	0	57-9(台風18号)	261	130	223	48	48	1,555	231.5	48.0	43	0	0	0	0	0	1	㊤
0	0		0	0	0	0	57-9(")	127	130	89	8	48	1,555	231.5	48.0	179	0	0	0	0	0	0	㊤
0	1 S57		0	0	0	0	57-9(")	189	130	151	16	48	1,555	231.5	48.0	179	0	0	0	0	2	1	㊤
0	0		0	0	0	0	57-9(")	261	130	223	48	48	1,555	231.5	48.0	27	0	0	0	0	0	0	㊤
0	1 S56		0	0	0	0	57-9(")	261	130	223	48	48	1,555	231.5	48.0	67	0	0	0	0	0	0	㊤
0	0		0	0	0	0	57-9(")	282	130	244	21	48	1,555	231.5	48.0	92	0	0	0	0	0	0	㊤
0	0		0	0	0	0	57-9(")	261	130	223	48	48	1,555	231.5	48.0	168	0	0	0	0	1	0	㊤
0	1 S57		0	0	0	0	57-9(")	127	130	89	8	48	1,555	231.5	48.0	168	0	0	0	0	0	0	㊤
0	0		0	1	0	0	57-9(")	261	130	223	48	48	1,555	231.5	48.0	68	0	0	0	0	0	0	㊤
0	0		0	0	0	0	57-9(")	153	130	115	2	48	1,555	231.5	48.0	73	0	0	0	0	0	0	㊤
0	1 S37		0	0	0	0	57-9(")	283	130	233	0	48	1,555	231.5	48.0	124	0	0	0	0	0	0	㊤
0	6 不明 S55		0	1	0	0	57-9(")	261	130	223	48	48	1,555	231.5	48.0	182	0	0	0	0	0	0	㊤
0	1 S54		0	1	0	0	57-9(")	261	130	223	48	48	1,555	231.5	48.0	121	0	0	0	0	1	0	㊤
0	0		0	1	0	0	57-9(")	261	130	223	48	48	1,555	231.5	48.0	141	0	0	0	0	0	0	㊤
0	4 S34 49, 53 54		0	0	0	0	57-9(")	282	130	244	21	48	1,555	231.5	48.0	71	0	0	0	0	1	0	㊤
0	0		0	0	0	0	57-9(")	261	130	223	48	48	1,555	231.5	48.0	289	0	0	0	0	0	1	㊤
0	0		0	0	0	0	57-9(")	261	130	223	48	48	1,555	231.5	48.0	28	0	0	0	0	0	0	㊤
0	0		0	1	0	0	57-9(")	189	130	151	16	48	1,555	231.5	48.0	39	0	0	0	0	1	0	㊤
0	1 S56		0	0	0	0	57-9(")	282	130	244	21	48	1,555	231.5	48.0	38	0	0	0	0	0	0	㊤
0	0		0	0	0	0	57-9(")	213	130	175	24	48	1,555	231.5	48.0	54	0	0	1	0	1	0	㊤
0	0		0	0	0	0	57-9(")	261	130	223	48	48	1,555	231.5	48.0	23	0	0	0	0	1	0	㊤
0	1 S40		0	0	0	0	57-9(")	261	130	223	48	48	1,555	231.5	48.0	147	0	0	0	0	0	0	㊤
0	2 S40 57		0	1	0	0	57-9(")	261	130	223	48	48	1,555	231.5	48.0	102	0	0	0	0	0	0	㊤
0	0		0	1	0	0	57-9(")	261	130	223	48	48	1,555	231.5	48.0	47	0	0	0	1	0	0	㊤
0	0		0	0	0	0	57-9(")	131	130	93	4	48	1,555	231.5	48.0	110	0	0	0	0	0	0	㊤
0	0		0	0	0	0	57-9(")	261	130	223	48	48	1,555	231.5	48.0	88	0	0	0	0	1	0	㊤
0	1 S57		0	0	0	0	57-9(")	261	130	223	48	48	1,555	231.5	48.0	47	0	0	0	0	1	0	㊤
0	0		0	1	0	0	57-9(")	261	130	223	48	48	1,555	231.5	48.0	54	0	0	0	0	0	0	㊤
0	1 S57		0	1	0	0	57-9(")	261	130	223	48	48	1,555	231.5	48.0	114	0	0	0	1	2	0	㊤
0	0		0	1	0	0	57-9(")	261	130	223	48	48	1,555	231.5	48.0	93	0	0	0	0	1	0	㊤
0	2 不明 S47		0	1	0	0	57-9(")	261	130	223	48	48	1,555	231.5	48.0	44	0	0	0	0	1	0	㊤

県	年	地	崩壊発生日時	所 在 地	1 斜面の 種類	2 斜面の 向き	3 斜面の型		4 斜面先端		5 斜面下端		6 斜面の角度		7 斜面の高さ (m)	8 地質		9 地質物の状態		10 崩壊の 型	11 崩壊の規模						12 崩壊土の 状態	13 崩壊頭部の位置
							a 横断方向	b 縦断方向	a 伏	b 利用状況	a 伏	b 傾斜角	a 平均傾斜	b 崩壊の傾斜		a 表層	b 基岩	a 種類	b 密度		a 崩壊高さ (m)	b 巾 (m)	c 深 (m)	d 斜面長 (m)	e 土量 (m ³)	f 崩壊土の到達距離		
神奈川県	57	川	9-12-12	横須賀市西見町1丁目	1	5	4	3	2	2	4	25	70	65	30	1 (1.5)	4 (頁)	2	2	1-(2)	6	8	1.5	7	60	1.5	1	2
			9-12-15	衣笠栄町3丁目	1	3	5	1	2	4	1	0	60	55	15	6 (1)	4 (頁)	7 (2)	3	1-(2)	12	10	0.2	14	20	2.5	1	1
			9-12-15	池上町5丁目	1	7	5	3	2	4	1	0	45	40	7	1 (2)	4 (頁)	3 (1)	2	1-(2)	7	8	1.8	9	100	1	1	1
			9-12-14	平作6丁目	1	7	4	3	2	5	1	0	55	50	10	1 (1)	4 (頁)	3 (1)	3	1-(2)	7	10	0.5	9	30	2	1	1
			9-12-15	平作3丁目	1	2	5	3	1	6	1	0	45	40	20	6 (1)	4 (頁)	7 (1)	3	1-(2)	15	5	0.5	16	30	2	1	1
			9-12-14	長井	1	1	5	3	2	4	1	0	50	4.5	4.5	6 (1.5)	4 (頁)	7 (2)	3	1-(2)	4.5	8	1.2	6	40	3	1	1
			9-12-10	武2丁目	1	4	5	3	2	4	1	0	65	60	13	6 (1)	4 (頁)	2	2	1-(2)	7	12	0.5	9	40	1	2	2
			9-12-14	長坂	1	1	4	1	1	6	1	0	65	60	42	6 (1.5)	4 (頁)	7 (1)	3	1-(2)	12	12	1.2	14	150	5	1	3
			9-12-13	佐野町4丁目	1	3	5	3	2	4	1	0	60	55	15	6 (1)	4 (頁)	2	3	1-(2)	6	5	0.8	7	25	2	2	3
			9-12-14	富士見町1丁目	2	2	5	4	2	4	1	0	40	35	20	6 (1)	4 (頁)	2	3	1-(2)	10	15	0.4	12	50	1	1	2
			9-12-12	富士見町3丁目	1	1	5	3	2	4	4	15	45	40	6	6 (1)	4 (頁)	2	3	1-(2)	4	15	0.5	6	30	1.5	3	1
			9-12-15	三春町6丁目	1	4	4	3	2	4	1	0	45	40	25	6 (1)	4 (頁)	2	2	1-(2)	25	2	0.5	26	20	2	1	1
			9-12-12	東浦賀町2丁目	1	2	5	3	1	6	1	0	70	65	25	6 (1)	4 (頁)	2	3	1-(2)	5	5	0.6	6	15	1	1	3
			9-12-14	西浦賀町2丁目	1	2	5	3	2	4	1	0	70	65	30	4 (頁)	2	2	1-(2)	8	7	0.3	9	15	1.5	4	3	
			9-12-14	佐原	1	1	3	5	1	6	1	0	40	35	30	1 (1)	4 (頁)	2	3	1-(2)	10	10	0.3	12	20	20	2	3
			9-12-14	佐原5丁目	1	2	4	5	1	6	1	0	45	40	40	6 (1)	4 (頁)	7 (2)	3	1-(2)	20	10	0.4	22	60	2.5	1	2
			9-12-12	野比	1	3	5	3	2	5	1	0	30	35	25	6 (4)	4 (頁)	3 (1)	3	1-(2)	25	5	1.2	40	150	1	1	1
			9-12-15	野比	1	1	2	2	1	6	1	0	45	40	45	6 (1)	4 (頁)	2	3	1-(2)	45	10	1.2	50	500	2	1	1
			9-12-14	逗子市山の根1丁目	1	5	5	3	1	6	1	0	60	55	30	6 (1)	4 (頁)	7 (2)	3	1-(2)	15	12	0.3	17	50	2	2	2
			9-24-3	逗子市沼間4丁目	1	3	1	3	1	6	1	0	50	45	40	6 (1)	4 (頁)	6 (3)	3	1-(2)	10	20	0.8	12	150	4	2	3
			9-12-13	三浦市初声町和田	1	5	5	1	2	5	1	0	45	35	18	6 (0.6)	4 (頁)	6 (3)	3	1-(2)	18	10	0.5	20	90	2	1	1
			9-12-16	三浦市取訪町	1	2	5	3	2	4	1	0	40	35	21	6 (2)	4 (頁)	6 (3)	3	1-(2)	21	10	1.3	23	280	1.5	1	1
			9-12-13	三浦市南下浦町松輪	1	3	5	3	2	4	1	0	50	40	14	6 (1)	4 (頁)	3 (1)	3	1-(2)	14	25	0.8	17	300	4	2	1
			9-12-14	三浦市晴海町	1	4	4	1	2	5	1	0	60	50	20	6 (1)	4 (頁)	6 (2)	2	1-(2)	10	8	0.4	13	30	1	1	2
			9-12-14	三浦市南下浦町松輪	1	4	5	3	2	4	1	0	40	35	35	6 (0.3)	4 (頁)	2	2	1-(2)	30	5	0.3	32	50	2	1	1
			9-12-15	三浦市三崎町小網代	1	1	4	1	2	7	1	0	70	65	27	6 (1.5)	4 (頁)	7 (1)	2	1-(2)	20	10	1	22	200	30	1	2
			9-12-14	三浦市山中隔町	1	5	5	3	2	5	1	0	45	40	8	6 (0.6)	4 (頁)	2	2	1-(2)	8	8	0.5	10	30	1.5	1	1
			9-12-13	鎌倉市山の内	1	5	5	1	2	7	1	0	65	60	13	5 (頁)	2	7-(1)-2	3	5	0.7	4	10	2	4	1		
			9-12-15	鎌倉市佐助2丁目	1	1	4	3	1	6	1	0	50	45	25	6 (1)	4 (頁)	2	3	1-(2)	5	6	0.2	7	3	1	1	3
			9-12-15	鎌倉市台	1	3	5	3	2	5	1	0	65	60	15	6 (1)	4 (頁)	2	3	1-(2)	6	5	0.2	7	5	2.6	2	2
			9-12-15	鎌倉市極楽寺1丁目	1	3	5	3	2	4	1	0	60	55	15	6 (1)	4 (頁)	7 (2)	2	1-(2)	12	5	0.3	13	10	1	1	1

14 過去の崩 壊の有無	15 水 の 存 否				16 崩 壊 の 発 生 原 因	17 降 雨								18 保 全 対 象 人 家 戸 数	19 人 的 被 害		20 被 災 戸 数			21 そ の 他 の 被 害	22 総 点 検 と の 関 連	
	a 地表面水		b 湧 水			a 発 生 時 刻 ま で の 量	b 発 生 日 の 量	c 発 生 時 刻 ま で の 量	d 発 生 時 刻 ま で の 量	e 発 生 時 刻 ま で の 量	f 平 均 年 雨 量	g 既 日 往 最 大 量	h 既 時 刻 ま で の 量		a 死 者	b 負 傷 者	a 全 壊	b 半 壊	c 一 部 破 損			
	崩 壊	崩 壊	崩 壊	崩 壊																		
0	3 不明 S47 57	0	1	0	0	57-9(台風18号)	189	130	151	16	48	1,555	231.5	48.0	111	0	0	0	0	0	0	㊤
0	0	0	0	0	0	57-9(")	282	130	244	21	48	1,555	231.5	48.0	43	0	0	0	0	1	0	㊤
0	0	0	0	0	0	57-9(")	282	130	244	21	48	1,555	231.5	48.0	60	0	0	0	0	0	0	㊤
0	0	0	0	0	0	57-9(")	261	130	223	48	48	1,555	231.5	48.0	10	0	0	0	0	0	0	㊤
0	0	0	0	0	0	57-9(")	282	130	244	21	48	1,555	231.5	48.0	29	0	0	0	0	1	0	㊤
0	0	0	0	0	0	57-9(")	261	130	223	48	48	1,555	231.5	48.0	27	0	0	0	0	0	0	㊤
0	0	0	0	0	0	57-9(")	164	130	126	11	48	1,555	231.5	48.0	52	0	0	0	0	0	0	㊤
0	0	0	1	0	0	57-9(")	261	130	223	48	48	1,555	231.5	48.0	1	0	0	0	0	0	0	
0	5 不明 S53 56	0	0	0	0	57-9(")	213	130	175	24	48	1,555	231.5	48.0	20	0	0	0	0	0	0	㊤
0	0	0	0	0	0	57-9(")	261	130	223	48	48	1,555	231.5	48.0	78	0	0	0	0	1	0	㊤
0	5 不明 S52 56	0	0	0	0	57-9(")	189	130	151	16	48	1,555	231.5	48.0	172	0	0	0	0	0	0	㊤
0	1 S57	0	0	0	0	57-9(")	282	130	244	21	48	1,555	231.5	48.0	51	0	0	0	0	0	0	㊤
0	(3) S45 51,56	0	0	0	0	57-9(")	189	130	151	16	48	1,555	231.5	48.0	27	0	0	0	0	1	0	㊤
0	0	0	0	0	0	57-9(")	261	130	223	48	48	1,555	231.5	48.0	104	0	0	0	0	1	0	㊤
0	0	0	1	0	0	57-9(")	261	130	223	48	48	1,555	231.5	48.0	56	0	0	0	0	0	0	㊤
0	0	0	1	0	0	57-9(")	261	130	223	48	48	1,555	231.5	48.0	31	0	0	0	0	0	0	㊤
0	0	0	1	0	0	57-9(")	189	130	151	16	48	1,555	231.5	48.0	1	0	0	0	0	0	0	
0	1 S57	0	1	0	0	57-9(")	282	130	244	21	48	1,555	231.5	48.0	1	0	0	0	0	1	0	
0	3 不明 S55	0	0	0	0	57-9(")	261	130	223	48	48	1,555	231.5	48.0	70	0	0	0	0	0	0	㊤
0	0	0	0	0	0	57-9(前線豪雨)	58	58	58	5	8	1,555	231.5	48.0	15	0	0	0	0	1	0	㊤
0	1 S56	0	1	0	0	57-9(台風18号)	213	130	175	24	48	1,555	231.5	48.0	85	0	2	3	0	1	1	㊤
0	0	0	1	0	0	57-9(")	283	130	242	1	48	1,555	231.5	48.0	14	0	1	2	1	1	0	㊤
0	1 S55	0	1	0	0	57-9(")	213	130	175	24	48	1,555	231.5	48.0	10	0	0	1	0	0	1	㊤
0	0	0	0	0	0	57-9(")	261	130	223	48	48	1,555	231.5	48.0	25	0	0	0	0	1	0	㊤
0	0	0	0	1	1	57-9(")	261	130	223	48	48	1,555	231.5	48.0	18	0	0	0	0	1	0	㊤
0	0	1	1	0	0	57-9(")	282	130	244	21	48	1,555	231.5	48.0	61	0	0	0	0	0	0	㊤
0	0	0	1	0	0	57-9(")	261	130	223	48	48	1,555	231.5	48.0		0	0	0	0	1	0	
0	1 S55	0	0	0	0	57-9(")	193	104	87	13	30	1,179	286.0	47.0	12	0	0	0	0	0	0	㊤
0	3 不明 S55	0	0	0	0	57-9(")	252	104	145	30	30	1,179	286.0	47.0	47	0	0	0	0	0	1	㊤
0	0	0	0	0	0	57-9(")	252	104	145	30	30	1,179	286.0	47.0	15	0	0	0	0	0	0	㊤
0	0	0	0	0	0	57-9(")	252	104	145	30	30	1,179	286.0	47.0	42	0	0	0	0	0	0	㊤

県名	年	地 区	崩壊発生日時	所 在 地	1 斜面の 種類	2 斜面の 向き	3 斜面の型		4 斜面先端 a 状 b 利用 状況		5 斜面下端 a 状 b 傾 斜角		6 斜面の角度 a 平均傾斜 b 崩壊部傾斜		7 斜面の高さ (m)	8 地 質		9 地被物の状態		10 崩壊の 型	11 崩壊の規模						12 崩壊土の 状態	13 崩壊頭部の 位置
							a 横断方向	b 縦断方向	a 状	b 利用状況	a 状	b 傾斜角	a 平均傾斜	b 崩壊部傾斜		a 表層	b 基岩	a 種類	b 密度		a 崩壊高 (m)	b 巾 (m)	c 深 (m)	d 斜面長 (m)	e 土量 (m^3)	f 崩壊土の到達距離		
神奈川県	57	川 奈 川 県	9-12-14	鎌倉市鎌倉3丁目	1	7	4	3	1	6	3	60	45	40	17	6 (1)	4 (1)	2	3	1-(2)	8	3	0.2	10	5	1	1	2
			9-12-15	鎌倉市鎌倉1丁目	1	3	5	3	2	4	1	0	50	45	10	6 (15)	4 (*)	7 (1)	2	1-(2)	10	5	1	12	50	10	1	1
			9-12-15	鎌倉市鎌倉3丁目	1	2	4	3	1	6	1	0	60	55	18	6 (1)	4 (*)	7 (2)	3	1-(2)	15	8	1	17	100	4	1	1
			9-12-13	十二所	1	2	5	3	1	6	3	65	70	65	30	6 (0.3)	4 (*)	2	3	1-(2)	15	5	0.3	17	20	3	1	2
			9-12-14	十二所	1	3	5	3	1	6	3	50	60	55	30	6 (0.2)	4 (*)	7 (2)	3	1-(2)	10	15	0.2	12	30	3	2	3
			9-12-23	二階堂	1	6	5	1	2	2	1	0	65	60	13	1 (0.3)	4 (*)	6 (2)	3	1-(2)	8	5	0.3	9	10	5	2	1
			9-12-14	浄明寺	1	7	5	3	1	6	1	0	65	60	30	1 (0.3)	4 (*)	3 (1)	3	1-(2)	8	5	0.3	9	12	1	1	3
			9-12-15	浄明寺	2	8	4	3	2	6	1	0	50	45	40	6 (2)	4 (*)	7 (1)	2	1-(2)	30	20	1.7	33	1,000	6	1	1
			9-12-13	山の内	1	6	4	1	1	6	3	40	60	55	30	6 (0.8)	4 (*)	7 (1)	3	1-(2)	4	6	0.8	6	20	1	1	3
			9-12-14	山の崎	1	1	5	3	2	5	1	0	45	40	10	6 (1)	4 (*)	2	2	1-(2)	8	15	0.5	10	50	1	1	1
			9-12-14	大船	1	7	5	3	2	5	1	0	80	75	10	6 (1)	4 (*)	2	3	1-(2)	10	2	0.2	12	3	1	1	1
			9-12-13	今泉台	1	1	5	3	2	4	1	0	30	25	15	6 (1)	4 (*)	2	2	1-(2)	15	4	0.5	17	25	-	1	1
			9-12-15	岡本	1	4	5	3	1	6	1	0	60	57	15	1 (1)	7	7 (2)	3	1-(2)	11	5	0.9	13	50	2	1	1
			9-12-15	今泉	1	5	4	3	1	7	1	0	50	55	20	6 (2.5)	4 (*)	6 (2)	3	1-(2)	12	6	2.3	14	70	2	1	1
			9-12-14	岩瀬	2	8	5	3	2	5	1	0	30	27	10	6 (1)	4 (*)	2	3	1-(2)	6	15	0.7	8	60	5	1	1
			9-12-15	手広	1	8	5	3	2	4	1	0	30	27	20	6 (1)	4 (*)	2	2	1-(2)	20	8	0.3	22	40	6	1	1
			9-12-14	手広	1	1	5	3	1	6	1	0	60	58	40	6 (1)	4 (*)	2	3	1-(2)	7	10	0.1	8	5	2	2	3
			9-12-14	常盤	1	2	5	3	2	5	1	0	50	47	10	6 (0.3)	4 (*)	2	3	1-(2)	10	9	0.3	11	27	2	1	1
			9-12-13	藤沢市片瀬白山	1	5	5	3	2	4	1	0	70	66	7	3 (4)	4 (*)	2	3	1-(2)	7	5	0.9	9	20	4	1	1
			9-12-14	"	1	5	5	3	2	7	1	0	75	71	15	1 (2)	4 (*)	2	3	1-(2)	10	20	0.5	12	100	2	2	1
			9-12-14	柄沢	1	3	5	3	2	5	1	0	45	40	4	3 (4)	4 (*)	2	3	1-(2)	2.5	5	1.6	4	20	0.5	1	1
			9-12-15	大庭	1	7	4	3	2	5	1	0	40	37	20	6 (1)	4 (*)	7 (2)	2	1-(2)	7	8	0.5	9	25	1	1	2
			9-12-16	藤沢	1	5	4	1	2	4	7	45	45	40	25	6 (0.5)	4 (15)	7 (2)	2	1-(2)	15	13	0.5	17	100	2	1	1
			9-12-15	城南	1	5	4	3	2	7	1	0	45	40	9	6 (1)	4 (1)	7 (2)	2	1-(2)	8	10	0.6	10	50	4	1	1
			9-12-14	江の島	1	1	5	3	2	4			35	33	45	5 (*)		1		7-(1)-1	30	25	0.1	33	60	-	4	1
			9-12-16	下土綱	2	2		2	2	4	1	0	50	48	10	6 (3)	4 (*)	2	2	1-(2)	10	17	1.2	12	190	-	1	1
			9-12-15	鎌倉市保土ヶ谷区岩井町	1	6	5	2	2	4	7	30	55	50	30	1 (1.5)	4 (*)	7 (2)	2	1-(2)	30	20	0.8	32	300	1	1	1
			9-12-14	"	1	7	4	3	2	7	1	0	50	47	27	6 (2)	4 (*)	7 (2)	2	1-(2)	25	15	0.9	27	350	2	1	1
			9-12-15	西久保町	1	5	5	2	2	4	1	0	60	57	12	6 (1)	4 (15)	2	3	1-(2)	12	8	0.5	14	40	2	2	
			9-12-15	星川町(B)	1	6	5	3	2	4	1	0	60	58	10	6 (1)	4 (1)	2	2	1-(2)	4	7	0.8	6	20	2	1	
			9-12-15	"	2	2	-	3	2	4	1	0	60	55	20	1 (2)	4 (*)	2	3	1-(2)	12	15	1.2	14	180	1	1	

14 過去の崩壊の有無	15 水の存否						16 崩壊の発生原因	17 降 雨							18 保全対象人家戸数	19 人的被害		20 被災戸数			21 その他の被害	22 総点検との関連	
	a 同一箇所	b 附近	a 地表水		b 湧 水			a 発生時刻までの雨の量	b 発生日の雨の量	c 発生時刻までの雨の量	d 発生時刻までの雨の量	e 発生時刻までの雨の量	f 平均年雨量	g 既日往雨量		h 既日往雨量	a 死 者	b 負 傷 者	a 全 壊	b 半 壊			c 一部破損
			崩壊前	崩壊後	崩壊前	崩壊後																	
0	0	1	1	0	0	57-9(台風18号)	222	1104	116	29	30	1,179	286.0	47.0	127	0	0	0	0	1	0	Ⓐ	
0	0	0	0	0	0	57-9(")	252	104	145	30	30	1,179	286.0	47.0	7	0	0	0	0	0	0	Ⓒ	
0	0	0	1	0	0	57-9(")	252	104	145	30	30	1,179	286.0	47.0	17	0	0	0	0	0	0	Ⓐ	
0	0	0	1	1	1	57-9(")	193	104	87	13	30	1,179	286.0	47.0	13	0	0	0	0	1	0	Ⓐ	
0	1 S57	0	1	0	0	57-9(")	222	104	116	29	30	1,179	286.0	47.0	16	0	0	0	0	0	0	Ⓐ	
0	0	1	1	0	0	57-9(")	273	104	132	0	30	1,179	286.0	47.0	122	0	0	0	0	1	0	Ⓐ	
0	0	0	1	0	0	57-9(")	222	104	116	29	30	1,179	286.0	47.0	30	0	0	0	0	0	1	Ⓐ	
0	1 S57	0	0	0	0	57-9(")	252	104	145	30	30	1,179	286.0	47.0	24	2	0	2	0	0	0	Ⓐ	
0	2 S55 57	0	0	0	0	57-9(")	193	104	87	13	30	1,179	286.0	47.0	12	0	0	0	0	1	0	Ⓐ	
0	1 S55	0	1	0	0	57-9(")	222	104	116	29	30	1,179	286.0	47.0	23	0	0	0	2	1	0	Ⓐ	
0	0	0	0	0	0	57-9(")	222	104	116	29	30	1,179	286.0	47.0	24	0	0	0	0	1	0	Ⓑ	
0	0	0	0	0	0	57-9(")	193	104	87	13	30	1,179	286.0	47.0	39	0	0	0	0	0	0	Ⓑ	
0	0	0	0	0	0	57-9(")	252	104	145	30	30	1,179	286.0	47.0	13	0	0	0	1	0	2	Ⓐ	
0	0	0	1	0	0	57-9(")	252	104	145	30	30	1,179	286.0	47.0	38	0	0	0	0	1	0	Ⓐ	
0	2 S49 54	0	0	0	0	57-9(")	222	104	116	29	30	1,179	286.0	47.0	18	0	0	0	0	0	1	Ⓒ	
0	0	0	0	0	0	57-9(")	252	104	145	30	30	1,179	286.0	47.0	33	0	0	0	0	1	2	Ⓑ	
0	1 S57	0	0	0	0	57-9(")	222	104	116	29	30	1,179	286.0	47.0	11	0	0	0	0	1	0	Ⓐ	
0	0	0	0	0	0	57-9(")	222	104	116	29	30	1,179	286.0	47.0	9	0	0	0	0	0	0	Ⓑ	
0	0	1	0	0	0	57-9(")	193	104	87	13	30	1,179	286.0	47.0	2	0	0	0	0	0	0		
0	1 S57	1	1	0	0	57-9(")	222	104	116	29	30	1,179	286.0	47.0	2	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	57-9(")	222	104	116	29	30	1,179	286.0	47.0	2	0	0	0	0	1	0		
0	1 S45	1	1	0	0	57-9(")	252	104	144	30	30	1,179	286.0	47.0	30	0	0	0	0	1	0	Ⓐ	
0	0	0	1	0	0	57-9(")	272	104	162	20	30	1,179	286.0	47.0	10	0	0	0	1	0	0	Ⓑ	
0	0	0	1	0	0	57-9(")	252	104	144	30	30	1,179	286.0	47.0	3	0	0	0	0	0	0		
0	1 S49	0	0	0	0	57-9(")	222	104	116	29	30	1,179	286.0	47.0	16	0	0	0	0	0	0	Ⓐ	
0	0	1	1	0	0	57-9(")	272	104	162	20	30	1,179	286.0	47.0	1	0	0	0	0	0	0		
0	0	1	1	0	0	57-9(")	247	157.5	162.5	50	50	1,197	216.0	50.5	52	0	2	1	3	1	0	Ⓐ	
0	1 S57	0	0	0	0	57-9(")	197	157.5	113	23	50	1,197	216.0	50.5	60	0	4	3	0	1	0	Ⓐ	
0	1 S56	0	0	0	0	57-9(")	247	157.5	162.5	50	50	1,197	216.0	50.5	140	0	0	0	0	0	0	Ⓐ	
0	0	0	0	0	0	57-9(")	247	157.5	162.5	50	50	1,197	216.0	50.5	61	0	0	0	0	0	0	Ⓐ	
0	1 S57	0	0	0	0	57-9(")	247	157.5	162.5	50	50	1,197	216.0	50.5	61	0	0	1	0	0	0	Ⓐ	

県	年	地 区 名	崩 壊 発 生 日 時	所 在 地	1 斜 面 の 種 類	2 斜 面 の 向 き	3 斜面の型		4 斜面先端		5 斜面下端		6 斜面の傾度		7 斜面の高さ (m)	8 地質		9 地被物の状態		10 崩壊の 型	11 崩壊の規模						12 崩壊土の 状態	13 崩壊土の位置
							a	b	a	b	a	b	a	b		a	b	a	b		a	b	c	d	e	f		
							横断方向	縦断方向	伏	利用状況	伏	傾斜角	平均傾斜角	崩壊の傾斜角		表層	基岩	種類	密度		崩壊高さ(m)	崩壊巾(m)	崩壊深(m)	崩壊長さ(m)	崩壊土量(m ³)	崩壊土の到達距離		
神奈川県	57	宮田町	9-12-15	横浜市保土ヶ谷区宮田町	1	4	4	3	2	2	4	10	65	55	22	6 (0.5)	4 (頁)	2	3	1-(2)	15	15	0.1	17	20	2	1	1
			9-12-15	神戸市神戶町	1	7	4	3	2	4	1	0	50	47	25	6 (0.8)	4 (*)	7 (2)	3	1-(2)	25	30	0.7	28	300	4	1	1
			9-12-14	兵庫県向町	1	4	5	3	2	5	1	0	45	42	6	6 (3)	4 (*)	2	3	1-(2)	6	5	1.4	8	40	4	1	1
			9-12-15	松ヶ丘	1	7	4	3	2	4	1	0	45	40	30	6 (1.7)	4 (*)	2	3	1-(2)	12	9	1.7	15	180	5	1	2
			9-12-17	〃	2	3	-	3	2	4	1	0	90	85	1.5	6 (3)	4 (*)	1		1-(2)	15	7	0.3	20	3	1	1	1
			9-12-15	〃	1	1	5	3	2	4	1	0	50	46	14	6 (3)	4 (*)	2	2	1-(2)	8	10	1.2	10	95	2	1	2
			9-12-14	中柏葉区中柏葉町	1	7	5	3	2	4	1	0	45	42	15	6 (4)	4 (*)	2	2	1-(2)	8	4	2.5	11	50	2	1	2
			9-12-15	石川町(B)	1	1	4	3	2	7	1	0	65	60	32	6 (2)	4 (*)	3	3	1-(2)	12	14	1.6	14	250	2	1	2
			9-12-15	〃	1	1	4	3	2	7	1	0	65	60	30	6 (4)	4 (*)	3	3	1-(2)	16	15	1.3	18	300	1	1	2
			9-12-15	〃	1	1	4	3	2	7	1	0	65	60	35	6 (2)	4 (*)	2	3	1-(2)	16	7	0.8	19	80	2	1	2
		本丁	9-12-15	中区本郷町3丁目	1	1	5	3	2	4	1	0	70	67	10	1 (1)	4 (*)	2	3	1-(2)	4	3	0.5	6	5	1	1	2
			9-12-14	中区元町3丁目	1	1	4	2	2	2	1	0	60	56	20	6 (1)	4 (*)	2	3	1-(2)	14	20	0.5	17	60	3	1	2
			9-12-15	中柏葉区中柏葉町	1	2	5	3	2	4	1	0	45	42	8	6 (3)	4 (*)	3 (1)	3	1-(2)	8	9	1.2	10	45	2	1	1
		長沼町	9-12-15	戸塚区長沼町	2	4	5	3	2	7	1	0	70	65	10	6 (1)	4 (*)	2	2	1-(2)	10	25	1	12	180	1	1	1
			9-12-15	〃	1	8	5	3	2	7	1	0	60	57	12	6 (1.5)	4 (*)	2	2	1-(2)	10	10	0.6	12	30	2	1	1
			9-12-14	戸塚区戸塚町	1	3	5	3	2	4	1	0	50	45	18	6 (1)	4 (*)	2	2	1-(2)	18	10	0.8	20	110	1	1	1
		〃	9-12-15	舞岡町	1	8	5	3	1	6	1	0	60	57	15	6 (1)	4 (*)	2	3	1-(2)	10	10	1	12	60	3	1	1
			9-12-15	〃	1	4	5	3	1	6	1	0	45	41	20	6 (3)	4 (*)	2	3	1-(2)	8	10	0.9	11	70		1	3
			9-12-15	戸塚区戸平町	1	7	4	3	1	7	1	0	60	57	15	6 (5)	4 (*)	2	3	1-(2)	10	10	2.2	13	170	5	1	2
		上倉田	9-12-14	〃	1	7	5	3	2	4	1	0	50	48	10	6 (3)	4 (*)	2	2	1-(2)	8	13	0.7	10	70	2	1	1
			9-12-15	西浅間区浅間台	1	3	5	3	2	4	1	0	50	46	30	6 (0.8)	4 (*)	2	3	1-(2)	1.5	15	0.8	18	150	1	1	2
			9-12-15	〃	1	3	5	3	2	4	1	0	80	75	15	4 (0.6)	4 (*)	2	2	4-(2)	10	10	0.6	13	25	1	2	1
		東ヶ丘	9-12-15	東久保町	1	8	5	3	2	2	1	0	50	46	12	6 (1)	4 (*)	2	3	1-(2)	12	8	0.8	15	80	5	1	1
			9-12-15	〃	1	3	5	3	2	4	1	0	50	48	10	6 (2.5)	4 (*)	2	3	1-(2)	6	6	0.7	8	20	4	1	1
			9-12-15	神奈川区大口仲町	1	6	5	3	2	4	1	0	60	58	15	6 (2)	4 (*)	2	3	1-(2)	7	25	0.6	11	90	3	1	2
		新吉田町	9-12-14	港北区新吉田町	1	6	4	3	2	4	1	0	55	50	35	6 (0.5)	4 (*)	7 (2)	3	1-(2)	25	15	0.5	28	150	5	1	2
			9-12-16	〃	2	5		3	2	4	1	0	50	46	13	6 (3)	4 (*)	2	3	1-(2)	13	20	0.6	15	150	2	1	1
			9-12-16	鶴岡区鶴岡町	2	7		3	2	4	1	0	70	67	23	1 (2)	4 (*)	2	1	1-(2)	13	30	0.7	16	200	3	1	1
		大岡町(B)	9-12-15	南区大岡町3丁目	1	7	5	3	2	4	1	0	60	55	15	1 (1.5)	4 (*)	2	3	1-(2)	15	70	0.8	18	300	4	1	1
			9-12-14	〃1丁目	1	7	5	3	2	4	1	0	45	43	20	6 (1)	4 (*)	2	3	1-(2)	20	15	0.8	23	250	3	1	1
			9-12-14	南区永田東1丁目	1	3	5	3	2	4	1	0	45	43	10	6 (1)	4 (*)	2	3	1-(2)	10	10	0.3	13	30	2	1	1

14 過去の崩壊の有無	15 水の存否				16 崩壊の発生原因	17 降 雨								18 保全対象人家戸数	19 人的被害		20 被災戸数			21 その他の被害	22 総点検との関連	
	a 地表水		b 湧 水			a 発達 生時 までの 雨量	b 発達 生時 までの 雨量	c 発達 生時 までの 雨量	d 発生 時の 雨量	e 発生 大時 までの 雨量	f 平均 年雨 量	g 既日 往 最大 雨量	h 既時 往 最大 雨量		a 死 者	b 負 傷 者	a 全 壊	b 半 壊	c 一 部 破 損			
	崩 壊 前	崩 壊 後	崩 壊 前	崩 壊 後																		
0	0	0	1	0	0	57-9(台風18号)	247	157.5	162.5	50	50	1,197	216.0	50.5	120	0	0	0	0	1	0	Ⓐ
0	1 S45	1	1	0	0	57-9(")	247	157.5	162.5	50	50	1,197	216.0	50.5	86	0	0	0	0	2	0	Ⓐ
0	0	1	1	0	0	57-9(")	197	157.5	113	23	50	1,197	216.0	50.5	12	0	0	0	0	1	0	Ⓐ
0	0	0	0	0	1	57-9(")	247	157.5	162.5	50	50	1,197	216.0	50.5	123	0	0	0	1	1	0	Ⓐ
0	1 S57	1	1	0	0	57-9(")	274.5	157.5	189	3	50	1,197	216.0	50.5	20	0	0	0	0	1	0	Ⓐ
0	0	0	0	0	0	57-9(")	247	157.5	162.5	50	50	1,197	216.0	50.5	20	0	0	0	0	1	1	Ⓐ
0	0	0	1	0	0	57-9(")	197	157.5	113	23	50	1,197	216.0	50.5	20	0	0	0	0	0	0	Ⓑ
0	3 不明	1	1	0	0	57-9(")	247	157.5	162.5	50	50	1,197	216.0	50.5	100	0	0	1	1	0	0	Ⓐ
0	4 37明 S57	1	1	0	0	57-9(")	247	157.5	162.5	50	50	1,197	216.0	50.5	100	0	0	0	2	0	0	Ⓐ
0	5 37明 S57	1	1	0	0	57-9(")	247	157.5	162.5	50	50	1,197	216.0	50.5	100	0	0	0	0	2	0	Ⓐ
0	0	1	0	0	0	57-9(")	247	157.5	162.5	50	50	1,197	216.0	50.5	45	0	0	0	0	1	0	Ⓐ
0	0	1	0	0	0	57-9(")	197	157.5	113	23	50	1,197	216.0	50.5	31	0	2	0	2	1	0	Ⓑ
0	1 S57	0	0	0	0	57-9(")	247	157.5	162.5	50	50	1,197	216.0	50.5	35	0	0	0	1	1	0	Ⓐ
0	0	0	0	0	0	57-9(")	247	157.5	162.5	50	50	1,197	216.0	50.5	11	0	0	0	0	1	1	Ⓑ
0	1 S57	0	0	0	0	57-9(")	247	157.5	162.5	50	50	1,197	216.0	50.5	16	0	0	0	0	0	0	Ⓑ
0	0	1	1	0	0	57-9(")	197	157.5	113	23	50	1,197	216.0	50.5	29	0	1	0	1	0	0	Ⓐ
0	0	1	1	0	0	57-9(")	247	157.5	162.5	50	50	1,197	216.0	50.5	18	0	0	0	0	1	0	Ⓑ
0	0	1	1	0	0	57-9(")	247	157.5	162.5	50	50	1,197	216.0	50.5	51	1	0	0	0	0	0	Ⓑ
0	0	0	1	0	0	57-9(")	247	157.5	162.5	50	50	1,197	216.0	50.5	10	0	0	0	0	0	1	Ⓑ
0	0	0	0	0	0	57-9(")	197	157.5	113	23	50	1,197	216.0	50.5	55	0	0	0	0	0	1	Ⓐ
0	0	0	0	0	0	57-9(")	247	157.5	162.5	50	50	1,197	216.0	50.5	43	0	0	0	0	2	0	Ⓐ
0	0	0	0	0	0	57-9(")	247	157.5	162.5	50	50	1,197	216.0	50.5	20	0	0	0	0	2	0	
0	1 S55	1	1	0	0	57-9(")	247	157.5	162.5	50	50	1,197	216.0	50.5	50	0	2	0	1	1	0	Ⓐ
0	0	0	0	0	0	57-9(")	247	157.5	162.5	50	50	1,197	216.0	50.5	51	0	0	0	0	0	0	Ⓐ
0	0	0	0	0	0	57-9(")	247	157.5	162.5	50	50	1,197	216.0	50.5	37	1	0	0	0	0	0	Ⓐ
0	1 S57	0	0	0	0	57-9(")	197	157.5	113	23	50	1,197	216.0	50.5	13	1	0	0	0	1	0	Ⓐ
0	1 S57	0	0	0	0	57-9(")	271.5	157.5	187	24.5	50	1,197	216.0	50.5	10	1	0	0	0	0	1	Ⓐ
0	0	0	1	0	0	57-9(")	271.5	157.5	187	24.5	50	1,197	216.0	50.5	15	1	0	0	0	4	0	Ⓐ
0	0	0	0	0	0	57-9(")	247	157.5	162.5	50	50	1,197	216.0	50.5	23	1	0	0	1	1	0	Ⓐ
0	0	1	1	0	0	57-9(")	197	157.5	113	23	23	1,197	216.0	50.5	51	1	0	0	2	0	0	Ⓐ
0	0	0	0	0	0	57-9(")	197	157.5	113	23	23	1,197	216.0	50.5	17	1	0	0	0	1	0	Ⓐ

県	年	地 区 名	崩 壊 発 生 日 時	所 在 地	1 斜 面 の 種 類	2 斜 面 の 向 き	3 斜面の型		4 斜面先端		5 斜面下端		6 斜面の角度		7 斜面の高さ (m)	8 地質		9 地質物の状態		10 崩壊の 型	11 崩壊の規模						12 崩壊土の 状態	13 崩壊頭部の位置
							a	b	a	b	a	b	a	b		a	b	a	b		a	b	c	d	e	f		
							横断方向	縦断方向	伏	利用状況	傾斜	傾斜	平均傾斜	崩壊頭部傾斜		表層	基岩	種類	密度		崩壊高 (m)	崩壊巾 (m)	崩壊深 (m)	崩壊長さ (m)	崩壊土量 (m ³)	崩壊土の到達距離		
神奈川	57	永田町(C)	9-12-16	横浜南区永田町	1	6	5	3	2	4	1	0	60	56	15	6 (2)	4 (H)	2	3	1-(2)	10	15	1	13	150	2	1	1
		庚台(B)	9-12-14	横浜南区庚台	1	5	5	3	2	4	1	0	70	66	10	6 (0.8)	4 (*)	2	2	1-(2)	6	4	0.8	9	20	2	1	2
		庚台	9-12-15	横浜南区庚台	1	4	5	3	2	4	1	0	70	70	10	6 (1.5)	4 (*)	2	2	1-(2)	10	10	0.3	12	20	-	1	1
		井土ヶ谷町上	9-12-14	横浜南区井土ヶ谷町上	1	4	5	3	2	7	1	0	70	67	13	6 (1)	4 (*)	2	3	1-(2)	10	10	0.3	12	20	3	1	1
			9-12-15	横浜南区中里町2丁目	1	1	4	3	2	4	1	0	70	67	12	6 (0.7)	4 (*)	2	3	1-(2)	4	7	0.7	6	20	2	1	3
			9-12-15	横浜南区中里町2丁目	1	1	4	3	2	4	1	0	70	67	12	6 (1)	4 (*)	2	3	1-(2)	4	5	1	6	20	2	1	3
			9-12-15	横浜南区中里町2丁目	1	1	4	3	2	4	1	0	65	60	20	6 (2)	4 (*)	2	3	1-(2)	15	15	1.3	18	300	2	1	1
		永田町	9-12-15	横浜南区永田町東1丁目	1	2	5	3	2	4	1	0	45	43	25	5 (*)	(*)	1	-	6-(1)-1	20	10	0.4	22	100	1	4	1
			9-12-15	横浜南区永田町東1丁目	1	7	5	3	2	7	1	0	45	43	10	6 (1)	4 (*)	2	3	1-(2)	7	10	0.2	10	20	1.5	1	1
			9-12-14	横浜南区永田町東1丁目	1	7	5	3	2	7	1	0	45	43	15	6 (1)	4 (*)	2	3	1-(2)	10	10	0.3	13	30	4	1	1
			9-12-14	横浜南区永田町東1丁目	1	7	5	3	2	2	1	0	70	67	7	6 (1)	4 (*)	2	3	1-(2)	7	5	0.6	9	20	2	1	1
		中村町(B)	9-12-14	横浜南区中村町2丁目	2	8	5	3	2	7	1	0	80	78	25	6 (1)	4 (*)	2	3	1-(2)	25	15	0.3	27	100	-	1	1
			9-12-14	横浜南区中里町3丁目	1	4	2	3	2	4	1	0	45	40	15	6 (1)	4 (*)	2	3	1-(2)	15	20	0.4	20	200	1.5	1	1
			9-12-14	横浜南区中里町3丁目	1	2	5	3	2	4	1	0	50	46	17	6 (1)	4 (*)	2	3	1-(2)	17	20	0.5	20	150	0.5	1	1
		中里町	9-12-14	横浜南区中里町2丁目	1	8	5	3	2	4	1	0	60	57	8	6 (1)	4 (*)	2	3	1-(2)	8	5	0.2	10	10	1	1	1
		杉田町(C)	9-12-13	横浜磯子区杉田町	2	1	5	3	2	7	1	0	70	66	20	6 (1)	4 (*)	2	3	1-(2)	8	10	0.7	11	50	2	1	2
		森町(B)	9-12-14	横浜磯子区森町2丁目	1	4	4	3	1	2	1	0	70	64	25	6 (2)	4 (*)	7 (2)	2	1-(2)	20	20	1	24	400	2	1	1
			9-12-15	横浜磯子区森町2丁目	1	3	5	2	2	2	1	0	70	67	35	1 (0.5)	4 (*)	7 (2)	3	1-(2)	15	5	0.5	18	30	3	1	2
		岡村町5丁目	9-12-14	横浜岡村町	1	2	5	3	2	4	1	0	45	42	10	6 (1)	4 (*)	2	3	1-(2)	10	15	0.3	12	50	2	1	1
		岡村町	9-12-14	横浜岡村町	1	3	4	3	2	4	1	0	45	40	15	6 (1)	4 (*)	2	3	1-(2)	15	10	0.7	18	100	3	1	1
		西根岸	9-12-14	横浜下町	1	7	4	2	2	4	1	0	70	67	18	6 (0.5)	4 (*)	6 (2)	2	1-(2)	10	10	0.5	13	50	7	1	2
川	57	森町	9-12-14	横浜磯子区森町5丁目	1	4	2	1	2	7	1	0	75	73	45	5 (*)	(*)	1	-	7-(1)-2	30	45	0.5	32	600	5	4	2
		森町(C)	9-12-14	横浜磯子区森町	1	3	5	1	2	7	1	0	70	67	25	6 (1.5)	4 (*)	7 (2)	3	1-(2)	15	12	0.6	18	100	1.5	1	2
			9-12-15	横浜磯子区森町	1	1	4	3	1	6	1	0	30	24	20	6 (2)	4 (*)	7 (1)	2	1-(2)	10	10	1	14	100	6	1	2
			9-12-15	横浜田中町	1	7	5	3	2	4	1	0	60	57	10	6 (1)	4 (*)	7 (1)	2	1-(2)	10	10	0.4	12	50	1.5	1	1
			9-12-14	横浜金沢区金沢町	1	1	5	3	2	4	1	0	50	48	16	6 (1.5)	4 (*)	2	2	1-(2)	15	30	0.3	17	100	2	1	1
			9-12-15	横浜金沢区金沢町	1	1	4	3	2	4	1	0	70	68	45	6 (1.5)	4 (*)	2	2	1-(2)	45	30	0.2	47	150	-	1	1
			9-12-14	横浜金沢区金沢町	1	1	5	1	2	7	1	0	70	68	30	6 (1)	4 (*)	2	3	1-(2)	30	10	0.4	33	100	-	1	1
		谷津町	9-12-14	横浜谷津町	1	4	4	3	1	6	1	0	60	55	30	6 (3)	4 (*)	3 (2)	3	1-(2)	5	10	0.6	7	30	2	1	3
			9-12-14	横浜港南区下水谷町	1	3	4	3	2	4	1	0	50	44	7	6 (3)	4 (*)	3 (2)	3	1-(2)	7	15	1.5	10	150	3	2	1
			9-12-15	横浜日野町	1	3	5	3	2	4	1	0	70	66	8	6 (2)	4 (*)	2	3	1-(2)	5	7	1	8	30	2	1	1

14 過去の崩壊の有無	15 水の存否				16 崩壊の発生原因	17 降 雨								18 保全対象人家戸数	19 人的被害		20 被災戸数			21 その他の被害	22 総点検との関連	
	a 地表面水		b 湧 水			a 発生時までの 雨量	b 発生時の 風速	c 発生時間までの 雨量	d 発生時の 雨量	e 発生最大時間までの 雨量	f 平均年雨量	g 既日往最大雨量	h 既時往間最大雨量		a 死 者	b 負 傷 者	a 全 壊	b 半 壊	c 一部破損			
	崩 壊 前	崩 壊 後	崩 壊 前	崩 壊 後																		
0	0	1	1	0	0	57-9(台風18号)	271.5	157.5	187	24.5	50	1,197	216.0	50.5	36	0	0	0	0	0	0	㊤
0	1 S57	1	1	0	0	57-9(")	197	157.5	113	33	23	1,197	216.0	50.5	75	0	0	0	0	0	0	㊤
0	1 S57	1	1	0	0	57-9(")	247	157.5	162.5	50	50	1,197	216.0	50.5	75	0	0	0	0	0	0	㊤
0	0	1	1	0	0	57-9(")	197	157.5	113	23	23	1,197	216.0	50.5	37	0	0	0	0	0	0	㊤
0	3 S57	1	1	0	0	57-9(")	247	157.5	162.5	50	50	1,197	216.0	50.5	3	0	0	0	0	0	0	0
0	3 S57	1	1	0	0	57-9(")	247	157.5	162.5	50	50	1,197	216.0	50.5	2	0	0	0	0	0	0	0
0	3 S57	1	1	0	0	57-9(")	247	157.5	162.5	50	50	1,197	216.0	50.5	3	0	0	0	1	1	0	0
0	2 S57	1	1	0	0	57-9(")	247	157.5	162.5	50	50	1,197	216.0	50.5	40	0	0	0	0	1	0	㊤
0	2 S57	1	1	0	0	57-9(")	247	157.5	162.5	50	50	1,197	216.0	50.5	86	0	0	0	0	0	0	㊤
0	2 S57	1	1	0	0	57-9(")	197	157.5	113	23	23	1,197	216.0	50.5	102	0	0	0	0	0	0	㊤
0	0	0	0	0	0	57-9(")	197	157.5	113	23	23	1,197	216.0	50.5	17	0	0	0	0	0	0	㊤
0	0	1	1	0	0	57-9(")	197	157.5	113	23	23	1,197	216.0	50.5	34	0	0	0	0	0	0	㊤
0	1 S57	0	1	0	0	57-9(")	197	157.5	113	23	23	1,197	216.0	50.5	2	0	0	0	0	0	0	0
0	1 S57	0	0	0	0	57-9(")	197	157.5	113	23	23	1,197	216.0	50.5	4	0	0	0	0	1	0	0
0	3 S57	0	0	0	0	57-9(")	197	157.5	113	23	23	1,197	216.0	50.5	23	0	0	0	1	0	0	㊤
0	0	1	1	0	0	57-9(")	174	157.5	90.5	16.5	16.5	1,197	216.0	50.5	23	0	0	0	0	0	0	㊤
0	1 S57	1	1	0	0	57-9(")	197	157.5	113	23	23	1,197	216.0	50.5	121	0	0	1	0	0	0	㊤
0	1 S57	0	0	0	0	57-9(")	247	157.5	162.5	50	50	1,197	216.0	50.5	121	0	0	0	0	0	0	㊤
0	0	0	1	0	0	57-9(")	197	157.5	113	23	23	1,197	216.0	50.5	57	0	0	0	0	1	0	㊤
0	0	0	0	0	0	57-9(")	197	157.5	113	23	23	1,197	216.0	50.5	42	0	0	0	0	0	0	㊤
0	0	1	1	0	0	57-9(")	197	157.5	113	23	23	1,197	216.0	50.5	27	0	0	0	0	0	0	㊤
0	0	1	1	0	0	57-9(")	197	157.5	113	23	23	1,197	216.0	50.5	16	0	0	0	0	1	0	㊤
0	0	0	1	0	0	57-9(")	197	157.5	113	23	23	1,197	216.0	50.5	113	0	0	0	0	1	0	㊤
0	0	1	1	0	0	57-9(")	247	157.5	162.5	50	50	1,197	216.0	50.5	5	0	1	0	0	0	0	㊤
0	0	0	0	0	0	57-9(")	247	157.5	162.5	50	50	1,197	216.0	50.5	11	0	0	0	0	0	0	㊤
0	2 S57	0	0	0	0	57-9(")	197	157.5	113	23	23	1,197	216.0	50.5	153	0	0	0	3	0	0	㊤
0	2 S57	0	0	0	0	57-9(")	247	157.5	162.5	50	50	1,197	216.0	50.5	71	0	0	0	0	0	0	㊤
0	2 S57	0	0	0	0	57-9(")	197	157.5	113	23	23	1,197	216.0	50.5	26	0	0	0	0	0	0	㊤
0	0	1	1	0	0	57-9(")	197	157.5	113	23	23	1,197	216.0	50.5	35	0	0	0	0	0	0	㊤
0	0	0	0	0	0	57-9(")	197	157.5	113	23	23	1,197	216.0	50.5	10	0	0	2	0	0	0	㊤
0	0	0	0	0	0	57-9(")	247	157.5	162.5	50	50	1,197	216.0	50.5	5	0	0	0	0	0	0	㊤

県	年	地 区 名	崩 壊 発 生 日 時	所 在 地	1 斜 面 の 種 類	2 斜 面 の 向 き	3 斜面の型		4 斜面先端		5 斜面下端		6 斜面の傾度		7 斜面の高さ (m)	8 地質		9 地核物の状態		10 崩 壊 の 型	11 崩壊の規模						12 崩 土 の 状 態	13 崩壊頭部の位置
							a	b	a	b	a	b	a	b		a	b	a	b		a	b	c	d	e	f		
							横断方向	縦断方向	伏	利用状況	伏	傾斜角	平均傾斜	崩壊頭傾斜		表	基	種類	密度		崩壊高 (m)	巾 (m)	深 (m)	斜面長 (m)	土層 (m)	崩壊土の到達距離		
神奈川県	57	蟹ヶ谷(B)	9-12-17	横浜南6丁目	2	8	5	3	2	4	1	0	60	54	5	6 (3)	4 (真)	2	3	1-(2)	5	7	1.2	8	40	2	1	1
			9-12-15	〃	1	7	5	3	2	4	1	0	45	42	9	6 (2)	4 (真)	2	2	1-(2)	9	20	0.5	13	150	1.5	1	1
			9-12-14	南5丁目	1	1	5	1	2	4	1	0	50	47	8	6 (2)	4 (真)	2	3	1-(2)	8	10	0.9	11	70	6	1	1
			9-12-14	川崎市中区	1	2	5	1	2	6	1	0	40	37	30	6 (3)	4 (真)	2	3	1-(2)	10	20	0.3	13	50	2	1	3
			9-12-11	〃	1	2	4	3	2	4	1	0	30	28	15	6 (2)	4 (真)	2	3	1-(2)	15	30	0.1	18	40	1.5	1	1
			9-12-13	井田	2	7	5	5	2	4	1	0	30	28	15	6 (2)	4 (真)	2	3	1-(2)	5	30	0.1	8	10	2	1	3
		宿河原	9-12-14	多摩区長尾7丁目	1	2	4	3	2	4	1	0	45	43	25	1 (0.5)	7	2	2	1-(2)	20	8	0.1	23	25	4	1	1
			9-12-14	東生田	1	8	5	3	1	6	1	0	50	47	15	6 (1)	4 (真)	3	3	1-(2)	10	20	0.3	13	50	5	1	2
			9-12-16	生田	1	4	4	2	2	4	1	0	40	38	40	6 (3)	4 (真)	3	3	1-(2)	20	40	0.2	23	100	1	1	1
			9-12-15	三田	1	3	5	3	2	7	1	0	40	38	10	6 (3)	4 (真)	3	3	1-(2)	10	20	0.3	13	50	5	2	1
		久本	9-12-15	栗谷	1	7	4	3	2	4	1	0	40	35	10	6 (3)	4 (真)	3	3	1-(2)	10	27	1.2	13	300	2	1	1
			9-12-14	高久津区本	1	4	5	4	1	6	1	0	30	27	25	6 (2)	4 (真)	3	3	1-(2)	5	20	1	7	100	3	2	3
			9-12-14	子母口	1	3	5	3	2	4	1	0	45	36	15	1 (2)	7	2	2	1-(2)	10	10	0.4	13	40	2	1	2
			9-12-15	宮前区生	1	8	5	3	2	5	1	0	30	26	5	6 (3)	4 (真)	3	3	1-(2)	5	5	0.4	9	10	3	1	1
		夢見ヶ崎	9-12-14	向ヶ丘	1	1	5	3	2	4	1	0	45	43	10	6 (0.1)	4 (真)	2	2	1-(2)	10	50	0.1	13	50	2	4	1
			9-12-15	幸北加瀬	1	1	2	3	2	7	1	0	45	43	24	6 (1.5)	7	3	3	1-(2)	7	20	0.3	10	38	1.5	1	3

14 過去の崩 壊の有無	15 水 の 存 否					16 崩壊の発生原因	17 降 雨								18 保 全 対 象 人 家 戸 数	19 人的被害		20 被災戸数			21 そ の 他 の 被 害	22 総 点 検 と の 関 連	
	a 同 一 箇 所	b 附 近	a 地表面水		b 湧 水		a 発 生 時 刻 ま で の 量	b 発 生 時 刻 ま で の 量	c 発 生 時 刻 ま で の 量	d 発 生 時 刻 ま で の 量	e 発 生 時 刻 ま で の 量	f 平 均 年 雨 量	g 既 日 往 最 大 量	h 既 時 刻 ま で の 量		a 死 者	b 負 傷 者	a 全 壊	b 半 壊	c 一 部 破 損			
			崩 壊 前	崩 壊 後	崩 壊 前																		崩 壊 後
0	1 S57	0	1	0	0	57-9(台風18号)	274.5	157.5	189	3	50	1,197	216.0	50.5	3	0	0	0	0	0	0		
0	1 S57	0	1	0	0	57-9(")	247	157.5	162.5	50	50	1,197	216.0	50.5	4	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	57-9(")	197	157.5	113	23	23	1,197	216.0	50.5	2	0	0	0	0	0	0		
0	1 S57	1	1	0	0	57-9(")	174.5	148.0	112	25	25	1,352	216.0	50.5	20	0	0	0	0	1	0	㊤	
0	1 S57	0	0	0	0	57-9(")	127.5	148.0	76	3	10	1,352	216.0	50.5	52	0	0	0	0	0	0	㊤	
0	0	0	0	0	0	57-9(")	149.5	148.0	98	15	15	1,352	216.0	50.5	57	0	0	0	0	2	0	㊤	
0	0	1	1	0	0	57-9(")	174.5	143.0	112	25	25	1,352	216.0	50.5	24	0	0	0	0	0	0	㊤	
0	0	0	0	0	0	57-9(")	174.5	148.0	112	25	25	1,352	216.0	50.5	15	0	0	0	0	0	0	㊤	
0	0	0	0	0	0	57-9(")	229	148.0	175.5	23.5	31	1,352	216.0	50.5	55	0	0	0	0	0	0	㊤	
0	0	1	1	0	0	57-9(")	205.5	148.0	152.5	31	31	1,352	216.0	50.5	20	0	0	0	0	0	0	㊤	
0	0	1	1	0	0	57-9(")	205.5	148.0	152.5	31	31	1,352	216.0	50.5	2	0	0	0	1	0	0		
0	0	1	1	0	0	57-9(")	174.5	148.0	112	25	25	1,352	216.0	50.5	35	0	0	0	0	1	0	㊤	
0	0	0	0	0	0	57-9(")	174.5	148.0	112	25	25	1,352	216.0	50.5	15	0	0	0	0	0	0	㊤	
0	0	1	1	0	0	57-9(")	205.5	148.0	152.5	31	31	1,352	216.0	50.5	41	0	0	0	0	2	0	㊤	
0	0	1	1	0	0	57-9(")	174.5	148.0	112	25	25	1,352	216.0	50.5	3	0	0	0	0	0	0		
0	0	1	1	0	0	57-9(")	205.5	148.0	152.5	31	31	1,352	216.0	50.5	41	0	0	0	0	0	0	㊤	

県	年	地	崩 壊 発 生 日 時	所 在 地	1 斜 面 の 種 類	2 斜 面 の 向 き	3 斜面の型		4 斜面の状況		5 斜面の傾		6 斜面の傾		7 斜面の高さ (m)	8 地質		9 地質物の状態		10 崩 壊 の 型	11 崩壊の規模						12 崩 壊 土 の 状 態	13 崩 壊 部 位 の 位 置	
							a 横 断 方 向	b 縦 断 方 向	a 伏 状 態	b 利 用 状 況	a 伏 状 態	b 傾 斜 角	a 平 均 傾 斜	b 崩 壊 の 傾 斜		a 表 層	b 基 岩	a 種 類	b 密 度		a 崩 壊 高 (m)	b 巾 (m)	c 深 (m)	d 斜面長 (m)	e 土量 (m ³)	f 崩壊土の到達距離			
新潟県	53	北山沢	6-27-13	加茂市上条	2	5	5	3	2	6	1	35	70	65	20	硬交り粘性土(1.0)	4	1	1	4-(2)	20	300	3	23	400	10	1	1	
		大広田	6-27-3	柏崎市大広田	1	5	3	5	1	6	7	15	25	40	31	腐植土(3.0)	4	(6)-2	2	2-(2)-1	9.5	23	3	14	400	8	1	3	
		岡田	6-27-7	高柳町岡田	1	4	5	3	2	5	1	0	50	50	16	腐植土(1.5)	4	(6)-2	2	2-(2)-1	16	25	1.5	19	600	11	1	1	
		山谷	6-27-7	柏崎町山谷	1	2	5	1	2	7	1	0	40	40	9	腐植土(2.5)	4	(2)-1	2	1-(2)	9	30	3	11	500	16	2	1	
		外山	6-26-4	赤泊村外山	1	4	1	3	1	6	6	0	45	40	30	硬交り土(0.8)	1	(6)-2	2	2-(2)-1	13	30	1	18	4500	10	2	2	
	54	城山団地	8-23-12	弥彦村羽黒戸	1	7	5	2	1	6	1	0	0	45	30	腐植土(2.0)	4	(6)-2	2	4-(2)	18	27	2.0	24	900	20	2	3	
		三反田	8-3-19	新井市下瀬川	1	7	4	3	2	5	7	5	43	43	20	硬(1.0)	4	(6)-2	2	1-(2)	15	16	1.0	8	100	25	2	2	
	山梨県	55	野積	12-7-1	寺泊町野積	2	8	2	1	1	7	1	0	81	75	80	風化岩(1.0)	1	1	1	6-(2)-3	63	55	5.5	67	1500	54.0	4	1
			二ツ屋	4-7-13	十日町市二ツ屋	1	2	4	4	2	5	3	5	30	33	45	硬交りシルト(5.0)	4	(2)-1	2	4-(2)	43	70	14	65	10000	62.0	2	1
			番神	2-4-1	柏崎市番神	1	4	5	3	2	4	2	20	67	67	145	硬(0.7)	4	(2)-1	1	2-(2)-1	14.5	8	0.7	15.5	60	3	2	1
釜淵			4-15-6	浦川原村釜淵	2	5	5	3	2	5	1	0	50	50	22	粘土(3.0)	4	(2)-1	1	7(1)-2	22	40	3.0	25	1500	46	3	1	
月布施			2-26-20	両津市月布施	1	3	5	1	1	6	7	9	44	45	30	黒土(2.0)	1	(2)-2	3	1-(2)	9	17	1.5	13	40	14	1	3	
56		有間川	6-28-22	上越市有間川	1	8	2	1	2	7	1	0	59	59	11	硬(0.8)	4	(2)-1	2	1-(2)	10.0	6	0.8	8.0	30	7	2	1	
		見立	8-5-2	両津市見立	1	2	4	3	2	2	1	0	37	37	29	粘土(2.0)	1	(6)-2	2	1-(2)	15.5	15	2.0	26.0	200	37	2	2	
57		高尾	4-10-6	高柳町高尾	1	4	5	3	2	7	1	0	32	32	14	硬(3.0)	4	2-(2)-1	14	2-(2)-1	14	14	1.5	17	160	6.0	1	1	
		田口	9-12-20	妙高町田口	1	4	5	3	2	7	1	0	45	45	9	硬(1.0)	3	1-(2)	9	1-(2)	9	10	3	8	100	12.5	2	1	
		戸市	9-12-19	山梨市	1	5	5	3	2	5	1	0	43	43	7	マサ(1.0)	2	3	2	5-(2)-1	7	17	1	9	160	8	2	1	
山梨県	57	没場裏	8-1-23	秋山村	1	2	2	4	2	6	7	40	65	50	15	硬(1.0)	5	(5)-2	2	1-(2)	10	10	1	12	60	4	2	2	
		笹久根	8-2-3	道志村	1	2	2	3	2	6	7	30	30	40	34	粘土(2.0)	5	(5)-1	1	1-(2)	34	17	2	68	115	5	1	2	
		八坪	8-2-1	大月市	1	3	4	5	1	6	6	35	40	50	70	2.0	1	6	2	1-(2)	50	20	2	70	150	70	1	1	
		川津畑	8-2-1	"	1	7	3	4	1	6	1	80	35	50	8	8.0	1	6	2	1-(2)	8	7	3	10	50	7	1	2	
		下瀬戸	8-2-2	"	1	4	4	3	1	6	7	40	40	40	50	1.0	1	6	2	1-(2)	20	10	2	25	100	30	1	3	
		棚頭2	8-2-1	上野原町	1	3	4	5	1	6	7	35	60	60	100	4.0	4	(5)-2	2	1-(2)	50	20	4.0	60	3000	70	1	2	
		"	8-2-1	"	1	3	4	5	1	6	7	35	60	60	300	2.0	4	(5)-2	2	1-(2)	70	10	2	80	3000	53	1	2	
		敷防	9-12-16	"	1	6	5	2	2	4	7	20	35	35	40			(5)-2	2	4-(2)	40	10	2.5	70	60	77	1	1	
		長作	8-2-2	小菅村	1	8	3	3	1	6	7	70	40	40	100	1.0	1	6	2	1-(2)	20	10	3	25	100	13	1	3	
		長野県	55	赤坂	6-13-17	長野市七二会字赤坂	1	6	4	3	2	4	7	45	45	45	7.0	粘土	(4)	(3)-4	1	1-(1)	9.0	15.0	1.0	13.0	50	1.0	(2)
遠見	4-18-16.30			長野市七二会字遠見	1	6	5	2	2	2	7	10	47	45	10.5	粘土(1)	(4)	(4)-1	2	1-(1)	8.0	13.0	1.0	11.0	200.0	4.0	(2)	(1)	
切石	8-27-8			かなえ町切石	1	2	5	2	2	4	1	0	40	40	10.3	硬(0.5)	8	2	3	1-(2)	8.8	10	0.5	15.0	50	5	2	1	
城	7-8-6			城橋川町	1	4	5	2	1	7	1	-	45	45	15	0.5	4頁岩	2	2	1-(2)	13	5	0.5	15	50	3	2	2	
長野県	56	徳波下	6-28-18	山ノ内町大字佐野字西湯	1	2	5	3	2	5	1	0	67	57	10.5	硬泥り土(1.0)	4頁岩	2	2	6-(2)-3	9.2	3.0	0.8	7.7	25	2.0	2	1	

14 過去の崩壊の有無	15 水の存否				16 崩壊の発生原因	17 降雨								18 保全対象人家戸数	19 人的被害		20 被災戸数			21 その他の被害	22 総点検との関連		
	a 同一箇所	b 附近	a 地表水			b 湧水		a 発生時刻までの雨量	b 発生時刻までの雨量	c 発生時刻までの雨量	d 発生時刻までの雨量	e 発生時刻までの雨量	f 平均年雨量		g 既往最大雨量	h 既往最大雨量	a 死者	b 負傷者	a 全壊			b 半壊	c 一部破損
			崩壊前	崩壊後		崩壊前	崩壊後																
0	1	0	0	0	0	(梅雨前線) 6.26~28 集中豪雨	456.5	134.5	133.0	2.5	18.5	(三条 T16-S25) 2204	(三条 S15-S54) 184.0	(") 44.0	14	0	0	1	1	0	-	㊤	
0	1 (S53)	1	1	0	0	"	251	153	162	17	26	(柏崎 T10-S25) 2471	(柏崎 T1-S54) 144.6	(") 50.0	46	0	0	1	0	0	-	㊤	
0	1 (S53)	1	1	0	0	"	266	169	195	2	31.5	(柏崎 T10-S25) 2471	(南越石 S16-S44) 220.3	(") 36.0	12	0	0	1	0	0	-	㊤	
0	0	0	0	0	0	"	214	31.5	146.5	4	33.0	(高田 T10-S25) 3012	(高田 T1-S54) 261.0	(") 46.0	10	0	0	0	0	0	-	㊤	
0	0	0	0	0	0	"	115	156	115	14	16	(羽茂 T10-S25) 1534	(羽茂 T1-S54) 254.0	(") 74.0	0	0	0	0	1	0	-	無	
0	0	0	0	0	0	降雨	46.5	45.0	45.0	20.5	20.5	(巻 T10-S54) 1945	(巻 T1-S54) 226.0	(") 33.0	28	0	0	0	1	1	-	㊤	
0	0	0	0	0	0	"	23.0	62.5	23.0	15.5	15.5	(高田 T10-S25) 3012	(高田 T1-S54) 261.0	(") 46.0	31	0	0	2	0	2	-	㊤	
0	2 (S51) 53	0	0	0	1	"	42.5	12.5	26.0	25	3.5	(寺泊 T10-S25) 1917	(寺泊 T1-S54) 304.0	(") 56.0	2	0	0	0	0	2	県道 60m	㊤	
1 (S54)	0	0	0	0	1	融雪及降雨	22.5	3.5	22.5	1.0	5.5	(十日町 T10-S25) 2640	(十日町 T1-S54) 160.9	(") 38.0	4	0	0	0	1	1	田川 0.3ha 90m 県道 80m	無	
1 (S53)	2 (S45) 53	1	1	0	0	融雪						(柏崎 T10-S25) 2471	(柏崎 T1-S54) 144.6	(") 50.0	84	0	0	0	0	0	-	㊤	
1 (S25)	0	0	0	1	1	"	0	8.5	8.5	0	4.0	(安塚 T10-S25) 2968	(安塚 T1-S54) 216.0	(") 57.0	0	0	0	0	0	0	国道 ㄷ 50	無	
1 (S23)	4 (S38) 41 48 50	0	0	1	1	"	0	4.0	2.0	0	1.5	(西津 T10-S25) 1813	(西津 T1-S54) 251.0	(") 33.0	33	0	0	0	0	1	-	㊤	
0	0	0	0	0	0	降雨	34	34	33.5	0.5	10	(高田 T10-S25) 3012	(高田 T1-S54) 261.0	(") 46.0	57	0	0	1	0	1	-	㊤	
1 (S46)	1 (S46)	0	1	0	0	集中豪雨	154.5	161.5	161.5	4.5	75.5	(西津 T10-S25) 1813	(西津 T1-S54) 251.0	(") 33.0	16	0	0	0	0	0	-	㊤	
0	2 (S53) 53	1	1	0	0	融雪及集中豪雨	92.7	116.3	92.7	8.0	10.0	(柏崎 T10-S25) 2471	(南越石 S16-S44) 220.3	(") 36.0	8	0	0	0	0	1	-	㊤	
0	0	0	0	0	0	台風 18 号豪雨	147	158	120.5	21.0	21.0	(高田 T10-S25) 3012	(高田 T1-S54) 261.0	(") 46.0	15	0	0	0	0	1	-	㊤	
0	0	0	0	0	0	57-9 台風 18 号	243.0	92.5	173.5	11.0	16.0	1083.0	335.0	85.0	5	0	0	0	0	1	-	A	
0	0	0	0	0	0	57-8 台風 10 号	261.5	389.0	261.5	45.0	50.0	1935.0	258.0	50.0	16	0	0	0	0	2	-	B	
0	0	0	0	0	0	"	518.5	518.5	518.5	172.5	172.5	2223.0	529.0	172.5	7	0	0	0	0	1	-	-	
1 S34	1 S34	0	0	0	0	"	254.5	48.5	241.5	21.0	29.0				10	0	0	0	1	0	-	A	
0	1 S34	0	0	0	0	"	254.5	48.5	241.5	21.0	29.0				11	0	0	0	0	1	-	A	
0	1 S41	0	0	0	0	"	272.0	48.5	252.5	17.5	29.0				2	1	1	1	0	0	-	A	
0	0	0	0	0	1	1	"	324.0	51.5	324.0	57.0	57.0			3	0	0	0	0	1	-	A	
0	0	0	0	0	1	1	"	324.0	51.5	324.0	57.0	57.0			3	0	0	0	0	1	-	A	
0	0	0	0	0	1	1	57-9 台風 18 号	218.5	161.5	200.5	28.5	28.5			7	0	0	0	0	1	-	A	
0	1 S34	0	0	0	0	57-8 台風 10 号	346.0	267.0	346.0	22.0	57.0			4	1	1	1	0	0	-	A		
0	0	ナシ	ナシ	有	有	53年6月低気圧	13.0	5.5	18.5	1.0	12.0	1500	(24年9/24~9/25)(長野市七会字市場) 270	(24年9/24~9/25)(長野市七会字市場) 60	1	0	0	0	0	0	0	A	
0	636	無	無	有	有	56年4月低気圧	0	0	0	0	0	1500	"	"	1	0	0	0	0	0	ナシ	A	
1 S36	1 S36	0	0	0	0	55.8 豪雨	92.0	81.5	81.5	4	22.0	1860	325	79.7	11	0	0	0	0	0	0	㊤	
-	-	-	-	少量有	-	55年7月梅雨前線豪雨	114.5	97.5	97	7.0	18.0	1800	145	不明	73	-	-	-	0	-	-	A	
0	不明	0	0	1	1	56.6 降雨	19.5	20.5	19.5	1.5	8.5	880	172	29	74	0	0	0	0	1	-	C	

県	年	地 区	崩 壊 発 生 日 時	所 在 地	1 斜 面 の 傾 斜 角 (°)	2 斜 面 の 傾 斜 角 (°)	3 斜面の型		4 斜面の傾斜		5 斜面の傾斜		6 斜面の傾斜		7 斜面の高さ (m)	8 地質		9 地質物の状態		10 崩壊の型	11 崩壊の規模						12 崩壊土の状態	13 崩壊土の位置
							a	b	a	b	a	b	a	b		a	b	a	b		a	b	c	d	e	f		
							断面方向	断面方向	状況	状況	傾斜角	傾斜角	傾斜角	傾斜角		表層	基岩	種類	密度		崩壊高さ(m)	崩壊巾(m)	崩壊深(m)	崩壊長さ(m)	崩壊土量(㎡)	崩壊土の到達距離		
長野県	56	奥志水	7-3-10	奥志水南木曾町	1	5	2	3	1	6	2	7	50	50	30	マサ花崗岩	2	(6)-2	2	5-(2)-a	15	30	0.5	18	100	5.7	3	2
		豊里	7-14-4	南佐久郡小海町豊里	1	1	5	1	2	6	1	0	63	70	11	腐植土(0.5-1.0)	3	5-(2)	2		11	17	2	12	110	5	4	1
		鳴沢	7-13-21	岡谷市三沢	5	6	5	3	2	5	1	0	43	43	7.8	粘土(1.4)	7	1	2	4-(4)	7.8	6.8	1.4	10.0	80	12.5	2	1
		鳴沢	7-13-21	岡谷市滝ノ沢	5	4	5	3	2	2	1	0	36	36	8.0	黒土(0.9)	4	5-2	1	4-(2)	8.0	9.0	0.9	12.5	90	15.8	2	1
		中井沢	8-28-5	上伊那郡南箕輪村伊那市西森近字下島	1	1	2	1	2	5	1	0	35	35	8.0	砂(1.2)	4	2	2	5-(2)-1	8.0	6.0	2.0	9.8	100	15	2	1
		清水坂	11-11-13	伊那市西森近字下島	1	3	5	3	1	6	1	0	50	40	30	2.0	2	6	2	5-(2)-1	10	10	1.5	15	150	8	1	2
	57	長倉	8-1-23	軽井沢町長倉	2	4	5	3	2	4	1	0	70	45	5.2	黒土(1.0)	3	7	1	3-(11)-b	5.2	9.0	2.0	9	51	2.8	4	1
		武智	8-2-2	富士見町合落	1	2	4	2	1	6	4	15	45			3.5	3	(6)-2	2	3-(11)-2	36	23	3.6	62	1500	89	2	3
		富士見	8-2-4	富士見町富士見	1	2	5	2	2	6	7	2	28	28	27.5	黒土3	7	(4)-2	2	4-(2)	27.5	27.5	2.5	60	650	74.7	2	1
富山県	54	泊	2-7-1	水見市泊	1	4	5	1	2	6	1	0	60	80		腐食土(1)	2.1(灰岩)	(6)-1	2	1-1-(2)	12	7	0.5	12	5	0.5	1	2
		泊	2-2-4	*	1	4	5	5	2	6	1	0	45	65	27	腐植土(2)	4.1泥岩	(4)-3	3	1-(2)	7	20	1	8	50	5	1	3
		池田	2-23-16	水見市久	1	4	5	3	1	6	1	0	35	40	22	腐植土(2)	4.1頁岩	(2)	2	7-(2)-1(クラックのみ)	17	100	3	28	4000	-		2
		境	3-31-2	下新川郡朝日町境	1	1	5	4	2	2	1	0	40	40	12	粘性土(7)	4.1頁岩	(6)-2	2	1-(2)	12	10	1	5	5	-	1	2
		蔵原	7-12-15	西砺波郡福光町蔵原	1	6	1	1	1	6	1	0	50	60	14	粘土(2)	4.1泥岩	(2)	3		8	10		7	60	3	2	2
		三ツ松	10-1-3	砺波郡八尾町三ツ松	1	7	2	1	2	2	2	5	40	47	16	粘土(3)	4.1砂岩	(2)	2	1-(2)	10	10	2	10	170	4	1	2
		棚ヶ原	10-1-3	上新川郡棚ヶ原	1	3	4	2	1	6	5	3	37	37	75	腐植土(2)	4.1砂岩	(4)-2	2	1-(2)	50	15	2	60	1400	18	1	2
		水口	10-1-3	砺波郡八尾町水口	1	3	5	3	2	6	1	0	40	40	25	粘土(2)	4.1砂岩	(6)-1	3	1-(2)	13	18	1	10	150	3	1	2
		北谷	10-1-3	砺波郡北谷	1	1	5	4	1	6	1	0	40	45	13	粘土(3)	4.1砂岩	(5)-2	2	1-(2)	11	30	1	10	300	1	1	1
		土	10-1-3	上新川郡大沢町土	1	8	4	3	1	6	1	0	45	40	38	粘土(3)	(4)砂岩	(6)-2	2	1-(2)	25	10	1	30	300	13	1	2
	55	城端	10-1-3	東砺波郡城端町	1	2	4	3	2	4	1	0	50	50	12	腐食土(3)	(8)	2	1	1-(2)	11	10	1	8	50	6.5	1	1
		新町	3-23-15	東砺波郡城端町新町	1	7	5	3	2	4	1	0	55	55	6	砂(5)	(8)	2	2	4-(2)	6	12	1	6	40	3	1	1
		矢波	8-23-16	小矢部市矢波	1	6	1	1	1	6	7	10	35	55	20	粘土(2)	2.1砂岩	2	3	1-(2)	12	35	2	8	150	4	2	2
		寺中	4-16-4	水見市中寺	1	5	4	1	1	6	1	0	40	55	17	腐食土(3)	4(灰岩)	2	2	1-(2)	11	10	1	10	30	4	1	2
	56	五谷	4-2(発生)4-30(拡大)	砺波市五谷	1	7	4	3	2	4	7	8	55	46	11	15	4(灰岩)	(2)	1	2-(2)-aクラック発生のみで崩壊なし	11	90	-	14	-	-	1	1
		小杉(4)	6-18-4	水見市小杉	1	8	2	2	1	6	1	0	56	54	20	1	4(灰岩)	(2)	2	1-(2)	15	10	1	12	10	3	5	2
		小杉(2)	6-27-9	水見市小杉	1	1	5	2	2	6	1	0	60	65	16	1	4(灰岩)	(2)	2	1-(2)	13	8	1	10	10	4	1	2
石川県	53	田切	6-27-17	黒部市田切	1	1	5	3	2	6	1	0	35	35	10	粘土	4.1泥岩	(4)-1	2	1-(2)	10	10	2	15	140	4.5	1	1
		波並2号	6-25-22	黒部市波並	1	4	5	1	1	6	7	20	60	60	20	粘性土0.5	1安山岩	2	2	1-(2)	10	13	0.5	12	15	2	1	2
		折戸	6-26-17	珠洲市折戸	1	1	5	4	1	6	7	10	30	30	30	粘性土0.5	3火砕岩	2	2	1-(2)	15	18	0.5	20	15	5	1	2
		広江	6-27-5	輪島市広江	1	7	5	1	1	6	7	0	50	50	40	岩2	4泥岩	6-(2)	1	1-(2)	30	10	2	40	150	6	4	2
石川県		縄又	6-27-8	輪島市縄又町	1	6	2	3	2	4	2	15	50	50	6	粘性土2	4泥岩	6-(2)	1	1-(11)	6	5	1	7	13	5	1	1

14 過去の崩壊の有無	15 水の存否				16 崩壊の発生原因	17 降 雨								18 保全対象人家戸数	19 人的被害		20 被災戸数			21 その他の被害	22 総点検との関連		
	a 同一箇所	b 附近	a 地表水			b 湧 水		a 発達発生時までの量	b 発口発生時の量	c 発達発生時までの量	d 発生時の雨量	e 発生最大時までの雨量	f 平均年雨量		g 既日往最大雨量	h 既時往間最大雨量	a 死 者	b 負 傷 者	a 全 壊			b 半 壊	c 一部破損
			崩壊前	崩壊後		崩壊前	崩壊後																
			0	0	0	0	36年7月 梅雨前線豪雨	127.5	83.5	79.5	0.5	20	2600	269	105	12	-	-	-	-	-	-	A
0	0	0	0	0	0	0	"	20	17	17	0	10.5	(野辺山) 1471	(稲子) 158	(諏訪) 38.1	7	0	0	0	1	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	56.7集中豪雨	139	154	139	36	70				32	0	0	0	1	0	0	㊤
0	0	0	0	0	1	0	"	139	154	139	36	70				18	0	0	0	1	0	0	㊤
0	0	0	無	無	無	有	56.8豪雨	74.1	-	-	-	21.2	-	-	-	7	0	0	0	0	1	-	㊤
0	0	0	無	無	有	有	11.11集中豪雨	66.5	-	-	-	-	-	-	-	11	0	0	0	1	0	-	㊤
0	0	0	0	0	0	0	台風10号	262	310	249	32	35	1112	327	66	5	2	1	0	0	2	-	なし
0	0	0	0	0	0	0	57.8台風10号	213	34.5	213	11	32				1	0	0	0	1	0	0	
0	0	0	0	0	0	1	"	229	34.5	220	7.5	32				25	2	0	0	3	1	0	
0	0	融雪水あり	融雪水あり	なし	なし	融 雪	37	30	25	0	7	2363 伏木 (距離 L=12km)	192 測候所 L=12km)	62.5	30	-	-	-	-	-	-	物資全壊 市道不通	㊤
0	1回 S53	"	"	"	"	"	"	25	10	11	0	4	2363 伏木 (距離 L=12km)	192 測候所 L=12km)	62.5	31	-	-	-	1	-	-	㊤
0	1回 S51	なし	なし	"	"	降 雨	40	20	27	0	4	2363 伏木 (距離 L=13.5km)	192 測候所 L=13.5km)	62.5	21	-	-	-	-	-	-	-	B
0	0	"	"	"	"	暴風(寒冷前線)	10	15	欠	0	4	2346 富山 (距離 L=50km)	208 気象台 L=50km)	75	12	-	-	-	-	-	-	-	㊤
0	0	"	"	"	"	梅雨前線による豪雨	3	0	3	0	1	2363 伏木 (距離 L=32km)	192 測候所 L=32km)	62.5	17	-	-	-	-	-	-	-	㊤
0	0	"	"	"	"	台風16号	190	203	190	46	70	2346 富山 (距離 L=21km)	208 気象台 L=21km)	75	6	-	-	-	-	1	-	-	㊤
0	0	"	"	"	"	"	"	78	116	79	42	42	"	"	"	6	3	-	1	-	-	-	B
0	0	"	"	"	"	"	"	190	203	190	46	70	"	"	"	13	-	1	-	-	1	-	A
0	0	"	"	"	"	"	"	190	203	190	46	70	"	"	"	6	-	-	-	-	1	-	㊤
0	0	"	"	"	"	台風16号による豪雨	190	203	190	76	70	"	"	"	5	-	-	-	-	1	-	-	A
0	0	"	"	"	"	"	"	44	81	44	25	25	2364 伏木 (距離 L=33km)	192 測候所 L=33km)	62.5	36	-	-	-	1	-	-	㊤
0	0	"	"	"	"	融 雪	17	17	18	1	5	"	"	"	17	-	-	-	-	1	坂べい半壊	㊤	
0	1回 S20 55	"	"	"	"	低気圧による豪雨	129	33	82	0	13	"	"	"	7	-	-	-	-	-	-	-	㊤
0	0	"	"	"	"	融 雪	9	12	9	1	4	"	"	"	17	-	-	-	-	1	-	-	
0	0	積雪 1.0	積雪 1.0	山腹 あり	山腹 あり	"	"	42	47	47	30	4	"	"	"	17	-	-	-	-	-	道路にクラック	㊤
0	2 S53 54	なし	なし	なし	なし	集中豪雨	42	47	47	30	30		"	"	"	13	-	-	-	-	-	-	㊤
0	"	"	"	"	"	"	"	38	38	38	0	13	"	"	"	14	-	-	-	-	-	-	㊤
0	0	"	"	"	"	崩壊部中腹より	台風5号による集中豪雨	105	79	105	3	24	"	"	"	18	-	-	-	-	1	-	㊤
0	0	0	1	1	1	1	梅雨前線豪雨		52.5			20				37	0	0	0	0	1	-	㊤
0	M34 43 S37 1 S33	0	1	1	1	1	"	89	71	54.5	1.0	17				21	0	0	0	1	0	-	㊤
0	0	0	1	1	1	1	"	57.5	57.5	54.5	6.5	10.5				10	0	0	0	0	0	-	㊤
0	0	0	1	1	1	1	"	81.0	83.0	81.0	1.5	9.5				1	0	0	0	0	0	-	㊤

県	年	地名	崩壊発生日時	所在地	1 斜面の 種類	2 斜面の 向き	3 斜面の型		4 斜面の状況		5 斜面の傾斜		6 斜面の傾斜		7 斜面の高さ (m)	8 地質		9 地物の状態		10 崩壊の 型	11 崩壊の規模						12 崩壊の 状況	13 崩壊頭部の 位置
							a 横断 方向	b 縦断 方向	a 伏	b 利用 状況	a 伏	b 傾斜	a 平均 傾斜	b 傾斜		a 表層	b 基岩	a 種類	b 密度		a 崩壊 高さ (m)	b 崩壊 巾 (m)	c 崩壊 深 (m)	d 崩壊 長さ (m)	e 崩壊 土量 (m ³)	f 崩壊 土の 到達 距離		
石	53	又	6-27-11	輪島市 又町	1	4	2	1	1	6	1	0	45	45	6	粘性土 1	泥岩 4	2	2	1-(2)	6	5	1	7	10	4	2	1
		"	6-27-12	"	1	4	5	2	2	6	1	0	65	65	8	粘性土 1	泥岩 4	2	2	1-(1)	8	20	1	10	60	3	2	1
		池ヶ原	6-27-22	河北郡 津幡町 字池ヶ原	1	6	5	3	2	4	7	10	40	40	3.5	粘性土 2	4	2	2	1-(1)	3.5	70	1.5	5	100	0	2	1
		聖川	6-28-3	羽咋郡 志保町 字聖川	1	6	2	4	2	2	1	0	55	55	19	粘性土 2	泥岩 4	2	2	1-(1)	8	10	1	10	20	3	2	2
		走入	8-18-5	" 字走入	1	6	5	3	2	4	1	0	45	45	3	粘性土 1	砂岩 4	2	3	1-(2)	3	10	1	4	15	1	2	3
		新宮	8-18-9	" 字新宮	1	3	5	1	1	6	1	0	60	60	30	腐植土 0.5	泥岩 4	2	1	1-(2)	5	6	0.5	7	10	1	1	3
		能登部	8-18-3	鹿島郡 鹿島町 字能登部	1	4	5	3	2	黒地 7	1	0	60	60		砂質土 1.5	砂岩 4			1-(2)	20	12	1.5	24	100	6	1	2
		姫4号	8-23-6	奥能登郡 能登町 字姫	1	5	2	1	2	6	7	15	45	90	30	岩 3	安山岩 火砕岩 3	1	1	6-(1)-1	4	2	0.5	4	1	4	4	3
		波並2号	8-25-10	" 字波並	1	6	1	1	2	6	1	0	45	90	20	砂質土 3	安山岩 火砕岩 3			1-(1)	3	3	0.5	3	2	2	2	2
		瓜生	10-16-	河北郡 津幡町 字瓜生	1	4	5	3	2	6	1	0	35	35	11	砂質土 3	安山岩 火砕岩 3			1-(1)	5	4	1	7	10	3	2	3
		清川町	12-15-7	金沢市 清川町	1	2	5	階段状 6	2	4	1	0	60	60	18	砂質土 3	火砕岩 3	2	1	1-(1)	4	5	1	5	5	4	2	2
		別所	2-13-10	鹿島郡 中島町 字別所	1	5	5	2	2	6	1	0	60	60	15	砂質土 3	火砕岩 3	2	1	1-(1)	14	10	1	18	50	5	2	1
川	54	鯨島	5-5-7	奥能登郡 能登町 字鯨島	1	4	5	3	2	鉄道 7	1	0	80	80	12	岩塊	泥岩 4	1	1		12	1	0.3	12	0.1	2	4	1
		柳田	5-8-10	柳田村 柳田 字柳田	1	5	1	1	1	6	1	0	45	60	16	砂質土 0.3	玄武岩 塔岩 1	6-(2)	2	1-(2)	18	25	0.3	25	4	0	2	2
		高田	8-4-5	鹿島郡 田鶴浜町 字高田	1	3	4	1	1	6	1	0	40	10	10	砂質土 4	砂岩 4			1-(2)	8.5	6		12	20	2	2	2
		石崎	8-4-6	七尾市 石崎町	2	3	5	3	2		1	0	60	60	10	和倉桂 4	泥岩 4			1-(1)	6	10	3	12	200	3	2	1
		白浜	8-4-12	鹿島郡 田鶴浜町 字白浜	1	1	4	3	2	6	1	0	45	45	6	粘性土 1	火砕岩 3			1-(2)	6	20	1	8	40	3	2	2
		光浦	9-4-10	輪島市 光浦町	1	5	4	3	1	6	1	0	25	25	15	粘性土 1	砂岩 4	2	2	1-(2)	3	8	1	5	15	3	2	3
		又	9-4-23	又町																								
		久手川	9-4-23	久手川町	1	1	4	4	2	6	7	10	40	20	8	粘性土 1	砂岩 4	2	2	1-(1)	3.5	9	1	5	20	2	2	1
		東山	9-4-23	東山町	1	1	5	2	2	4	1	0	20	20	10	粘性土 3	奥印内 互層 4	4-(2)	2	1-(1)	4	20	2	9	60	5	2	1
		美谷	9-4-23	美谷町	1	3	5	3	2	4	1	0	30	30	3	砂質土 2	砂岩 4	2	2	1-(1)	3	8	1	5	30	1	2	1
		小田屋	9-4-23	小田屋町	1	3	5	5	2	4	1	0	45	45	5	粘性土 4	泥岩 4	2	1	1-(1)	3.5	10	1	4	25	1	2	2
		打越	9-4-24	打越町	1	5	5	3	2	4	7	15	45	45	14	粘性土 3	泥岩 4	6-(2)	1	1-(1)	14	15	2	20	45	5	1	1
		"	9-4-24	"	1	1	5	4	2	4	7	30	30	30	5	粘性土 3	泥岩 4	2	2	1-(1)	3	10	0.5	4	15	1	2	3
		房田	9-4-24	房田町	1	3	5	5	2	4	1	0	30	40	6	粘性土 1	砂岩 4	4-(2)	1	1-(1)	4	15	1	6	65	1	1	2
		"	9-5-1	"	1	4	5	3	2	4	1	0	15	15	5	砂質土 1	砂岩 4	2	1	1-(2)	3.5	10	1	5	30	2	2	2
		池ヶ原	10-1-16	河北郡 津幡町 字池ヶ原	1																							
		小松崎川	2-20-17	小松崎町	1		5	1	2	6	1	0	50	50	10	粘性土 0.7	流岩 火砕岩 3	4-(2)	2	1-(2)	10	20	0.7	14	40	1	2	1
		白馬	2-25-5	七尾市 白馬町	1	6	5	1	1	6	1	0	45	45	15	粘性土 0.5	砂岩 4	6-(1)	2	1-(2)	17	20	0.5	10	7	1	2	3
		折戸	3-2-9	珠州市 折戸 本																								

14 過去の崩 壊の有無	15 水の存否					16 崩壊の 発生原因	17 降 雨							18 保全対象人家戸数	19 人的被害		20 被災戸数			21 その他の被害	22 総点検との関連		
	a 同一 箇所	b 附 近	a 地表面水		b 湧 水		a 発生時 までの 量	b 発生 時の 量	c 発生時 までの 量	d 発生時 の量	e 発生大 時間ま での量	f 平均年 雨量	g 既日 往 雨 最大量		h 既時 往 間 最大量	a 死 者	b 負 傷 者	a 全 壊	b 半 壊			c 一 部破損	
			崩 壊 前	崩 壊 後	崩 壊 前																		崩 壊 後
0	0	0	0	1	1	1	梅雨前線豪雨	85.5	34.0	85.5	0.5	9.5				0	0	0	0	0	0	—	㊤
0	0	0	0	1	1	1	“	86.0	34.0	86.0	0.5	9.5				5	0	0	0	0	0	—	㊤
0	0	0	0	1	1	1	“	58.5	42.0	58.0	0	8.0				1							
0	0	0	0	1	1	1	“	60								8	0	0	0	0	1	—	㊤
0	0	0	0	1	1	1	集中豪雨	80	80		22	22				1	0	0	0	0	0	—	—
0	0	0	0	1	1	1	“	80	80	80	22	22				1	0	0	0	0	0	—	—
0	0	0	0	1	0	0	“	139.5	139.5	139.5	47	47				30	0	0	1	0	0	—	㊤
0	2 S40 47	0	0	1	1	1	“	81.5	46		19	19				14	0	0	0	0	1	—	㊤
0	0	0	0	1	1	1	“	131	60		20					4	0	0	0	0	1	1	㊤
0	0	0	0	1	0	0	降 雨	15	15	15						1	0	0	0	0	0	—	
0	1 S41	0	0	1	1	1	“		16.5		8					6	0	0	0	0	0	—	㊤
							融 雪																
0	1 S53	0	0	1	1	1	風 化									6	0	0	0	0	0	—	—
0	0	0	0	1	1	1	降 雨	36.5	33.5	33.5		6.0				12	0	0	0	0	0	—	㊤
							“									3	0	0	0	0	0	—	—
0	1 S15	0	0	1	1	1	“	39.5	63.0	39.5	9.0	15.5				2	0	0	0	0	1	—	—
0	0	0	0	1	1	1	“									1	0	0	0	0	1	—	㊤
0	1 S53	0	0	1	1	1	秋雨前線豪雨	95.5	95.5		39.5					1	0	0	0	0	0	—	—
0	有	0	0	1	1	1	秋雨前線豪雨	95.5	95.5	91.5	91.5	39.5				1	0	0	0	0	0	—	㊤
							“	89.5	89.5	79.5	79.0	55.0				4	0	0	0	0	0	—	㊤
	有	0	0	1	1	1	“	95.5	95.5	91.5	91.5	39.5				2	0	0	0	0	0	—	㊤
0	有	0	0	1	1	1	“	95.5	95.5	91.5	39.5	39.5				3	0	0	0	0	0	—	㊤
0	有	0	0	1	1	1	“	85.0	85.0	75.5	4.0	50.0				4	0	0	0	0	1	—	㊤
0	有	0	0	1	1	1	“	85.0	85.0	75.5	4.0	50.0				2	0	0	0	0	0	—	㊤
0	有	0	0	1	1	1	“	95.5	95.5	94.0	2.5	39.5				3	0		0	0	0	—	㊤
0	有	0	0	1	1	1	“	95.5	95.5	94.0	0	39.5				4	0	0	0	0	0	—	㊤
0	1 S37	1	1	0	0	0	融雪による									26	0	0	0	0	1	—	㊤
0	2 S20 50	1	1	1	1	1	“									7	0	0	0	0	0	—	㊤
																1	0	0	0	0	1	水路 60 m	—

14 過去の崩壊の有無	15 水の存否				16 崩壊の発生原因	17 降 雨								18 保全対象人家戸数	19 人的被害		20 被災戸数			21 その他の被害	22 総点検との関連		
	a 同一箇所	b 附近	a 地表水			b 湧 水		a 発生時刻までの量	b 発生時刻までの量	c 発生時刻までの量	d 発生時刻までの量	e 発生時刻までの量	f 平均年雨量		g 既日往最大量	h 既時往最大量	a 死 者	b 負 傷 者	a 全 壊			b 半 壊	c 一部破損
			崩 壊 前	崩 壊 後		崩 壊 前	崩 壊 後																
0	有		1	1	1	1	融雪による	14.5	8.0			2.5				5	0	0	0	0	1	-	㊤
0	有		0	1	1	1	集中豪雨	38.0	51.0	38.0	0	16.0				12	-	-	-	-	-	-	㊤
0	有 S54		0	1	1	1	"	51.0	51.0	51.0	5.0	16.0				4	-	-	-	-	1	-	-
0	有		0	1	1	1	集中豪雨	57.5	59.0	57.5	0.5	11.5				2	-	-	-	-	-	1	-
0	有		0	1	1	1	"	60.5	59.0	60.5	1.0	11.5				6	-	-	-	-	-	-	-
0			0	1	0	0	"	34.0	29.5	34.0	4.5	5.5				101	-	-	-	-	-	-	㊤
0	有		0	1	1	1	"	41.0	29.5	35.0	4.5	5.5				10	-	-	-	-	1	-	㊤
0	有		0	1	0	0	梅雨前線豪雨	90.0	59.0	90.0	31.0	31.0				7	-	-	-	-	-	-	-
0			0	1	0	0	"	100.5	78.5	90.5	2.5	31.0				5	-	-	-	-	-	-	-
							"	100.5	78.5	90.5	2.5	31.0				1	-	-	-	-	-	-	-
							"	100.5	78.5	90.5	2.5	31.0				2	-	-	-	-	-	-	-
0							"	153.0	102.0	153.0	34.0	36.0				3	-	-	-	-	1	-	-
							"	100.5	78.5	90.5	2.5	31.0				6	-	-	-	-	-	-	-
0	有		0	1	1	1	"	153.0	102.0	153.0	34.0	36.0				20	-	-	-	1	-	-	㊤
0	0		0	1	1	1	"	77.5	24.0	61.5	0.5	20.0				-	-	-	-	-	-	-	-
							梅雨前線豪雨	49.5	49.5	49.5	0	7.5				2				1	用水路 1	-	-
0	1 S51		0	1	1	1	"	58.5	4.5	58.5	51.0	51.0				1	-	-	-	-	-	-	㊤
0	0		0	1	1	1		93.0	93.0	93.0	41.0	41.0											-
0	1 S54		0	1	1	1	豪 雨	49.0	0	49.5	19.0	19.0				6	-	-	-	-	-	-	-
0	有		0	1	1	1	"	35.5	34.5	35.5	1.0	4.0				10	-	-	-	-	-	-	㊤
有	有		0	1	1	1	"	96.5	88.5	96.5	5.5	24.0				30	-	-	-	-	1	-	㊤
0	2 S53 54		0	1	1	1	能登方面 集中豪雨	50.0	62.5	50.0	10.0	13.5				2	-	-	-	-	-	-	㊤
0	有		0	1	1	1	能登方面 集中豪雨	101.0	61.0	101.0	0	30.0				3	-	-	-	-	-	鶏小屋 1	-
0	有		0	1	1	1	"	101.0	61.0	101.0	0	20.0				2	-	-	-	-	-	-	㊤
0	有 S54		0	1	1	1	"	101.0	61.0	101.0	0	20.0				1	-	-	-	-	-	-	㊤
0	0		0	1	1	1	"	91.5	63.5	91.5	0	15.0				52	-	-	-	-	-	-	㊤

県	年	地	崩 壊 発 生 日 時	所 在 地	1 斜 面 の 種 類	2 斜 面 の 向 き	3 斜面の型		4 斜面の上端		5 斜面の下端		6 斜面の傾度		7 斜面の高さ (m)	8 地質		9 地被物の状態		10 崩壊の型	11 崩壊の規模						12 崩壊土の状況	13 崩壊頭部の位置	
							a 横断方向	b 縦断方向	a 伏	b 利用状況	a 伏	b 傾	a 平均傾斜	b 崩壊の傾斜		a 表層	b 基岩	a 種類	b 密度		a 崩壊高(m)	b 巾(m)	c 深(m)	d 斜面長(m)	e 土量(m ³)	f 崩壊土の到達距離			
石川	55	伊久留2号	8-27-8	鹿島郡田島町伊久留												砂0.1	泥岩4	6-2	3	1-2	16	8	0.5	15	150	7	4	2	
		日出ヶ島	8-27-21	鹿島郡田島町日出ヶ島	1	4	1	3	2	6	1	0	80	80	25	砂3	砂岩4	6-1	1	2-2-1	18	20	3	33	800	10	2	1	
		錦	10-13-19	加賀市大野寺町錦	1	4	5	3	2	6	1	0	35	35	18	砂2	安山岩火砕岩1	6-1	2	1-2	14	10	2	18	300	5	2	2	
		地原	10-14-17	鳳至郡門前町地原	1	6	4	7	1	6	1	0	45	60	50	黒土0.5	泥岩4	2	2	1-2	5	10	1	6	25	1	2	1	
		浅谷	10-29-17	河北郡津幡町浅谷	1	4	1	4	2	6	1	0	50	50	10	レキ1	灰岩3	2	2	1-2	7	10	1	8	20	4	2	1	
		大泊4号	10-31-14	七尾市大泊町	1	3	5	5	1	6	1	0	75	75	10	黒土1	砂岩3	3	3	1-2	15	30	1	17	300	5	2	2	
		七海	12-12-19	羽咋郡富来町七見	1	5	5	1	1	6	2	10	40	60	45	砂質土													
		笠島	12-26-14	河北郡宇ノ気町笠島	1	5	5	1							15	砂質土													
		小松崎川	12-30-3	小松市小松崎川	1	4	5	3	1	6	2	5	50	50	15	砂質土2	流岩火砕岩3	6-(3)	2	2-2-2	15	12	0.5	17	10	1	2	2	
		神谷内	1-2-12	金沢市神谷内町	1	7	5	1	1	6	7	5	50	55	12	粘土1.5	泥岩4	2	2	1-2	9	8	1.5	12	60	7	2	1	
		光浦	1-3-3	輪島市光浦町																									
		古君2号	1-7-4	鳳至郡穴水町古君	1	5	5	3	1	6	1	0	60	60	10	粘土0.3	安山岩1	6-(2)	2	1-(2)	5	5	0.3	6	10	2	2	1	
		吉倉2号	1-13-10	河北郡津幡町吉倉	1	7	5	4	1	6	1	0	35	50	10	粘土0.6	シト岩4	6-(2)	2	1-(2)	10	10	0.6	14	10	5	2	1	
		惣領	1-14-7	輪島市惣領町惣領																									
		所司原	2-13-16	羽咋郡志保町所司原																									
奥	56	中山1号	2-16-14	河北郡津幡町中山	1	3	5	3	1	6	1	40	45	60	60	粘土0.8	泥岩4	6-2	1	1-(2)	15	25	0.8	17	20	5	2	2	
		地原	2-17-18	鳳至郡門前町地原	2	8	1	3	1	6	1	60	60	60	10	岩0.5	安山岩火砕岩1	1	-	5-(2)-2	5	15	1	6	55	1.5	2	1	
		小田屋	5-10-14	輪島市小田屋町	1	3	5	3	1	6	1	0	30	50	4.5	粘土1	泥岩4	(6)-1	2	1-(2)	4	6	1	5.5	11	3	2	1	
		房田	5-10-14	房田町	1	2	3	2	2	4	3	40	45	45	12	黒土1	泥岩4	(2)	3	1-(2)	4	8	1	6	20				
		浜	5-10-14	輪島市名舟町浜	1	2	5	1	1	6	7	10	60	60	23	0.8					2-2-2	18	30	0.8	21	200			
		崎入	5-10-15	崎入町	1	2	5	3	1	2	7	15	55	55		黒土2	砂岩4	2	2	1-2	5	22	0.5	10	30	2	2	1	
		姫向浜	5-11-	鳳至郡能登町姫向	1	4	2	3	2	2	1	0	50	50	33	粘土0.3	安山岩火砕岩1												
		清水	6-28-10	珠洲市清水町	1	7	3	2	1	2	7	10	40	30	30	粘土3	灰岩3	6-(2)	2	1-(2)	10	25	3	15	400	15	2	2	
		北山	6-28-10	石川町北山	1	3	4	3	1	6	7	10	40	45		粘土2	泥岩4	2	1	1-(2)	10	10	2	14	150	5	1	2	
		立壁	6-28-10	内浦町立壁	1	1	5	2	2	4	1	0	70	70	7	黒土1	安山岩火砕岩1	6-1	2	2-2-1	3	10	0.5	4	10	4	1	1	
		牛首	6-28-13	河北郡津幡町牛首	1	5	5	3	1	6	7	20	40	40	30	粘土3	砂岩4	6-2	2	1-(2)	10	10	0.5	14	20	1	2	2	
		"	6-28-15	"	1	1	4	3	2	5	7	15	45	45	30														
		立壁	6-28-17	珠洲市内浦町立壁	1	6	5	2	2	2	1	0	70	70	7	粘土0.5													
		光浦	6-29-10	輪島市光浦町	1	1	6	1	1	6	7	10	35	35	15	砂3	砂岩4	6-(2)	2	2-2-1	15	10	3	27	100				
		打越	6-29-10	打越町	1	3	6	3	2	4	7	10	30	30	3.5	黒土1	安山岩火砕岩1	2	2	1-(2)	3.5	10	1	6	30	1	2	1	
久手川	6-29-10	久手川町	1	2	5	3	2	4	1	0	40	40	15	粘土1	砂岩4	2	2	1-(2)	10	25	1	14	250	10	1	1			

14 過去の崩壊の有無	15 水の存否				16 崩壊の発生原因	17 降 雨								18 保全対象人家戸数	19 人的被害		20 被災戸数			21 その他の被害	22 松点検との関連		
	a 同一 箇所	b 附 近	a 地表水			b 湧 水		a 発生時刻 までの量	b 発生時刻 までの量	c 発生時刻 までの量	d 発生時刻 までの量	e 発生時刻 までの量	f 平均年雨量		g 既日 住最 大量	h 既時刻 住間最 大量	a 死 者	b 負 傷 者	a 全 壊			b 半 壊	c 一部破損
			崩 壊 前	崩 壊 後		崩 壊 前	崩 壊 後																
0	3 S22 35 37		0	1	1	1	能登方面 集中豪雨	37.5	27.0	37.5	0	10.0				9	-	-	1	-	-	作業場 1 倉庫 1	㊤
0	0		0	0	0	0	台風19号	145.5	134.5	145.5	1.0	17.0				0	-	-	-	-	-	-	-
0	有		0	1	1	1	・	32.5	23.5	8.0	0	3.5				16	-	-	-	-	-	-	㊤
0	有		0	0	0	0	降 雨									17	-	-	-	-	-	-	-
0	1 S51		0	1	1	1	・									10	-	-	-	-	-	-	㊤
0	0		0	1	1	1	・									6	-	1	-	1	-	-	㊤
0	有		0	0	0	0	融 雪										-	-	-	-	-	-	-
0	2 S37 54		0	1	0	0	・									35	-	-	-	-	-	-	㊤
1 S55	有		0	1	1	1	・									11	-	-	-	-	-	-	-
0	2 S52		0	1	1	1	融 雪									35	-	-	-	-	1	-	㊤
0	1 S54		0	1	1	1	・									10	-	-	-	-	-	-	-
0	1 S47		0	1	0	0	融 雪									15	-	-	-	-	-	-	㊤
0	有 S55		0	1	1	1										1	-	-	-	-	-	-	-
0	2 S54		0	1	1	1										6	-	-	-	-	-	-	-
0	2 S54		0	1	1	1										5	-	-	-	-	-	-	㊤
0	有		0	1	1	1										10	-	-	-	-	2	-	㊤
0	1 S40		0	1	1	1										10	-	-	-	-	-	-	㊤
0	0		0	1	1	1										13	-	-	-	-	-	-	㊤
0	0		0	1	1	1	梅雨前線豪雨	28.5	17.5	28.5	11.0	11.0				0	-	-	-	-	-	-	-
0	有		0	1	1	1	・	28.5	17.5	28.5	11.0	11.0				1	-	-	-	-	-	-	-
0	0		0	1	0	0	・	45.0	35.5	45.0	9.5	12.0				5	-	-	-	-	-	-	㊤
0	1 S38		0	1	1	1	・	35.5	2.0	35.5	30.5	30.5				2	-	-	-	-	1	-	㊤
0	有		0	1	1	1	・	42.5	2.0	42.5	4.5	30.5				15	-	-	-	-	-	-	㊤
0	0		0	1	0	0	・	56.5	35.5	56.5	0	12.0				5	-	-	-	-	-	-	㊤
0	3 S53 54 55		0	1	1	1	・	116.5	54.0	70.0	18.5	20.0				4	-	-	-	-	-	-	㊤
0	1 S54		0	1	1	1	・	126.5	49.0	58.5	13.5	35.0				1	-	-	-	-	-	-	㊤
0	1 S54		0	1	1	1	・	116.5	54.0	70.0	18.5	20.0				1	-	-	-	-	-	-	㊤

県	年	地 区 名	崩 壊 発 生 日 時	所 在 地	1 斜 面 の 種 類	2 斜 面 の 向 き	3 斜面の型		4 斜面の傾		5 斜面の傾		6 斜面の傾		7 斜面の高さ (m)	8 地質		9 地質物の状態		10 崩壊の 型	11 崩壊の規模						12 崩壊土の 位置	13 崩壊土の 位置
							a	b	a	b	a	b	a	b		a	b	a	b		a	b	c	d	e	f		
							断面 方向	断面 方向	伏 状	傾 状	傾 角	傾 角	傾 角	傾 角		表 層	基 層	種類	密度		崩壊 高さ (m)	崩壊 巾 (m)	崩壊 深 (m)	崩壊 長さ (m)	崩壊 土量 (m ³)	崩壊土の 到達距離		
石 川	56	別所谷	6-29-10	輪島市 別所谷町	1	3	3	3	1	6	3	45	45	45	1	砂 1	4 砂岩	6-1	1	4-2	15	30	1.5	20	500	10	2	2
		鳳来町	6-29-10	鳳来町 字鳳来丁	1	3	1	3	2	5	7	20	70	70	10	砂 1	4 砂岩	6-1	2	1-(2)	8	7	1	10	50	2	2	1
		小田屋	6-29-11	小田屋町	1	1	5	3	2	5	1	0	35	35	6	粘 土 1.5	4 泥岩	(2)	2	1-(2)	4	8	1.5	4.6	40	3	2	2
		打越	6-29-12	打越町	1	7	5	1	1	6	1	0	40	60	20	粘 土 2	4 砂岩	(6)-2	2	1-(2)	3	11	2	3.5	60	2	2	2
		縄又	6-29-12	縄又町	1	5	4	1	1	6	1	0	60	60		黒 土 0.3	4 砂岩	6-2	2	2-(2)-1	10	10	3	14	100	1	2	2
		"	6-29-15	"	1	4	1	2	2	4	2	15	45	45		黒 土 2.0	4 砂岩	2	2	1-(2)	5	6	1	6	20	2	1	1
		川原1号	6-29-15	鳳至郡 能登町 字字出津	1	7	3	1	1	6	1	0	50	65	25	黒 土 (1)	4 砂岩	6-1	2	1-2	5	8	1	6.5	12	5	1	2
		馬場	6-29-16	門前町 字馬場	1	2	1	5	2	4	1	0	45	45	6	粘 土 (0.6)	砂岩	2	2	1-(2)	4	8	0.6	6	25	-	2	1
		天祥町	7-2-6	金沢市 天祥町	1	1	2	1	2	4	1	0	50	60	30	砂 (0.5)	砂岩	6-2	2	1-2	15	5	0.5	20	20	2	1	2
		曲	7-2-12	鳳至郡 能登町 字曲	1	3	4	1	1	6	1	0	50	60	25	砂 (1)	4 砂岩	2	3	2-2-1	15	30	2	17	350	3	2	2
		城山	7-2-12	鳳至郡 六水町 字城山	1	6	1	1	2	7	1	0	70	70	20	な し	4 泥岩	1	-	4-2	4	5	0.3	4	5	3	4	2
		乙ヶ崎	7-2-18	鳳至郡 六水町 字乙ヶ崎	1	2	5	3	2	4	7	20	60	60	4.5	砂 0.5	4 砂岩	2	2	1-2	2	6	0.5	2	5	1	2	1
		下山田	7-3-5	河北郡 字ノノ 字下山田	1	6	1	1	2	7	1	0	45	60	10	粘 土 1	シル ト 岩	2	2	1-2	5	5	1	6	10	5	1	2
		鳴和	7-3-6	金沢市 鳴和	1								60		9						9	5			10			
		下中	7-3-7	河北郡 津幡町 字下中	1	5	1	1	1	6	1	0	60	60	12	砂 0.5	4 砂岩	2	2	1-2	5	7	0.5	6	30	5	2	1
		田屋2号	7-3-8	"	1	6	5	4	2	5	7	10	60	60	10	1	シル ト 岩	2	3	2-2-1	7	10	1	8	30	4	2	1
県	57	姫2号	7-4-10	鳳至郡 能登町 字姫	1	5	5	1	1	6	1	0	40	60	30	腐植 土 0.5		6-2	2	3-1-2	23	23	5	27	2000	10	4	2
		穴水崎島	5-3-2	鳳至郡 穴水町 字崎島	2	1	2	3	2	5	1	0	70	70	12	腐植 土 0.2		(2)	2	4-(2)	6	10	1.3	3	20	4	4	2
		天坂	5-27-16	柳田村 字天坂	2	1	5	3	2	4	2	10	60	60	5	腐植 土 1.5		(2)	2	1-(2)	2	11	1	2.3	25	3	1	1
		大平	8-17-5	能登町 字大平	2	6	2	3	1	6	1	0	60	60	5	腐植 土 0.5		(2)	1	2-(2)-1	2	4	0.5	2.3	2	2	1	1
		菅野	8-24-10	輪島市 空野町 字菅野	2	5	5	3	1	6	1	0	40	50	10	腐植 土 1.0		(2)	3	2-(2)-1	6	20	3	8	150	4	2	2
		久手川	8-24-10	久手川町	1	8	5	1	2	4	1	0	40	40	13	粘 土	4 砂岩	(6)-2	1	1-(2)	5	8.5	0.6	7	43	5	1	2
		仙人町	9-10-10	鳳至郡 能登町 字出津	1	2	1	3	1	6	1	0	50	70	20	腐植 土 0.3		(6)-2	2	7-(1)-2	5	12	0.3	24	15	1	4	2
		中山	10-24-18	河北郡 津幡町 字中山	1	3	1	1	1	6	1	0	35	35	20	粘 土 3		(6)-2	2	1-(2)	15	15	2	22	30	5	1	1
		伊久留 4号	12-5-20	鹿島郡 田鶴浜町 字伊久留	1	3	2	5	1	6	1	0	45	45	10	砂 0.1	4 砂岩	なし	なし	7-(1)-2	4	10	0.5	6	40	10	3	1
		大野木	12-12-7	七尾市 大野木町	1	3	1	1	1	6	1	0	35	35	60	粘 土 5	4 泥岩	(6)-2	1	1-(2)	25	150	5	40	2000	20	2	1

14 過去の崩壊の有無	15 水の存否	16 崩壊の発生原因				17 降 雨								18 保全対象人家戸数	19 人的被害		20 被災戸数			21 その他の被害	22 総点検との関連
		a 地表面水		b 湧 水		a 発生 連生 時雨 の量	b 発生 時雨 の量	c 発生 24時 間雨 の量	d 発生 時の 雨量	e 発生 大時 間雨 の量	f 平均 年雨 量	g 既日 往雨 最 大量	h 既時 往雨 最 大量		a 死 者	b 負 傷 者	a 全 壊	b 半 壊	c 一部 破損		
0	有	0	1	1	1	梅雨前線豪雨	126.5	49.0	58.5	13.5	35.0				0	-	-	-	-	-	-
0	有	0	1	1	1	"	116.5	54.0	70.0	18.5	20.0				60	-	-	-	-	-	①
0		0	1	1	1	"	96.0	42.0	59.5	15.0	17.0				3	-	-	-	-	-	②
0		0	1	1	1	"	149.5	49.0	80.5	10.5	35.0				2	-	-	-	-	-	-
0		0	1	1	1	"	149.5	49.0	80.5	10.5	35.0				1	-	-	-	-	-	-
0		0	1	1	1	"	152.5	49.0	81.5	0	35.0				1	-	-	-	-	-	③
0		0	1	1	1	"	88.0	37.0	47.5	0	9.5				40	-	-	-	-	-	④
0		0	1	1	1	"	180.0	54.0	101.5	0	31.0				2	-	-	-	-	-	-
0		0	1	0	0	"	29.5	38.5	29.5	0.5	10.5				16	-	-	-	0	-	⑤
0	有	0	1	1	1	"	69.0	60.0	69.0	2.5	18.5				42	-	-	-	-	-	⑥
0		0	0	0	0	"	38.0	26.0	38.0	2.5	6.0				10	-	-	-	-	-	⑦
0	0	0	0	1	1	"	41.0	26.0	41.0	0.5	6.0				2	-	-	-	-	-	⑧
0	0	0	1	1	1	"	108.0	120.5	80.0	0	16.0				20	-	-	-	-	-	⑨
						"	126.5	91.0	97.0	2.0	13.0				14	-	-	-	-	-	⑩
0		0	1	1	1	"	144.0	120.5	116.0	27.0	27.0				11	-	-	-	1	-	⑪
0		0	1	0	0	"	150.0	120.5	122.0	6.0	27.0				11	-	-	-	1	-	⑫
0		0	0	1	1	"									27	-	-	-	1	2	⑬
0	0	0	0	1	1	降 雨	36.5	16.0		16.0	5.5				30	0	0	0	0	0	⑭
0		0	1	1	1	集中豪雨									2	0	0	0	0	0	-
						"	119.5	73.5	96.5	0	9.5				4	0	0	0	0	0	⑮
0		0	1	1	1	"	66.0	66.0	66.0	9.5	22.0				1	0	0	0	0	0	-
0		0	1	1	1	豪 雨	61.5	68.5	61.5	12.5	16.5				1	0	0	0	0	0	⑯
0	0	0	1	1	1	"	70.0	62.5	57.5	0	6.5				8	0	0	0	0	0	⑰
		0	0	0	0	降 雨	10.0	10.0	2.0	2.0	2.0				13	0	0	0	0	0	⑱
0		0	0	1	1	"									15	0	0	0	0	0	-
						"	48.0	48.0	48.0	0	8.0				-	0	0	0	0	0	護岸20m

県	年	地 区 名	崩 壊 発 生 日 時	所 在 地	1 斜 面 の 種 類	2 斜 面 の 向 き	3 斜 面 の 型		4 斜 面 上 端		5 斜 面 下 端		6 斜 面 の 角 度		7 斜 面 の 高 さ (m)	8 地 質		9 地 被 物 の 状 態		10 崩 壊 の 型	11 崩 壊 の 規 模						12 崩 壊 土 の 状 態	13 崩 壊 部 位 の 位 置
							a	b	a	b	a	b	a	b		a	b	a	b		a	b	c	d	e	f		
							傾 断 方 向	傾 断 方 向	伏 状 況	傾 断 方 向	傾 断 方 向	傾 断 方 向	傾 断 方 向	傾 断 方 向		表 層	基 岩	種 類	度		崩 壊 高 (m)	崩 壊 巾 (m)	崩 壊 深 (m)	崩 壊 長 (m)	崩 壊 土 量 (m ³)	崩 壊 土 の 到 達 距離		
岐阜県	53	八軒町	6-16-10	郡上郡八幡町	1	8	5	4	2	4	1	0°	50°	60°	11.0	3.0	粘板岩	2	1	1-(2)	6	12	1.5	4	50	2	2	2
		下土佐垣内	6-22-12	高山市三福寺	1	4	5	3	2	5	1	0	47	50	14.0	3.0	粘板岩	2	1	1-(2)	5	10	1.0	6	60	1.5	2	2
	54	樹形	3-31-3	郡上郡八幡町	1	8	5	1	1	6	1	0	40	45	70	2.0	粘板岩	4	1	(4)-2	25						4	2
		市原(2)	7-2-15	瑞浪市	1	6	5	3	2	7	1	0	40	45	17	粘土(4.5)	粘板岩	(5)-2	1	1-(2)	14	10	1.5	15	200	6.5	1	2
		生田町	9-23-1	多治見市	1	6	5	4	2	4	1	0	35	35	24	砂礫(5.0)	粘板岩	(5)-2	1	1-(2)	20	5	1.5	18	135	2.1	1	1
	55	東川	7-8-3	山梨郡高富町	1	4	5	5	1	6	1	0	30	45	15	礫(4.0)	粘板岩	(4)-1	1	1-(2)	8	8	2	4	20	4.5	2	3
		桜町	4-7-2	郡上郡八幡町	1	5	5	3	2	4	1	0	70	70	24	岩(0.8)	砂岩	(5)-2	2	7-(2)-1	11	7	0.8	6	30	0.5	4	2
岐阜県	56	尾崎	7-12-20	郡上郡八幡町	1	5	5	2	1	6	1	0	40	35	220	礫(2.0)	粘板岩	(4)-2	1	1-(2)	45	10	1.0	30	300	5	2	3
	57	西山	8-16-23	恵那市	1	4	5	2	2	4	4	5	41	41	130	砂2.0	花崗岩	(4)-2	1	1-(2)	130	20	2.0	100	3,000	30	1	1
		西山	9-12-23	土岐市	1	8	5	3	2	4	7	7	32	32	16	粘土15.0	粘板岩	(3)-2	2	1-(2)	166	10	3.0	8	120	6	1	1
静岡県	53	西渡	4-6-17	磐田郡佐久間町	1	5	5	3	1	6	1	0	50	45	20	岩塊	(4)	(4)-2	2	2-(2)-1	2	7	0.5	5	10	5	4	3
		梨本	5-14-11	賀茂郡河津町	2	3	4	2	2	5	2	3	36	31	40	"	(2)	7	1	5-(1)	8	20	1.0	10	20	10	4	3
		片瀬坂町	6-23-7	賀茂郡東伊豆町	1	2	4	1	1	6	1	0	40	35	30	"	(2)	6-3	2	6-(2)-1	15	30	2.0	23	800	30	4	2
		門野	6-23-1	賀茂郡松崎町	1	4	3	2	2	6	1	0	45	40	70	"	(2)	6-3	2	7-(1)-1	50	50	2.0	80	900	20	4	2
		安良里	6-23-9	賀茂郡賀茂村	1	3	2	1	2	6	2	6	40	35	30	"	(2)	6-3	1	7-(1)-1	20	10	1.0	30	30	5	4	2
		奥川	6-23-9	賀茂郡河津町	1	4	3	2	2	5	1	0	45	35	50	"	(2)	6-3	1	7-(1)-1	30	15	1.5	40	40	5	4	3
	54	日向	10-19-13	静岡市	1	3	3	3	1	5	1	0	45	30	40	礫	1	3	1	6-(2)-1	20	20	5.0	30	2,000	20	1	3
		内浜	10-19-14	"	1	3	3	3	1	5	1	0	60	40	40	礫	1	3	1	2-(2)-1	10	5	2.0	20	80	10	1	3
		長懸	10-19-14	"	1	3	3	3	1	5	1	0	45	30	60	礫	1	3	1	2-(2)-1	40	40	3.0	50	500	10	1	3
		生土	10-19-13	駿東郡小山町	1	5	4	2	1	5	1	0	45	40	20	礫	4	3	1	3-(2)	13	25	2.0	25	400	15	1	3
		青木	10-19-14	富士宮市	1	5	4	2	1	5	1	0	40	40	50	礫	4	3	1	2-(2)-1	30	30	3.0	50	5,000	30	1	3
		星山	10-19-14	"	1	4	3	3	1	5	1	0	45	50	20	礫	4	3	1	2-(2)-1	10	30	3.0	20	300	10	1	3
静岡県	55	大瀬	6-9-13	賀茂郡南伊豆町	1	5	3	1	1	4	1	0	45	30	25	礫	3	7	1	2-(2)-1	20	20	2.0	30	100	10	1	3
		岡	6-29-16	伊東市	1	4	2	2	1	5	1	0	60	45	45	"	1	7	1	2-(2)-1	30	-	-	-	3	2	1	3
		初島	6-29-16	熱海市	1	5	3	2	1	5	1	0	45	40	20	黒土	3	7	1	3-(1)-1	-	-	-	-	-	-	-	-
		三倉	9-7-11	周智郡森町	1	1	2	2	1	5	1	0	50	40	50	礫	4	7	1	6-(2)-1	30	3	1.0	40	15	5	1	3
	56	丸山町	4-14-11	静岡市	1	3	5	3	1	5	1	0	60	45	50	礫	1	5	1	2-(2)-1	30	10	2.0	45	10	10	1	3
		増田町	4-14-14	庵原郡庵原町	1	5	5	3	1	5	1	0	60	45	40	"	4	6	1	4-(2)	20	6	1.0	30	30	5	1	3
		田子	4-14-15	賀茂郡西伊豆町	1	4	5	3	1	4	1	0	60	45	30	"	2	4	2	6-(2)-1	10	8	1.0	30	44	5	1	3
静岡県	56	大岩	6-9-3	静岡市	1	3	4	3	1	5	1	0	35	30	50	"	1	5	1	2-(2)-1	30	4	0.5	40	3	2	1	3
		池代	6-9-5	賀茂郡松崎町	1	4	4	3	2	4	1	0	50	35	50	岩塊	2	4	1	6-(2)-1	30	8	1.0	45	20	5	1	3

14 過去の崩壊の有無	15 水の存否				16 崩壊の発生原因	17 降 雨								18 保全対象人家戸数	19 人的被害		20 被災戸数			21 その他の被害	22 総点検との関連		
	a 同一箇所	b 附近	a 地表水			b 湧 水		a 発生時までの量	b 発生時の量	c 発生24時間までの量	d 発生時の雨量	e 発生最大時の雨量	f 平均年雨量		g 既 日 住 最 大 量	h 既 時 住 間 最 大 量	a 死 者	b 負 傷 者	a 全 壊			b 半 壊	c 一部破損
			崩 壊 前	崩 壊 後		崩 壊 前	崩 壊 後																
0	S51	0	0	0	0	梅雨前線豪雨	89	116	89	11	18	1,985.3	607	90	53	-	-	-	-	1	-	㊤	
0	0	0	0	0	0	"	20	95.5	47.5	34.5	7.5	1,985.3	296	43	50	-	-	-	-	-	-	㊤	
0	S51	0	0	0	0	低気圧による豪雨	52.5	0	48.5	0	7	1,985.3	607	90	8	-	-	-	-	1	-	㊤	
0	S47	0	0	0	0	梅雨前線豪雨	55	92	91	17.5	54	1,985.3	222	54	5	-	-	-	-	1	-	㊤	
0	S47	0	1	0	0	前線による集中豪雨	162	20.5	162	11.5	47	1,985.3	295	54	6	-	-	-	-	1	-	㊤	
0	S51	0	1	0	0	S55年7月梅雨前線豪雨	9	26	8	13	3.5	1,985.3	323	99.6	21	-	1	-	-	1	-	㊤	
0	0	0	0	0	0	S55年4月集中豪雨	80	0	74	0	9	1,985.3	607	90	100	-	-	-	1	-	-	㊤	
0	S51	0	0	0	0	S56年7月集中豪雨	194.5	196.5	87	64	27	1,985.3	607	90	41	-	-	-	-	-	-	㊤	
0	0	0	0	0	0	S57年8月集中豪雨	90.5	110.5	90.5	18.5	15.5	1,985.3	222	52	2	-	2	1	-	-	非住家1戸全壊		
0	0	0	0	0	1	18号台風	102.5	70.5	76	0	8	1,985.3	257	52	6	-	-	1	-	-	-		
0	0	無	無	無	無	梅雨前線	62	62			10	(東伊豆) 2,151	(*) 270	(*)	6	-	-	-	-	-	-	㊤	
0	0	"	"	"	"	伊豆大島近海地震	-	-			-	3,330	211		2	1	-	1	-	-	-	㊤	
0	0	"	"	有	有	梅雨前線	154	116			24	2,256	136		34	-	-	-	-	-	-		
0	0	"	"	無	無	"	246	209			43	1,716	237		29	-	-	-	-	-	-		
0	0	"	"	"	"	"	246	209			43	1,716	237		22	-	-	-	-	-	-	㊤	
0	0	"	"	"	"	"	155	125			22	2,256	136		1	-	1	1	-	-	-		
0	0	無	無	無	無	台風20号	368	288			91	1,985	400		6	-	-	-	-	3	-	㊤	
0	0	"	"	"	"	"	302	211			66	"	"		5	-	-	-	-	1	-	㊤	
0	0	"	"	"	"	"	302	211			66	"	"		5	-	-	-	-	3	-	㊤	
0	0	"	"	"	"	"	353	247			92	2,173	325		15	-	-	3	3	-	-	㊤	
0	0	"	"	"	"	"	304	206			84	1,720	206		11	-	-	1	-	1	-	㊤	
0	0	"	"	"	"	"	304	206			84	1,720	206		10	-	-	1	1	-	-	㊤	
0	0	無	無	無	無	梅雨前線	182	118			28	南伊豆 2,210	165		26	-	-	-	-	-	-	㊤	
0	0	"	"	"	"	伊豆大島近海地震	-	-	-	-	-	1,863	229		20	-	-	-	-	-	-		
0	0	"	"	"	"	"	-	-	-	-	-	1,863	229		35	-	-	-	1	-	-	㊤	
0	0	"	"	"	"	梅雨前線	65	66			31	1,867	163		4	-	-	-	1	-	-	㊤	
無	無	無	無	無	無	低 気 圧	127	52			11	1,985	400		10	-	-	-	-	-	-	㊤	
"	"	"	"	"	"	"	148	67			15	かきあな 2,507	163		11	-	-	-	-	-	-	㊤	
"	"	"	"	"	"	"	140	70			15	松 崎 1,716	237		1	-	-	-	-	1	-	㊤	
"	"	"	"	"	"	梅雨前線	171	142			37	1,985	400		6	-	-	-	-	-	-	㊤	
"	"	"	"	"	"	"	104	84			19	1,716	237		3	-	-	-	1	-	-		

県	年	地 区 名	崩 壊 発 生 日 時	所 在 地	1 斜 面 の 種 類	2 斜 面 の 向 き	3 斜面の型		4 斜面上端		5 斜面下端		6 斜面の傾度		7 斜面の高さ (m)	8 地質		9 地被物の状態		10 崩壊の 型	11 崩壊の規模						12 崩壊土の 状態	13 崩壊頭部の位置
							a 横断方向	b 縦断方向	a 伏	b 利用状況	a 伏	b 傾斜	a 平均傾斜	b 崩壊の頭傾斜		a 表層	b 基岩	a 種類	b 密度		a 崩壊高 (m)	b 巾 (m)	c 深 (m)	d 斜面長 (m)	e 土量 (m ³)	f 崩壊土の到達距離		
静岡県	55	寺谷	6-9-5	磐田市	1	5	5	3	1	5	1	0	45	50	60	礫	4	4	1	4-(2)	25	15	2.0	40	80	10	1	3
		柿崎	6-9-13	下田市	1	5	5	3	1	5	1	0	58	40	70	岩塊	1	5	1	6-(2)-1	15	30	2.0	30	200	15	2	3
	57	石廊	8-2-2	賀茂郡南伊豆町	1	2	5	1	1	6	1		60	50	40	礫	3	7	2	6-(2)-2	30	10	0.5	40	30	20	3	3
		大沢	8-3-15	駿東郡小山町	1	3	2	3	1	6	1		45	35	40	砂	8	7	2	7-(1)-2	20	20	1.5	30	70	15	2	3
		深山	8-2-3	静岡市	1	3	4	2	1	6	1		35	30	50	岩	4	6-2	3	2-(2)-1	20	20	2.5	30	70	20	2	2
		野田平坂	8-2-1	〃	1	7	5	1	2	5	1		60	50	12	礫	4	7	2	7-(2)-2	6	10	1.5	15	30	10	2	2
		野田平	8-2-1	〃	1	5	4	3	1	6	1		40	35	40	礫	4	7	2	7-(2)-2	10	5	1.5	20	75	15	2	3
		田端	8-2-2	〃	1	4	2	2	1	6	1		45	35	80	礫	4	4	3	7-(2)-2	5	10	2.0	15	30	10	2	3
		柱山片瀬	8-2-2	〃	1	3	5	2	1	6	1		50	40	80	礫	4	4	3	7-(2)-2	20	50	2.0	40	200	20	2	3
		公文名	8-1-22	小笠原郡菊川町	1	3	3	5	1	5	1		35	30	50	礫	4	5	1	7-(2)-1	30	20	1.0	50	90	10	1	3
		万瀬	8-3-3	磐田郡豊岡村	1	2	2	6	4	4	1		40	40	9.5	礫	4	1	1	4-(2)	9.5	10	2.0	15	20	5	1	1
		山崎側	8-1-23	小笠原郡菊川町	1	3	5	3	2	5	1		60	60	11	礫	4	2	1	7-(2)-2	10	20	1.0	35	35	5	1	1
		小野	8-2-6	引佐郡細江町	1	3	5	3	1	6	1		60	50	30	礫	4	5	2	7-(1)-1	15	20	0.5	20	30	3	4	3
		大明神	8-2-6	〃	1	3	5	3	1	6	1		45	35	25	礫	4	5	2	7-(1)-1	20	20	2.0	30	50	10	1	3
		館山	8-1-22	浜松市	1	4	5	3	2	4	1		35	30	10	礫	4	6	2	7-(1)-2	10	15	3.0	15	40	10	1	1
		白洲北	8-2-6	〃	1	4	3	3	1	6	1		35	30	15	礫	4	6	2	4-(1)-1	8	10	2.0	13	20	5	1	1
		大岩	9-12-11	田方郡伊豆長岡町	1	3	3	2	2	4	1		40	40	13	礫	1	1	-	6-(2)-3	5	10	2.0	13	10	5	1	2
		和田	9-12-14	庄山町	1	2	5	3	1	6	1	-	40	35	70	礫	1	6	2	6-(2)-3	20	10	2.0	30	40	10	2	3
		南	9-12-17	静岡市	1	5	4	3	1	5	1		35	35	80	礫	1	6	2	2-(2)-1	50	40	2.0	80	300	30	1	3
		池ヶ谷	9-12-17	〃	1	5	3	3	1	5	1		35	35	80	礫	1	6	2	〃	30	20	3.0	50	400	30	1	3
		昭府町	9-12-17	〃	1	3	5	3	1	5	1		35	35	50	礫	1	6	2	〃	20	20	2.0	30	200	10	1	3
	馬走	9-12-17	清水市	2	4	5	2	1	5	4	5	30	30	40	礫	4	2	1	2-(2)-1	20	20	2.0	30	400	50	1	2	
中敷田	9-12-17	藤枝市	1	5	1	3	1	6	1		50	45	35	礫	4	6	1	7-(1)-2	25	30	2.0	35	200	30	1	2		
西方野田	9-12-16	〃	1	3	5	3	1	5	1		35	30	50	礫	4	5	1	7-(1)-2	15	20	1.0	20	30	10	1	3		
高崎	9-12-16	焼津市	1	5	5	3	1	5	1		45	30	70	礫	4	1		7-(1)-2	10	10	2.0	15	10	5	1	3		
内谷	9-12-19	志太郡函南町	1	4	5	3	1	5	1		33	30	50	礫	4	1		2-(2)-1	10	15	2.5	15	60	10	1	3		
天王町	9-12-14	榛原郡金谷町	1	3	5	1	2	5	1		30	30	20	礫	4	2	1	2-(2)-1	5	25	8	20	300	-	1	2		
道場	9-12-14	榛原町	1	5	5	1	1	2	1		40	35	15	礫	4	2	1	4-(2)	15	30	2.0	30	100	20	1	1		
法京	9-12-14	相良町	1	4	5	3	1	6	1		40	35	80	礫	4	2	1	4-(2)	30	10	3.0	60	200	20	1	2		
須々木	9-12-14	〃	1	4	5	3	2	6	1		45	40	30	砂	4	5	1	4-(1)-1	20	30	2.0	30	300	20	3	2		
横山	9-12-16	榛原郡吉田町	1	3	5	3	2	6	1		40	35	70	砂	4	5	1	4-(1)-1	20	30	2.0	35	300	20	3	2		

14 過去の崩壊の有無	15 水の存在				16 崩壊の発生原因	17 降 雨								18 保全対象人家戸数	19 人的被害		20 被災戸数			21 その他の被害	22 総点検との関連		
	a 同一箇所	b 附近	a 地表水			b 湧 水		a 発達発生時までの量	b 発生日の量	c 発達発生時までの量	d 発生時の雨量	e 発達発生時までの量	f 平均年雨量		g 既日往最大雨量	h 既時往最大雨量	a 死 者	b 負 傷 者	a 全 壊			b 半 壊	c 一部破損
			崩 壊 前	崩 壊 後		崩 壊 前	崩 壊 後																
無	無	無	無	無	無	梅雨前線低気圧	90	82			23	1523	117		7	-	-	-	-	-	-	㊤	
"	"	"	"	"	"	"	150	59			19	1985	287		10	-	-	-	-	-	-	㊤	
1	1	"	"	"	"	台風10号	136	1	123	0	27	(南伊豆) 2210	(165	(85	20	-	-	2	-	-	-	㊤	
1	1	"	"	"	"	"	455	4	107	4	85	(小山) 2173	(371	(85	6	-	-	-	-	2	-	㊤	
0	0	"	"	"	"	"	144	15	120	0	21	(久能) 2378	(179		17	-	-	-	-	1	-	㊤	
0	0	"	"	"	"	"	354	85	349	29	50	(清沢) 2604	(323		7	-	-	1	-	-	-	㊤	
0	0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	("	("		15	-	-	-	-	1	-	㊤	
1	0	"	"	"	"	"	"	"	362	15	"	("	("		28	-	-	-	-	2	-	㊤	
0	1	"	"	"	"	"	309	85	"	"	"	("	("		15	-	-	-	-	3	-	㊤	
0	0	"	"	"	"	"	149	167	132	28	28	(牧ノ原) 1790	(280.5		15	-	-	-	-	1	-	㊤	
0	0	"	"	"	"	"	119	41	14	1	18	(磐田) 1717	(270.5		18	-	-	-	-	-	-	㊤	
0	0	"	"	"	"	"	176	167	172	27	28	(牧ノ原) 1790	(280.5		15	-	-	-	-	1	-	㊤	
0	0	"	"	"	"	"	165	38	181	0	25	(三ヶ月) 1752	(132		8	-	-	-	-	1	-	㊤	
0	0	"	"	"	"	"	106	102	181	0	30	(1752	(132		10	-	-	-	-	1	-	㊤	
0	0	"	"	"	"	"	147	175	144	31	31	(湖西) 1726	(216.5		15	-	-	-	-	1	-	㊤	
0	0	"	"	"	"	"	207	29	200	0	31	(三ヶ月) 1752	(132		51	-	-	-	-	-	-	㊤	
0	0	"	"	"	"	台風18号	91	136	91	3	21	(月形) 1559	(184		14	-	-	-	-	-	-	㊤	
0	0	"	"	"	"	"	134	164	131	19	"	("	("		23	-	-	-	-	1	-	㊤	
0	0	"	"	"	"	"	378	237	259	19	37	(久能) 2378	(237		12	-	-	1	-	1	-	㊤	
0	0	有	有	有	"	"	"	"	"	"	"	("	("		11	-	-	2	-	-	-	㊤	
0	0	無	無	無	"	"	"	"	"	"	"	("	("		20	-	-	-	2	-	-	㊤	
1	0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	("	("		6	3	-	2	-	1	-	㊤	
0	0	"	"	"	"	"	551	377	364	87	87	(瀬戸) 2557	(377	(87	5	-	-	1	-	-	-	㊤	
0	0	"	"	"	"	"	464	377	280	36	52	(瀬戸) 2557	("	("	5	-	-	-	-	1	-	㊤	
0	0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	52	("	("	("	6	-	-	-	-	1	-	㊤	
0	0	"	"	"	"	"	585	360	403	10	85	(岡部) 2277	(413	("	20	-	-	-	-	2	-	㊤	
0	0	"	"	"	"	"	369	316	225	24	33	(伊久美) 2362	(316		10	-	-	-	-	-	-	㊤	
0	0	"	"	"	"	"	336	255	239	22	22	(相良) 2051	(255		10	-	-	-	1	2	-	㊤	
0	0	"	"	"	"	"	336	255	239	22	22	("	("		7	-	-	-	-	1	-	㊤	
0	0	"	"	"	"	"	328	255	239	22	22	"	"		7	-	-	-	-	2	-	㊤	
0	0	"	"	"	"	"	401	255	303	26	48	(相良) 2051	(255	(48	30	-	1	1	-	-	-	㊤	

県	年	地	崩 壊 発 生 日 時	所 在 地	1 斜 面 の 種 類	2 斜 面 の 向 き	3 斜面の型		4 斜面の状況		5 斜面の傾斜		6 斜面の傾斜		7 斜面の高さ (m)	8 地質		9 地質物の状態		10 崩壊の型	11 崩壊の規模						12 崩壊土の状況	13 崩壊頭部の位置
							a 横断	b 縦断	a 伏	b 利用	a 伏	b 傾	a 平均傾斜	b 崩壊の傾斜		a 表層	b 基岩	a 種類	b 密度		a 崩壊高 (m)	b 巾 (m)	c 深 (m)	d 斜面長 (m)	e 土量 (m ³)	f 崩壊土の到達距離		
静岡県	57	白羽	9-12-14	機原郡御前崎町	1	2	5	3	2	5	1		35	35	30	礫	4	5	2	4-(2)	15	30	2.0	25	50	10	1	3
		井戸沢	9-12-14	〃	1	2	5	3	2	4	1		35	35	15	砂	4	5	1	4-(1)-1	15	25	2.0	20	-	-	3	2
		下垂木	9-12-18	掛川市	1	4	5	3	1	6	1		40	35	40	砂	4	5	2	4-(1)-1	25	20	3.0	30	200	15	3	2
		神尾	9-12-13	小笠原郡菊川町	1	5	4	3	1	6	1		35	35	40	礫	4	5	2	7-(1)-2	15	20	2.0	25	50	15	1	2
		上土方	9-12-16	小笠原郡大東町	1	3	1	3	1	5	1		33	30	30	礫	4	6	2	4-(2)	8	20	2.0	13	80	10	1	3
		下土方	9-12-16	〃	1	5	4	3	1	5	1		30	30	20	礫	4	6	3	4-(2)	6	15	3.0	15	50	15	1	3
愛知県	53	田口	6-22-3	北設楽郡設楽町大字田口	1	4	2	3	1	5	1	0	62	70	8	腐植土(1)	(2)花崗岩	(2)	3	1-(2)	6	5	0.8	55	6	0.7	2	1
		居立	6-22-3	〃	1	4	2	3	1	5	1	0	60	60	10	腐植土(1)	(2)花崗岩	(2)	3	1-(2)	8	15	1	10	20	2	2	1
	54	依形(市場)	10-19-11	額田郡額田町大字依形	1	2	4	1	1	6	1	0	30	45	30	腐植土(2)	(2)花崗岩	(2)	2	1-(2)	4	6	0.5	6	10	0.7	2	3
		小島	10-19-12	南設楽郡額来町大字一色	1	5	2	5	1	6	1	0	30	29	20	腐植土(0.3)	(1)安山岩	(6)-2	2	1-(2)	11	15	2.5	14	190	12	2	3
		長国	10-19-12	作手村大字田原	1	3	2	3	1	6	1	0	50	50	40	腐植土(1)	(5)礫片麻岩	(2)	1	1-(2)	8	20	1	11	30	3	2	2
	55	日影	10-14-21	幡豆郡幡豆町大字東幡豆	2	7	5	3	2	4	1	0	52	52	4.5	腐植土(1)	(2)花崗岩	(6)-3	3	5-(2)-a	4.5	14	1.5	21	200	1.5	2	2
		迎	7-10-6	〃	1	5	2	1	1	6	1	0	50	50	6	腐植土(0.5)	(2)花崗岩	(6)-2	2	5-(2)-a	6	2	2	8	12	2.5	2	2
		九久平	8-26-22	豊田市九久平町大字桑場	1	1	4	3	1	6	1	0	65	65	20	腐植土(1)	(2)花崗岩	(6)-2	2	5-(2)-a	20	3	1	25	10	2	2	1
	57	前の輪	8-2-2	名古屋市長区鳴海町大字前の輪	1	2	5	1	2	4	2	35	42	45	19.0	粘土(0.2)	(8)洪積層	(6)-1	2	2-(2)-a	14	12	2	2	140	9	1	2
		地王谷	8-2-0	知多郡南知多町大字長	1	7	5	3	2	6	1	0	60	8	17	粘土(0.3)	(4)砂岩	(6)-2	2	7-(2)-b	5	10	1.5	6.5	49	4	4	3
		豊浜内田	8-3-9	知多郡南知多町大字豊浜	1	2	5	3	1	6	7	43	41	41	25	腐植土(1)	(8)風化頁岩	(6)-3	3	1-(2)	13	8	2.3	12.5	200	0.5	2	2
		天神下の	8-2-2	東海市太山町大字天神下の	1	1	5	3	1	6	1	0	40	40	10	腐植土(0.5)	(8)洪積層	(5)-2	3	1-(2)	10	11	1	15	70	2	1	1
		時近	8-3	額田郡幸田町大字深溝	1	4	5	1	2	7	1	0	35	35	5	砂シルト(0.5)	(5)片麻岩	(5)-2	1	5-(2)-a	5	25	1	8	50	4.0	1	3
		蒼師	8-3	〃	1	4	5	1	1	2	1	0	30	30	11	粘土(0.5)	(5)片麻岩	(5)-2	2	5-(2)-a	11	10	2	13	150	9.0	1	2
		清水	8-3	〃	1	5	5	3	2	6	1	0	50	50	6.5	腐植土(0.5)	(2)花崗岩	(5)-2	1	5-(2)-a	6.5	6	1	7	20	1	2	1
		生田	8-4-10	岡崎市美合町大字生田	2	4	5	3	2	4	1	0	70	70	6	粘土(0.5)	(8)洪積層	(7)石積	5-(2)-a	6	15	2	6.5	50	1.5	2	1	
		中町南	8-3-9	岡崎市市中町南	2	1	2	3	1	6	1	0	60	60	5	マサ(0.5)	(5)片麻岩	(5)-1	3	1-(2)	5	8	1	6	20	3	2	2
		津平	8-3-15	幡豆郡古良町大字津平	2	1	5	3	2	7	1	0	80	80	5	腐植土(0.3)	(5)片麻岩	(1)	1	6-(1)-a	5	8	1	9	10	1.2	4	1
		宮崎	8-3	幡豆郡古良町大字宮崎	2	5	4	3	1	6	1	0	40	40	15	腐植土(1)	(2)花崗岩	(5)-2	3	5-(2)-a	15	17	2	20	150	3	2	1
		梅平	8-1-20	北設楽郡東栄町大字三輪	1	5	1	3	1	6	1	0	35	35	40	腐植土(1)	(4)砂岩	(4)-3	3	1-(2)	30	17	2	45	500	3	2	2
		浮橋	9-12-12	東加茂郡起野町大字網野	1	5	2	1	1	6	1	0	46	57	22	腐植土(0.5)	(2)花崗岩	(5)-2	2	5-(2)-a	12.5	13	2.5	15	150	3.5	2	3
		九久平	9-12-10	豊田市九久平町大字桑場	1	2	5	3	2	7	1	0	75	70	6	砂(1)	(2)花崗岩	(1)	5-(2)-a	6	5	1.0	5	13	2.5	2	1	
		東高縄	9-13-9	豊橋市老杉町大字東高縄	1	7	5	3	3	5	1	0	50	50	5.5	粘土シルト(0.5)	(2)花崗岩	(5)-1	2	1-(2)	5.5	13	0.6	6	23	2.5	1	1
		東谷	9-12-3	山岡町大字東谷	1	5	5	3	2	6	1	0	43	42	7.5	粘土シルト(1)	(2)花崗岩	(1)-1	3	1-(2)	7.5	18	1.0	7	200	2.5	1	1
		仁崎	8-3-6	瀬美郡原町大字仁崎	1	7	5	3	2	6	1	0	54	54	4.6	シルト(0.5)	(4)柱岩	(7)-1	1	1-(2)	4.6	10.5	0.5	6.0	20	2.0	1	1

14 過去の崩壊の有無	15 水の存否				16 崩壊の発生原因	17 降 雨								18 保全対象人家戸数	19 人的被害		20 被災戸数			21 その他の被害	22 総点検との関連		
	a 同一箇所	b 附近	a 地表水			b 湧 水		a 発生連生時の雨 量	b 発生連生時の雨 量	c 発生24時間までの雨 量	d 発生時の雨 量	e 発生最大時間までの雨 量	f 平均年雨 量		g 既日往 最 大 量	h 既時往 最 大 量	a 死 者	b 負 傷 者	a 全 壊			b 半 壊	c 一部破損
			崩 壊 前	崩 壊 後		崩 壊 前	崩 壊 後																
0	0	無	無	無	無	台風18号	328	255	239	22	22	(相良)	($\frac{1}{2}$)	($\frac{1}{2}$)	10	-	-	-	-	1	-	㊤	
0	0	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	($\frac{1}{2}$)	($\frac{1}{2}$)	($\frac{1}{2}$)	20	-	-	-	-	1	-	㊤	
0	0	"	"	"	"	"	421	223	277	26	26	(小笠山) 2171	($\frac{1}{2}$) 380	($\frac{1}{2}$)	12	-	-	-	-	1	-	㊤	
0	0	"	"	"	"	"	291	"	188	9	22	($\frac{1}{2}$)	($\frac{1}{2}$)	($\frac{1}{2}$)	8	-	-	-	-	1	-	㊤	
0	0	"	"	"	"	"	224	"	224	28	28	($\frac{1}{2}$)	($\frac{1}{2}$)	($\frac{1}{2}$)	6	-	-	-	-	1	-	㊤	
0	0	"	"	"	"	"	352	"	224	28	"	($\frac{1}{2}$)	($\frac{1}{2}$)	($\frac{1}{2}$)	7	-	1	-	-	1	-	㊤	
0	0	0	1	0	0	大 雨	6	209	21	2	3	(S32~56) 2121	(T4~ S55) 323	(S43~55) 62	8	-	-	-	-	1	-	A	
0	0	1	1	1	1	"	6	209	21	2	3	(S32~56) 2121	(T4~ S55) 323	(S43~55) 62	4	-	-	-	-	2	-	A	
0	0	1	1	1	1	台風20号	188	260	188	50	50	(S32~56) 1827	(S46~55) 257	(S46~55) 55	2	-	-	-	1	1	-	A	
0	0	0	1	0	1	"	211	219	210	52	56	(S32~56) 1827	(S54~55) 167	(S54~55) 55	7	-	1	1	-	-	-	A	
0	0	0	0	1	1	"	272	260	271	61	61	(S32~56) 1827	(S54~55) 257	(S54~55) 56	7	-	-	-	-	1	-	A	
0	0	0	0	0	0	大 雨	162	163	162	1	47	(S32~56) 1545	(S26~55) 348	(S54~55) 47	5	-	-	-	-	1	-	A	
0	1 S30	0	1	0	0	"	34	65	85	3	16	(S32~56) 1545	(S26~55) 348	(S54~55) 47	5	-	-	-	-	1	-	A	
0	0	0	0	0	0	"	24	65	25	11	11	(S32~56) 1575	(S33~55) 309	(S50~55) 55	2	-	-	-	-	1	-	A	
1 S51	0	0	0	0	1	台風10号低気圧	124	110	115	27	27	(S32~56) 1575	(S24~55) 315.5	(S24~55) 92	23	-	3	-	-	2	-	A	
0	0	0	1	0	0	"	169	204	169	27	27	(S32~56) 1575	(S20~55) 348	(S50~55) 52	20	-	-	-	1	-	-	A	
0	0	0	0	0	0	台風9号低気圧	169	169	169	22	29	(S32~56) 1575	(S50~55) 233	(S50~55) 90	17	-	-	-	-	1	-	A	
0	0	0	1	0	0	台風10号低気圧	175	165	175	19	31	(S32~56) 1575	(S26~55) 348	(S50~55) 52	9	-	-	-	-	1	-	-	
0	0	0	0	0	0	台風9号低気圧	230	41	230	0	42	(S32~56) 1545	(S26~55) 348	(S54~55) 47	8	-	-	-	-	1	-	A	
0	0	0	1	0	0	"	230	41	230	0	42	(S32~56) 1545	(S26~55) 348	(S54~55) 47	1	-	-	1	-	-	-	A	
0	0	0	0	0	0	"	230	41	230	0	42	(S32~56) 1545	(S26~55) 348	(S52~55) 47	1	-	-	-	-	1	-	-	
0	0	0	0	0	0	"	117	117	117	25	25	(S32~56) 1545	(S24~55) 351	(S50~55) 46	2	-	-	-	1	-	-	-	
0	0	0	0	0	0	"	117	117	117	25	25	(S32~56) 1545	(S24~55) 351	(S50~55) 46	1	-	-	-	-	1	-	-	
0	0	0	0	0	0	"	140	7	140	0	25	(S32~56) 1545	(S24~55) 306	(S50~55) 37	1	-	-	-	-	1	-	-	
0	0	0	0	0	0	"	140	7	140	0	25	(S32~56) 1545	(S24~55) 306	(S50~55) 37	1	-	-	-	-	1	-	-	
0	0	0	0	0	0	台風10号低気圧	61	154	61	7	9	(S32~56) 2121	(T4~S55) 323	(S43~55) 62	1	-	-	-	1	-	-	A	
0	0	0	0	0	0	台風18号	143	176	136	4	12	(S32~56) 2121	(T4~S55) 284	(S53~55) 56	6	-	-	-	-	1	-	A	
1 S50	0	0	0	0	1	台風18号	132	187	128	3	10	(S32~56) 1575	(S33~55) 309	(S50~55) 55	55	-	-	-	-	1	-	A	
1 S50	0	0	0	0	1	台風18号	0	82	82	0	0	(S32~56) 1827	(S24~55) 265	(S49~55) 89	16	1	-	-	-	-	-	-	A
1	0	0	0	0	0	台風18号	230	121	156	13	30	(S32~56) 1827	(S46~55) 257	(S46~55) 55	26	-	-	-	-	1	-	-	
0	0	0	0	0	0	台風9号低気圧	113	143	113	16	32	(S32~56) 1827	(S46~55) 257	(S46~55) 55	1	-	-	-	-	1	-	-	

県名	年度	地区名	崩壊発生日時	所在地	1 斜面の傾斜	2 斜面の向き	3 斜面の型		4 斜面の状況		5 斜面の傾斜		6 斜面の傾斜		7 斜面の高さ (m)	8 地質		9 地質物の状態		10 崩壊の型	11 崩壊の規模						12 崩壊の状況	13 崩壊部の位置
							a 横断方向	b 縦断方向	a 状況	b 利用状況	a 傾斜	b 傾斜	a 平均傾斜	b 崩壊の傾斜		a 表層	b 基岩	a 種類	b 密度		a 崩壊高さ (m)	b 崩壊巾 (m)	c 崩壊深 (m)	d 崩壊長さ (m)	e 崩壊土量 (m ³)	f 崩壊土の到達距離		
愛知県	57	平尾	8-3-11	豊川市平尾町大字寺貝津	1	4	4	1	1	6	1	0	32	30	50	砂シルト(7)	(2)花崗岩	(4)-3	2	2-(2)-a	10.5	12.5	1.0	20	250	45	1	1
		清水	8-3-10	豊川市平尾町大字寺貝津	1	8	5	3	2	4	3	20	57	59	8.5	砂シルト(1)	(2)花崗岩	(5)-1	2	1-(2)	5.6	8	1.3	9	45	2	1	2
		東当	8-3-16	豊川市平尾町大字寺貝津	2	5	5	1	1	5	1	0	40	40	10	腐植土(2)	(2)花崗岩	(7)		5-(2)-a	7	6	2	10	156	5	2	2
三重県	54	的矢(2)	6-1-1	磯部町の矢	1	1	1	2	2	4	1	0	60	45	16	粘土(1)	4(花崗岩)	5	3	1-(2)	16	12	1	20	300	15	2	1
		石川(1)	7-9-8	阿山町石川	1	3	5	2	2	4	6	10	35	30	10.5	粘土(2)	4(花崗岩)	2	1	2-(2)-2	9	36	2	16	200	10	2	1
		高山	7-11-6	上野市高山	1	3	5	3	2	4	1	0	35	30	25	粘土(2)	4(花崗岩)	2	1	1-(2)	5.5	10	1	7	60	5	2	1
		高原	5-31-22	亀山市川崎	1	5	1	2	2	4	1	0	50	40	15	粘土(2)	2(花崗岩)	3	2	1-(2)	6	8	2	20	10	20	2	1
		中村	7-11-15	美杉村中	1	1	1	1	1	6	1	0	50	35	15	礫(3)	2(花崗岩)	5	2	2-(2)-1	12	3	3	15	30	10	4	2
	57	古野	8-1-5	多度町古野	1	2	3	1	2	4	1	0	45	30	12	粘土(3)	4(花崗岩)	(3)	2	2-(1)-1	11	25	3	10	95	5	2	2
		寺谷	8-1-22	松坂市柚原	1	3	3	1	2	6	1	0	35	35	25	黒土(2)	2(花崗岩)	(3)	2	1-(2)	8	10	2	10	80	5	2	2
		小田	8-3-12	上野市小田	1	7	5	4	2	7	1	0	40	30	30	粘土(2)	4(花崗岩)	(3)	2	1-(2)	10	10	2	10	60	5	2	2
		元小西	8-1-20	美杉村小西	1	3	5	5	1	6	1	0	60	50	100	粘土(3)	2(花崗岩)	(4)-2	2	2-(2)-1	12	15	3	15	350	8	2	2
		羽黒谷	8-1-20	美杉村羽黒	1	7	5	5	1	6	1	0	40	30	40	粘土(3)	2(花崗岩)	(4)-2	2	2-(2)-1	8	15	2	20	150	8	2	2
		町屋	8-1-20	美杉村上多気	1	5	2	4	1	6	1	0	30	30	70	粘土(2)	2(花崗岩)	(4)-2	2	1-(2)	8	20	1	5	10	5	2	2
		下登	8-1-22	美杉村太郎生	1	7	4	4	1	6	7	30	50	50	100	粘土(2)	2(花崗岩)	(4)-2	2	1-(2)	30	20	2	30	50	10	2	2
		山口	8-1-23	美杉村山口	1	7	4	5	1	6	7	30	35	30	50	粘土(2)	2(花崗岩)	(4)-2	2	1-(2)	20	15	2	10	600	10	2	2
		上出	8-1-8	青山町上出	1	6	4	1	1	6	6	30	35	30	20	粘土(2)	2(花崗岩)	(4)-2	2	1-(2)	10	10	2	5	30	5	2	2
		後山	8-1-21	松坂市後山	1	3	5	5	1	6	6	30	60	30	60	粘土(2)	2(花崗岩)	(4)-2	2	2-(1)-1	10	25	2	10	70	5	2	2
		下出	8-1-21	松坂市柚原	1	5	3	3	2	6	1	30	35	30	50	粘土(2)	2(花崗岩)	5	2	1-(2)	10	16	2	5	100	5	2	2
		上出3	8-2-1	白山町福田山	1	3	4	4	1	6	4	20	50	30	30	粘土(3)	5(片麻岩)	5	2	1-(2)	30	100	3	30	600	15	2	2
		的場	8-2-1	白山町川口	1	8	4	1	3	6	1	0	35	30	20	粘土(3)	5(片麻岩)	5	2	1-(2)	20	15	3	10	200	5	2	2
福井県	53	上ヶ太良	4-2-21	南条郡河野村太良	1	7	3	3	1	6	1	0	38	37	50	(0)	1	(5)-2	1	6-(1)-1	20	1.0	1.0	1.0	1.0	4	4	2
		大樟第4	6-30-17	丹生郡越前町大樟	1	6	1	1	1	6	1	0	55	60	20	(0)	1	(5)-2	1	6-(1)-1	15	0.8	0.8	0.8	0.5	3	4	2
	54	天谷	10-1-2	丹生郡朝日町天谷	1	3	5	1	2	5	7	5	40	47	17	(2.0)	1	(2)	2	1-(2)	40	15	2.0	14	550	6	2	2
		"	10-1-2	"	1	3	2	4	2	5	7	5	46	42	9.1	(1.5)	1	(2)	2	1-(2)	9.5	4.0	1.1	145	100	5	2	3
		"	10-1-2	"	1	3	3	3	2	5	7	5	40	40	14	(2.0)	1	(2)	2	1-(2)	8	10	2.0	10	350	5	2	2
		小田生	7-1-10	福井市小田生	1	7	1	5	2	5	1	0	62.5	62.5	50	(0)	3	(5)-2	1	6-(1)-1	7.8	軽石長径5m短径0.8m				1	4	2
		南居	10-1-3	福井市南居	1	1	1	1	1	6	1	0	68	48	7.5	(5.0)	3	(3)	2	1-(2)	9.7	30	2.0	12	0	0	2	3
		上河内	10-1-3	鯖江市上河内	1	8	3	5	1	6	1	0	41	39	9.0	(1.5)	1	(6)-2	1	1-(2)	8.0	20	1.0	6	100	5	2	2
55	西市布	10-1-3	足羽郡美山町西市布	1	5	1	5	1	6	7	15	32	32	32	(2.0)	1	(3)	2	1-(2)	32	20	5.0	35	1,500	80	1	2	
	厨第3	5-26-22	丹生郡越前町厨	1	7	3	3	2	5	7	5	40	63	40	(1.0)	1	(5)-4	1	1-(2)	9.0	4.0	1.0	11	30	3	2	2	

14 過去の崩壊の有無	15 水の存否						16 崩壊の発生原因	17 降 雨							18 保全対象人家戸数	19 人的被害		20 被災戸数			21 その他の被害	22 総点検との関連	
	a 同一箇所	b 附近	a 地表水		b 湧 水			a 発生時刻までの量	b 発生時刻までの量	c 発生時刻までの量	d 発生時刻までの量	e 発生時刻までの量	f 平均年間雨量	g 既往最大雨量		h 既往最大雨量	a 死者	b 負傷者	a 全壊	b 半壊			c 一部破損
			崩壊前	崩壊後	崩壊前	崩壊後																	
0	0	0	0	0	0	0	台風9号低気圧	260	92	260	19	38	(S32~56) 1827	(S46~55) 257	(S46~55) 55	2	-	3	1	1	-	-	A
0	0	0	0	0	0	0	"	150	84	150	7	32	(S32~56) 1827	(S46~56) 257	(S46~55) 55	22	-	-	-	-	1	-	A
0	0	0	0	1	0	1	"	278	72	278	4	32	(S32~56) 1827	(S46~55) 257	(S46~55) 55	6	-	-	-	-	1	-	-
0	0	無	無	無	無	無	低気圧による豪雨	194.5	139.5	147.5	5.5	40	2168	371	-	18	0	0	0	0	1	無	㊤
0	0	"	"	"	"	"	S54年7月梅雨前線豪雨	78	75	78	24	24	1531	286.4	-	12	0	0	0	0	2	"	㊤
0	0	"	"	"	"	"	"	78	75	78	24	24	1531	286.4	-	15	0	0	0	0	1	"	㊤
0	0	"	"	"	"	"	S54年5月低気圧による豪雨	69	121	69	11	11	1987	329.3	-	13	0	0	0	0	1	"	㊤
0	0	"	"	"	"	"	S54年7月梅雨前線豪雨	27.5	31.5	27.5	6.5	8	2131	465	-	16	0	0	0	0	0	"	㊤
0	0	無	無	無	無	無	台風10号による豪雨	23.5	159.5	23.5	1.0	7.0	2262	404.0	-	6	0	0	0	0	1	無	㊤
0	0	"	"	"	"	"	"	210.0	199.5	210.0	30.0	26.0	1884	322.0	-	5	4	0	1	0	0	"	㊤
0	0	"	"	"	"	"	"	88.0	140.5	88.0	3.0	18.5	1531	286.4	-	20	0	0	0	0	1	"	㊤
0	0	"	"	"	"	"	"	487.5	392.0	487.5	10.0	67.5	2131	465	-	24	0	0	1	0	0	"	㊤
0	0	"	"	有	無	"	"	487.5	392.0	487.5	10.0	67.5	2131	465	-	9	0	0	1	1	0	"	㊤
0	0	"	"	無	"	"	"	487.5	392.0	487.5	10.0	67.5	2131	465	-	11	0	0	0	0	1	"	㊤
0	0	"	"	有	有	"	"	487.5	392.0	487.5	10.0	67.5	2131	465	-	26	0	0	0	2	0	"	㊤
0	0	"	"	無	無	"	"	487.5	392.0	487.5	10.0	67.5	2131	465	-	6	0	0	2	0	0	"	㊤
0	0	"	"	"	"	"	"	88.0	140.5	88.0	3.0	18.5	1531	286.4	-	18	0	0	0	0	2	"	㊤
0	0	"	"	"	"	"	"	210.0	199.5	210.0	30.0	26.0	1884	322.0	-	8	0	0	0	0	1	"	㊤
0	0	"	"	有	有	"	"	210.0	199.5	210.0	30.0	26.0	1884	322.0	-	9	0	0	0	2	0	無	㊤
0	0	"	"	無	無	"	"	487.5	392.0	487.5	10.0	67.5	2131	465	-	11	0	0	2	0	0	"	㊤
0	0	"	"	"	"	"	"	487.5	392.0	487.5	10.0	67.5	2131	465	-	12	0	0	0	0	1	"	㊤
0	8 S47	0	0	0	0	0	-	-	7	-	-	-	2370	205	-	20	0	0	0	0	1	0	A
0	0	0	0	0	0	0	S53.6月梅雨前線による降雨	53	53	-	-	-	2223	159	-	86	0	0	0	0	0	0	A
0	0	0	0	0	0	0	台風16号	100	100	117	21	50	2223	159	-	19	0	0	0	0	1	-	A
0	0	0	0	0	0	0	"	100	100	117	21	50	"	159	-	19	0	0	0	0	1	-	A
0	0	1	1	0	0	0	"	100	100	117	21	50	"	159	-	19	0	0	0	0	1	-	A
0	0	1	1	0	0	0	S56年6~7月梅雨前線	116	56	52	1	15	2223	159	-	35	0	0	0	0	0	-	㊤
0	0	0	0	0	0	0	台風16号	90	90	89	7	38	2489	201.4	562	10	0	0	0	0	0	-	B
0	0	0	0	0	0	1	"	127	127	78	42	42	-	-	-	16	0	0	0	0	1	-	㊤
0	0	1	1	0	1	1	"	91	91	78	42	42	-	-	-	10	0	0	0	0	1	-	A
0	1 S50	1	1	0	0	0	S55年5月低気圧による集中豪雨	-	19	欠	-	7	2223	159	-	71	0	0	0	0	1	-	㊤

県	年	地 区 名	崩 壊 発 生 日 時	所 在 地	1 斜 面 の 種 類	2 斜 面 の 向 き	3 斜面の型		4 斜面先端		5 斜面下端		6 斜面の傾度		7 斜面の高さ (m)	8 地質		9 地質物の状態		10 崩壊の 型	11 崩壊の規模						12 崩壊土の 状態	13 崩壊頭部の位置
							a 横断方向	b 縦断方向	a 伏	b 利用状況	a 伏	b 傾斜	a 平均傾斜	b 崩壊の傾斜		a 表層	b 基岩	a 種類	b 密度		a 崩壊高 (m)	b 巾 (m)	c 深 (m)	d 斜面長 (m)	e 土量 (m ³)	f 崩壊土の到達距離		
福井県	56	幕見	2-15-17	勝山市岡町	1	1	5	3	1	6	(1)	0	37	40	58	1.4	4頁岩	4-4	3	1-(2)	23	8	1.9	35	300	1K	(1)	(3)
		三箇山	1-6-15	丹生郡清水町	1	3	4	1	1	6	(1)	0	52	54	19	0.6	3頁岩	4-3	3	1-(2)	11	5.5	0.6	14	80	2.5	(1)	(3)
		梅桶第1	1-7-9	丹生郡越前町	1	2	4	4	1	6	(1)	0	50	52	52	0.4	3頁岩	6-2	2	1-(2)	50	6	0.5	8.5	50	10	(1)	(1)
		大森	1-13-15	丹生郡清水町大森	1	2	4	1	1	6	(1)	0	41	50	23	1.8	3頁岩	4-2	2	6-2-(3)	11	20	1.8	14.0	90	3	(2)	(2)
		南瀬	5-17-16	丹生郡南条町南瀬	1	5	5	1	1	6	(1)	0	42	51	40	腐植土0.7	3頁岩	6-2	2	1-(1)	2.9 16.5	32.3 14.5	1.5 1.7	11.0 24.0	60 15	1.8 2.8	(1)	(1)
		長兵谷	1-1-7	三方郡美浜町	1	3	5	3	2	4	(1)	0	72	55	8	砂0.7	4頁岩	(2)	2	1-(2)	7.4	10	1.5	9.5	20	2.5	(1)	(1)
		花堂	2-11	福井市花堂	1	7	4	2	2	7	(1)	0	45	45	21	粘土0.9	1安山岩	4-2	2	1-(2)	21	12	2.0	30.0	57	5	(1)	(2)
		山奥第5	2-27	福井市奥山	1	4	4	3	1	6	(1)	0	44	44	32	砂0.8	1安山岩	6-2	2	2-(2)-1	52	45.0	2.0	78.0	20	12	(2)	(2)
		米の第2	3-21	丹生郡越前町米の	1	2	4	3	1	6	(4)	18	45	45	30	岩塊	1安山岩	6-2	2	3-(1)-2	18.5	5.0	0.5	25.0	25	16	(4)	(2)
		小山	3-26-11	今立郡今立町小山	1	1	4	1	2	7	(1)	0	50	53	18.2	粘土1.5	4頁岩	6-3	1	2-(2)-1	17.6	21.0	2.7	22.0	20	9	(2)	(1)
		別司	4-30-3	鯖江市西山町	1	1	5	1	1	6	(1)	0	50	46	17	粘土1.0	4頁岩	4-3	2	2-(2)-1	9.5	21.0	1.5	12.0	50	5.0	(2)	(2)
		塩坂越	7-3-9	三方郡塩坂越	1	5	5	5	1	6	(7)	12	73	68	12	粘土0.5	頁岩	6-3	3	4-(2)	7.2	5.5	1.5	8.0	35	2.3	(1)	(3)
		内山梨子	7-3-3	福井市内山梨子	1	6	2	1	1	6	(1)	0	40	40	35	粘土1.5	4頁岩	3	2	2-(2)-1	13.0	39	1.0	21.0	300	10.0	(1)	(2)
		長橋	7-3-3	福井市長橋	1	4	5	2	2	5	(7)	11	36	38	47	礫0.6	1安山岩	6-2	2	3-(2)	40	18	0.5	77.0	100	11.5	(4)	(1)
		木米	7-3-3	福井市木米	1	1	3	1	1	6	(1)	0	35	45	50	粘土1.5	4頁岩	6-3	3	1-(2)	12	22	1.9	20	500	16.0	(1)	(3)
		中元第1	7-3-2	坂井郡三国町栄	1	6	5	3	2	5	(1)	0	40	40	12.5	砂0.8	4頁岩	2	1	2-(2)-1	11.2	35	1.8	15.6	600	8.6	(3)	(1)
		指中	7-2-23	金津町指中	1	2	4	1	2	5	(1)	0	41	47	13	粘土1.5	4頁岩	4-3	3	2-(2)-1	10.8	20.0	0.9	14.6	300	4.5	(1)	(1)
		花堂(1)	7-3-3	福井市花堂	1	8	4	2	1	6	(1)	0	44	44	90	腐植土2.0	1安山岩	3	1	1-(2)	90	46	5.0	115	3500	40.0	(1)	(1)
		"(2)	7-3-4	"	1	1	4	5	1	6	(1)	0	38	38	83	粘土2.0	1安山岩	6-3	2	1-(2)	20	20	2.0	24.0	200	35.0	(2)	(2)
		"(3)	7-3-3	月見2丁	1	6	2	3	1	6	(1)	0	48	48	23.5	粘土1.5	1安山岩	5-1	2	1-(2)	23.5	15	1.0	34.0	700	3.5	(2)	(1)
		貼川	7-3-3	福井市貼川	1	3	5	5	2	5	(1)	0	30	30	48	礫15.30	3頁岩	6-2	1	1-(2)	20.0	10.0	3.0	30.0	100	9.0	(4)	(2)
		米の第2	7-3-8	丹生郡越前町米の	1	3	3	3	1	6	(1)	0	50	50	24	礫1.0	1安山岩	5-1	3	1-(2)	24.0	9	1.5	31.0	20	4.5	(2)	(2)
		三島	7-3-8	今立郡今立町赤坂	1	3	2	1	1	6	(1)	0	48	45	14.7	礫1.0	3頁岩	4-3	2	1-(2)	15.7	25.0	1.4	22.0	3	4.0	(2)	(2)
	57	片山	8-2-5	丹生郡清水町	1	1	2	1	1	6	1	0	53	53	17	礫0.5	4頁岩	6-2	2	1-(2)	17	24.0	1.0	21.5	100	2.0	(2)	(3)
		和田	8-20-10	鯖江市和田町	1	1	4	5	1	6	1	0	60	45	12	粘土2.0	4頁岩	4-3	2	1-(2)	7.5	25	2.0	9.3	150	4.5	(1)	(3)

14 過去の崩 壊の有無	15 水 の 存 否						16 崩 壊 の 発 生 原 因	17 降 雨								18 保 全 対 象 人 家 戸 数	19 人 的 被 害		20 被 災 戸 数			21 そ の 他 の 被 害	22 総 点 検 と の 関 連
	a 同 一 箇 所	b 附 近	a 地表水		b 湧 水			a 発 生 時 刻 ま で の 量	b 発 日 生 雨 時 の 量	c 発 生 時 刻 ま で の 量	d 発 生 時 の 雨 量	e 発 生 大 時 刻 ま で の 量	f 平 均 年 雨 量	g 既 日 往 最 大 量	h 既 時 刻 往 最 大 量		a 死 者	b 負 傷 者	a 全 壊	b 半 壊	c 一 部 破 損		
			崩 壊 前	崩 壊 後	崩 壊 前	崩 壊 後																	
0	0	1	1	0	0	S 56 豪雪 融雪	横雪	240	-	-	-	2749	232	-	10	0	0	1	0	0	0	Ⓐ	
0	0	1	1	0	0	S 56 豪雪 融雪	横雪	64	-	-	-	2489	201.4	56.2	24	0	0	0	1	1	0	Ⓐ	
0	0	0	0	0	0	S 56 豪雪 融雪	横雪	12	-	-	-	2223	159	-	56	0	0	0	0	1	0	Ⓐ	
0	0	1	1	0	0	S 56 豪雪 融雪	横雪	80	-	-	-	2489	201.4	56.2	29	0	0	0	0	1	0	Ⓐ	
0	1	1	1	1	1	S 56 局地降雨	36	38	25	5	7	2370	205	-	73	0	0	0	0	1	0	Ⓐ	
0	1	0	0	0	0	S 56 豪雪 融雪	横雪	36	-	-	-	2508	304	-	38	0	0	0	0	1	0	Ⓐ	
0	0	1	1	0	0	S 56 豪雪 融雪	横雪	198	-	-	-	2489	201.4	56.2	158	0	0	0	0	2	1	Ⓐ	
0	1	1	1	1	1	S 56 豪雪 融雪	横雪	198	-	-	-	2489	201.4	56.2	58	0	0	0	0	1	0	Ⓐ	
0	1	1	1	0	0	S 56 豪雪 融雪	欠	欠	欠	欠	欠	2370	205	-	65	0	0	0	0	1	0	Ⓐ	
0	0	1	1	1	1	S 56 豪雪 融雪	横雪	10cm 19.0	-	-	-	-	-	-	18	0	0	0	0	1	0	Ⓐ	
0	0	1	1	1	1	S 56 豪雪 融雪	-	6	7	-	2	2489	201.4	56.2	21	0	0	0	0	1	0	Ⓐ	
0	0	1	1	0	0	S 56.7月 梅雨前線 集中豪雨	-	85	77	14	20	2489	304	-	25	0	0	0	0	1	0	Ⓐ	
0	0	0	0	1	1	〃	-	72	147	26	38	2489	201.4	56.2	11	0	0	1	0	0	1	Ⓑ	
0	0	1	1	1	1	〃	-	28	193	3	12	2223	159	-	34	0	0	0	0	1	0	Ⓐ	
0	0	1	1	1	1	〃	-	47	147	26	38	2489	201.4	56.2	6	0	0	0	0	1	0	Ⓑ	
0	0	1	1	0	0	〃	164	47	186	14	42	2235	255	-	16	0	0	0	2	0	0	Ⓐ	
0	0	1	1	0	0	〃	85	154	113	9	17	2235	255	-	10	0	0	0	2	0	0	Ⓐ	
0	0	1	1	0	0	〃	-	72	147	26	38	2489	201.4	56.2	158	0	2	2	3	2	1	Ⓐ	
0	0	1	1	0	0	〃	-	72	148	4	38	2489	201.4	56.2	158	0	0	0	0	1	0	Ⓐ	
0	0	0	0	0	0	〃	-	72	147	26	38	2489	201.4	56.2	158	0	0	0	1	0	0	Ⓐ	
0	1	1	1	1	1	〃	-	28	93	3	17	2223	159	-	34	0	0	0	0	1	1	Ⓐ	
0	0	1	1	0	0	〃	41	43	74	4	26	2370	205	-	75	0	0	0	0	1	1	Ⓐ	
0	0	0	0	1	1	〃	48	54	106	4	14	-	-	-	21	0	0	0	0	0	1	Ⓐ	
0	0	0	0	1	1	台風10号	132	40	98	3	14				6	0	0	0	0	1	0	A	
0	0	1	1	0	0	局地豪雨	40	19	40	-	5				5	0	0	0	0	1	0	A	

県名	年	地	崩壊発生日時	所在	1 斜面の傾斜	2 斜面の向き	3 斜面の型		4 斜面の状況		5 斜面の傾斜		6 斜面の傾斜		7 斜面の高さ (m)	8 地質		9 地質の状況		10 崩壊の型	11 崩壊の規模						12 崩壊の状況	13 崩壊の位置		
							a 傾斜	b 傾斜	a 状況	b 状況	a 傾斜	b 傾斜	a 傾斜	b 傾斜		a 傾斜	b 傾斜	a 傾斜	b 傾斜		a 傾斜	b 傾斜	a 傾斜	b 傾斜	c 傾斜	d 傾斜			e 傾斜	f 傾斜
滋賀県	54	多羅尾	5-17-5	甲賀郡信楽町多羅尾	1	6	5	1	1	6	6	26°	46°	42°	50	砂(1.5)	2	6	1	5-12-a	22	17	2.0	32.5	400	4.5	3	2		
	55	入谷	7-12-1	大津市大谷町入谷	1	5	2	6	2	4	4	40°	40°	39°	30	礫(2m)	3-4(砂岩)	(2)	2	2-12-1	10	10	2	15	200	3	1	1		
	57	大谷	8-1-12	大津市大谷町	1	4	5	2	4	6	6	6°	55°	48°	178	礫(3.0)	礫(3.0)	(6)-2	2	1-12	5	10	0.5	8	50	10	2	3		
		石塔	8-2-2	蒲生郡蒲生町石塔	1	4	1	4	2	4	1	0°	32°	36°	16	粘土(3.0)	8	(3)	3	4-11-1	16	21	3	17	650	48	1	(11)		
京都府	55	蒲入	9-10-9	与謝郡伊根町蒲入	1	5	5	3	1	2	7	15	40	45	20	れき(3m)	1安山岩	2	3	1-12	6.0	5.0	2.0	7.0	10	2.0	2	3		
		熊崎	9-8-3	船井郡熊崎町	1	3	2	4	1	7	7	5	30	55	10	粘土(0.5)	4板岩	2	2	1-12	7.0	10.0	0.5	7.0	5	2.0	2	2		
		栄町	9-8-4	船井郡栄町	1	3	2	1	1	6	1	0	50	55	15	粘土(0.5)	4板岩	3	1	1-12	9.0	10.0	0.5	4.0	5	2.0	2	2		
	56	長江	2-8-2	宮津市長江	1	4	5	6	2	2	4	1	0	40	60	40	岩塊(2m)	1配岩	2	1	7-11-1	5	10	2	6	10	5	4	2	
		蒲入	1-16-16	与謝郡伊根町蒲入	1	5	5	1	1	2	7	10	40	55	20	礫(2m)	1安山岩	2	2	1-12	8	10	1	8	5	2	3	2		
	57	南笠置	8-3-9	相楽郡笠置町南笠置	1	7	5	3	1	7	7	10	40	40	70	礫(1m)	2.1花崗岩	2	2	1-12	10	10	1.0	15	70	10	(11)	(3)		
		地蔵谷	8-2-8	左京区地蔵谷町	1	3	1	1	1	6	7	10	70	80	24	岩塊	2.1花崗岩	6	2	6-11-1	15	10	0.5	15	30	20	(4)	(3)		
		南大河原	8-3-13	相楽郡南大河原町	1	6	4	3	1	5	7	5	40	40	25	砂(1.5m)	2.1花崗岩	2	2	1-12	6	10	2.0	8	80	14	(11)	(3)		
		口八田	8-2-2	船井郡口八田町	1	5	4	1	1	6	7	5	35	50	20	礫(1m)	4.1板岩	6	2	1-12	5	7	1.0	6	15	3	(2)	(3)		
		須知	8-2-4	船井郡須知町	1	3	5	5	1	6	1	0	35	45	10	礫(0.5m)	4.1板岩	2	3	1-12	4	5	1.0	3	7	5	(2)	(2)		
		辻	8-2-4	船井郡口八田町	1	5	1	1	1	6	1	0	40	55	20	礫(1.0m)	4.1板岩	5	2	1-12	6	10	1.0	6	20	5	(2)	(3)		
		高岡	8-2-5	船井郡高岡町	1	4	5	1	1	6	7	10	45	40	25	礫(1.0m)	4.1板岩	5	2	1-12	6	8	1.0	7	15	10	(11)	(3)		
	大阪府	55	禁野町	7-11-5	枚方市大垣町2丁目	1	7	5	3	2	4	1	0	40	40	12	礫(0.5)	4砂岩	(6)	2	4-12	9.5	10	1	11	30	5	2	1	
57		山手2丁目	8-1-21	交野市山手2丁目	1	7	4	1	1	6	1	0	40	45	10	粘性土(1.0)		(6)	1	1-12	8	10	1	8.5	50	4m	2	2		
		北条	8-3-14	大東市北条6丁目	2	8	2	3	1	6	1	0	55	50	50	砂(1.0)	2	(11)	-	5-12-1	30	20	1	25	110	10m	2	2		
		峠	8-2-2	柏原市峠	1	5	4	5	1	6	5	4	31	37	55	腐植土(4.0)	2(岩岩)	(3)	2	1-12	11.5	7	2.5	19	15	1m	2	3		
峠		8-3-3	柏原市峠	1	4	5	3	1	6	5	9	35	35	55	腐植土(4.0)	2(岩岩)	(3)	2	1-12	14.5	38	2	25	530	6m	2	3			
平石		8-1-23	南河内郡平石町	1	6	3	2	1	6	7	13	40	40	40	礫(1.0)	2(風化花崗岩)	(5)2	2	1-12	19	9	1	40	250	9m	1	2			
北加納		8-3-10	南河内郡北加納町	1	6	4	4	1	6	6	15	40	40	57	砂(2.0)	2(岩岩)	(6)	2	5-12-1	29	17	2	45	150	22m	3	2			
樋		8-1-23	富田林市樋	2	7	5	3	1	6	7	30	30	30	50	礫(2.0)	8	(2)	1	2-12-2	32	20	3	55	1500	20m	1	2			
谷		8-3-0	河内郡小山村谷	1	4	5	1	2	4	1	0	35	45	21	礫(2.0)	7	(5)2	1	4-11-1	12	8	2.5	17	40	6m	1	3			
下里		8-2-2	河内郡下里町	1	4	5	5	2	7	1	0	35	40	40	礫(2.0)	4(粘土岩)	(5)2	1	4-12-2	13	3	1	24	10	2m	1	3			

14 過去の崩 壊の有無	15 水の存否				16 崩壊の 発生原因	17 降 雨								18 保 全 対 象 家 戸 数	19 人的被害		20 被災戸数			21 そ の 他 の 被 害	22 総 点 検 と の 関 連	
	a 地表面水		b 湧 水			a 発生 時刻 までの 量	b 発生 時刻 までの 量	c 発生 時刻 までの 量	d 発生 時刻 までの 量	e 発生 時刻 までの 量	f 平均 年雨 量	g 既日 往雨 量 大量	h 既時 往雨 量 大量		a 死 者	b 負 傷 者	a 全 壊	b 半 壊	c 一 部 破 損			
	崩 壊 前	崩 壊 後	崩 壊 前	崩 壊 後																		
0	1回 S 28	0	0	0	0	54.5 局地的集中豪雨	67	7	7	3.0	11	1500	300	45	10	0	0	0	1	0	0	①
0	0	0	0	0	0	55.7 梅雨	45.5	46.0	46.0	9.5	12.5	1500	538	47.5	19	0	0	0	1	0	0	①
1	0	0	0	0	0	57.8 台風10号	67.5	136.5	67.5	5	36.5	1480	192	52	5	0	0	0	0	0	0	②
2	0	0	0	0	0	57.8 台風10号	206	36	203	16	18	1449	111	47	110	0	0	0	0	1	0	①
0	2回 S 36.45	無	無	有	有	寒冷前線による豪雨	35.0	1.0	35.0	0	8.0			(峰山) 41.0	40	0	0	0	0	0	0	①
0	0	有	有	有	有	寒冷前線による豪雨	31.0	43.0	31.0	1.0	21.5			(園部) 38.0	5	0	0	0	0	1	0	①
0	0	無	無	無	無	寒冷前線による豪雨	30.0	43.0	30.0	0	21.5			(園部) 38.0	6	0	0	0	0	0	0	③
0	1回 S 47.50.53	有	有	無	無	融雪									55	0	0	0	0	0	なし	①
0	2回 S 47.50.55	有	有	有	有	融雪									40	0	0	0	0	1	なし	①
0	2回 S 47.50.50	有	有	有	有	台風10号及び局地的豪雨	101.0	101.5	101.5	12.0	15.5			(木津) 31.0	60	0	1	0	1	0	なし	①
0	1回 S 47.50.47	有	有	有	有	〃	96.5	71.0	72.0	0	12.0			(京都) 56.0	5	0	0	1	1	0	なし	-
0	0	有	有	無	無	〃	129.0	28.0	129.5	0	23.0			(木津) 31.0	6	0	0	1	0	0	なし	①
0	0	有	有	無	有	〃	150.0	129.0	150.0	11.0	25.0			(榎) 36.0	15	0	0	0	0	0	なし	①
0	1回 S 50.50	無	有	無	無	〃	156.0	129.0	133.0	2.0	25.0			(榎) 36.0	22	0	0	0	0	0	なし	①
0	0	有	有	無	無	〃	156.0	129.0	133.0	2.0	25.0			(榎) 36.0	11	0	0	0	0	0	なし	②
0	0	有	有	有	有	〃	158.0	129.0	133.0	1.0	25.0			(榎) 36.0	5	0	0	0	0	0	なし	-
0	0	有	有	有	有	〃	173.0	205.0	173.0	35.0	35.0			(峰山) 41.0	5	0	0	1	0	0	なし	-
0	0	0	0	0	0	S 55.7.11. 梅雨前線	54	58.5	54	35.5	35.5	(枚方) 123.9 (S 49.~ 53.)	(枚方) 230 (S 10.~ 8.10.)	(枚方) 66 (S 54.~ 9.30.)	37	0	0	0	1	0	-	①
0	0	0	0	0	0	57.8 台風10号	134	150	134	13	17	(田原) 1199 (S 49~53)	(田原) 223 (S 36.7.8)	(田原) 59 (S 53.9.30)	10	0	0	0	0	1	-	-
0	0	0	0	0	0	57.8.3 集中豪雨	114.5	21.5	114.5	0	27.5	(田原) 1199 (S 49~53)	(田原) 223 (S 36.7.30)	(田原) 59 (S 53.9.30)	25	0	0	0	1	4	-	②
0	0	0	0	0	0	57.8 台風10号	101.5	138.5	98.5	3	9.5	(八尾) 1038 (S 49~53)	(八尾) 274 (S 32.6.26)	(八尾) 87.5 (S 32.6.27)	3	0	0	0	0	1	-	①
0	0	0	0	0	0	57.8.3 集中豪雨	116.5	138.5	116.5	18.5	27.5	(八尾) 1038 (S 49~53)	(八尾) 274 (S 32.6.26)	(八尾) 87.5 (S 32.6.27)	6	0	0	2	2	1	-	①
0	0	0	1	1	1	57.8 台風10号	221.5	216.5	221.5	25	34	(千早) 1354 (S 39~56)	(千早) 206.5 (S 40.9.16)	(千早) 41 (S 28.9.25)	13	4	0	0	1	0	-	-
0	0	0	1	0	0	57.8.3 集中豪雨	139.5	3.5	139.5	0.5	24	(千早) 1354 (S 39~56)	(千早) 206.5 (S 40.9.16)	(千早) 41 (S 28.9.25)	10	0	0	1	0	0	-	-
0	0	0	1	0	1	57.8 台風10号	128.5	117	128.5	7	23	(富田林) 1111 (S 39~56)	(富田林) 260.4 (S 36.7.8)	(富田林) 64 (S 55.6.1)	12	4	0	1	3	0	-	-
0	0	0	0	1	1	57.8.3 集中豪雨	12.5	156.5	25	8	8	(千早) 1111 (S 39~56)	(千早) 260.4 (S 40.9.16)	(千早) 64 (S 28.9.25)	98	0	0	0	0	1	-	①
0	0	0	0	0	0	57.8 台風10号	259.5	216.5	246	5	34	(千早) 1354 (S 39~56)	(千早) 206.5 (S 40.9.16)	(千早) 41 (S 28.9.25)	29	0	0	0	0	1	-	①

県	年	地 区 名	崩 壊 発 生 日 時	所 在 地	1 斜 面 の 種 類	2 斜 面 の 向 き	3 斜面の型		4 斜面先端		5 斜面下端		6 斜面の傾度		7 斜面の高さ (m)	8 地質		9 地質物の状態		10 崩壊の型	11 崩壊の規模						12 崩壊土の状態	13 崩壊頭部の位置
							a 横断方向	b 縦断方向	a 状況	b 利用状況	a 状況	b 傾斜角	a 平均傾斜	b 崩壊の頭部傾斜		a 表層	b 基岩	a 種類	b 密度		a 崩壊高 (m)	b 巾 (m)	c 深 (m)	d 斜面長 (m)	e 土量 (m ³)	f 崩壊土の到達距離		
							断面方向	断面方向	状況	傾度	傾度	平均傾度	平均傾度	表層	基岩	種類	密度	崩壊高 (m)	崩壊巾 (m)	崩壊深 (m)	崩壊長さ (m)	崩壊土量 (m ³)	崩壊土の到達距離					
大阪府	57	小川西	8-2-2	和泉市 小川	1	7	4	3	1	6	1	0°	40°	38°	50	腐植 (1.5)	2	(6)	2	1-(2)	12.5	15	1.5	10	150	8.8m	2	2
		春木川4	8-1-23	和泉市 春木川	1	6	2	4	1	6	1	0	37	37	77	腐植 (1.5)	2	(4) 2	2	1-(2)	10	10	1.5	12	160	6m	2	3
		春木川4	8-3-3	・	1	6	2	4	1	6	1	0	37	37	77	腐植 (1.5)	2	3	2	1-(2)	24	12	1.5	16	200	7m	3	2
		春木川5	8-1-20	・	1	3	4	3	1	6	1	0	35	40	86	腐植 (2.0)	2	3	2	5-(2)-1	13.5	5	0.5	16	50	4m	1	2
		春木川6	8-1-22	・	1	3	5	5	1	6	1	0	30	48	57	腐植 (2.0)	2	2	1	1-(2)	3.2	7	0.5	5	40	1m	2	3
兵庫県	54	仁 頃	9-30-21	三原郡 南淡町	1	5	5	3	2	6	7	10	50	50	50	礫 (10.0)	4	(6)-2	2	1-(2)	17.5	15.0	1.5	50.0	70	8.5	2	1
		佐礼尾	9-30-21	三原郡 三原町	1	7	4	1	1	6	1	0	55	60	21	砂レキ (0.5)	4	(6)-2	3	1-(2)	15.0	6.0	1.0	15.0	30	5.0	1	2
		佐礼尾	9-30-21	三原郡 三原町	1	7	5	1	1	6	1	0	70	60	40	砂レキ (0.5)	4	(6)-2	2	1-(2)	30.0	7.0	2.5	35.0	50	10.0	2	1
		松 田	9-30-21	三原郡 三原町	1	2	1	1	1	6	1	0	70	60	25	礫 (3.0)	4	(6)-2	2	1-(2)	20.0	8.0	1.5	24.0	120	9.0	3	1
	57	鈴 鹿	8-2-2	三田市 鈴 鹿	1	7	3	1	2	6	1	0	40	40	7.0	粘性土 (2.0m)	4	(6)-3	2	1-(2)	7.0	5.0	1.0	10.0	20.0	6.0	2	1
		アチ口	8-2-1	神戸市 須磨区	1	1	5	3	2	6	7	0	60	60	22.0	礫 (1.0m)	2	(5)-3	3	1-(2)	14.0	3.5	1.0	15.0	20.0	3	2	
		吉 六	8-2-1	神戸市 須磨区	1	7	5	3	2	4	7	10	70	70	21.0	礫 (1.0m)	2	6	3	1-(2)	21.0	30.0	1.5	23.0	600.0	10.0	2	1
		新 津	8-1-23	養父町	2	5	5	3	2	5	1	0	50	50	5.8	崖 崩 壊 (2.0m)	1	2	2	1-(2)	5.5	6.0	1.0	8.0	30.0	1.0	2	1
奈良県	53	無 山	6-23-8	宇陀郡 室生村 無 山	1	6	5	3	2	4	1	0	42	40	7.3	粘土 2m	2	2	1	1-(2)	7.3	12.0	1.5	10.5	190	-	2	1
		上 市	6-23-9	吉野郡 吉野町 上 市	1	5	5	1	4	6	7	10	42	40	9.0	粘土	5	2	1	1-(2)	9.0	7.0	0.8	8.0	40	3.0	2	1
	54	小 附	6-27-18	宇陀郡 大字村 小 附	1	6	5	3	2	2	1	0	40	38	90	粘土 2.0	2	2	2	1-(2)	8.4	35.0	1.0	13.0	250	-	2	1
		西ノ辻	6-27-18	宇陀郡 室生村 大ノ辻	2	4	5	5	1	6	1	-	30	41	30	マサ 2.0	2	1	-	5-(2)-1	6.8	34.0	1.8	5.0	130	2.0	1	3
		新 町	6-27-17	北葛城郡 新 町	1	3	1	1	1	6	1	-	33	44	25	粘土 2.0	2	(3) (5)-1	3 1	1-(2)	6.4	38.0	1.4	8.0	250	2.1	2	1
		横 尾	6-27-19	吉野郡 黒滝村 横 尾	1	4	1	1	1	6	7	9	47	63	100	腐植土 0.3	5	(5)-3	2	6-(1)-1	8.4	14.0	1.8	9.5	100	6.9	4	1
	55	川 戸	7-2-5	吉野郡 黒滝村 川 戸	1	6	5	3	1	6	1	-	57	52	100	0.5	5	(6)-1	1	7-(1)-2	9.5	45.0	0.6	11.5	5.0	0.7	4 及び 礫	3
		月 瀬	8-1-18	高市郡 月ヶ瀬村 月 瀬	1	7	2	1	2	4	1	-	57	48	12.2	粘土 2.5m	2	(2)	1	2-(2)-1	12.2	12	18	115	120	10	1	1
	57	白 河	8-1-24	高市郡 白 河	1	5	5	3	4	6	7	13	30	31	30	粘土 2.5	4	(5)-2	1	1-(2)	30	24	2.0	59	1500	11.0	1	1
		細 川	8-1-23	高市郡 明日香村 細 川	1	6	4	5	2	4	4	25	35	36	11.5	腐植土 2.5	2	2	1	2-(2)-1	110	28	2.0	190	600	7.0	2	1
		結 湖	8-1-21	高市郡 明日香村 結 湖	1	7	5	1	4	5	7	25	32	37	50	腐植土 2.0	2	2	1	2-(2)-1	9.0	25	1.5	15	400	2.0	2	3
		柏 原	8-1-21	御所市 柏 原	1 2 複合	5	5	1 3	1 1	6 6	1 1	- -	33 35	34 34	18	粘土	2	2	3	1-(2)	11.7 13.0	19.0 9.0	1.0 0.5	20.0 26.0	120 60	5.0 7.0	1 1	1 1
		東 町	8-1-23	宇陀郡 御杖村 東 町	1	7	4	3	1	6	1	-	42	42	50	粘土 1.5	2	(4)-1	2	1-(2)	45	20	1.5	68	600	20	1	1
		今 木	8-1-22	吉野郡 大淀町 今 木	1	4	3	5	1	6	7	15	30	30	45	粘土 1.5m 腐植土 3m	2	(4)-1 2	2 1	1-(2)	22.5	45	1.5 ~2.2	48	500	20	1	2 及び 3
		横 尾	8-1-17	吉野郡 黒滝村 横 尾	1	5	5	5	1	6	7	10	43	53	100	1.0	5	2	2	1-(2)	7.0	12.0	0.7	9.0	15	2.0	1	3
		上中戸	8-1-21	吉野郡 黒滝村 上中戸	1	7	5	1	4	5 6	7	14	35	40	15	腐植土 3.0	5	2	1	1-(2)	6.0	30	1.0	8.0	(100)	-	-	3

H 過去の崩壊の有無	15 水の存否						16 崩壊の発生原因	17 雨								18 保全対象人家戸数	19 人的被害		20 被災戸数			21 その他の被害	22 総点検との関連		
	a 同一箇所		b 附近		a 地表水			b 湧水		a 発達 生時 までの 雨量	b 発達 生時 までの 雨量	c 発達 生時 までの 雨量	d 発達 生時 までの 雨量	e 発達 生時 までの 雨量	f 平均 年雨 量		g 既日 往雨 量	h 既日 往雨 量	a 死 者	b 負 傷 者	a 全 壊			b 半 壊	c 一 部 破 損
	a	b	a	b	a	b																			
0	0	0	0	0	0	0	57.8 台風10号	230	194	213	5	37	(横山) 1259 (S 49~53)	(横山) 197 (S 27.7.10)	(横山) 52 (S 44.7.2)	6	0	0	1	0	1	-	①		
0	0	0	0	0	0	0	"	184	194	184	21	37	(横山) 1259 (S 49~53)	(横山) 197 (S 27.7.10)	(横山) 52 (S 44.7.2)	5	0	0	0	1	0	-	①		
0	0	0	0	0	0	0	57.8.3 集中豪雨	96	157	96	29	29	(横山) 1259 (S 49~53)	(横山) 197 (S 27.7.10)	(横山) 52 (S 44.7.2)	5	0	0	2	0	0	-	①		
0	0	0	0	0	0	0	57.8 台風10号	102	194	102	23	23	(横山) 1259 (S 49~53)	(横山) 197 (S 27.7.10)	(横山) 52 (S 44.7.2)	2	0	0	0	0	1	-	①		
0	0	0	0	0	0	0	"	163	194	163	24	37	(横山) 1259 (S 49~53)	(横山) 197 (S 27.7.10)	(横山) 52 (S 44.7.2)	2	0	0	0	0	1	-	②		
0	0	有	無	有	有	有	台風16号	174	234	174	25	110		298 (南浅) (T 13.7)	55 (南浅) (T 13.7)	15	0	0	1	0	0	0	0	①	
0	0	有	無	無	無	無	"	174	234	174	25	110		298 (南浅) (T 13.7)	55 (南浅) (T 13.7)	16	0	0	0	0	0	0	0	プロパンガス倉庫	
0	0	有	無	無	無	無	"	174	234	174	25	110		298 (南浅) (T 13.7)	55 (南浅) (T 13.7)	14	0	0	1	0	0	0	0	物置破損	
0	0	有	無	無	無	無	"	174	234	174	25	110		298 (南浅) (T 13.7)	55 (南浅) (T 13.7)	12	1	0	0	1	0	0	0	-	
0	1回 S 53	有	無	有	有	有	台風10号	81.5	83.5	81.5	4.5	13.5		246.0 (三田) (S 18.11)	58.0 (三田) (S 18.11)	17	0	0	0	0	1	0	0	①	
0	0	有	無	有	有	有	"	107.0	58.5	107.0	4.5	33.0		281.5 (三田) (S 29.12)	78.0 (三田) (S 29.18)	15	0	0	0	0	0	0	0	①	
0	0	有	無	無	無	無	"	107.0	58.5	107.0	4.5	33.0		281.5 (三田) (S 29.12)	78.0 (三田) (S 29.18)	17	0	0	0	1	0	0	0	-	
0	0	有	無	無	無	無	"	113.0	119.5	113.0	14.5	14.5		198.0 (大屋) (S 42.5)	63.5 (大屋) (S 42.5)	19	0	0	0	0	1	0	0	①	
0	0	0	0	0	0	0	梅雨前線	71.0	105.5	71.0	23.0	23.0	1600	(都柿) (S 25.4~) 229.5	(都柿) (S 25.4~) 43.0	2	-	-	-	-	-	-	-	①	
0	1	0	0	0	0	0	梅雨前線	91.5	157.5	91.0	30.0	30.0	1800	(上市) 289.0	(上市) 52.0	2	-	-	-	-	-	-	-	①	
0	0	0	0	0	0	0	梅雨前線	94.5	101.5	94.5	21.5	21.5	1700	(大字陀) (S 11.7~) 239.0	(大字陀) (S 11.7~) 54.0	3	-	-	-	-	-	-	-	①	
0	0	0	0	0	0	0	"	147.5	156.0	147.5	27.5	27.5	1600	(笠) (S 24.12~) 158.5	(笠) (S 24.12~) 45.5	3	-	-	-	-	-	-	-	①	
0	0	0	0	0	0	0	"	77.5	88.5	77.5	25.0	25.0	1400	(香芝) (S 44.4~) 97.0	(香芝) (S 44.4~) 41.0	2	-	-	-	-	1	-	-	-	
0	0	0	0	0	0	0	"	77.0	82.5	77.0	1.5	18.5	2000	(上市) (T 4.4~) 289.0	(上市) (T 4.4~) 52.0	4	-	-	1	-	2	-	-	①	
0	0	0	0	0	0	0	梅雨前線による豪雨	49.5	35.0	49.5	9.0	9.0	2000	(上市) (T 4.4~) 289.0	(上市) (T 4.4~) 52.0	2	-	-	-	-	-	-	-	①	
0	S 54	0	0	0	0	0	台風10号	105.5	147.0	105.5	8.5	14.0	1500	(柳生) (S 25.4~) 190.0	(柳生) (S 25.4~) 69.0	2	-	-	1	-	-	-	-	倉庫全壊1	
0	0	0	0	0	0	0	"	196.0	193.5	193.5	14.5	17.0	1600	(坂井) (M 30.4~56) 190.0	(坂井) (M 30.4~56) 69.0	2	-	-	1	-	-	-	-	倉庫一部破損	
0	0	0	1	0	0	0	"	190.5	199.0	199.0	12.5	22.5	1600	(高取) (S 28.7~) 222.5	(高取) (S 28.7~) 50.0	2	-	-	-	-	-	-	-	②	
0	0	0	0	0	0	1	"	159.0	199.0	158.0	22.5	22.5	1600	(高取) (S 28.7~) 222.5	(高取) (S 28.7~) 50.0	3	-	-	-	-	1	-	-	①	
0	0	0	0	0	0	0	"	158.5	195.0	158.5	16.0	18.0	1500	(高田) (M 30.4~) 195.0	(高田) (M 30.4~) 40.5	3	-	-	1	-	1	-	-	-	
0	1	0	0	0	0	0	"	334.5	343.5	344.5	17.0	40.0	2000	(御杖) (S 44.4~) 346.5	(御杖) (S 44.4~) 48.0	2	-	-	1	-	-	-	-	①	
0	0	0	1	0	0	0	"	187	206	187	18.0	23.0	1600	(上市) (T 4.4~) 289	(上市) (T 4.4~) 52	3	-	-	1	-	-	-	-	車庫全壊1	
0	1 S 54	0	1	0	0	0	"	100	206	100	10.0	16.0	1600	(高取) (S 28.7~) 222.5	(高取) (S 28.7~) 50.0	2	-	-	-	-	1	-	-	①	
0	0	0	0	0	0	0	"	179	206	179	23.0	23.0	1600	(高取) (S 28.7~) 222.5	(高取) (S 28.7~) 50.0	1	-	-	-	-	-	-	-	①	

県	年	地 区 名	崩 壊 発 生 日 時	所 在 地	1 斜 面 の 種 類	2 斜 面 の 向 き	3 斜面の型		4 斜面先端		5 斜面下端		6 斜面の角度		7 斜面の高さ (m)	8 地質		9 地被物の状態		10 崩 壊 の 型	11 崩壊の規模						12 崩 壊 土 の 状 態	13 崩 壊 部 の 位 置
							a	b	a	b	a	b	a	b		a	b	a	b		a	b	c	d	e	f		
							横断方向	縦断方向	伏	利用状況	伏	傾斜角	平均傾斜角	崩壊傾斜角		表層	基岩	種類	密度		崩壊高さ(m)	巾(m)	深(m)	斜面長(m)	崩壊土量(m ³)	崩壊土の到達距離		
奈良県	57	十日市	8-2-2	吉野郡西吉野村十日市	1	5	5	1	1	6	1	-	35	37	70	粘土3.0	5	(4)-2	3	1-(2)	31	31	2.5	52	2000	11.0	2	2
		宇川野	8-1-23	吉野郡西吉野村宇川野	1	7	3	2	4	6	1	-	30	30	100	1.5	5	(4)-1	1	1-(2)	20	14	1.0	80	300	20	1	2
		瑞宝山	8-2-2	奈良市北天満町	1	5	5	3	2	7	1	-	45	45	15.6	粘土砂2.0	2	5	1	2-(2)-1	15.5	38	1.0	22.5	760	5.5	2	1
		下深川	8-1-23	山辺郡都祁村下深川	1	7	5	3	2	4	1	-	50	43	11.0	粘土砂2.0	2	2	1	2-(2)-1	11.0	17.0	2.0	150	350	4.5	2	1
		城福寺	A 21 8-1-22 B	山辺郡都祁村山福寺	1	5	5	1	4	2	7	22	40	48	11.7	粘土砂2.0	2	2	2	2-(2)-1	6.0	16.0	1.3	8.0	100	2.0	2	2
		谷	8-1-24	桜井市谷廻町	1	1	5	1	2	4	1	-	41	43	21.4	粘土砂2.5	2	(5)-2	1	1-(2)	19.8	30.0	2.0	30.0	1200	13.0	2	1
		高家	8-1-21	桜井市高家	1	3	2	2	4	5	1	-	42	53	13.5	粘土1.0	2	2	2	1-(2)	9.2	17.0	0.8	11.5	130	4.0	2	2
		岩本	8-1-22	宇陀郡室生村口	1	6	4	2	1	6	7	6	37	45	50.0	腐植土1.2	1	2	1	1-(2)	8.0	23.0	1.2	11.0	60	1.0	2	3
和歌山県	54	園部	5-10-7	和歌山市園部	1	5	5	2	1	6	2	10	45	45	30	粘土(2.5)	5	6	2	1-(2)	30	50	2.5	37	1000	40	2	2
		中船尾	6-29-19	海南市船尾	1	5	4	1	1	6	1	0	60	63	60	礫(0.6)	4	(5)2	1	1-(2)	15	15	1.0	7.0	50	7.0	2	2
		出雲	11-10-18	西牟婁郡串本町串本	1	6	2	1	1	6	1	0	80	80	30	岩塊(0.8)	(真岩)4	6	2	1-(2)	8	3	0.8	8	7	3	4	1
		樫野	11-10-20	西牟婁郡串本町樫野	1	1	5	3	2	5	1	0	40	50	30	粘土(1)	(真岩)4	5	2	1-(2)	8.3	8	1	11	40	1.2	2	2
		寒谷	7-10-22	海南市船尾	1	5	5	1	1	5	1	0	40	45	30	黒土(1.0)	(真岩)4	(5)2	2	2-(2)-a	15	20	1.0	15	20	4	2	2
		冷水	4-7-5	海南市冷水	1	7	5	1	1	6	1	0	60	55	11	腐植土(0.4)	4	(5)12	2	(1)-2	10	10	0.6	1.2	10	4	2	2
		曾根田	6-19-13	海草郡下津町土井原	1	7	5	4	1	5	7	20	40	35	250	礫(2.0)	(真岩)4	(5)2	2	2-(2)-a	200	50	1.5	150	5000	150	2	1
		ココリ谷	5-31-20	西牟婁郡串本町串本	1	4	5	3	2	4	1	0	45	40	6	礫(1)	(真岩)4	2	2	1-(2)	4	5	1	7	60	1	2	1
和歌山県	55	岩瀬	10-20-19	東牟婁郡古座町岩瀬	1	1	5	1	1	4	1	0	45	30	40	黒土(1)	(真岩)4	(6)12	2	1-(2)	10	15	2	15	100	20	2	2
		宮の下	8-3-8	伊都郡かつらぎ町広口	1	2	5	2	2	6	1	0	39	39	54.5	礫(1.5)	55	66	2	1-(2)	54.5	12	1.5	65.5	120	11	2	1
		平尾	7-20-7	和歌山市平尾	1	5	5	3	3	5	1	0	40	40	20	粘土(1.5)	(粘板岩)4	6	2	1-(2)	10	15	1.5	13	30	20	2	1
		小泊	8-9-11	西牟婁郡すさみ町小泊	1	3	4	2	1	6	4	27	36	35	35	礫(1)	(真岩)4	4	2	2-(2)-1	24	10	1	30	200	20	2	2
和歌山県	57	太間地	8-9-11	西牟婁郡すさみ町太間地	1	7	1	2	1	6	6	20	37	37	100	礫(3)	(粘板岩)4	4	2	2-(2)-1	17.2	7	3	28	100	20	2	2

14 過去の崩 壊の有無	15 水 の 存 否						16 崩壊の 発生原因	17 雨								18 保全対象 人家戸数	19 人的被害		20 被災戸数			21 その 他の 被害	22 総 点 検 と の 関 連
	a 同 一 箇 所	b 附 近	a 地表水		b 湧 水			a 発生 生時 までの 雨量	b 発生 生時 の雨量	c 発生 24時 間まで の雨量	d 発生 生時 の雨量	e 発生 最大 時まで の雨量	f 平均 年雨 量	g 既日 住雨 最 大量	h 既時 住間 最雨 大量		a 死 者	b 負 傷 者	a 全 壊	b 半 壊	c 一 部 破 損		
			崩 壊 前	崩 壊 後	崩 壊 前	崩 壊 後																	
0	0	0	0	0	0	0	台金10号	126	27.5	123.5	12.0	16.0	1800	(五条) (M30~) 247.5	(五条) (M30~) 38.0	2	-	-	-	-	1	倉庫全壊1 一部破損1	-
0	0	0	0	1	0	0	"	107.5	114	107.5	3.0	16.0	2000	(") (") 247.5	(") (") 38.0	1	-	-	-	-	1	-	-
0	0	0	0	0	0	0	"	169.5	14.0	164.5	3.5	19.5	1400	(奈良) (M38.4~) 199.0	(奈良) (M38.4~) 53.0	3	-	-	-	-	2	-	-
0	0	0	0	0	0	0	"	156.0	158.0	156.0	6.5	17.5	1500	(都祁) (S25.4~) 229.5	(都祁) (S25.4~) 43.0	2	-	-	1	1	-	里道15.0m	㊤
0	0	0	0	0	0	0	"	131.5 147.0	158.5	131.5 147.0	17.5 15.5	17.5 17.5	1500	(") (") 229.5	(") (") 43.0	2 1	-	-	-	-	1 1	-	㊤
0	0	2 S54 S47	0	0	0	0	"	196.0	196.0	196.0	14.5	17.0	1600	(板井) (M30.4~) 237.5	(板井) (M30.4~) 50.0	4	2	1	2	1	-	倉庫全壊1	B
0	0	0	0	0	0	0	"	154.0	196.0	154.0	16.0	17.0	1600	(") (") 237.5	(") (") 50.0	2	-	-	-	-	2	-	-
0	0	0	0	0	0	0	"	118.0	196.5	189.0	18.0	19.0	1600	(笠) (S24.12~) 196.5	(笠) (S24.12~) 45.5	1	-	-	-	-	-	-	A
0	0	0	0	0	0	0	"	191.0	27.0	173.0	2.0	18.0	1400	(香芝) (S44.4~) 163.0	(香芝) (S44.4~) 41.0	5	-	-	-	-	1	-	-
0	0	0	0	0	0	0	55.5 豪雨	54	43	43	0	32	不明	393.6	99	15	0	0	0	0	1	なし	A
0	0	0	0	0	0	0	54.6 豪雨	273	163	163	0	41	不明	393.6	99	11	0	0	0	0	2	なし	A
0	0	0	0	0	0	0	54.11. 豪雨	307.5	245.5	280.0	38	41.5	不明	479.1	145	12	0	0	0	0	0	なし	A
0	0	0	0	0	0	0	"	307.5	245.5	280.0	2.5	41.5	不明	479.1	145	13	0	0	0	0	1	なし	A
0	0	0	0	0	0	0	55.7 豪雨	75	32	32	7	14	不明	383.6	99	11	0	0	0	0	1	なし	A
0	0	0	0	0	0	0	55.4 豪雨	27	27	27	0	14	不明	393.6	99	10	0	0	0	0	1	なし	A
0	0	0	0	0	0	0	57.6 豪雨	103	48	48	0	26	不明	393.6	99	10	0	0	0	0	0	なし	A
0	0	0	0	0	0	0	55.5 豪雨	126.5	126.5	125.0	14.5	19.5	不明	479.1	145	13	0	0	0	0	1	なし	A
0	0	1	1	1	0	0	55.10 豪雨	143.5	143.5	92.0	1	26.5	不明	479.1	145	46	0	0	0	0	0	なし	A
0	0	0	0	0	0	0	57.8 豪雨	296.0	135.5	135.5	4	28	不明	141.0	44.0	10	0	0	1	1	0	なし	A
0	0	0	0	0	0	0	57.7 豪雨	101.5	82.5	71.5	0	33	不明	393.6	99	12	0	0	0	1	0	なし	A
0	0	1 47.8	1	1	0	0	57.8 豪雨	222	222	222	60	133	不明	194	53	26	0	1	1	0	0	なし	A
0	0	1	1	1	0	1	"	222	222	222	60	133	不明	194	53	89	0	0	1	0	0	なし	A

県名	年次	地区名	崩壊発生日時	所在地	1 斜面の 種類	2 斜面の 向き	3 斜面の型		4 斜面先端 a 状 b 利用 状況		5 斜面下端 a 状 b 傾 斜角		6 斜面の角度 a 平均傾斜 b 崩壊の頭傾斜		7 斜面の高さ (m)	8 地質 a 表層 b 基岩		9 地質物の状態 a 種類 b 密度		10 崩壊の 型	11 崩壊の規模						12 崩壊土の 状態	13 崩壊頭部の 位置	
							a 横断方向	b 縦断方向	a 状	b 利用状況	a 状	b 傾斜	a 平均傾斜	b 崩壊の頭傾斜		a 表層	b 基岩	a 種類	b 密度		a 崩壊高 (m)	b 崩壊巾 (m)	c 崩壊深 (m)	d 崩壊斜面長 (m)	e 崩壊土量 (m ³)	f 崩壊土の到達距離			
鳥取県	54	余戸谷町	10-19-6	倉吉市余戸谷町	1	3	1	3	1	6	2	5	40	50	26.0	粘土(5.5m)	-	6-1	1	1-(1)-0	20	20	0.8	30	100	2.0	-1	3	
		古川沢	10-19-6	倉吉市古川沢	1	2	5	1	1	6	2	5	60	60	18.7	粘土(5.0)	-	3	1	1-(2)-0	8.0	25	1.0	14	50	2.0		3	
	55	小羽尾	3-23-15	岩美郡小羽尾	1	2	4	2	1	6	1	0	60	60	20	マサ(0.3)	3	(4)-2	2	6-(1)-a	20	10	1.0	23	150	2	4	1	
	56	猪子	1-28-	鳥取市猪子	1	6	2	3	1	6	1	0	40	40	20	黒土(0.5)	8	2	2	6-(2)-c	20	10	0.5	31	100	3.0	4	1	
		西町	3-20-	気高郡青谷町	1	8	1	1	1	6	1	0	40	40	40	粘土(0.3)	1	4	2	6-(2)-c	20	20	2.0	31	360	5.0	隣交り土	2	
	57	細川	7-3-11	福部村細川	1	5	2	3	2	4	1	0	50	50	18	(3.0)	4	3	2	1-(2)	18	10	2.0	25.0	50	2.0	1	1	
		大平町	2-3-7	倉吉市大平町	1	5	5	3	2	7(墓地)	1	0	85	85	11.0	粘土(1m)	1	1	1	6-(1)-a	11.0	11.0	1.0	12.0	400	2m	2	1	
		多里	9-25-7	日野郡多里	1	7	5	3	2	5	1	0	60	60	13.0	黒土(0.5m)	2(風化花崗岩)	2	2	1-(2)	13.0	15.0	0.5	15.0	100	8m	1	1	
	島根県	54	美又	6-27-4	那賀郡金城町	1	1	5	2	2	4	1	0	50	50	11.5	礫(2.2)	2 花崗岩	5	2	2-(2)-1	11.5	9	2.0	15.0	120	6.0	1	1
			福浦2区	7-1-6	那賀郡三隅町	1	3	2	5	1	6	1	0	45	60	12.0	礫(0.8)	5 変成岩	2	2	1-(2)	5.5	140	0.8	6.0	20	2.0	2	3
妙見谷			2-5-9	邑智郡松江町	1	1	5	3	1	6	7	15	38	38	12.0	岩塊(0)	1 安山岩	4	2	3-(1)-2	60	500	0	90.0	岩2個	13.0	4	2	
55		元浜	3-23-18	浜田市元浜町	1	1	5	5	2	7	1	0	60	60	11.0	岩塊(2.5)	1 安山岩	2	2	6-(2)-2	11.0	145	1.8	12.0	250	2.0	4	1	
		布部	8-30-17	能義郡広瀬町布部	1	3	5	3	2	4	7	5	51	50	17.5	粘土(3.0)	2 花崗岩	3	1	2-(2)-2	17.5	100	2.0	22.0	0	0	2	1	
		赤城	8-29-11	益田市赤城町	1	6	4	5	1	6	1	0	40	35	30	礫(2.0)	4 頁岩	2	2	2-(2)-1	11.0	150	2.0	19.0	15	8.0	1	2	
		栄町	8-29-23	益田市栄町	1		4	2	1	6	1	0	30	35	15	粘土(1.5)	4 頁岩	2	2	1-(2)	13.0	450	1.5	19.0	650	8.0	1	1	
		木部	8-30-10	益田市木部町	1	4	5	1	2	5	1	0	50	60	10.5	岩塊(1.0)	1 安山岩	2	2	5-(2)-2	9.0	130	0.8	10.0	180	5.0	4	1	
		山根	8-31-130	美濃郡匹見町	1	1	2	4	1	6	7	10	40	40	40	礫(3.0)	1 安山岩	4	2	2-(2)-1	17.0	300	1.1	24.0	1,500	6.0	1	2	
		崎峠	8-28-2	萩川郡大社町	1	8	1	1	1	6	1	0	45	60	32	(0)	1 安山岩	2	2	6-(2)-2	10.0	130	1.5	8.0	96	6.0	4	3	
吉浦	8-31-4	那賀郡三隅町	1	6	5	3	2	6	1	0	39	39	8.8	粘土(1.0)	5 変成岩	2	1	1-(2)	8.8	6.0	1.0	12.0	60	4.0	1	1			
56	西町	8-27-1	隠岐郡西郷町	2	5	5	3	2	7	2	10	73	70	14	岩塊(0.5)	1 玄武岩	7 モルタル	-	7-(1)-2	13.0	13.0	1.0	15.0	5.0	3.0	4	2		
	元山	6-29-7	松江市松尾町	1	4	5	5	2	4	7	15	51	43	15	粘土(1.0)	4 頁岩	3	2	2-(2)-1	10.0	15.0	2.0	13.0	50.0	2.0	2	1		
	因原	7-15-17	邑智郡川本町	1	6	1	5	1	6	7	15	33	40	25	腐植土(1.0)	2 改緑岩	2	2	1-(2)	12.4	26.0	1.0	20.0	70.0	2.5	1	2		
	須津二区	7-2-19	那賀郡三隅町	1	5	4	5	1	6	1	0	35	40	13	粘土(1.0)	5	2	2	1-(2)	9.0	7.0	1.0	14.0	50.0	2.5	1	3		
今津	3-1-6	隠岐郡西郷町	1	1	5	3	2	4	1	0	75	75	7	岩塊(1.2)	1 流紋岩	1	-	6-(2)-2	7.0	15.0	1.1	7.5	45.0	2.5	2	1			
岡山県	55	日陽小路	7-11-23	日生町	1	6	4	4	1	6	1	0	64	65	15	礫(0.5)	1	5-2	1	5-1	9	19	0.5	10	40	2	4	2	
		扶間	7-1-16	備前市	1	5	5	4	2	6	1	0	54	48	5	礫(1)	1	5-1	1	5-1	5	9	0.5	18	20	3	4	3	
		真壁	5-21-6	新見市	1	4	2	1	2	4	7	19	49	40	22	粘土(5)	4	2	2	2-2-1	10	43	5	23	300	12	2	2	
		浜ノ崖	8-31-6	寄島町	1	3	4	1	2	5	1	0	50	39	9	マサ(10)	2	2	1	5-2-1	8	31	1	16	150	20	1	1	
		笹ヶ瀬	8-31-10	岡山市	1	6	2	4	1	6	1	0	40	29	18	マサ(5)	2	5-1	1	5-2-1	8	30	1.2	16	150	18	1	2	
		伏越上	8-31-6	笠岡市	1	6	4	4	2	4	1	0	70	58	18.5	マサ(5)	2	5-1	1	5-2-1	19.5	20	2	22	120	10	2	1	
早崎山	8-31-6	寄島町	1	4	1	3	2	6	1	0	79	72	11	マサ(5)	2	1	2	5-2-1	11	20	2	11	130	2	2	1			

14 過去の崩壊の有無	15 水の存否						16 崩壊の発生原因	17 降 雨								18 保全対象人家戸数	19 人的被害		20 被災戸数			21 その他の被害	22 総点検との関連	
	a 同一箇所	b 附近	a 地表水		b 湧 水			a 発生時刻までの量	b 発生日の量	c 発生時刻までの量	d 発生時刻までの量	e 発生時刻までの量	f 平均年間雨量	g 既日往雨量	h 既日往雨量		a 死者	b 負傷者	a 全壊	b 半壊	c 一部破損			
			崩壊前	崩壊後	崩壊前	崩壊後																		
0	0	0	0	0	0	0	台風20号	203.5	200.5	155.0	31.0	34.0	2161	340.0	60.0	-	-	-	-	-	1	なし	㊤	
0	0	0	0	0	0	0	台風20号	203.5	200.5	155.0	31.0	34.0	2161	340.0	60.0	-	-	-	-	-	-	なし	㊤	
0	0	0	0	0	0	0	融雪(最大積雪 2月9日62cm)								6	-	-	-	-	-	2	なし	㊤	
0	0	0	0	0	0	0	融 雪								11	-	-	-	-	-	1		㊤	
0	0	0	0	0	0	0	融 雪								11	-	-	-	-	1	-	倉1全壊	㊤	
0	0	0	0	0	0	0	梅雨前線	91.0	149.0	91.0	49.5	2,070	195	57	12	-	-	-	-	-	-	納屋全壊	㊤	
0	0	0	0	0	0	0	融 雪									5	-	-	-	-	-	軽自動車1台	㊤	
0	0	0	0	0	0	0	台風19号	149	149	149	150	200	1,700	220	57	12	-	-	1	-	-	物置1戸	㊤	
0	1回 S33	0	0	0	0	0	梅雨前線による豪雨	81.0	14.0	76.0	0	20.0	1,740	289.7	53.0	22	0	0	0	0	1	仏閣 2	㊤	
0	1回 S47	0	0	0	0	0	"	96.0	47.5	62.5	2.5	20.0	1,740	333.0	52.0	8	0	0	0	0	1	0	㊤	
0	1回 S53	0	0	0	0	0	-	0	12.0	12.0	0	2.0	1,957	253.0	49.0	12	0	0	0	0	1	納屋 1	㊤	
0	0	0	0	0	0	0	豪 雨	34.5	18.0	欠	欠	4.0	1,740	246.7	67.8	13	0	0	0	0	1	0	外	
0	0	1	0	1	1	1	8月26日~30日 にかけての豪雨	40.0	105.0	57.0	7.0	26.0	1,957	243.0	47.0	6	0	0	0	0	0	0	0	㊤
0	0	0	0	0	1	0	"	0.5	127.0	19.5	9.0	35.5	1,740	253.0	41.0	23	0	0	0	0	1	0	㊤	
0	0	0	0	0	1	0	8月29日 豪雨	0	21.0	27.5	0	9.0	1,740	253.0	41.0	11	0	0	0	0	2	0	㊤	
0	0	0	0	0	1	0	豪 雨	40	218.5	21.0	1.5	9.0	1,740	253.0	41.0	12	0	0	0	0	1	0	㊤	
0	1回 S47	0	0	0	1	1	豪 雨	187.5	194.0	192.5	0	35.5	1,740	225.0	46.0	13	0	0	0	1	1	0	外	
0	1回 S49	0	0	0	0	0	豪 雨	29.0	25.0	0	0	16.0	1,957	251.5	48.3	10	0	0	0	1	0	0	㊤	
0	0	0	0	0	0	0	8月30日~31日 の低気圧による大雨	103.0	153.0	102.0	5.0	38.0	1,740	333.0	52.0	7	0	0	0	0	1	0	外	
0	0	0	0	0	1	1	雷 雨	15					1,840	192.9	58.0	81	0	0	0	0	2	物置1戸		
0	0	1	1	0	0	0	梅雨前線豪雨	204		196	26	26	1,957	309.0	67.8	47	0	0	1	0	2	物干場1戸		
0	0	1	1	0	0	0	"	38	520	34.0	29.5	35	1,740	212.4	51.0	21	0	0	0	0	1	物置1戸		
0	2回 S54 S55	0	1	1	1	0	"	0	5.5	4.5	0	0	1,740	333.3	52.0	31	0	0	0	0	1	-		
0	0	0	0	0	0	0	異常低気	-	-	-	-	-	1840	192.9	58.0	16	0	0	0	0	1	物置1戸 車庫2台		
0	1 S49	1	1	0	0	0	S55.7 梅雨前線豪雨	22.5	36.5	40.0	10.5	10.5	(和気M33~S55) 1375.0 173.0		54.0	47	0	0	0	0	1	-	㊤	
0	2 S47 S51	0	0	0	0	0	"	41.5	41.5	41.5	2.0	10.5	(和気M33~S55) 1375.0 173.0		54.0	32	0	0	0	0	1	-	㊤	
0	0	1	1	1	1	1	S55.5 豪雨	53.0	44.0	53.0	14.0	15	(新見M25~S55) 1660.0 194.5		56.0	10	0	0	0	1	0	-		
0	0	1	1	0	1	1	S55.8 "	64.5	60.5	64.5	35.5	35.5	(矢掛S5~S55) 1286.0 168.0		39	18	0	0	0	3	0	-	㊤	
0	1 S51	1	1	0	0	0	"	67.5	49.5	67.5	5.5	11.0	(岡山M24~S55) 1222.0 177.2		67.1	36	0	0	1	0	2	1	㊤	
0	2 S47 S51	1	1	0	0	0	"	64.5	50.5	64.5	24.5	24.5	(矢掛S5~S55) 1286.0 168		39	17	0	0	0	1	1	-	㊤	
0	1 S47	1	1	0	0	0	"	64.5	60.5	64.5	35.5	35.5	(矢掛S5~S55) 1286.0 168		39	41	0	0	0	1	1	-	㊤	

14 過去の崩壊の有無	15 水の存否				16 崩壊の発生原因	17 降 雨								18 保全対象人家戸数	19 人的被害		20 被災戸数			21 その他の被害	22 総点検との関連		
	a 同一箇所	b 附近	a 地表水			b 湧 水		a 発達生時までの量	b 発日生時までの量	c 発24生時までの量	d 発生時の雨量	e 発生大時までの量	f 平均年雨量		g 既日往雨最大量	h 既時往間最雨大量	a 死 者	b 負 傷 者	a 全 壊			b 半 壊	c 一部破損
			崩壊前	崩壊後		崩壊前	崩壊後																
0	0	1	1	0	0	S55.9 豪雨	29.0	25.0	29.0	10.0	14.0	(岡山M24~S55) 1222.0	177.2	67.1	15	0	0	0	1	0	1	㊤	
0	0	1	1	0	0	S55.8 "	52.0	34.0	52.0	3.0	11.0	(1222.0)	177.2	67.1	22	0	0	0	0	2	-	㊤	
0	2 S47 S51	0	0	0	0	"	103.5	99.5	103.5	36.0	36.0	(福渡M31~S55) 1401.0	196	58	16	0	0	0	0	1	1		
0	0	0	1	1	1	"	90.0	77.0	90.0	25.5	25.5	(和歌M33~S55) 1375.0	173	54	6	0	0	0	0	2	1		
0	0	1	1	0	0	"	90.0	77.0	90.0	25.5	25.5	(1375.0)	173	54	12	0	0	0	0	1	-		
0	2 S47 S51	1	1	0	0	"	90.0	77.0	90.0	25.5	25.5	(1375.0)	173	54	30	0	0	0	0	1	-	㊤	
0	S55 1	0	1	0	0	S56.6 豪雨	68	68	70	2	15	1222.0	177.2	67.1	29	0	0	0	0	1	-	㊤	
0	S47 1	1	1	0	0	"	104.0	51.5	61.0	21.0	21	(岡山M24~S55) 1660.0	194.5	56.0	5	0	0	0	0	1	-		
0	0	1	1	0	0	S56.7 豪雨	211	225	225	51	54	(新見M25~S55) 2098.0	277.4	63.5	13	1	2	1	1	0	1	㊤	
0	0	1	1	0	0	"	211	225	225	51	54	(上長田M31~S55) 2098.0	277.4	63.5	5	0	0	0	0	1	-		
0	0	1	1	0	0	"	222	225	225	11	54	(2098.0)	277.4	63.5	7	0	0	0	0	1	-		
0	0	1	1	1	1	"	222	225	225	11	54	(2098.0)	277.4	63.5	5	0	0	0	0	1	-		
0	0	0	0	0	0	"	50.5	11	50.5	0.5	23.5	(2098.0)	277.4	63.5	17	0	0	0	0	0	1		
0	1 S47	0	0	1	1	S57.8 豪雨	83	83	86	25	58	(福渡M31~S55) 1401.0	196	58	13	0	0	0	0	2	-		
0	1 S54	1	1	1	1	"	128	128	128	128	128	(津山M25~S55) 1531.0	252.4	85	18	0	0	0	0	5	-		
0	0	0	0	1	1	"	128	128	128	128	128	(1531.0)	252.4	85	16	0	0	0	0	5	-		
0	2 S47 S54	0	0	0	0	"	128	128	128	128	128	(1531.0)	252.4	85	41	0	0	0	0	2	-		
0	0	0	0	0	0	台風3号	7.0	7.0	7.0	0	1.5	(気象台S34~S53) 1451	-	-	30	0	0	0	0	1	0	㊤	
0	0	0	0	0	0	"	6.0	0	2.5	0	1.0	(1401)	-	-	8	0	0	0	0	1	0	㊤	
0	0	0	0	0	0	梅雨前線豪雨	50	50	50	4.0	13.0	(1397)	-	-	12	0	0	0	0	1	0	㊤	
0	0	0	0	0	0	S54.6 集中豪雨	148	116	116		25	(気象台 T15.9.10.11 S34~S53) 1536 357.5	79.2	10	0	0	0	0	0	0	0	㊤	
0	0	0	0	0	0	"	274	97			15	(1536)	357.5 79.2	20	0	0	0	0	1	0	㊤		
0	0	0	0	0	0	"	356	127	127		21	(気象台S34~S53) 1401	-	12	0	0	0	1	1	0	㊤		
0	0	0	0	0	0	"	437		208		47	(1397)	-	27	0	0	0	1	2	0	㊤		
0	1 S50	0	0	0	0	"	437		208		47	(1397)	-	14	0	0	0	0	0	倉庫 1 穀物 2戸	㊤		
0	1 S51	0	0	0	0	"	337	92			30	(測候所S34~S53) 1202	-	5	-	-	-	-	-	倉庫全壊1 半壊1	㊤		
0	0	0	0	0	0	"	242				22.5	(1482)	-	11	0	0	0	1	0	0	-		
0	2 S47 S51	0	0	0	0	"	339	118			25.5		-	38	-	-	-	-	-	ストンガード	㊤		
0	0	0	0	0	0	"	435	208	208		47	(気象台S34~S53) 1397	-	39	0	0	0	0	0	0	0	㊤	
0	0	0	0	0	0	"	347	95	95	0	15	(1536)	357	79.2	15	0	0	0	0	0	0	-	
0	0	0	0	0	0	5月7日の集中豪雨	96	96	96	0	14	(気象台S34~S53) 1621	-	19	0	0	0	0	0	0	0	㊤	

14 過去の崩壊の有無	15 水の存否				16 崩壊の発生原因	17 降 雨							18 保全対象人家戸数	19 人的被害		20 被災戸数			21 その他の被害	22 総点検との関連
	a 同一箇所	b 附近	a 地表面	b 湧水		a 発生時までの雨量	b 発生時の雨量	c 発生時までの雨量	d 発生時の雨量	e 発生大時までの雨量	f 平均年雨量	g 既日往最大雨量	h 既時往最大雨量	a 死	b 負傷	a 全壊	b 半壊	c 一部破損		
0	0	0	0	0	0	54年6月の集中豪雨	356	127		21	(気象台S34~S53) 1401	-	-	6	0	0	0	0	倉庫1部戸破損1戸	-
0	0	0	0	0	0	"	437	208	208	47	(") 1397	-	-	5	0	0	0	0	1	-
0	1 S50	0	0	0	0	梅雨前線による集中豪雨	110	16	110	4	21	(気象台S34~S53) 1397	-	11	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	"	66	86	66	7.0	23.5	(") 1451	-	37	0	0	0	0	0	普通河川
0	0	0	0	0	0	"	52	99	56	20.0	21.0	(") 1536	(T15.9.10) 357.5	14	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	"	92.5	10	92.5	1.0	20	(") 1536	(") 357.5	15	0	0	0	0	1	市道
0	0	0	0	0	0	"	110	16	110	4	21	(気象台S34~S53) 1397	-	6	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	"	59	85	59	14	18.0	(") 1397	-	25	0	0	0	0	2	0
0	0	0	0	0	0	"	89	92	89	16	16.0	(") 1397	-	20	0	0	0	0	1	町道
0	0	0	0	0	1	"	90.5	90.5	90.5	1.0	16.0	(") 1397 (測候所S34~S54) 1202	(T9.8.15) 178 (S27.8.5) 73.3	20	0	0	0	0	1	市道
0	0	0	0	0	1	梅雨前線活動による大雨	144	0	144	0	19	(気象台S34~S53) 1536	(T15.9.) 357	10	0	0	0	0	0	小屋全壊
0	1 S51	0	0	0	0	"	192	77	145	2	42	(") 1451	-	26	0	0	0	0	4	0
0	1 S47	0	0	0	0	"	156	156	156	0	43	(") 1451	-	29	0	0	0	0	1	0
0	1 S51	0	0	0	0	"	"	"	"	"	"	(") 1451	-	23	0	0	0	0	0	河川埋塞
0	1 S47	0	0	0	0	"	"	"	"	"	"	(") 1451	-	15	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	"	"	"	"	"	"	(") 1451	-	16	0	0	0	0	2	0
0	0	0	0	0	1	"	154	154	154	"	36	(") 1401	-	15	4	9	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	"	109	127	141	40	40	(") 1902	(S18.9.19) 241 (S37.10.3) 42.1	6	0	0	0	0	1	-
0	0	0	0	0	0	"	83	8	83	0	22	(") 1397	-	5	0	0	0	0	1	-
0	0	0	0	0	0	"	45	46	46	8	18	(測候所S34~S53) 1202	(T9.8.15) 178 (S27.8.5) 73	36	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	"	100	9	0	0	28	(気象台S34~S53) 1482	(S47.7.11) 291 (S39.8.4) 53.5	15	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	梅雨前線豪雨	200	147	200	0	35	(気象台S34~S53) 1536	(T15.9.10) 357.5 (T15.9.11) 79.2	22	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	"	93	95	93	15	19	"	"	38	0	0	0	0	0	0
0	1 S47	0	0	0	1	"	200	200	200	30	35	"	"	27	0	0	0	0	2	0
0	2回 S47 S56	0	0	0	0	"	200	0	117	0	35	"	"	48	0	0	0	0	1	0
0	2回 S47 S55	0	0	0	1	"	62	62	62	26	26	(") 1397	-	37	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	1	前線停滞による大雨	200	147	183	0	35	1536	357.5	19	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	1	"	167	0	167	0	50	(") 1621	-	22	0	1	1	0	1	0
0	0	0	0	0	0	"	167	167	167	2	50	"	-	6	0	0	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	"	167	167	167	2	50	"	-	7	0	0	0	0	1	0
0	1 S45	0	0	0	1	梅雨前線豪雨	200	147	200	35	35	1536	357.5	7	2	1	1	1	0	0

県名	年次	地区名	崩壊発生日時	所在地	1 斜面の 種類	2 斜面の 向き	3 斜面の型		4 斜面の状況		5 斜面の傾斜		6 斜面の傾斜		7 斜面の高さ (m)	8 地質		9 地質物の状態		10 崩壊の 型	11 崩壊の規模						12 崩壊土の 状態	13 崩壊頭部の 位置
							a	b	a	b	a	b	a	b		a	b	a	b		a	b	c	d	e	f		
							横断 方向	縦断 方向	状況	傾斜 角	傾斜 率	傾斜 率	傾斜 率	傾斜 率		表層 (m)	基岩 (m)	種類	密度		崩壊 高さ (m)	崩壊 巾 (m)	崩壊 深 (m)	崩壊 長さ (m)	崩壊 土層 (m)	崩壊 土の 到達 距離		
広島県	57	尾長元字品26日字那楠郡松坂	7-16-24	広島市東区尾長町	1	4	5	3	2	6	7	30	30	30	30	土砂 1.0	2 花崗岩	(6) 2	2	5-(2)-a	20	20	1.0	20	200	25	1	2
			7-16-24	広島市南区元字品町	1	7	3	2	2	4	7	15	45	45	22	土砂 5.0	2 花崗岩	5	1	2-(2)-b	22	15	3	20	100	20	1	1
			7-16-24	広島市南区日字那	1	4	4	4	1	6	1	0	35	30	50	土砂 4	2 花崗岩	(6) 1	2	2-(2)-b	50	3	2	20	50	15 (家)	1	2
			7-16-24	広島市南区楠郡	1	5	5	3	1	6	1	0	50	50	40	土砂 2	2 花崗岩	(6) 1	1	5-(2)-a	30	7	0.5	5	10	20	3	3
山口県	54	錦見	6-11-7	岩国市錦見二丁目	1	5	3	1	1	6	7	5	43	53	70	砂 (0.5)	(2) 花崗岩	(4)-2	2	1-(2)	15	12	0.5	10.4	48.0	5.6	(3)	(1)
			6-30-6	岩国市東和町情島	1	3	4	5	1	6	2	30	30	48	25	砂 (1.0)	4	6	1	5-(2)-1	20	10	1	18	40	10	1	2
			6-30-6	岩国市東和町外入泊	1	3	5	3	1	6	1	0	60	60	25	砂 (1.0)	2	6	1	5-(2)-1	15	10	1	9	30	10	1	1
			6-30-6	岩国市東和町伊保田西	1	3	5	3	2	5	1	0	45	45	27	真砂 (1.0)	2	6	2	5-(2)-1	10	15	1	10	60	8	1	1
			6-30-6	岩国市東和町外入宮下	1	3	2	2	2	7	1	0	50	50	25	真砂 (1.0)	2	6	2	5-(2)-1	15	30	1	12.5	40	10	1	1
			6-30-6	岩国市東和町油おも田	1	5	4	2	1	6	2	20	30	45	25	砂 (1.0)	2	2	-	5-(2)-1	20	20	1	20	50	10	1	2
			6-30-7	柳井市大字柳井字和田	1	3	1	1	2	6	1	0	39	42	15	粘土 1.1	8	5	2	5-(2)-1	9.8	8	1.5	11.5	149	5.0	4	2
			6-30-12	柳井市大字伊保庄字小野	1	8	2	1	1	6	1	0	41	47	40	砂 1.0	2	3	3	5-(2)-1	20	7.5	1.5	18.5	60.0	3.5	2	2
			7-1-8	柳井市大字河月字松浦	1	8	4	1	1	6	1	0	37	39	22	粘土 1.0	2	4	2	5-(2)-1	10	10	1.5	12	100	6.0	2	2
			6-30-9	柳井市大字伊保庄	1	8	3	3	2	6	1	0	34	43	17	砂 1.0	2	6	3	2-(2)-1	6	10	0.8	6	20	2.0	1	3
			6-30-10	柳井市大字伊保庄字楠	1	8	3	1	1	6	1	0	33	35	42	粘土 2.5	2	3	2	2-(2)-1	25	25	1.5	37	2300	13.5	1	2
			6-30-7	柳井市大字伊保庄	1	8	3	3	2	6	1	0	43	48	10	粘土 1.3	2	5	1	2-(2)-1	6	22	0.7	5	4.0	2.0	1	2
			6-30-8	柳井市大字柳井字中馬皿	1	8	1	4	2	6	1	0	36	38	50	粘土 1.5	5	3	2	2-(2)-1	20	10	1.5	27.5	450	4.0	3	2
			6-30-16	玖珂郡大島町大字神代	1	2	4	1	2	6	1	0	32	48	20.5	砂 2.0	2	5	3	5-(2)-1	12.5	28	2	11	300	2.0	2	2
			6-30-11	熊毛郡田布施町字八海	1	3	5	1	2	6	1	0	41	43	25	粘土 1.0	2	6-3	2	1-(2)	15	10	1.0	17	60	3.5	1	2
			6-30-10	熊毛郡田布施町字井神	1	5	5	1	2	6	1	0	53	53	10	粘土 1.0	2	4-1	1	1-(2)	10	10	1.0	7.3	80	3	1	1
			6-30-9	熊毛郡田布施町字運輸	1	4	5	4	2	6	7	2	39	39	13	粘土 1.0	2	2		1-(2)	13	20	1.0	15.6	100	6	1	1
			6-30-9	熊毛郡田布施町字浅ヶ下	1	5	5	1	2	6	1	0	46	44	30	砂 1.0	2	6-2	2	5-(2)-1	24	15	1.0	24.8	100	6	2	2
			6-30-10	熊毛郡田布施町字他家	1	4	5	1	2	6	1	0	42	55	25	粘土 1.0	2	6-3	2	1-(2)	8	25	1.2	5.8	50	3	1	2
			6-30-9	熊毛郡田布施町大字川西	1	8	5	1	2	2	1	0	45	45	13	粘土 1.0	2	2	2	5-(2)-1	13	25	1.5	13	800	4	1	1
			6-30-10	熊毛郡田布施町字中西	1	6	5	1	2	6	1	0	44	46	17	粘土 1.0	2	6-3	2	1-(2)	14	15	1.2	13.4	70	4	1	2
			6-30-10	熊毛郡田布施町字大平	1	5	4	1	2	6	1	0	45	45	30	粘土 1.0	2	6-3	2	1-(2)	8	30	1.0	8	100	3	1	3
			6-30-8	熊毛郡平生町大字大野南	1	1	5	1	2	6	1	0	48	42	10.0	粘土 1.2	2	6	1	5-(2)-1	8	10	1.0	7.5	230	1.0	1	1
			6-30-8	熊毛郡平生町大字地方下	2	2	5	3	2	2	1	0	49	49	10.0	粘土 1.0	2	2	1	5-(2)-1	10	27	3.0	7.0	250	7.5	1	1
			6-30-8	熊毛郡平生町大字大野南	2	5	5	3	2	6	1	0	47	47	11.0	粘土 1.0	2	6	1	5-(2)-1	6	10	1.0	6.0	300	4.5	1	2
			6-30-9	熊毛郡田布施町字新地	1	6	5	1	2	6	1	0	49	61	24.0	粘土 1.2	2	6	2	5-(2)-1	15	18	1.2	8.5	70	10.0	2	2
			6-30-9	熊毛郡田布施町字水場	1	7	3	4	1	6	1	0	43	48	25.0	粘土 1.0	2	6	2	5-(2)-1	18	11	2.5	16.0	450	10.0	2	2

14 過去の崩 壊の有無	15 水 の 存 否				16 崩 壊 の 発 生 原 因	17 降 雨								18 保 全 対 象 人 家 戸 数	19 人 的 被 害		20 被 災 戸 数			21 そ の 他 の 被 害	22 総 点 検 と の 関 連	
	a 地 表 水		b 湧 水			a 発 生 時 間 ま で の 量	b 発 生 時 の 量	c 発 生 時 間 ま で の 量	d 発 生 時 の 量	e 発 生 時 間 ま で の 量	f 平 均 年 雨 量	g 既 日 往 最 大 量	h 既 時 往 間 最 大 量		a 死 者	b 負 傷 者	a 全 壊	b 半 壊	c 一 部 破 損			
	崩 壊 前	崩 壊 後	崩 壊 前	崩 壊 後																		
0	0	0	0	0	1	梅雨前線豪雨	200	147	200	35	35	(気象台 S34~53) 1536	357.5	79.2	15	2	0	0	0	1	0	-
0	0	0	0	0	1	"	200	147	200	35	35	"	"	"	20	2	0	1	1	0	0	㊤
0	1 S55	0	0	0	1	"	200	147	200	35	35	"	"	"	20	0	0	0	0	2	0	㊤
0	1 S51	0	0	0	0	"	200	147	200	35	35	"	"	"	10	0	0	0	0	2	0	-
0	1 回 S50	1	1	0	0	S53.6 梅雨前線豪雨	106	119.5	106	22.5	22.5	(岩国市今津町一丁目14-15) S53~S57 1314.0	177.0	340	11	0	0	0	0	0	0	㊤
1 不明	1 不明	0	0	0	0	S53.6 梅雨前線豪雨	194	167	129.5	6	27	(S52~57) 1474	155	45.5	62	0	0	0	0	0	-	A
1 "	1 "	0	1	0	0	"	194	167	129.5	6	27	"	"	"	19	0	0	0	1	0	-	A
1 "	1 "	0	0	0	0	"	347	114.5	163.5	27	27	"	"	"	10	0	0	0	0	0	-	A
1 "	1 "	0	1	0	0	"	347	114.5	163.5	27	27	"	"	"	20	0	0	0	1	0	-	A
1 "	1 "	0	0	0	0	"	347	114.5	163.5	27	27	"	"	"	10	0	0	0	0	1	-	A
0	S53.6 1	0	0	0	0	S54.6 "	174	161	120.5	8	25.0	黒杭ダム 2/1~3/31 1888	47.9.16 191	50.8.17、 45	24	0	0	1	0	0	-	A
0	1	0	0	1	0	"	250.5	161	174	6	36.5	1888	191	45	46	0	0	2	1	2	-	A
0	0	0	0	0	0	S54.7 "	261.5	41	147	0	36.5	1888	191	45	34	0	0	0	0	1	-	A
0	0	0	0	1	1	S54.6 "	220.5	161	161	36.5	36.5	1888	191	45	5	0	0	0	0	1	-	A
0	0	0	0	1	1	S54.7 "	238	161	174	17.5	36.5	1888	191	45	25	0	0	1	0	2	-	B
0	1 S53.6 1	0	0	0	0	S54.7 "	174	161	120.5	8	25	1888	191	45	3	0	0	0	0	1	-	B
0	0	0	1	1	1	S54.6 "	184	161	125	10	25	1888	191	45	10	0	0	0	0	1	-	A
0	0	0	0	1	1	"	270.5	168	173.0	0.5	42.0	1613	190	42	38	0	0	0	0	1	-	A
0	1	0	0	1	1	"	226.5	126.5	153.5	8.5	25.5	光消防署城南支所 (S48~57) S52.6 1794.0	241.5	52	20	0	0	1	1	0	1	A
0	0	0	0	1	1	"	218.0	126.5	147.0	25.5	25.5	1794.0	241.5	52	2	0	0	1	0	0	-	-
0	1	0	0	1	1	"	192.5	126.5	126.5	15.0	20.5	1794.0	241.5	52	13	0	0	1	0	2	-	A
0	1	0	0	1	1	"	192.5	126.5	126.5	15.0	20.5	1794.0	241.5	52	31	0	0	0	0	2	1	A
0	1	0	0	1	1	"	218.0	126.5	147.0	25.5	25.5	1794.0	241.5	52	8	0	0	0	0	1	-	A
0	0	0	0	0	1	"	192.5	126.5	126.5	15.0	20.5	1794.0	241.5	52	13	0	0	1	0	0	1	A
0	1	0	0	1	1	"	218.0	126.5	147.0	25.5	25.5	1794.0	241.5	52.0	20	0	0	0	0	3	-	A
0	0	0	0	0	1	"	209.5	180.5	143	16.5	22.0	1794.0	241.5	52.0	2	0	0	0	0	0	-	-
0	0	0	0	0	1	"	209.5	180.5	143	16.5	22.0	1794.0	241.5	52.0	1	0	0	0	0	0	-	A
0	0	0	0	0	1	"	209.5	180.5	143	16.5	22.0	1794.0	241.5	52.0	2	0	0	0	0	0	-	A
0	0	0	0	0	1	"	248.5	180.5	180.5	39.0	39.0	1794.0	241.5	52.0	31	0	0	0	1	0	-	A
0	0	0	0	0	1	"	248.5	180.5	180.5	39.0	39.0	1794.0	241.5	52.0	90	0	0	0	1	2	-	A

県	年	地 区 名	崩 壊 発 生 日 時	所 在 地	1 斜 面 の 種 類	2 斜 面 の 向 き	3 斜面の型		4 斜面上端		5 斜面下端		6 斜面の傾度		7 斜面の高さ (m)	8 地質		9 地被物の状態		10 崩壊 の 型	11 崩壊の規模						12 崩壊土の 状態	13 崩壊頭部の位置
							a 横断 方向	b 縦断 方向	a 伏 状	b 利用 状況	a 伏 状	b 傾 斜	a 平均 傾斜	b 崩と 壊の 傾斜		a 表 層	b 基 岩	a 種 類	b 密 度		a 崩壊 高 (m)	b 巾 (m)	c 深 (m)	d 斜面 長 (m)	e 土量 (m^3)	f 崩壊土の 到達距離		
山	54	田名	7-1-9	熊毛郡 田布施町 大字佐賀	1	1	5	1	2	6	1	0	33	41	13.0	粘土 2.0	2	2	1	5-(2)-1	9	35	2.0	10.5	600	5.8	1	2
		寺内	6-27-10	徳山市 市夜	1	1	2	3	1	6	1	0	47	47	14	粘土 (1.2)	5 凝成 岩類 1 安山 岩	4-1	2	1-(2)	9	15	1.2	8.3	150	2.5	2	3
		居守	6-27-6	徳山市 大字	1	4	2	3	1	6	7	20	30	30	99	粘土 (5)	5 凝成 岩類 1 安山 岩	(6)-4	3	1-(2)	30	70	0.5	47	60	3	2	3
		四郎谷	6-30-6	徳山市 市田	1	1	5	3	2	5	7	20	35	35	130	粘土 (1.4)	5 凝成 岩類	3	2	1-(2)	9	15	1.4	9	150	5	2	2
		小踏	6-29-9	徳山市 市栗	1	8	2	3	1	6	7	10	35	35	67	粘性土 (5)	1	(6)-4	3	1-(2)	21	15	2	23	200	7	2	2
		宮ノ川鼻 (A)	6-30-10	下松市 東登井	1	5	4	5	1	6	1	0	50	60	30	腐植土 0.5	5	(5)-4	2	1-(2)	9	13	1.0	6	20	4	1	3
		本浦西	6-30-10	下松市 登戸島	1	3	4	3	1	6	1	0	50	60	30	腐植土 0.5	2 花崗 岩	(5)-4	2	1-(2)	8	16	1.0	8	30	4	1	3
		見ノ越	6-30-9	光市光井	1	6	1	5	2	6	6	30	42	42	35	1.5	2	3	2	1-(2)	25	10	1.5	25	40	4	2	2
		岩屋田	6-30-9	光市室積	1	6	1	5	1	6	6	17	40	35	53	2.0	2	4	3	1-(2)	16	15	2.0	23	870	8	2	3
		東伊保木	6-30-9	光市室積	1	7	1	2	1	6	5	20	40	40	38	0.8	2	2	1	1-(2)	11.5	30	2.0	14	40	4.3	2	1
		西ヶ迫	6-30-9	光市光井	1	8	5	1	2	6	4	30	40	38	18	25	2	5	3	1-(2)	9	20	10	12	30	2.8	2	2
		森ヶ峠	6-30-9	光市光井	1	6	1	5	3	6	7	30	35	35	32	30	2	3	2	1-(2)	7	20	10	10	50	5	2	1
		黒井	6-30-9	光市 上島田	1	4	2	2	1	6	5	25	50	56	17	10	2	4	2	1-(2)	15	35	0.8	11	40	8.5	2	1
		遠藤	6-30-8	防府市 大字田島	1	4	4	3	1	6	1	0	40	40	80	粘土 2	2 花崗 岩	6-3	2	5-(2)-1	14	10	1.5	20	30	0	1	3
		女山	6-30-10	防府市 大字西浦	1	4	4	3	1	6	1	0	40	40	70	粘土 2	2 花崗 岩	6-3	2	5-(2)-1	9	50	1.5	10	1000	3	1	3
		中の関	6-30-11	防府市 大字田島	1	3	4	1	1	6	1	0	45	45	100	粘土 2	2 黒色 片岩	6-4	2	5-(2)-1	16.5	10	2	16	200	3	1	3
		加茂	6-27-22	吉敷郡 秋穂町	1	1	5	3	2	7	1	0	45	45	120	粘土 2	2 花崗 岩	6	1	5-(2)-1	12	6	1.5	7	20	5	1	1
		大泊	6-30-2	長門市 大泊	1	3	3	4	1	6	1	0	45	55	60	礫 (0.5)	1 流紋 岩	(6) 3	2	6-(2)-3	17	80	1.0	12	60	4	岩塊 り 土砂 5	1
		小浦 (田の浦)	6-29-24	長門市 通	1	6	4	1	2	7	1	0	30	45	38	礫 (0.5)	1 安山 岩	(2)	2	6-(2)-3	14	5	0.5	14	2	4	2	2
		赤前	7-1-7	萩市大島	1	5	5	3	2	5	1	0	50	65	50	腐植土 1	1 玄武 岩	6-2	2	6-(11)-1	33	20	3	15	500	13	4	2
県	55	和田東	7-7-9	大島郡 東和町	1	1	4	5	3	5	5	30	40	50	60	礫 (0.5)	2	6	1	5-(2)-1	30	15	20	16	200	40	1	2
		小泊西	7-9-9	大島郡 東和町	1	3	5	3	1	6	1	0	40	40	35	礫 (1.0)	2	6	2	5-(2)-1	35	40	4.0	13	1000	20	1	1
		油宇西	7-9-9	大島郡 東和町	1	3	5	3	1	6	1	0	45	30	30	真砂 (1.0)	2	6	1	5-(2)-1	30	10	1.0	7	300	15	1	2
		平野	7-9-9	大島郡 東和町	1	8	5	3	2	5	2	25	35	30	13	真砂 (1.0)	2	6	2	5-(2)-1	13	16	1.0	7	800	5	1	2
		壱島東側	7-11-2	岩国市 住島 字壱島	1	6	2	1	1	5	7	3	37	55	40.0	砂 (0.7)	2 花崗 岩	(2)	1	5-(2)-1	18.0	11.0	0.7	12.7	600	3.2	1	2
		壱島西側	7-11-2	岩国市 住島 字壱島	1	3	4	2	1	6	1	0	32	28.5	98.0	砂 (0.5)	2 花崗 岩	(6)	2	5-(2)-1	27.0	10.0	0.5	46.5	1250	5.0	1	2
		阿月国清	7-9-8	柳井市 大字阿月	1	1	3	1	1	6	1	0	33	44	34	粘土 1.5	2	3	1	5-(2)-1	9.5	15	1.0	9.5	80	4.5	1	3
		大谷	7-9-8	柳井市 大字日積	1	2	1	2	2	5	1	0	25	28	20.1	粘土 1.0	5	2	2	5-(2)-1	18	20	0.8	36	280	5	1	2
		新地	7-9-8	熊毛郡 上関町 大字荒島	1	8	3	1	1	6	1	0	30	47	18	粘土 0.3	2	6	3	5-(2)-1	13	8	1.0	12	30	3.0	1	1
		岩崎	7-10-2	熊毛郡 田布施町 大字夜野	1	6	6	1	2	6	1	0	48	53	15.9	粘土 1.0	2	6-3	2	1-(2)	8.5	40	1.2	6.5	100	2	1	2
井神	7-7-9	熊毛郡 田布施町 大字府郷	1	4	6	1	2	5	1	0	40	46	10.5	粘土 1.0	2	1	2	1-(2)	7.0	10	1.0	7	30	3.5	1	2		

14 過去の崩 壊の有無	15 水の存在				16 崩壊の発生原因	17 降 雨								18 保全対象 家戸数	19 人的被害		20 被災戸数			21 その他の被害	22 総点検との関連	
	a 地表水		b 湧 水			a 発達 生時 までの 量	b 発 生 時 の 量	c 発 生 時 間 の 量	d 発 生 時 の 量	e 発 生 時 間 の 量	f 平 均 年 雨 量	g 既 日 往 最 大 量	h 既 時 往 間 最 大 量		a 死 者	b 負 傷 者	a 全 壊	b 半 壊	c 一 部 破 損			
	崩 壊 前	崩 壊 後	崩 壊 前	崩 壊 後																		
0	0	0	0	0	1	S54.6 梅雨前線豪雨	292.5	44.0	44.0	0	39.0	1794.0	241.5	52.0	19	0	0	0	1	4	-	A
0	0	0	0	0	0	梅雨前線豪雨	185	160	185.5	25.0	33.0	(消防署) 2112	(6/10) 162	(7/10,20時) 46	2	0	0	0	0	0	-	-
0	0	0	0	0	1	S54.6.26~7.2 梅雨前線豪雨	185	160	104.5	120	26.0	(") 2112	(") 162	(") 46	34	0	0	0	0	0	-	A
0	0	0	0	0	0	"	104.5	100	138.5	17.0	33.0	(") 2112	(") 162	(") 46	7	0	0	0	0	0	-	A
0	0	0	0	0	0	"	266.5	139.5	85.5	0.5	18	(") 2112	(") 162	(") 46	10	0	0	0	0	1	-	A
0	0	1	1	0	0	"	182	128	145	25	33	45~54 1523	180	41	39	0	0	0	0	1	-	A
0	0	1	1	0	0	"	182	128	145	25	33	1523	180	41	43	0	0	0	0	1	-	A
0	0	0	0	0	0	S54.6 梅雨前線豪雨	226	70.5	170.5	22.5	26.5	1943.5	103.5	30.0	11	0	0	0	0	1	-	A
0	0	0	0	0	0	"	226	170.5	170.5	22.5	26.5	1943.5	103.5	30.0	23	0	0	0	0	1	-	A
0	0	0	0	0	0	"	226	170.5	170.5	22.5	26.5	1943.5	103.5	30.0	11	0	0	0	0	1	-	A
0	0	0	0	0	0	"	226	170.5	170.5	22.5	26.5	1943.5	103.5	30.0	12	0	0	0	0	1	-	A
0	0	0	0	0	0	"	226	170.5	170.5	22.5	26.5	1943.5	103.5	30.0	6	0	0	0	0	1	-	-
0	0	0	0	0	0	"	9	170.5	9	9	9	1943.5		103.5	13	0	0	0	0	0	-	-
0	0	0	1	0	0	S54.6 豪 雨	178	142	115	10	20		大字田島 S48 173	S54 42	5	0	0	0	0	0	-	A
0	0	0	1	1	0	"	212	142	144	7	27	1673	173	"	5	0	0	0	0	0	校舎の窓が ガラス破損	C
0	0	0	1	1	0	"	215	142	142	3	27	1673	173	"	72	0	0	0	0	0	-	A
0	2 不明	0	1	1	1	S54.6 梅雨前線豪雨	246	176	158	0	38	(1967~1980) 1815.6	(1966~1980) 297	64	11	0	0	0	0	1	-	A
0	0	0	0	0	0	S54.6.27~7 集中豪雨	60.51	21	60.5	0.5	16.0	(1951 1834	~ 1976) 260	-	22	0	0	0	1	2	-	A
0	0	0	0	0	1	"	59.5	43	26	0.5	16.0	(" ") "	-	5	0	0	0	0	1	-	A	
0	0	0	0	0	0	S54.7 梅雨前線豪雨	182	44	57	1.5	29.5	(秋 30 1736.4	年間) 215.0	0	0	0	0	0	1	-	A	
1 不明	1 不明	0	0	0	0	S57.7.5~14 梅雨前線による 大雨	7	18	18	1.5	4	過去6年 1474	7/9 207	7/9 48	18	0	0	1	0	0	-	A
1 "	1 "	0	1	0	0	"	202	202	202	6	48	1474	" 207	" 48	10	0	0	0	1	1	-	A
1 "	1 "	0	1	0	0	"	194	194	19.5	4.0	48	1474	" 207	" 48	13	0	0	1	0	0	-	A
1 "	1 "	0	0	0	0	"	194	194	19.5	4.0	48	1474	" 207	" 48	40	0	0	0	1	0	-	A
0	2回 S52	1	1	0	0	S55.7 集中豪雨	106	117	106	2.0	38.5	(岩国市今津町一丁目14-51) S53~S57 1314.0	177.0	38.5	19	0	0	0	1	0	-	A
0	1回 S52	1	1	0	0	"	105	117	105	2.0	38.5	(1314.0) 177.0	38.5	21	0	0	1	1	1	-	A	
0	0	0	0	1	0	S55.7 梅雨前線豪雨	170	189.5	170	20	29.5	1888	191	45	2	0	0	1	0	0	-	B
0	0	0	0	0	0	"	189.5	189.5	189.5	19.5	29.5	2724	195	45	11	0	0	0	0	1	-	B
0	0	0	0	1	0	"	145.5	175.5	145.5	20.0	20.0	2310	163	30	3	0	0	0	0	1	-	A
1	1	0	0	1	1	"	132.5	18.5	132.5	52.0	52.0	1794.0	241.5	52.0	11	0	0	0	0	1	-	A
0	1	0	0	1	1	"	180.0	180.0	180.0	14.5	22.5	1794.0	241.5	52.0	8	0	0	1	0	0	-	A

県	年	地 区 名	崩 壊 発 生 日 時	所 在 地	1 斜 面 の 種 類	2 斜 面 の 向 き	3 斜面の型		4 斜面先端		5 斜面下端		6 斜面の傾斜		7 斜面の高さ (m)	8 地 質		9 地質物の状態		10 崩 壊 の 型	11 崩 壊 の 規 模						12 崩 壊 土 の 状 態	13 崩壊頭部の位置
							a 横 断 方 向	b 縦 断 方 向	a 伏 態	b 利用 状 況	a 伏 態	b 傾 斜 角	a 平 均 傾 斜	b 崩壊の 傾斜部斜		a 表 層	b 基 岩	a 種 類	b 密 度		a 崩 壊 高 (m)	b 巾 (m)	c 深 (m)	d 斜面長 (m)	e 土量 (m ³)	f 崩壊土の 到達距離		
山 口 県	55	立ヶ浜	7-10-21	熊毛郡 平生町大 字立ヶ浜	1	8	5	5	1	6	1	0	33	42	25.6	粘土 1.1	2	6	3	5-(2)-1	7.7	13	1.1	8.2	400	3.6	1	3
		西原	7-10-21	熊毛郡 平生町大 字平生村	1	8	4	5	1	5	1	0	30	30	16	粘土 1.0	2	6	2	5-(2)-1	16	20	12	24.3	300	12.0	1	1
		風呂ヶ迫	7-1-11	徳山市 丸ノ森	1	8	2	3	2	4	7	10	46	46	13	砂 (2)	2	1		1-(2)	5.5	5	1	4	5	1.5	1	2
		一の井手	7-10-20	徳山市 徳山	1	7	2	1	1	6	7	20	45	45	11	粘土 (1.8)	2	3	2	1-(2)	10	14	1.8	9	100	1	2	3
		打上	7-10-21	徳山市 大島	1	8	5	3	1	6	7	10	37	37	15	粘性土 (5)	1	(6)-4	3	1-(2)	15	15	0.8	18	50	1.0	1	3
		江の浦A	7-1-17	下松市 色戸島	1	5	4	4	2	2	1	0	30	28	27	砂 (2.0)	2	2	2	1-(2)	27	30	2.5	48	1000	15	1	1
		江の浦B	7-9-9	下松市 笠戸島	1	5	4	4	2	2	1	0	33	32	13.5	砂 (2.0)	2	2	2	1-(2)	13.5	25	2.0	20	600	7	1	1
		笠戸 本浦西	7-1-17	下松市 笠戸島	1	3	4	4	1	6	1	0	55	68	30	腐植土 (0.5)		(5)-4	2	1-(2)	8	8	1.0	5	25	1	1	1
		昭和通2	7-1-17	下松市 西豊井	1	2	5	3	2	5	1	0	55	52	11	砂 (0.5)	2	2	2	1-(2)	11	8	2.0	8.5	150	7	1	1
		久保市	7-9-10	下松市 河内	1	5	5	5	2	2	1	0	45	45	26	腐植土 (0.5)	2	(5)-2	2	1-(2)	10	8	1.0	10	50	4	1	1
		若宮町	7-9-10	下松市 河内	1	6	5	5	2	4	1	0	40	40	19	砂 (2.0)	2	2	2	1-(2)	19	30	1.0	25	100	6.5	1	1
		山根	7-10-20	下松市 西豊井	1	3	5	4	1	6	1	0	42	42	30	腐植土 (0.5)	2	(4)-4	2	1-(2)	20	20	2.0	23	300	4.5	1	2
		梁	7-1-17	下松市 末武上	1	6	5	4	1	6	1	0	55	55	80	腐植土 (0.5)	5	(5)-4	3	1-(2)	15	15	1.5	10	100	4	1	2
		水船	7-9-8	光市 市井	1	5	1	2	1	6	4	15	41	44	25	2	2	5	3	1-(2)	15	30	1.5	22	30	7	2	3
		東伊保木	7-9-7	光市 市横	1	5	1	4	1	6	6	35	53	47	38	2	2	3	2	1-(2)	7.5	15	10	12	30	4	2	2
		中の関	7-9-10	光市 大字田島	1	3	4	1	1	6	1	0	40	55	130	粘土 2	8 黒色片岩	6-4	2	5-(2)-1	27	50	2	13	1000	5	1	3
		岡の辻	7-10-21	光市 大字野島	1	8	5	3	1	6	7	10	55	65	30	粘土 15	2 花崗岩	6-3	2	5-(2)-1	16	100	2.5	13	300	6	1	3
		佐野	7-1-11	光市 大字佐野	1	4	5	1	1	6	1	0	60	60	120	粘土 2	2 花崗岩	5-3	2	5-2-1	17	10	2.5	10	200	4	2	3
		切畑	7-1-11	光市 大字切畑	1	2	4	3	2	7	1	0	60	60	50	粘土 2	2 花崗岩	7	1	5-2-1	17	10	2	10	200	4	1	2
		中の関2	7-7-10	光市 大字田島	1	3	4	1	1	6	2	10	40	50	100	粘土 2	8 黒色片岩	6-3	2	5-2-1	17	10	15	15	200	7	1	2
		遠藤	7-7-10	光市 大字田島	1	4	4	3	1	6	1	0	40	40	80	粘土 2	2 花崗岩	6-3	2	5-2-1	16	15	1	13	375	6	1	3
		長府黒門	7-1-16	下関市 長府	1	4	4	1	2	4	1	0	40	35	20	黒土 (0.5)	2	2	3	1-(2)	9	10	0.4	7	10	1	1	2
		本村6田	7-29-16	下関市 彦島	1	2	5	1	4	4	1	0	60	64	14	岩塊	1	2	1	6-(2)-2	11	3.0	1	5.5	10	1.5	4	1
		上田中町 1丁目	7-29-8	下関市 上田中町	2	3	6	3	2	4	1	0	55	53	10	レキ 交り土	4	7	2	1-(2)	10	18	1	7.5	20	2	1	1
		関西本町	7-27-12	下関市 関西本町	2	2	6	4	2	4	1	0	50	50	15	赤土 (0.3)	1	2	3	1-(2)	15	8	0.5	10	150	0.6	2	1
		海上郷	7-29-9	下関市 彦島	2	4	2	5	1	6	1	0	30	82	5	レキ 交り土	1	2	2	1-(2)	3	5	0.5	4.5	3	1.5	1	2
		入江町	7-29-9	下関市 入江町	2	6	2	3	2	4	7	45	40	40	10	岩塊	2	6	2	6-(2)-2	3	3	0.1	3	4	0.4	4	2
		上田中町 6丁目	7-29-9	下関市 上田中町 6丁目	2	2	4	2	2	4	7	30	50	50	5	赤土	2	2	3	1-(2)	4.7	5	0.8	5	6	1.5	1	1
		岬之町	7-29-10	下関市 岬之町	2	3	6	6	2	7	1	0	70	10	5.6	岩塊	2	2	2	6-(2)-2	5	5	0.6	2.5	18	1	4	1
		竹崎町	7-29-10	下関市 竹崎町	2	5	5	2	2	4	1	0	30	30	16	レキ 交り土	1	5 2	1	1-(2)	15	8	2.0	17	15	2	2	1
		小月茶屋	7-29-10	下関市 小月	2	1	4	2	1	6	7	5	45	45	8	砂 (2.0)	2	2	1	5-(2)-1	8	8	1	8	20	0.6	3	1

14 過去の崩壊の有無	15 水の存否				16 崩壊の発生原因	17 降 雨								18 保全対象人家戸数	19 人的被害		20 被災戸数			21 その他の被害	22 総点検との関連		
	a 同一箇所	b 附近	a 地表水			b 湧水		a 発達生時までの量	b 発口生雨時の量	c 発達24生時までの量	d 発生時の雨量	e 発生最大時までの雨量	f 平均年雨量		g 既日往最雨量	h 既時往間最雨量	a 死 者	b 負 傷 者	a 全 壊			b 半 壊	c 一部破損
			崩壊前	崩壊後		崩壊前	崩壊後																
0	0	0	0	0	1	S55.7 梅雨前線豪雨	100.5	11.5	100.5	43.5	43.5	1794.0	241.5	52.0	16	0	0	0	0	2	-	A	
0	0	0	0	0	1	"	100.5	11.5	100.5	43.5	43.5	1794.0	241.5	52.0	24	0	0	1	1	2	-	A	
0	0	0	0	0	0	"	96.5	174	97	24	24	(消防署) 2657	(6/10) 162	(7/1020時) 46	14	0	0	0	0	0	-	A	
0	0	0	1	1	1	S55.7.10 梅雨前線豪雨	112.5	137	112.5	45.5	45.5	"	"	46	11	0	0	0	0	0	-	A	
0	0	0	0	0	0	S55.7.5~7.14 梅雨前線豪雨	135	137	135.0	22.5	45.5	"	"	46	9	0	0	0	0	0	-	A	
0	0	1	1	0	0	S55.7.1~7.2 梅雨前線豪雨	168.5	233.5	168.5	168.5	26	45~54 1523	233.5	26	20	0	0	0	1	0	-	-	
0	0	1	1	0	0	"	168.5	233.5	168.5	168.5	26	1523	233.5	26	20	0	0	0	0	0	-	-	
0	1	1	1	0	0	"	168.5	233.5	168.5	168.5	26	1523	233.5	26	43	0	0	0	0	0	-	A	
0	0	1	1	0	0	"	168.5	233.5	168.5	168.5	26	1523	233.5	26	12	0	0	0	2	1	-	A	
0	0	1	1	0	0	S55.7.4~7.14 梅雨前線豪雨	119	120.5	125	125	26	1523	233.5	26	9	0	0	0	0	1	-	A	
0	0	1	1	0	0	"	119	120.5	125	125	24	1523	233.5	26	8	0	0	0	0	0	-	A	
0	0	1	1	0	0	"	124	120.5	125	125	24	1523	233.5	26	7	0	0	0	0	1	-	A	
0	0	1	1	0	0	S55.7.1~7.2 梅雨前線豪雨	168.5	233.5	168.5	168.5	26	1523	233.5	26	6	0	0	0	0	1	-	A	
0		0		0		S55.7.5~7.14 梅雨前線豪雨	168	179.5	168.0	42.5	42.5	2546	165	54	10	0	0	0	0	1	-	A	
0		0		0		"	206	137.0	137.0	179.5	42.5	2546	165	54	11	0	0	0	0	1	-	A	
0	0	0	1	1	0	S57.7 梅雨前線豪雨	151	55	151	7	37	1673	173	42	98	0	0	0	0	1	-	A	
0	0	0	0	0	1	"	75	31	75	1	25	1673	173	42	13	0	0	0	1	2	倉庫1戸 ブロック 崩30㎡	A	
0	0	0	0	0	0	"	100	55	100	37	37	1673	173	42	3	0	0	0	0	0	-	B	
0	0	1	1	0	0	"	100	55	100	37	37	1673	173	42	1	0	0	0	1	0	-	-	
0	1回 S54	1	1	1	0	"	128	125	115	3	24	1673	173	42	10	0	0	0	0	0	-	A	
1	0	0	1	1	0	"	128	125	115	3	24	1673	173	42	5	0	0	0	0	0	-	A	
0	0	1	1	0	0	"	164.0	174	43	5	55	(下関気象 台) 1717.9	57.6.25(下 関気象台) 336.7	58.6.28(下 関気象台) 224	6	0	0	0	1	0	-	A	
0	0	0	1	0	0	"	111.5	199.5	199.5	0	40	"	"	"	10	0	0	0	1	0	-	A	
0	0	0	1	0	0	"	95	199.5	199.5	16	40	"	"	"	10	0	0	0	0	1	-	B	
0	0	1	1	0	0	"	101.5	167	206	5.5	40	"	"	"	16	0	0	0	0	2	-	B	
0	0	1	1	1	1	"	96	199.5	199.5	1	40	"	"	"	5	0	0	0	0	1	-	A	
0	0	1	1	1	1	"	96	199.5	199.5	1	40	"	"	"	10	0	0	0	0	1	-	B	
0	0	0	0	0	0	"	96	199.5	199.5	1	40	"	"	"	8	0	0	0	0	1	-	B	
0	0	0	0	0	0	"	96	199.5	199.5	0	40	"	"	"	6	0	0	0	0	1	-	B	
0	0	0	0	0	1	"	96	199.5	199.5	0	40	"	"	"	2	0	0	0	0	1	-	B	
0	0	0	0	0	0	"	96	199.5	199.5	0	40	"	"	"	6	0	0	0	0	2	-	A	

県	年	地	崩	所	1	2	3		4		5		6		7	8		9		10	11						12	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
							斜面の型	斜面の状況	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜		斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜		斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜			斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	斜面の傾斜	

- 116 -

県	年	地	崩 壊 発 生 日 時	所 在 地	1 斜 面 の 種 類	2 斜 面 の 向 き	3 斜面の型		4 斜面上端		5 斜面下端		6 斜面の角度		7 斜 面 の 高 さ (m)	8 地 質		9 地核物の状態		10 崩 壊 の 型	11 崩 壊 の 規 模						12 崩 壊 土 の 状 態	13 崩 壊 頭 部 の 位 置
							a 横 断 方 向	b 縦 断 方 向	a 状 態	b 利 用 状 況	a 状 態	b 傾 斜 角	a 平 均 傾 斜	b 崩 壊 の 傾 斜		a 表 層 の 属	b 基 岩	a 種 類	b 密 度		a 崩 壊 高 (m)	b 巾 (m)	c 深 (m)	d 斜面長 (m)	e 土 量 (m ³)	f 崩 壊 土 の 到達距離		
徳島	54	三 浦	6-29-12	海部郡三浦	1	4	5	1	1	6	1	0	45	60	25	礫土	4	5-2	2	1-2	20	20	5	25	350	14	1/2	1
		那 佐	9-3-9	穴吹町那佐	1	5	2	3	1	6	1	0	35	35	140	7	4	5-2	3	2-2-b	30	50	7	42	60	3	—	2
		岡 山	9-30-20	麻植郡岡山	1	3	5	3	2	4	1	0	42	40	14		4	2	1	4-2	14	100	2	20	200	10	2	1
		北 泊	9-30-22	鳴門市北泊	1	5	5	3	1	6	1	0	40	55	45	3~7	4	5	2	2-2-b	20	59	2	30	500	15	2	1
	55	東端泊	6-2-10	阿南市端泊	1	5	5	1	1	6	1	0	44	60	120	岩	4	1		5-(1)	4	5	1	4.5	3	5	4	3
		辺 川	6-9-11	福井町辺川	1	6	2	1	1	6	1	0	35	75	50	赤土	4	4	4-2 5-2	2-2-a	8	10	2	10	50	5	1	3
		中 達	6-8-9	中達郡木沢村	1	6	5	1	2	4	1	0	60	65	20	赤土	4	2	2	2-2-b	10	10	3	2	10	4	1	2
		亀井谷	6-8-21	那賀郡木沢村	1	4	4	3	2	4	1	0	45	50	15	礫土	4	2	2	7-2-b	7	8	2	4	10	10	2	1
		亀 代	6-8-8	賀茂郡小仁子	1	6	5	1	1	6	1	0	50	70	8	風化岩	4	5	2	1-(2)	7	8	1	8	20	4	4	1
		靖の谷	6-26-3	相生町靖の谷	1	4	5	1	1	6	1	0	45	60		礫土	4	5	2	1-(2)	6	5	2	7	30	3	2	3
		倉 石	7-2-2	三好郡三井川町	1	3	5	1	1	5	7	10	35	60	30	礫土	5	2	2	2-2-b	6	3	2	7	20	3	2	3
		西の谷	7-1-23	麻植郡桑島村	1	7	5	3	2	4	1	0	50	50	6	礫土	5	2	2	1-(2)	6	42	2	8	400	5	2	1
		西村宅近	8-12-3	那賀郡相生町	1	8	5	1	1	6	1	0	40	60	170	礫土	4	5	2	1-(2)	8	10	1.5	10	30	3	2	3
		荒 倉	9-12-3	三好郡荒倉	1	1	5	1	1	6	7	20	40	60	50以上	礫土	5	2	2	1-(2)	6	7	2	7	80	3	2	3
下 影	9-11-7	下 影	1	1	5	1	1	5	6	7	20	30	70	50以上	礫土	5	2	2	1-(2)	5	7	1	6	10	2	2	3	
倉 石	9-12-5	向	1	6	5	1	1	6	7	20	35	60	50以上	礫土	5	5	2	1-(2)	5	5	2	6	45	2	2	3		
加茂山	9-11-4	三加茂町加茂山	1	5	5	1	1	5	6	7	20	30	60	50以上	礫土	5	2	2	1-(2)	3.5	10	2	4	30	2	2	3	
木 藤	9-11-6	木 藤	1	8	5	1	1	5	6	7	15	30	60	50以上	礫土	5	2	2	1-(2)	2.5	10	1	3	15	2	2	3	
杉の木	9-11-6	井川町杉の木	1	1	5	1	1	6	7	15	40	60	50以上	礫土	5	5-2	2	1-(2)	5	5	2	6	50	2	2	3		
西重友	10-13-12	阿南市西重友	1	4	5	3	1	6	1	0	45	50	30	礫土	4	5-2	2	1-(2)	10	15	1~2	14	300	10	2	2		
浦の内	10-13-14	桑野町浦の内	1	4	2	3	2	5	1	0	70	70	7	礫土	4	2	2	1-(2)	3	20	1~2	3	60	3	2	1		
56	坂州(2)	6-14-16	那賀郡坂州	1	5	4	3	1	6	7	15	42	42	50	真植土(0.5)	砂岩	(4)-2	3	6-(2)-B	30	2	1	40	2	40	4	1	
	新 町	6-14-16	三好郡池田町	1	3	5	3	2	4	1	0	42	40	17	真植土(2.0)	河川段丘	(7)	1	1-(2)	17	20	0.5	24	50	20	2	1	
	大 谷	8-13-2	海部郡海部	1	6	2	1	1	6	1	0	46	46	30	真植土(1.0)	泥岩	(6)-2	2	7-2(a)	22	19	1	30	169	16	2	2	
	貼 川	10-22-10	那賀郡相生町	1	6	5	3	1	6	7	10	45	70	50	真植土(2.0)	砂岩	(4)-2	3	1-(2)	5	5	1	5	5	5	2	3	
57	山羽島北	1-22-8	海部郡牟岐町	1	1	1	1	2	5	1	0	45	45	17	風化岩	4 砂岩	1		6-(2)b	17	13	3	16	300	2	4	3	
	京 上	3-2-16	三好郡東祖谷山村	1	8	3	1	1	6	1	0	79	70	50	風化岩	4 粘土岩	6	1	6-(2)b	6	5	1	3	3	1	4	2	
	大 野	6-10-10	海部郡大野	1	5	1	1	1	6	1	0	50	40	55	風化岩	4 泥岩	4	1	6-(2)b	11	2	1	12	3	6	4	2	
	北河内	7-24-20	日和佐町北河内	1	4	1	1	1	6	1	0	40	60	40	砂礫(2.0)	砂岩	(5)-4	2	1-(2)b	10	10	2	12	60	3	3	1	
	松の内	7-24-16	阿南市松の内	1	5	1	1	1	4	1	0	60	60	7	風化岩	4 砂岩	1		-(2)a	7	15	1	8	200	5	4	2	
小 島	7-25-3	三好郡東祖谷山村	1	5	5	3	1	6	7	20	40	40	60	砂礫 以上	砂岩 泥岩	(4)-3	3	6-(2)a	30	2	2	3	5	落石 30	4	1		

14 過去の崩壊の有無	15 水の存否						16 崩壊の発生原因	17 降 雨								18 保全対象人家戸数	19 人的被害		20 被災戸数			21 その他の被害	22 総点検との関連	
	a 地表水		b 湧 水		崩壊前	崩壊後		a 発生連発時までの量	b 発生時の量	c 発生24生時までの量	d 発生時の雨量	e 発生最大時までの雨量	f 平均年雨量	g 既日往雨最大量	h 既時往雨最大量		a 死	b 負傷	a 全壊	b 半壊	c 一部破損			
	崩壊前	崩壊後	崩壊前	崩壊後																				
0	0	0	0	0	0	1	梅雨前線、豪雨	115.5	55.7	58.7	0.5	13.5	2743	気象台日和佐409	141		-	-	2	-	-	-		
0	0	0	0	0	1	1	12号台風	330	82	82	6.5	50	2743	気象台日和佐409	141	15	-	-			1	-	-	
1	1	0	0	1	1	1	16号台風	287	204	205	50	50	1485	気象台六吹374	68.4	23	-	-			1	-	-	
0	1	0	0	0	0	0	"	144	101	101	30	30	気象台鳴門1531	気象台徳島471.5	86.9	7 (250)	-	-	2	1	-	県道埋没		
0	0	0	0	0	0	0	梅雨前線による豪雨	129.5	33.5	63	0	22.5	2273	-	99.5	21	0	0	0	0	2	0	㊤	
0	0	0	0	0	0	0	梅雨前線による降雨	0	7	2	0	1	2843	長安口ダム493	82	11	0	0	0	0	1	0	㊤	
0	0	0	0	0	0	1	"	40.5	4.5	17.5	0	4.5	1525	気象台池田	-	58	0	0	0	0	1	0	㊤	
0	0	0	0	0	0	0	突発性集中豪雨	0	0	42	0	42	2743	気象台日和佐	141	35	0	0	0	0	1	0	㊤	
0	0	0	0	0	0	0	24号台風	84	7	84	3	9	2843	長安口ダム	82	12	0	0	0	0	1	0	㊤	
0	0	0	0	0	0	0		0	0	1.0	0	0	2743	気象台日和佐409	141	8	0	0	0	0	1	0	㊤	
0	0	0	0	0	0	0	凍結による	0	0	0.5	0	0	-	気象台京上342	62	26	0	0	0	0	1	車庫全壊1 乗用車全損1	㊤	
0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	-	気象台六吹664	95.5	9	0	0	0	0	1	0	㊤	
0	0	0	0	少量	0	0	梅雨前線による集中豪雨	239	170	-	-	50	-	-	-	-	2	0	0	0	0	1	倉庫一部破損1	㊤
0	0	0	0	0	0	0	"	23.9	17	-	-	10.5	-	-	-	-	1	0	0	0	0	1	0	㊤
0	0	0	0	0	0	0	梅雨前線による降雨	22.5	0	14.5	0	3.5	-	気象台六吹664	95.5	12	0	0	0	0	0	0	0	㊤

県名	年 度	地 区 名	崩 壊 発 生 日 時	所 在 地	1 斜 面 の 種 類	2 斜 面 の 向 き	3 斜面の型		4 斜面先端		5 斜面下端		6 斜面の傾度		7 斜面の高さ (m)	8 地質		9 地核物の伏態		10 崩 壊 の 型	11 崩壊の規模					12 崩 土 の 状 態	13 崩壊頭部の位置		
							a 横断方向	b 縦断方向	a 伏	b 利用状況	a 伏	b 傾斜	a 平均傾斜	b 崩壊の傾斜		a 表層	b 基岩	a 種類	b 密度		a 崩壊高さ (m)	b 巾 (m)	c 深 (m)	d 斜面長 (m)	e 土量 (m ³)			f 崩壊土の到達距離	
徳島県	57	元井	8-27-15	三好郡東祖谷山村元井	1	3	5	3	1	6	7	20	40	40	50	砂礫	5.1 結晶岩	(5)-2	1	6-2)-c	40	0	1	40	400	2	4	1	
		吾橋	8-27-13	三好郡西祖谷山村吾橋	1	4	5	3	1	5	7	20	30	40	50	砂礫	4.1 結晶岩	(5)-1	2	2-2)-a	8	6	5	8	48	1	2	3	
		徳善	8-26-12	三好郡徳善	1	2	5	3	1	2	7	30	40	50	50	砂礫	4.1 結晶岩	(2)	1	6-2)-c	7	5	2	8	105	2	2	3	
		戸の谷	8-27-13	三好郡戸の谷	1	5	5	5	1	6	7	30	40	40	50	砂礫	4.1 結晶岩	(1)		1-(2)	6	7	1	3	42	2	2	3	
		長代	8-26-24	三好郡長代	1	5	5	3	1	6	4	30	35	50	50	砂礫	5.1 結晶岩	(6)-2	2	1-(2)	15	6	2	30	90	2	2	3	
		重実	8-27-10	三好郡重実	1	4	5	3	1	6	7	15	40	60	70	砂礫	4.1 結晶岩	(6)-2	2	1-(2)	6	7	2	8	42	1	3	2	
		日浦	8-27-10	三好郡日浦	1	4	5	3	1	6	7	30	35	35	50	砂礫	4.1 結晶岩	(6)-1	1	1-(2)	20	10	3	30	200	2	2	2	
		下名	8-27-9	三好郡下名	1	3	3	4	1	6	7	10	25	30	50	砂礫	4.1 結晶岩	(2)	1	1-(2)	8	8	1	10	10	1	4	1	
		柿の尾	8-27-9	三好郡柿の尾	1	4	3	3	1	5	2	30	50	30	50	砂礫	4.1 結晶岩	(5)-1	1	1-2	20	10	3	30	100	1	3	3	
		伊良原	8-27-14	三好郡伊良原	1	5	5	3	1	3	7	30	30	25	5	砂礫	4.1 結晶岩	(5)-1	1	1-(2)	5	14	2	10	40	1	2	3	
		一字(2)	8-27-10	三好郡一字	1	1	4	3	1	6	1	0	60	50	50	砂礫	4.1 結晶岩	(5)-1	1	6-2)-b	8	11	2	9	20	1	4	3	
		善徳	9-25-5	三好郡善徳	1	5	5	1	2	7	7	20	60	40	9	砂礫	5.1 結晶岩	(2)	1	6-2)-b	5	10	3	5	20	1	4	3	
		善徳	9-25-3	三好郡善徳	1	5	5	3	1	7	7	15	50	30	50	砂礫	5.1 結晶岩	(4)-(1)	2	6-2)-b	6	15	1	7	50	0	4	3	
若松	11-30-2	海部郡海南町旭	1	2	5	3	1	6	1	0	60	50	50	砂礫	4.1 砂岩	(4)-(2)	2	2-2)-a	8	9	2	9	40	1	2	3			
香川県	55	馬城	52-21-18	三豊郡詫間町	1	4	5	3	2	4	1	0	45	45	11	(0.3)	2	1-2	3	1-2	10	20	0.5	13	65	5	3	1	
愛媛県	55	古屋敷	55-7-2	西宇和郡伊方町	1	4	5	1	2	5	1	0	60	50	11	砂礫	緑色 変質岩	1-(2)	2	1-(2)	11	20	0.8	13	200	7.0	(2)	(1)	
		川内B	55-7-14	宇和島市	1	3	2	1	2	6	1	0	63	63	15	砂礫	5 砂岩	6-2)-a	3	6-2)-a	6.5	13	0.8	18	100	3	(4)	(2)	
		川永田	55-7-14	伊方町	1	4	5	3	1	6	1	0	55	55	0	砂礫	緑色 変質岩	1-(2)	3	1-(2)	24	15	1.5	23	200	0	(2)	(3)	
		岡村B	55-7-9	岡前村	1	8	5	3	1	6	1	0	40	40	60	砂礫	5 花崗岩	1-(2)	2	1-(2)	17	8	1.5	30	220	0	(2)	(3)	
	57	平山	57-7-25	御住町	1	4	4	3	2	5	1	0	50	40	80	砂礫	4 砂岩	1-(2)	3	1-(2)	8.5	25	2	11	150	5	(1)	(1)	
		小鹿	57-7-25	宇和町	1	4	4	3	1	6	1	0	42	45	45	粘土	チャート	1-(2)	3	1-(2)	13	15	2	17	300	14	(2)	(3)	
		山本	57-7-14	"	1	6	5	5	1	5	7	28	30	52	100	砂礫	1.5 チャート	1-(2)	2	1-(2)	4.5	12	2.0	5.0	15	5.0	(1)	(3)	
		榎谷	57-8-27	松野町	1	5	5	3	2	4	7	40	45	45	100	砂礫	2.0 砂岩	2-2)-a	2	2-2)-a	8	25	2.0	10.0	100	2	(1)	(1)	
河合	57-9-25	面河村	1	8	5	3	1	6	7	5	35	35	100	砂礫	2.0 砂岩	1-(2)	3	1-(2)	50	17	1.5	70	1500	20	(1)	(2)			
高知県	53	大西	8-3-13	葉山村	1	5	5	1	1	6	7	30	48	55	14	砂礫	頁岩	5-3	2	1-(2)	9	7.5	1	11	130	4.8	1	2	
		御坊畑	5-17-12	幡多郡御坊畑	1	5	1	1	1	6	1	0	45	60	45	砂礫	花崗岩	5 (4)	3	2-2)-1	9.6	6	1.4	11.0	35.0	4.0	2	2	
	54	二ツ野	10-19-5	佐川町二ツ野	1	5	5	1	1	6	1	0	43	44	19	砂礫	粘板岩	4	2	2-2)-1	9	10	2	10	75	3	2	2	
		右山	9-30-15	中村市	1	8	2	3	2	5	7	20	68	65	13	砂礫	頁岩	4	2	1-(2)	1	7	1.5	13	75	7.5	1	1	
		竹島	9-30-15	竹島	1	5	5	3	2	5	1	0	45	54	35	砂礫	4	2	3	1-(2)	5	6	1.3	6	39	3	1	2	
		松崎(徳)	10-19-4	土佐市松崎	1	5	5	1	1	6	1	0	50	45	80	砂礫	4	5-3	2	1-(1)	18.5	12	2	20	20	3	2	3	
香川県	55	小村	5-2-13	日高村	1	5	2	3	2	6	1	0	45	40	70	砂礫	(0.5)	(4)	(4)	2	2-2)-1	14.0	25.0	1.5	21.0	60	3	2	2

14 過去の崩壊の有無	15 水の存否				16 崩壊の発生原因	17 雨								18 保全対象人家戸数	19 人的被害		20 被災戸数			21 その他の被害	22 総点検との関連	
	a 同一箇所	b 附近	a 地表水			b 湧水		a 発生時刻までの量	b 発生時刻までの量	c 発生時刻までの量	d 発生時刻までの量	e 発生時刻までの量	f 平均年間雨量		g 既日往最大雨量	h 既時往最大雨量	a 死者	b 負傷者	a 全壊			b 半壊
0	0	0	0	0	0	57.8.27 13号台風	403	248			37	-	342	62	6	0	0	0	1	0	0	㊤
0	0	0	0	0	0	"	367	248	-	-	37	-	342	62	3	0	0	0	0	1	0	㊤
0	0	0	0	0	0	"	339	248	-	-	37	-	342	62	1	0	0	0	0	1	0	㊤
0	0	0	0	0	0	"	367	248	-	-	37	-	342	62	1	0	0	0	0	1	0	㊤
0	0	0	0	0	0	"	132	132	-	-	21	-	-	-	1	0	0	0	1	0	0	㊤
0	0	0	0	0	0	"	299	257	-	-	37	-	-	-	2	0	0	0	0	0	倉庫半壊 1	㊤
0	0	0	0	0	0	"	299	257	0	0	37	0	0	0	3	0	0	0	0	0	納屋半壊 1	㊤
0	0	0	0	0	0	"	271	257	0	0	37	0	0	0	36	0	0	0	0	1	0	㊤
0	0	0	0	0	0	"	271	257	0	0	37	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	㊤
0	0	0	0	0	0	"	403	287	0	0	28	0	0	0	9	0	0	0	0	1	0	㊤
0	0	0	0	0	0	"	306	287	0	0	28	0	0	0	6	0	0	0	0	1	0	㊤
0	0	0	0	0	0	57.7.25 19号台風	195	223	0	0	38	0	0	0	27	0	0	0	0	1	0	㊤
0	0	0	0	0	0	"	152	223	0	0	38	0	0	0	22	0	0	0	0	1	0	㊤
0	1回 S16	0	0	0	0	低気圧による集中豪雨	129.0	129.0	129.0	14.0	28.0	-	気象台日和佐 664	95.5	7	0	0	0	0	1	0	㊤
0	0	0	0	1	0	55.5豪雨	69	107	104	12	20				11	0	0	0	1	1	-	A
0	0	0	0	0	0	55.7豪雨	-	-	-	-	20	1863	148	-	38	-	-	-	-	-	-	A
0	0	0	0	0	0	"	63	-	-	-	11	2275	391	67.5	12	-	-	-	-	1	-	A
0	0	0	0	0	0	"	315	-	-	-	17	1863	148	-	38	-	-	-	-	-	-	A
0	0	0	0	0	0	"	134	132	28	134	28	1712	184	-	85	-	-	-	-	-	-	A
0	1 S51	0	0	1	1	57.7豪雨	-	147	147	-	16	2232	475	66	10	-	-	-	1	-	-	A
0	0	0	0	1	1	"	-	230	230	-	27	2564	298	-	7	-	-	-	1	-	-	A
0	0	0	0	0	0	"	-	965	-	25.5	-	2564	298	-	14	-	-	-	1	-	-	A
0	0	0	0	0	0	台風13号	-	270	-	28	28	2275	280	-	7	-	1	1	-	1	-	A
0	0	0	0	1	1	台風19号	-	238	-	44	44	3000	385	-	7	2	-	1	1	-	0	A
0	0	0	0	1	0	S53台風8号	259	0	41	0	33	築山役場 2516	同左 338.5	同左 101	6	0	0	0	1	0	0	㊤
1	0	0	0	1	1	S53年5月集中豪雨	192	158	192	42	42	中村土木 2806	同左 338.1	同左 89.5	10	0	0	0	0	1	0	㊤
0	0	0	0	0	0	S54年10月台風20号	330.5	325	323.5	22	41	越知土木 2900	同左 623	同左 108	24	0	0	0	0	1	0	㊤
0	0	0	0	0	0	S54年9月台風16号	229	167	204.5	47	47	中村土木 2806	同左 338.1	同左 89.5	21	0	0	0	0	1	0	㊤
0	0	1	1	1	1	S54年9月台風16号	298.0	167.0	271.5	3.0	56	中村土木 2806	同左 338.1	同左 89.5	15	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	S54年10月台風20号	222	270.5	280	27	27	清水測候所 2487	同左 535	同左 140	5	0	0	0	0	1	0	㊤
0	3 S49 51 56	1	1	1	1	S55年5月台風3号	259.5	138.5	214.5	9.0	46.5	伊野土木 2340	佐川 635	同左 111	22	0	0	0	0	0		㊤

県名	年	地 区 名	崩 壊 発 生 日 時	所 在 地	1 斜 面 の 種 類	2 斜 面 の 向 き	3 斜 面 の 型		4 斜 面 上 端		5 斜 面 下 端		6 斜 面 の 角 度		7 斜 面 の 高 さ (m)	8 地 質		9 地 被 物 の 状 態		10 崩 壊 の 型	11 崩 壊 の 規 模						12 崩 土 の 状 態	13 崩 壊 頭 部 の 位 置
							a	b	a	b	a	b	a	b		a	b	a	b		a	b	c	d	e	f		
							横 断 方 向	縦 断 方 向	伏 状	利 用 状 況	伏 状	傾 斜 角	平 均 傾 斜	崩 壊 の 傾 斜		表 層	基 岩	種 類	密 度		崩 壊 高 (m)	巾 (m)	深 (m)	斜 面 長 (m)	土 量 (m^3)	崩 土 の 到 達 距離		
高知県	55	竹島土居	8-5-11	中村市 竹島土居	1	4	2	1	1	6	1	0	53	58	5	礫 (1.5)	2	(5)-2	2	1-(2)	13.2	10	1.0	17.0	75.0	4.0	1	(1)
		片島(4)	3-9-11	宿毛市 片島	1	4	1	1	1	7	1	0	65	67	1	岩塊 (0.3)	4	6-1	1	6-(2)-2	7.0	10	0.6	7.6	27.0	5.0	4	2
	56	中 町	7-12-19	安芸郡 東洋町 中	1	5	5	5	2	6	1	0	60	40	22.0	真植土 (0.2)	4 頁岩	(6)-1	2	7-(2)-2	12	10	2	22	200	14	2	1
		西 町	5-1-16	西 町 中村市 手塚本	1	8	1	1	2	6	1	0	60	70	12	礫 (1.5)	4 頁岩	(6)-2	1	1-(2)	9	8	2	14	160	2	4	1
		本谷(下)	3-21-0	中村市 灰川谷 本	1	4	5	4	1	6	7	20	55	60	48	" (1.5)	4 頁岩	2	1	1-(2)	11	7	1.3	14	38	2.5	2	(3)
		丸の内	3-22-19	中村市 耳切	1	1	5	4	2	5	1	0	47	47	25	" (1.5)	4 頁岩	2	2	2-(2)	15	8.0	2.0	22.0	17.0	4.8	2	(2)
	57	高 浜	7-14-22	室戸市 室戸町 菜生	1	5	5	3	3	5	1	0	55	55	6	" (4.0)	4 頁岩	(2)	2	1-(2)	6	6	1.1	7	15	4	4	1

県	年	地 区 名	崩 壊 発 生 日 時	所 在 地	1 斜 面 の 種 類	2 斜 面 の 向 き	3 斜 面 の 型		4 斜 面 上 端		5 斜 面 下 端		6 傾 斜 の 角 度		7 斜 面 の 高 さ (m)	8 地 質		9 地 質 物 の 状 態		10 崩 壊 の 型	11 崩 壊 の 規 模						12 崩 壊 土 の 状 態	13 崩 壊 部 位 の 位 置
							a	b	a	b	a	b	a	b		a	b	a	b		a	b	c	d	e	f		
							傾 断 方 向	傾 断 方 向	状 況	傾 断 方 向	傾 断 方 向	傾 断 方 向	傾 断 方 向	傾 断 方 向		表 層	基 岩	種 類	密 度		崩 壊 高 (m)	崩 壊 巾 (m)	崩 壊 深 (m)	崩 壊 長 (m)	崩 壊 土 量 (m ³)	崩 壊 土 の 到 達 距離		
福	54	内殿	6-30-6	京都府九	1	2	2	4	1	6	1	0	40	50	20	砂質土 (1.0)	4	(6)-2	3	2-(2)-1	12	7	3.0	17	100	15	1	2
		権業寺	6-30-8	京都府美	1	8	5	2	2	4	7	20	60	40	7	粘土 (3.0)	2	(5)-2	1	6-(2)-2	7	60	2.0	9	250	5	2	1
		金隈	6-30-2	京都府美	2	8	6	3	2	4	1	0	73	45	6	砂質土 (4.0)	2	(7)石	—	1-(2)	6	20	4.0	7	100	8	4	1
		石宗	6-27-19	京都府伏	1	5	2	3	2	6	1	0	40	40	28	砂質土 (2.0)	4	(5)-2	3	1-(2)	21	20	2.0	34	2,000	5	1	2
		島台	6-30-6	京都府大	1	2	3	3	2	5	1	0	60	50	12	砂質土 (1.0)	2	(2)	1	1-(2)	7	5	1.0	5	10	2	1	2
		南谷	6-30-7	京都府明	1	5	2	3	1	6	1	0	60	51	20	粘土 (2.0)	4	(6)-2	2	2-(2)-1	17	35	2.0	23	260	15	2	1
		金池	6-30-7	京都府森	1	4	2	3	1	6	1	0	70	60	20	砂質土 (2.0)	4	(6)-2	2	1-(2)	15	30	2.0	18	300	10	2	1
		大和	6-30-9	京都府山	1	1	1	3	2	6	1	0	70	55	28	砂質土 (2.0)	4	(5)-2	2	1-(2)	20	11	2.0	28	150	7	1	1
		二崎	6-29-8	京都府二	1	3	5	3	2	6	1	0	46	43	32	砂質土 (2.0)	4	(6)-2	2	1-(2)	23	12	1.5	23	200	2	2	2
		長丁	6-30-5	北九州市	1	4	3	5	1	6	4	20	40	35	20	粘土 (1.0)	4	(5)-1	1	1-(2)	10	15	1.0	20	60	3	1	2
岡	55	手光	8-30-13	京都府手	1	8	2	1	1	6	1	0	40	45	18	砂質土 (1.0)	4	(5)-2	2	5-(2)-1	12	15	2.0	17	200	7	1	2
		石穴	8-30-12	京都府東	1	2	5	2	1	6	1	0	35	40	16	砂質土 (1.0)	4	(2)	1	2-(2)-1	12	10	1.0	20	200	10	1	2
		枝掛	8-30-24	京都府上	1	1	2	5	2	5	1	0	35	40	10	砂質土 (3.0)	4	(6)-2	1	2-(2)-1	10	20	2.0	15	500	20	1	1
		原町	8-30-8	京都府竹	1	6	5	5	2	4	1	0	35	40	9	砂質土 (2.0)	4	(5)-2	1	2-(2)-1	9	20	2.0	15	300	7	1	1
		津丸	8-30-14	京都府津	1	4	1	2	1	6	1	0	40	50	16	砂質土 (2.0)	4	(6)-2	2	2-(2)-1	11	20	2.0	17	300	8	1	2
		宿	8-30-13	京都府蛙	1	4	2	2	1	6	1	0	40	45	18	砂質土 (2.0)	4	(6)-2	2	5-(2)-1	13	10	2.0	18	200	3	1	2
		佃	8-30-13	京都府本	1	8	5	2	2	5	1	0	40	50	30	砂質土 (2.0)	4	(2)	2	2-(2)-1	10	10	1.0	15	150	3	1	3
		大徳	8-30-10	京都府大	1	7	1	3	1	6	1	0	60	50	50	砂質土 (2.0)	4	(2)	1	2-(2)-1	40	30	5.0	55	350	25	1	1
		宮の浦	8-30-10	京都府大	1	7	2	3	1	6	1	0	60	50	10	砂質土 (1.0)	7	(2)	1	2-(2)-1	10	20	1.0	27	200	10	1	1
		松崎	8-30-10	京都府松	1	5	5	1	4	6	1	0	70	65	10	砂質土 (2.0)	4	(2)	2	1-(2)	6	13	2.0	7	150	3	2	2
県	55	東津屋	8-30-10	京都府津	1	4	5	3	2	4	1	0	65	55	12	砂質土 (2.0)	4	(2)	2	1-(2)	12	8	2.0	14	50	6	2	1
		弘・堂山	8-30-9	京都府志	1	8	5	3	2	4	1	0	45	40	12	砂質土 (1.0)	4	(2)	2	1-(2)	12	130	1.0	35	100	1	4	1
		神松寺	8-30-12	京都府早	1	2	5	3	2	4	1	0	35	30	12	砂質土 (2.0)	2	(2)	2	1-(2)	7	20	2.0	12	400	10	2	2
		愛宕	8-30-9	京都府西	1	8	5	3	2	6	1	0	75	65	12	—	5	(1)	—	6-(2)-2	12	10	1.5	12	300	7	4	1
		北浦	8-30-10	京都府能	1	4	5	3	4	6	7	15	35	35	40	砂質土 (2.0)	5	(2)	2	1-(2)	15	35	2.0	23	500	6	2	2
		進山	8-30-22	京都府能	1	3	5	6	2	7	1	0	40	50	19	砂質土 (3.0)	2	(7)	2	1-(2)	16	42	1.5	29	250	9	1	2
		相川	8-30-12	京都府志	1	5	2	1	2	5	1	0	40	35	20	砂質土 (2.0)	2	(3)	2	1-(2)	16	15	2.0	20	400	3	2	2
		小富士	8-30-10	京都府	1	4	5	1	2	4	1	0	45	40	11	砂質土 (1.5)	2	(6)-2	2	1-(2)	11	7	1.0	12	100	5	2	1
		西浦	8-30-12	京都府	1	5	2	1	2	6	1	0	45	40	20	砂質土 (1.5)	2	(5)-2	2	1-(2)	15	10	1.5	23	200	8	2	2
		萬蒲	8-30-10	京都府桶	1	5	2	1	1	6	1	0	40	35	14	砂質土 (2.0)	2	(5)-2	2	1-(2)	12	40	2.0	18	165	5	2	2
県	55	天家寺	8-30-10	京都府桜	1	5	5	1	1	6	1	0	40	40	15	砂質土 (1.0)	2	(5)-2	2	1-(2)	13	20	1.5	19	150	3	2	2

14 過去の崩壊の有無	15 水の存否						16 崩壊の発生原因	17 雨							18 保全対象人家戸数	19 人的被害		20 被災戸数			21 その他の被害	22 総点検との関連
	a 地表面水		b 湧水					降					雨			a 死者	b 負傷者	a 全壊	b 半壊	c 一部破損		
	a 同一箇所	b 附近	崩壊前	崩壊後	崩壊前	崩壊後		a 発生時までの量	b 発生時の量	c 発生時までの量	d 発生時の量	e 発生時までの量	f 平均年雨量	g 既日往最大量	h 既時往最大量							
1	2 S28 S31	0	0	1	1	54.6 豪雨	156	156	118	23	26	1,800	236	48	16	0	0	0	1	1	0	㊤
0	0	1	0	0	0	"	321	10	178	-	33	1,616	239	115	10	0	0	1	1	1	0	B
0	0	1	0	0	0	"	321	10	178	-	33	"	"	"	18	0	0	0	3	3	0	C
0	0	0	0	0	0	"	131	38	112	0	21	1,739	300	98	10	0	0	0	1	1	0	A
0	0	0	0	0	0	"	529	229	158	18	41	"	280	50	20	0	0	0	0	0	0	A
0	0	0	0	0	1	"	490	233	178	16	34	"	302	100	12	0	2	0	0	0	0	A
0	0	0	0	0	1	"	490	233	178	16	34	"	"	"	7	0	0	0	4	4	0	㊤
0	0	0	0	0	0	"	554	233	239	21	43	"	"	"	7	0	0	0	1	1	0	㊤
0	0	0	0	0	0	"	478	216	164	22	40	1,700	258	100	3	0	0	0	1	1	0	-
1	2 S47 S49	1	1	1	1	"	345	112	80	15	21	1,376	147	28	38	0	0	0	0	0	0	㊤
1	3 S28 S31	0	0	0	0	55.8 豪雨	346	214	243	25	40	1,800	236	48	8	0	0	0	0	1	0	A
1	2 S51 S54	0	0	1	1	"	321	214	218	30	40	"	"	"	30	0	0	0	0	1	0	㊤
0	0	0	0	0	0	"	370	214	214	0	40	"	"	"	6	0	0	0	1	0	0	A
0	0	0	0	1	1	"	238	214	142	42	40	"	"	"	10	0	0	0	0	1	0	B
1	3 S28 S31 S54	0	0	0	0	"	370	214	266	24	40	"	"	"	6	0	0	0	0	1	0	A
0	0	0	0	0	0	"	346	214	243	25	40	"	"	"	11	0	0	0	0	2	0	A
1	2 S51 S54	0	0	0	0	"	346	214	243	25	40	"	"	"	6	0	0	0	0	1	0	A
0	0	0	0	0	0	"	368	119	211	32	40	"	"	"	5	0	0	1	1	0	0	A
0	0	0	0	0	0	"	368	119	211	32	40	"	"	"	5	0	0	0	0	1	0	㊤
0	1 S51	0	0	0	0	"	305	73	203	22	36	1,616	239	115	18	0	0	0	0	1	0	A
0	0	0	0	0	0	"	305	73	203	22	36	"	"	"	10	0	0	0	0	0	0	A
1	1 S51	0	0	0	0	"	283	185	185	28	36	"	"	"	20	0	0	0	0	0	0	A
0	0	0	0	0	0	"	342	73	236	24	36	"	"	"	10	1	0	0	0	1	0	A
0	0	0	0	1	1	"	283	185	185	28	36	"	"	"	11	0	0	0	0	0	0	A
1	1 S51	0	0	1	1	"	305	73	213	22	36	"	"	"	7	0	0	0	0	1	0	A
1	1 S47	0	0	0	0	"	497	133	259	0	45	1,706	183	47	16	0	0	0	0	1	0	㊤
0	1 S34	0	0	0	0	"	454	221	307	15	52	1,900	221	65	11	0	0	0	0	2	0	㊤
0	1 S34	0	0	0	0	"	404	171	263	28	52	"	200	"	12	0	0	0	0	2	0	㊤
0	1 S38	0	0	0	0	"	454	221	307	15	52	"	221	"	10	0	0	0	0	2	0	㊤
0	2 S38 S47	0	0	0	0	"	404	171	263	28	52	"	200	"	8	0	0	0	0	2	0	㊤
0	1 S38	0	0	0	0	"	404	171	263	28	52	"	"	"	8	0	0	0	0	2	0	B

県	年	地	崩壊発生日時	所在地	1 斜面の 種類	2 斜面の 向き	3 斜面の型		4 斜面の上端		5 斜面の下端		6 斜面の角度		7 斜面の高さ (m)	8 地質		9 地盤物の状態		10 崩壊の 型	11 崩壊の規模						12 崩壊土の 状態	13 崩壊頭部の位置
							a	b	a	b	a	b	a	b		a	b	a	b		a	b	c	d	e	f		
福	55	多々羅	8-30-9	糸島郡 二丈町家	1	5	2	2	1	6	1	0	50	50	22	砂質土 (1.2)	7	(5)-2	2	5-(2)-1	15	30	1.5	20	200	5	1	2
		水付	8-30-9	福井	1	5	5	3	1	6	1	0	55	55	25	(2.0)	7	(5)-2	2	5-(2)-1	20	40	2.0	25	100	5	1	2
		清水	8-30-9	田中	1	4	5	3	2	6	1	0	65	55	10	(2.0)	7	(2)	2	5-(2)-1	10	40	2.0	15	300	5	1	1
		北武	8-30-9	武	1	6	2	3	2	6	1	0	65	65	10	(2.0)	7	(5)-2	2	5-(2)-1	10	20	1.0	15	100	2	1	1
		妙法寺	8-30-12	筑紫郡 那珂川町 恵子	1	7	5	3	2	6	1	0	50	45	15	(1.0)	2	(5)-2	3	1-(2)	10	15	1.0	13	250	3	2	2
		原山町	7-8-22	大牟田市 山原	1	4	5	3	2	4	1	0	45	45	9	(1.0)	4	(5)-1	2	1-(2)	9	5	1.5	11	20	2	1	1
		畑川	8-30-7	田川郡 添田町	1	2	5	3	2	4	1	0	45	52	23	(1.0)	4	(2)	1	1-(2)	11	6	2.1	11	9	4	1	2
		一ノ宮	8-30-8	田	1	2	3	5	1	6	5	0	20	11	195	(4.0)	2	(4)-3	3	2-(2)-1	143	50	7.0	350	1,500	120	2	2
		中村	8-30-17	中元寺	1	8	1	1	2	6	1	0	60	50	20	砂質土 (1.0)	2	(6)-2	2	1-(2)	4	40	0.6	4	20	2	1	2
		野添	8-30-3	飯塚市 幸袋	1	3	5	3	1	6	1	0	64	50	8	粘土 (2.0)	4	(6)-2	2	1-(2)	7	7	1.0	10	30	3	1	3
		城ノ腰	8-30-4		1	3	4	3	2	4	1	0	50	40	14	(2.0)	4	(2)	1	1-(2)	9	8	1.5	14	50	6	1	3
		屋敷	8-30-5	大日寺	1	4	5	3	2	6	1	0	67	50	8	(2.0)	4	(5)-2	2	1-(2)	6	12	1.0	9	50	3	1	3
		浦ノ谷	8-30-8	立石	1	4	1	3	2	6	1	0	65	50	7	(2.0)	4	(6)-2	2	1-(2)	7	8	1.5	10	35	5	1	3
		昭和	6-18-5	山田市 上山田	1	5	2	1	2	6	1	0	40	35	50	砂質土 (2.0)	4	(5)-2	2	1-(2)	26	30	1.5	30	300	10	1	2
		大和	8-30-12		1	1	1	3	2	6	1	0	70	50	20	(2.0)	4	(5)-2	2	1-(2)	17	17	2.0	20	100	7	1	1
		御山	8-30-12	築上郡 高岡町 広津	1	3	3	3	2	7	1	0	60	45	15	(1.0)	3	(5)-2	1	2-(2)-1	13	25	1.0	17	500	5	2	2
		峰	8-30-12	大平村 東上	1	2	6	3	2	5	1	0	40	35	18	(1.5)	3	(3)-2	1	1-(2)	12	19	1.5	9	300	4	1	2
		帆丁	7-1-18	北九州市 八幡東区 帆丁町	2	4	6	3	2	2	4	20	35	60	18	(1.0)	4	(2)	2	1-(2)	5	4	1.0	6	5	3	2	3
岡	56	祝町	7-11-9	祝町	1	8	5	3	2	4	1	0	45	45	30	(1.0)	4	(2)	2	1-(2)	17	22	1.0	25	100	0	2	2
		深丁	7-29-19	若松区 深町	1	7	5	4	2	2	4	40	50	60	8	粘土 (1.0)	4	(2)	2	1-(1)	7	3	1.0	10	1	0	2	1
		中畑町	7-29-19	中畑町	1	1	5	3	1	6	1	0	47	45	30	(1.0)	4	(2)	2	1-(2)	30	30	1.0	42	30	10	1	1
		京良城	8-28-15	八幡西区 京良城町	1	3	5	3	2	2	4	20	34	34	19	(5.0)	4	(2)	1	1-(2)	19	40	5.0	40	3,000	10	2	1
		真名第(1)	7-7-3	宗像郡 大蔵村 真名若	1	5	5	1	2	4	1	0	47	45	15	砂質土 (1.0)	4	(6)-2	2	5-(2)-1	15	25	2.5	25	160	6	2	1
		"(2)	7-7-3	"	1	4	5	3	1	5	1	0	43	42	15	(1.5)	4	(2)	1	5-(2)-1	15	20	2.5	27	140	36	1	2
		潮差(1)	7-7-3	潮差	1	6	5	3	2	5	7	20	60	44	10	(2.0)	4	(5)-2	1	5-(2)-1	10	15	4.0	14	250	6	1	1
		昭和町	7-7-3	玄海町 昭和町 八女郡	1	6	5	3	2	7	1	0	40	40	20	岩塊	2	(7)	3	6-(1)-4	12	18	2.0	8	200	5	2	1
		小路	6-30-18	立花町 小路	1	7	2	1	1	5	1	0	26	27	28	粘土 (8.0)	3	(5)-2	1	5-(2)-1	16	30	1.2	34	20	2	1	2
		松尾	6-30-18	松尾	2	7	3	3	1	4	7	20	56	56	7	(5.0)	3	(3)	3	5-(2)-1	7	24	0.8	8	65	1	1	2
		京野	7-7-9	鞍手郡 宮田町 長井鎮	1	5	5	3	2	4	1	0	36	31	15	(3.0)	4	(2)	3	1-(2)	15	20	1.7	27	500	3	1	1
		畑田町	7-7-7	北九州市 門司区 畑田町	1	5	5	3	1	6	4	20	60	40	150	(2.0)	4	(2)	2	1-(2)	4	15	2.0	4	50	4	2	3
		清4丁	7-7-15	清滝	1	8	4	1	1	6	4	10	50	60	18	(2.0)	4	(5)-1	2	1-(2)	6	10	2.0	6	50	3	2	3

14 過去の崩壊の有無	15 水の存否						16 崩壊の発生原因	17 雨							18 保全対象人家戸数	19 人的被害		20 被災戸数			21 その他の被害	22 総点検との関連	
	a 同一箇所	b 附近	a 地表水		b 湧水			a 発生時までの量	b 発生時の量	c 発生時までの量	d 発生時の量	e 発生時までの量	f 平均年雨量	g 既日往最大雨量		h 既時往最大雨量	a 死者	b 負傷者	a 全壊	b 半壊			c 一部破損
			崩壊	浸水	崩壊	浸水																	
0	0	0	0	0	0	0	55.8 豪雨	379	204	239	38	49	1,900	200	65	6	0	0	0	0	1	0	㊤
0	0	0	0	0	0	0	"	379	204	239	38	49	"	"	"	5	0	0	0	0	2	0	㊤
0	0	0	0	0	0	0	"	379	204	239	38	49	"	"	"	5	0	0	0	0	0	0	㊤
0	0	0	0	0	0	0	"	379	204	239	38	49	"	"	"	5	0	0	0	0	1	0	㊤
0	2 S38 S48	1	0	0	0	0	"	277	154	123	31	31	1,616	179	83	57	0	0	0	0	0	普通河川 埋塞	㊤
0	0	1	0	0	0	0	55.7 豪雨	272	196	92	2	61	2,817	217	61	13	0	0	0	0	1	0	㊤
0	0	0	0	0	0	0	55.8 豪雨	185	145	94	8	42	1,739	257	40	30	0	0	0	0	1	0	㊤
0	0	1	1	1	1	1	"	195	145	118	23	42	"	"	"	5	0	0	0	0	0	0	㊤
0	0	0	0	0	0	0	"	307	96	189	0	42	"	"	"	7	0	0	0	0	1	0	㊤
0	0	0	0	0	0	1	"	152	134	102	7	18	"	302	100	24	0	0	0	0	0	0	㊤
0	0	0	0	0	0	0	"	156	134	100	4	18	"	"	"	17	0	0	0	0	1	0	A
0	0	0	0	0	0	1	"	160	134	95	4	18	"	"	"	12	0	0	0	0	0	0	B
0	0	0	0	0	0	0	"	188	134	106	16	18	"	"	"	7	0	0	0	0	0	0	A
0	0	0	0	0	0	1	55.6 豪雨	87	50	87	4	18	"	"	71	14	0	0	0	0	1	0	A
0	1 S54	0	0	0	0	0	55.8 豪雨	277	134	189	28	32	"	"	"	7	0	0	0	0	1	0	㊤
0	1 S51	0	0	0	0	1	"	674	154	53	35	52	1,551	255	53	13	0	0	0	0	0	0	㊤
0	00	0	0	0	0	1	"	674	154	53	35	52	"	"	"	5	0	0	0	0	0	道埋 路塞	A
1	2 S46 S51	1	1	0	0	0	55.7 豪雨	131	116	127	4	29	2,088	202	37	75	0	0	0	0	1	0	㊤
1	2 S28 S47	0	0	1	1	1	"	97	97	97	5	33	"	"	"	15	0	0	0	0	1	0	㊤
0	0	0	0	0	0	0	"	239	102	84	14	34	2,594	269	48	10	0	0	0	0	0	0	㊤
0	0	0	0	0	1	1	"	239	102	84	14	34	"	"	"	80	0	0	0	1	0	0	㊤
0	0	0	0	0	0	0	55.8 豪雨	275	68	68	1	17	2,526	190	36	23	0	0	1	0	0	0	㊤
0	1 S54	0	0	0	0	0	56.7 豪雨	81	197	81	46	46	1,800	218	48	19	0	0	0	1	0	0	A
0	0	0	0	0	0	0	"	81	197	81	46	46	"	"	"	7	0	0	0	0	1	0	A
1 S55	2 S54 S55	0	0	0	0	0	"	81	197	81	46	46	"	"	"	16	0	0	0	1	0	0	A
1 S54	2 S54 S55	0	0	0	0	0	"	81	197	81	46	46	"	"	"	5	0	0	0	0	2	0	㊤
0	0	0	0	0	0	0	56.6 豪雨	147	122	111	11	29	2,142	266	51	10	0	0	0	0	2	0	A
0	1 S47	0	0	0	0	0	"	147	122	111	11	29	"	"	"	10	0	0	0	1	1	0	A
0	0	0	0	0	1	1	"	117	8	117	4	25	1,739	227	60	16	0	0	0	0	2	水埋 路塞	A
0	0	0	0	0	0	0	56.7 豪雨	155	159	155	3	51	1,304	159	51	35	0	0	0	0	0	0	A
0	0	0	0	0	0	0	"	156	169	156	0	51	"	"	"	15	0	0	0	0	1	0	A

県	年	地 区 名	崩 壊 発 生 日 時	所 在 地	1 斜 面 の 種 類	2 斜 面 の 向 き	3 斜 面 の 型		4 斜 面 上 端		5 斜 面 下 端		6 斜 面 の 傾 斜		7 斜 面 の 高 さ (m)	8 地 質		9 地 表 物 の 状 態		10 崩 壊 の 型	11 崩 壊 の 規 模						12 崩 壊 土 の 状 態	13 崩 壊 部 位 の 位 置
							a	b	a	b	a	b	a	b		a	b	a	b		a	b	c	d	e	f		
							傾 断 方 向	傾 断 方 向	傾 断 方 向	傾 断 方 向	傾 断 方 向	傾 断 方 向	傾 断 方 向	傾 断 方 向		表	基	表	基		崩 壊 高 (m)	崩 壊 巾 (m)	崩 壊 深 (m)	崩 壊 長 (m)	崩 壊 土 量 (m ³)	崩 壊 土 の 利 達 離		
福岡	56	城山町	7-7-5	北九州市 門司区 城山町	1	6	4	3	1	6	4	20	32	60	20	粘土 (2.0)	4	(5)-1	3	1-(2)	10	20	2.0	11	150	7	2	2
		上本町	7-7-3	上本町	1	8	5	2	2	4	6	10	30	30	12	(2.0)	4	(2)	2	1-(2)	12	12	2.0	25	50	5	1	1
		高見台3	7-7-4	小倉北区 高見台	1	8	5	3	2	2	2	40	50	50	10	(1.0)	4	(2)	2	1-(2)	10	10	1.0	11	30	5	2	1
		藍島	7-7-4	藍島	1	4	3	2	1	6	5	10	50	45	18	(1.0)	4	(2)	1	1-(2)	18	20	1.0	25	25	5	2	1
		宮1丁目	7-7-3	若松区 宮九	1	5	2	5	1	6	4	20	40	40	20	礫 (2.0)	4	(2)	2	1-(2)	10	30	2.0	15	400	3	1	2
		白3丁目	7-7-4	白山	1	3	3	2	3	7	6	20	50	40	25	粘土 (1.0)	4	(2)	2	1-(2)	6	8	1.0	10	13	3	1	3
		東二島	7-7-4	二島	1	6	4	5	3	5	6	30	50	40	30	(2.0)	4	(5)-1	2	1-(2)	10	30	2.0	15	300	5	1	3
		祝町(C)	7-7-3	八幡東区 祝町	1	7	4	1	2	4	5	30	45	50	11	礫 (1.0)	4	(1)	1	1-(2)	11	13	1.0	15	50	5	1	1
		東台良(B)	7-7-4	東台良	2	6	4	2	2	4	4	20	41	60	20	粘土 (1.0)	4	(2)	2	1-(2)	8	7	1.0	10	5	3	1	2
		瀬板町東	7-7-4	八幡西区 瀬板	1	1	3	2	1	6	4	20	80	45	20	礫 (3.0)	4	(5)-1	2	1-(2)	20	10	3	30	100	5	1	1
福岡	57	野芥4区	7-13-10	福岡市 早良区 野芥	1	1	3	2	2	6	1	0	55	50	20	砂質土 (1.5)	2	(5)-4	2	5-(1)-1	13	15	1.5	11	900	12	1	2
		名見	7-13-8	宗像郡 玄海町 田野	1	2	5	3	2	5	1	0	45	45	10	粘土 (2.0)	4	(5)-1	1	3-(1)-1	10	25	2.0	14	200	4	2	1
		東組	7-13-10	直方市 下新入	1	7	5	3	2	4	1	0	74	69	5	(0.3)	2	(2)	2	5-(2)-1	5	8	0.7	5	20	1.5	4	1
		轟尾	7-24-10	田川市 轟尾	1	6	5	1	2	5	1	0	46	46	28	砂質土 (1.0)	4	(2)	3	1-(2)	18	11	2.0	19	30	8	1	2
佐賀	64	山口	6-30-10	多久市	1	5	5	3	2	6	1	0	41	47	22	礫 (3.0)	1	(7)	3	1-(2)	12.5	10	1.5	17	80	4	1	2
		小川島	6-29-15	呼子町	1	3	5	1	2	5	1	0	38	38	11	(2.0)	1	(7)	3	1-(2)	11	7	1	17	84	5.4	1	1
		尾の上	6-29-10	武雄市	1	3	5	1	2	7	1	0	32	58	15	粘土 (2.0)	4	(2)	2	1-(2)	6.8	30	1.8	8.2	270	4.8	1	2
		星賀	7-1-4	肥前町	1	4	5	1	1	6	1	0	56	68	29	0	4	(7)	2	1-(2)	15	5	1.2	16	40	6.7	4	2
		滝川内	6-30-17	伊万里市	1	6	5	1	1	6	1	0	41	48	30	礫 (1.5)	4	(5)-2	3	1-(2)	14	12	1.5	18	110	4.2	1	2
		名護屋	6-29-9	鎮西町	1	3	5	5	2	6	1	0	37	63	24	(1.5)	1	(5)-1	2	1-(2)	48	9	1.4	5.5	38	3.4	1	3
佐賀	55	小田志	7-1-17	武雄市	1	6	2	1	2	5	1	0	36	43	16	(3.0)	1	(7)	1	1-(2)	13	30	0.9	18	190	1.3	2	2
		庭木	7-12-9	・	1	6	5	3	1	6	1	0	45	52	30	(1.0)	1	(7)	3	1-(2)	12.8	15	1	16	105	5.2	2	2
		上柚の原	8-29-22	・	1	5	5	5	2	6	1	0	37	40	18.8	(1.5)	1	(5)	2	1-(2)	16.2	30	1.1	25	300	6.7	2	1
		東大島	8-30-12	唐津市	1	5	5	3	2	2	1	0	31	37	38	粘土 (2.0)	1	(7)	1	1-(2)	14	15	1.5	24	380	10	1	2
		西唐津	8-29-11	・	1	8	5	5	1	6	1	0	41	49	23	(2.0)	1	(7)	3	1-(2)	14	18	3.8	20	450	11.2	1	2
		浦満	7-10-15	伊万里市	1	3	1	3	2	6	1	0	44	55	18	礫 (1.0)	4	(3)	3	1-(2)	5.7	2	0.8	73	4	2.8	4	3
		真手野	8-30-6	・	1	5	2	5	2	6	1	0	30	30	38.5	(1.5)	4	(3)	2	1-(2)	16	53	2.4	33	50	10	2	2
		小宮道	8-29-7	鹿島市	1	3	3	3	2	5	1	0	70	62	19	(1.5)	3	(7)	1	1-(2)	19	19	3	20	90	15.6	2	1
		高尾	6-30-21	呼子町	1	5	2	1	3	5	1	0	40	40	12	粘土 (2.5)	1	(7)	3	1-(1)	10.8	42	1.4	13.5	290	-	2	1
佐賀	66	重橋	6-30-16	伊万里市	1	4	5	4	1	6	1	0	42	74	11.1	礫 (3.0)	4	(7)	3	1-(2)	5.1	9	5.4	5.4	30	2.9	2	2
		丸尾	7-13-9	有田町	1	7	5	1	2	4	1	0	35	35	7.7	粘土 (2.0)	3	(7)	2	1-(2)	7.7	30	1.6	13	330	4.3	1	1

14 過去の崩 壊の有無	15 水の存否					16 崩壊の 発生原因	17 降 雨								18 保全対象 家戸数	19 人的被害		20 被災戸数			21 その他の被害	22 総点検との関連	
	a 同一箇 所	b 附 近	a 地表水		b 湧 水		a 発達生 時までの 雨量	b 発日 生 雨 時 量	c 発24 生時 時間ま での量	d 発生 時の雨 量	e 発生大 時間ま での量	f 平 均 年 雨 量	g 既 日 住 雨 最 大 量	h 既 時 住 間 最 雨 大 量		a 死 者	b 負 傷 者	a 全 壊	b 半 壊	c 一 部 破 損			
			崩 壊 前	崩 壊 後	崩 壊 前																		崩 壊 後
1	1	S52	0	0	1	1	56.7 豪雨	132	159	132	6	51	1,304	159	51	9	0	0	0	0	1	市埋 道塞	㊤
1	2	S28 S47	0	0	1	1	"	75	126	80	21	24	1,097	202	37	15	0	0	0	0	2	0	㊤
0	0	0	0	0	1	1	"	111	152	111	28	36	1,541	180	36	20	0	0	1	1	0	0	A
0	0	1	0	0	1	1	"	111	152	111	28	36	1,541	180	36	7	0	3	0	1	1	0	㊤
0	0	0	0	0	0	0	"	75	126	80	21	24	1,612	269	48	15	0	0	0	1	1	0	A
0	0	1	1	1	1	1	"	104	126	109	29	29	1,612	269	48	13	0	0	0	0	1	0	A
0	0	1	1	1	1	1	"	104	126	109	29	29	1,097	202	37	5	1	0	0	1	0	0	㊤
1	2	S51 S55	1	0	0	0	"	75	126	80	21	24	1,097	202	37	14	1	0	0	0	1	0	A
1	3	S46 S51 S55	1	0	1	1	"	104	126	109	29	29	1,097	202	37	36	0	0	0	0	0	0	㊤
0	0	1	1	1	1	1	"	104	126	109	29	29	1,616	190	36	13	0	0	0	1	0	0	A
1	S54	0	1	1	0	0	57.7 豪雨	201	120	36	3	25	1,690	270	73	26	0	0	0	0	1	0	A
2	S54 S56	1	0	0	0	0	"	70	86	78	5	26	1,800	218	48	6	0	0	0	0	2	0	㊤
0	0	0	0	0	0	0	"	79	30	79	2	16	1,739	257	53	3	0	0	0	0	2	0	㊤
0	0	0	0	0	0	0	"	107	23	97	14	17	1,739	280	50	10	0	0	1	0	1	0	A
0	0	0	0	0	0	1	54.6 豪雨	211	28.5	106.5	2	27	1,808	441	101.5	30	0	0	0	0	1	0	㊤
0	0	0	1	0	1	1	"	158.5	157	158.5	2	34	1,834	"	"	33	0	0	0	0	1	0	㊤
0	0	0	0	0	0	1	"	38	176	51	37	37	1,822	"	"	15	0	0	0	0	2	0	㊤
0	0	0	0	0	0	0	"	1	8	23	1	1	1,687.5	"	"	38	0	0	0	0	1	0	㊤
0	0	0	1	0	0	0	"	202.5	19	72	0.5	37	2,037.5	"	"	16	0	0	0	0	0	0	㊤
0	0	0	0	0	0	0	"	133.5	134	134	12	34	1,834	"	"	207	0	0	0	0	0	0	㊤
0	0	0	1	0	0	0	54.7 豪雨	64	86	64	2	16.5	2,724	"	"	6	0	0	0	0	1	0	㊤
0	0	0	0	0	0	0	"	250	25.0	25.0	8	8	2,724	"	"	8	0	0	0	0	0	0	㊤
0	0	0	1	0	0	0	54.8 豪雨	294.5	193.0	276	16.4	69.5	2,724	"	"	7	0	0	0	0	1	1	㊤
0	1	0	0	0	0	1	"	489.5	96.5	310	14.5	39	2,794.5	"	"	14	0	0	0	0	2	0	㊤
0	0	0	1	0	0	0	"	173.5	251	169.5	4.5	32.5	2,794.5	"	"	39	0	0	1	0	0	0	㊤
0	0	0	1	0	0	0	54.7 豪雨	95.5	126.5	95.5	17.5	33	3,055.5	"	"	14	0	0	0	0	1	0	㊤
0	0	0	0	0	0	1	54.8 豪雨	472.5	289	347	15.5	43.5	3,055.5	"	"	5	0	0	0	0	1	1	㊤
0	0	0	0	0	0	0	"	212.5	223	215.5	35	44	2,850	"	"	13	0	0	1	0	0	0	㊤
0	0	0	0	0	0	0	56.6 豪雨	100	86	100	4	32	1,749.5	"	"	150	0	0	0	0	0	0	㊤
0	0	0	0	0	0	0	"	68.5	85.5	69	21	34.5	1,768.5	"	"	6	0	0	0	0	1	0	㊤
0	0	0	1	0	0	0	57.7 豪雨	65.5	70	70	13.5	233	1,900	"	"	8	0	0	0	1	0	0	-

県	年	地 区	崩 壊 発 生 日 時	所 在 地	1 斜 面 の 種 類	2 斜 面 の 向 き	3 斜 面 の 型		4 斜 面 上 端		5 斜 面 下 端		6 斜 面 の 角 度		7 斜 面 の 高 さ (m)	8 地 質		9 地 被 物 の 状 態		10 崩 壊 の 型	11 崩 壊 の 規 模						12 崩 壊 土 の 状 態	13 崩 壊 部 位 の 位 置
							a	b	a	b	a	b	a	b		a	b	a	b		a	b	c	d	e	f		
							横 断 方 向	縦 断 方 向	状 態	利 用 状 況	状 態	傾 斜 角	平 均 傾 斜 角	崩 壊 傾 斜 角		表 層	基 岩	種 類	密 度		崩 壊 高 (m)	巾 (m)	深 (m)	斜面 長 (m)	土 量 (m ³)	崩 壊 土 の 到達 距離		
佐賀県	57	鳴石	7-24-7	伊万里市	1	6	5	1	2	4	1	0	42	49	24	粘土 (2.0)	4	3	3	1-(2)	18	20	1.5	24	420	7.4	1	1
		東吉田	7-16-13	嬉野町	1	7	1	1	2	5	1	0	35	43	16.6	粘土 (1.5)	1	3	3	1-(2)	11	20	2	16	220	4.4	1	2
		吉田	7-24-9	小城町	1	5	5	3	2	6	1	0	37	37	25.4	砂 (3.0)	5	3	3	1-(2)	20	37	3.6	33	1,480	12	1	2
		浦川内	7-24-9	厳木町	1	6	4	1	1	6	1	0	42	42	110	砂 (2.0)	2	6	3	1-(2)	40	25	1.8	56	450	7.2	2	2
		倉谷	7-24-7	青板村	1	4	5	1	2	4	7	8	44	44	17	砂 (1.5)	2	7	2	1-(2)	17	30	2.6	23	700	16.2	1	1
		蟹隈	7-24-7	神埼町	1	6	5	5	2	6	1	0	41	36	11.6	粘土 (1.0)	2	7	3	1-(2)	7.3	14	0.7	12	60	3.2	1	2
長崎県	53	銭敷	7-24-8	大和町	1	1	4	2	2	6	1	0	38	38	17	砂 (3.0)	2	7	2	1-(2)	17	12	1.2	28	180	11.8	1	1
		九尾	6-2-22	南松浦郡 新島町九尾	1	3	5	1	1	6	1	0	50	50	18	不明	4 砂岩	(5)-1	2	2-(2)-2	15	6	2	20	180	10	3	1
		曲	6-25-7	平戸市 大久保町	1	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	50	不明	不明	不明	不明	不明	50	50	2	146	30,000	不明	不明	不明
		朝地露	6-20-15	北松浦郡 鹿町長串	1	不明	4	5	1	6	1	0	38	38	30	不明	3 凝灰岩	不明	不明	1-(2)	30	30	7	49	10,000	15	1	1
		三ノ股	6-11-6	東彼杵郡 佐佐見町三ノ股	1	不明	5	4	1	5	1	0	45	45	20	不明	1 凝灰岩	不明	不明	1-(2)	10	10	0.5	14	50	3	1	2
		平山	6-11-5	西彼杵郡 西彼町平山郷	1	4	5	3	2	5	1	0	40	40	28	不明	1 凝灰岩	(5)-2	2	2-(2)-2	11	33	4	17	2,400	12	1	3
		面高(1)	6-11-4	西海町 面高	1	3	2	3	1	6	1	0	65	65	20	不明	1 玄武岩	(5)-1	1	1-(2)	8	12.5	1	9	100	1	1	3
		面高(2)	6-11-4	不明	1	4	5	2	2	不明	1	0	65	65	15	不明	1 玄武岩	(5)-1	1	2-(2)-2	15	3	1	17	17	1	1	1
		面高	6-11-4	不明	1	5	5	3	1	6	1	0	60	60	10	不明	1 玄武岩	(5)-1	1	2-(2)-2	8	5	2	9.2	92	2	1	1
		間瀬本町	6-11-1	大島町 間瀬	1	4	5	3	2	4	1	0	40	40	9	不明	4 砂岩	(5)-1	1	2-(2)-2	7	8	2	11	50	2	1	1
		長田代	6-11-4	北松浦郡 世知原町矢野	1	1	1	5	1	6	1	0	45	45	30	不明	4 砂岩	3	3	2-(2)-2	10	12	2	14	430	5	1	1
		小島町	8-7-1	佐世保市 小島町	1	1	3	1	1	6	7	20	40	40	30	不明	4 砂岩	3	3	2-(2)-2	9	8	1	17	70	5	1	3
		伊ノ浦	8-7-1	西彼杵郡 伊ノ浦	1	4	2	3	1	6	1	0	45	45	15	不明	1 玄武岩	(5)-2	2	2-(2)-2	13	10	0.2	18	30	5	2	2
		間瀬	8-6-23	大島町 間瀬	1	4	2	3	1	6	1	0	50	50	11	不明	4 砂岩	(5)-1	1	2-(2)-2	9	10	0.2	12	18	4	2	1
		西大島	8-6-23	西大島	1	6	2	3	1	6	7	20	65	65	15	不明	4 砂岩	(5)-1	1	2-(2)-2	15	10	2	17	300	10	2	1
		音峰	8-6-23	島原市 音峰	1	8	3	5	2	6	1	0	45	45	10	不明	4 砂岩	(5)-1	1	2-(2)-2	10	8	1	14	80	4	1	1
佐賀県	54	佐瀬保山	6-21-3	大島町 佐瀬保山	1	4	5	1	1	6	7	30	40	45	15	不明	4 砂岩	(5)-2	2	2-(2)-2	12	30	5	17	2,000	3	2	1
		樟島	6-22-8	野母崎町 樟島	1	不明	1	3	1	6	1	0	45	45	20	不明	5	不明	不明	1-(2)	10	4	0.8	14	30	2	2	2
		大江	2-23-2	埴野町 大平郷	1	不明	5	5	1	2	1	0	50	50	10	不明	5	不明	不明	1-(2)	10	12	2	13	240	4	2	1
		屈田	2-23-4	長崎市 屈田町	1	不明	1	1	1	6	1	0	60	70	50	不明	1 安山岩	不明	不明	2-(2)-2	40	5	1	43	200	10	2	1
		西ノ浜	2-23-1	佐世保市 相浦町	1	5	5	1	1	不明	1	0	80	80	15	不明	4 砂岩	(3)	3	6-(2)-2	10	20	0.5	10	100	3	4	1
		堤	6-27-1	南松浦郡 若松町堤	1	5	5	3	2	5	1	0	40	40	5.5	不明	4 砂岩	(2)-2	2	2-(2)-2	5.5	4	0.3	8.6	6	4	2	1
		土井ノ浦	6-27-1	不明	1	4	5	5	1	6	1	0	45	45	20	不明	2 花崗岩	(5)-2	2	1-(2)	10	4	0.3	14	10	4	2	2
		阿翁(2)	6-27-6	北松浦郡 廣島町	1	不明	4	1	1	6	1	0	50	60	10	不明	4	不明	不明	1-(2)	8	5	0.3	9.2	10	3	2	1
		阿翁(1)	6-26-6	不明	1	不明	5	1	1	6	1	0	50	60	30	不明	4	不明	不明	1-(2)	3.5	5	0.6	4.0	10	1	2	3

14 過去の崩 壊の有無	15 水 の 存 否						16 崩 壊 の 発 生 原 因	17 降 雨						18 保 全 対 象 人 家 戸 数	19 人 的 被 害		20 被 災 戸 数			21 そ の 他 の 被 害	22 総 点 検 と の 関 連		
	a 同 一 箇 所	b 附 近	a 地 表 水		b 湧 水			a 発 生 時 刻 ま で の 量	b 発 生 時 刻 ま で の 量	c 発 生 時 刻 ま で の 量	d 発 生 時 刻 ま で の 量	e 発 生 時 刻 ま で の 量	f 平 均 年 雨 量		g 既 日 往 最 大 量	h 既 時 刻 ま で の 量	a 死 者	b 負 傷 者	a 全 壊			b 半 壊	c 一 部 破 損
			崩 壊 前	崩 壊 後	崩 壊 前	崩 壊 後																	
0	0	0	1	0	0	57.7 豪雨	244	269	244	25	57	1,900	441	101.5	22	0	0	0	0	1	0	①	
0	0	0	1	0	1	"	167	141	167	47	47	2,268	"	"	7	0	0	1	1	0	0	②	
0	0	0	1	0	1	"	288.5	288	288	6.5	39.5	2,035.5	"	"	50	0	0	0	1	0	1	①	
0	0	0	1	0	0	"	162	160	160	1	51	1,777.5	"	"	7	0	0	0	0	2	0	①	
0	0	0	0	0	0	"	191	218	191	6.5	30	1,426.5	"	"	12	0	0	0	0	1	0	①	
0	0	0	0	0	0	"	191	218	191	6.5	30	1,426.5	"	"	8	0	0	0	0	1	0	②	
0	0	0	0	0	0	"	344	351.5	342.5	47	49	2,017.5	"	"	7	0	0	0	0	1	0	①	
0	0	1	1	1	1	梅雨前線による豪雨	106	126	106	不明	19	(有川土木事務所) S42~S50 S42~S50 238 100	不明	不明	9	0	0	1	0	0	-	①	
不明	不明	不明	不明	不明	不明	"	236	236	236	"	41	(平戸測候所) S25~S50 S25~S50 2,168.0 371.8 125.1	不明	不明	4	4	1	2	2	0	-	-	
"	"	0	0	0	0	台風3号	84.5	106.5	84.5	"	47	(佐世保測候所) S22~S50 S22~S50 1,968 371.8 125.1	不明	不明	8	0	0	2	0	0	-	①	
"	"	1	1	1	1	梅雨前線による豪雨	285.5	285.5	285.5	"	43	1,968	"	"	20	0	0	1	0	0	-	①	
0	0	1	1	1	1	"	245	244	245	40	40	(大瀬戸土木事務所) S42~S50 S42~S50 2,000 168.5 55	不明	不明	6	0	0	2	0	0	-	③	
0	0	1	1	1	1	"	320	320	320	55	55	"	"	"	8	0	0	0	1	0	-	①	
0	0	1	1	1	1	"	320	320	320	55	55	"	"	"	4	0	0	0	0	1	-	①	
0	0	1	1	1	1	"	320	320	320	55	55	"	"	"	0	0	0	0	0	0	-	①	
0	0	1	1	1	1	"	(町役場調べ) 295.5 295.5 295.5 40.5 46.5	"	"	"	"	"	"	"	14	0	0	0	0	1	-	①	
0	0	0	0	0	0	"	235	235	235	30	42	(佐世保測候所) S22~S50 S22~S50 1,968 371.8 125.1	不明	不明	5	0	0	1	0	0	-	-	
0	0	0	0	0	0	集中豪雨	287.5	228.5	287.5	50	60	1,968	"	"	12	0	0	0	0	1	-	②	
0	0	1	1	1	1	"	226	124	124	29.5	50	(大瀬戸土木事務所) S42~S50 S42~S50 2,000 168.5 55	不明	不明	8	0	0	1	0	0	-	①	
0	0	1	1	1	1	"	200.5	213	200.5	75.0	80	"	"	"	6	0	0	1	0	0	-	①	
0	0	1	1	1	1	"	200.5	213	200.5	75.0	80	(大瀬戸土木事務所) S42~S50 S42~S50 2,000 168.5 55	不明	不明	7	0	0	1	0	0	-	-	
0	0	1	1	1	1	"	237	206.5	237	38	73	2,000	"	"	5	0	0	0	2	0	-	-	
0	0	1	1	1	1	梅雨前線による豪雨	(町役場調べ) 193 74 193 10 24	"	"	"	"	(大瀬戸土木事務所) S42~S50 S42~S50 2,000 168.5 55	不明	不明	13	0	0	0	1	1	-	①	
不明	不明	1	1	1	1	"	(長崎土木事務所調べ) 183 86.5 193 不明 35	"	"	"	"	(長崎海洋気象台) M12~S50 S26~S50 2,001.8 385 87	不明	不明	10	0	0	0	0	1	-	①	
"	"	1	1	1	1	低気圧による前線豪雨	60	83	60	"	27	"	"	"	15	0	0	0	1	0	-	①	
"	"	0	0	0	0	"	120	185	不明	"	75	"	"	"	20	0	0	0	0	1	-	②	
0	0	0	0	0	0	"	44	48	44	15	19.5	(佐世保測候所) S22~S50 S22~S50 1,968 371.8 125.1	不明	不明	13	0	0	0	1	0	-	①	
0	0	0	0	0	0	梅雨前線による豪雨	119.5	180	不明	不明	50	(有川土木事務所) S42~S50 S42~S50 不明 238 100	不明	不明	1	0	0	0	0	1	-	②	
0	0	0	0	0	0	"	119.5	180	"	"	50	"	"	"	0	0	0	0	0	1	-	②	
不明	不明	1	1	1	1	"	127	158	127	"	29	(田中土木事務所) S49~S50 S49~S50 不明 108 58	不明	不明	30	0	0	0	0	1	-	①	
"	"	1	1	1	1	"	127	158	127	"	29	"	"	"	30	0	0	0	1	0	-	①	

県	年	地	崩壊発生日時	所	1	2	3		4		5		6		7	8		9		10	11						12	13				
							斜面の型	斜面の向き	a	b	a	b	a	b		a	b	a	b		a	b	a	b	a	b			c	d	e	f
名	度	名	時	地	種類	向き	断面方向	断面方向	状況	状況	傾角	傾斜	傾斜	傾斜	高さ(m)	表層(m)	基岩	地質物の状態	地質物の状態	崩壊の型	崩壊高(m)	崩壊巾(m)	崩壊深(m)	崩壊斜面長(m)	崩壊土量(m ³)	崩壊土の到達距離	崩壊土の状況	崩壊部の位置				
長崎	54	外 平	6-26-22	西彼杵郡大瀬戸町松島	2	4	5	3	2	6	1	0	70	70	3.5	不明	4砂岩	(5)-1	1	2-(2)-2	3.5	5	0.1	3.7	1.5	2	1	1				
		川 内	6-27-12	西彼杵郡川内町	1	4	5	3	2	5	1	0	35	35	12	"	1安山岩	(5)-1	2	1-(2)	12	40	1.7	21	800	4	1	1				
		佐瀬保山(2)	6-28-11	大島町佐瀬保山	2	5	5	3	2	4	1	0	70	70	10	"	1安山岩	(5)-2	1	2-(2)-2	10	8	0.5	11	40	3	2	1				
		江 上	6-27-9	佐世保市江上町	2	7	1	3	1	7	1	0	80	80	20	(8.0)	1玄武岩	2	2	2-(2)-2	10	2	0.1	10	1.5	3	2	3				
		大和町	6-27-9	大和町	2	1	2	3	2	7	1	0	85	85	7	(6)	4砂岩	3	3	7-(1)-2	7	5	0.1	7	3	2	4	1				
		御船町	6-27-9	御船町	2	7	5	3	2	2	1	0	70	70	10	(7)	4砂岩	3	3	2-(2)-1	10	12	0.3	11	30	3	3	1				
		三川内	6-27-9	三川内町	1	5	5	1	2	7	1	0	80	80	10	(6)	4砂岩	2	2	1-(2)	10	10	0.3	10	30	5	3	1				
		元 釜	6-28-9	西彼杵郡多良見町元釜	1	不明	5	3	2	4	1	0	65	65	8	不明	不明	不明	不明	7-(1)-2	8	5	0.5	8.8	20	4	1					
		柿 泊	6-27-13	長崎市柿泊町	2	"	5	3	2	6	1	0	70	70	10	"	"	"	"	2-(2)-2	10	10	0.5	11	50	3	2	1				
		越首元倉	6-29-10	南松浦郡玉の浦町越首元倉	1	4	5	3	1	6	1	0	60	60	10	"	4	"	"	1-(2)	10	6	0.3	12	20	3	2	1				
		濃 郎	6-27-14	下県郡美津島町濃郎	1	不明	5	3	1	6	1	0	50	50	30	(1)	4砂岩	(4)-2	2	1-(2)	10	4	1	13	40	8	3	2				
		島 山	6-27-14	島山	1	"	5	1	1	6	1	0	35	40	30	(1)	4頁岩	(4)-2	2	2-(2)-2	15	2	0.2	23	6	5	1	2				
		田 端	6-27-1	南高来郡愛野町田端	1	5	5	3	1	6	1	0	70	70	50	不明	1砂岩	(5)-2	2	2-(2)-2	12	10	1	13	120	3	2	3				
		大 淵	6-29-18	佐世保市大淵町	1	5	5	3	2	2	1	0	75	75	15	(6)	4砂岩	3	3	2-(2)-2	15	20	0.1	16	30	3	1	1				
		藤 原	6-30-7	藤原町	2	5	5	3	2	4	1	0	60	60	7	(6)	4砂岩	3	3	2-(2)-2	4	10	0.7	4.6	5	3	1	2				
		大 子	6-29-3	西彼杵郡葦原町大子	1	不明	5	1	1	5	1	0	50	50	10	不明	6	不明	不明	1-(2)	8	20	0.3	10	40	3	1	1				
		開	6-30-7	北高来郡飯盛町	1	5	2	1	1	6	1	0	50	50	10	"	4	(5)-2	2	1-(2)	10	20	0.2	12	45	3	2	1				
		芦 辺	6-29-4	佐々木郡芦辺町芦辺	2	2	5	2	1	6	1	0	80	80	6	(2)	1玄武岩	(5)-3	2	2-(2)-2	6	2	1.2	6	15	2	1	1				
		中 野	6-29-4	"	1	4	5	1	2	4	1	0	90	90	6	(2)	1玄武岩	(5)-4	2	7-(1)-2	6	6	0.2	6	7	3	4	1				
		猪 津	6-28-23	中野箱崎	1	4	5	1	2	4	1	0	80	80	5	(1)	3凝灰岩	(5)-3	2	6-(2)-2	3	5	0.2	3	3	2	2	1				
		南	6-29-10	石田町本村触	2	4	5	3	2	5	1	0	60	60	4	(1)	1玄武岩	(2)	1	2-(2)-2	4	3	0.3	4.6	3	2	1	1				
		佐瀬保山(3)	6-29-6	西彼杵郡大島町佐瀬保山	1	5	5	3	2	4	1	0	60	80	16	不明	4砂岩	(5)-2	2	2-(2)-2	8	5	0.5	8.1	20	2	2	1				
		南 大 泊	6-29-0	南高来郡口津南大泊	1	不明	4	3	1	6	1	0	50	50	12	"	3凝灰岩	(5)-2	2	1-(2)	8	15	0.4	10	40	2	1	1				
		間 瀬	6-29-6	西彼杵郡大島町間瀬	1	4	5	3	2	4	1	0	70	70	10	"	4	(5)-1	1	6-(2)-2	9	8	0.6	9.6	40	2	2	1				
		永 無 田	6-28-9	南高来郡西有家町永無田	1	不明	5	1	1	6	1	0	60	70	30	"	1安山岩	(5)-2	2	6-(2)-2	6	30	1	6.4	180	3	2	3				
		久根田舎	7-1-5	下県郡久根田舎	1	"	2	3	1	6	1	0	45	45	60	"	4頁岩	(4)-2	2	1-(2)	5	8	0.5	7	10	3	1	3				
		里	7-3-8	松浦市鹿野町里	1	"	5	4	2	7	1	0	40	40	25	"	1玄武岩	不明	不明	1-(2)	20	30	2	31	800	4	1	1				
		田	7-2-10	下県郡豊玉町田	1	"	1	3	1	4	1	0	45	45	50	"	4頁岩	(4)-2	2	1-(2)	6	15	1.1	8.5	60	3	1	1				
		佐 藤 渡	7-17-9	上県郡佐藤渡	1	"	5	3	1	6	7	20	40	40	60	"	4頁岩	(4)-2	2	2-(2)-2	8	20	0.6	12	80	6	2	3				
		佐 須 奈	12-19-18	"	1	"	4	3	1	6	1	0	60	60	30	(2)	4頁岩	(4)-2	2	2-(2)-2	8	5	0.6	9.2	20	3	2	3				
		55	舞 出	3-2-21	下県郡美津島町大字舞出	1	"	5	6	1	6	1	0	60	60	30	(1)	不明	不明	不明	1-(2)	17	8	0.4	20	60	3.5	3	2			

14 過去の崩壊の有無	15 水の存否				16 崩壊の発生原因	17 降 雨								18 保全対象人家戸数	19 人的被害		20 被災戸数			21 その他の被害	22 総点検との関連
	a 同一箇所	b 附近	a 地表水 崩壊	b 湧水 崩壊		a 発達生時までの雨量	b 発生日生時雨量	c 発達24生時までの雨量	d 発生時の雨量	e 発生大時までの雨量	f 平均年雨量	g 既日住雨最大量	h 既時往間最雨最大量		a 死者	b 負傷者	a 全壊	b 半壊	c 一部破損		
0	0	1	1	1	1	梅雨前線による豪雨	75.5	75.5	75.5	28	28	(大瀬戸土木事務所) S22~S50 168.5	1	0	0	0	0	1	-		
0	0	1	1	1	1	"	120	90	90	29.0	17	"	1	0	0	0	0	1	-		
0	0	1	1	1	1	"	163.5	32.5	163.5	23	23	"	7	0	0	0	0	1	-	㊤	
0	0	0	0	0	0	"	108	108	108	33.5	33.5	(佐世保測候所) S22~S50 371.8	1	0	0	0	0	1	-		
0	0	1	1	1	1	"	108	108	108	33.5	33.5	"	5	0	0	0	0	1	-	㊥	
0	0	0	0	0	0	"	108	108	108	33.5	33.5	"	15	0	0	0	1	0	-		
0	0	1	1	1	1	"	108	108	108	33.5	33.5	"	30	0	0	1	0	0	-	㊤	
不明	不明	不明	不明	不明	不明	梅雨前線	89	42	不明	不明	10	(長崎海洋気象台) M12~S50 385	2	0	0	0	0	0	公民館半壊		
"	"	"	"	"	"	"	53	45	"	"	16	"	3	0	0	0	1	1	-		
0	0	1	1	1	1	梅雨前線による豪雨	248	49	"	"	27	(町役場調べ) (福江測候所) S37~S50 311	2,361.9	95	0	0	0	0	1	-	㊤
不明	不明	0	0	0	0	"	103	70	"	"	24	(城原測候所) 392.5	1,993	8	0	0	0	0	1	-	㊥
"	"	0	0	0	0	"	103	70	"	"	24	"	5	0	0	0	0	1	-	㊥	
1	S32 S43 S52	1	1	1	1	"	102	102	102	"	40	(島原振興所) S41~S50 186	不明	22	0	0	0	0	2	-	㊤
0	0	0	0	0	0	"	300.5	121	121	36	36	(佐世保測候所) S22~S50 371.8	1,968	35	0	0	0	0	1	-	㊥
0	0	0	0	0	0	"	380	79.5	79.5	14	14	"	10	0	0	1	1	1	-	㊦	
不明	不明	0	0	0	0	"	205.2	72	不明	不明	22	(長崎海洋気象台) M22~S50 385	2,001.8	4	0	0	0	0	2	-	㊤
0	0	1	1	1	1	"	220	38	"	"	21	(諫早土木事務所) S34~S50 278	不明	16	0	0	0	1	0	-	㊤
0	0	1	1	1	1	"	181	103	"	"	29	(宅 岐 支 庁) S36~S50 162.5	不明	5	0	0	0	0	1	-	㊦
0	0	0	0	0	0	"	181	103	"	"	29	"	1	0	0	0	1	0	-		
0	0	0	0	0	0	"	115	103	"	"	29	"	1	0	0	0	0	1	-		
0	0	0	0	0	0	"	194.5	90.5	"	"	32.5	"	1	0	0	0	0	1	-		
0	0	1	1	1	1	"	206.5	32.5	206.5	23	23	(大瀬戸土木事務所) S42~S50 168.5	2,000	9	0	0	0	0	1	-	㊤
1	S54	1	1	1	1	"	203.5	161	161	不明	42	(島原振興所) S41~S50 186	不明	1	0	0	0	0	1	-	
0	0	1	1	1	1	"	206.5	32.5	206.5	23	23	(大瀬戸土木事務所) S42~S50 168.5	2,000	10	0	0	0	0	0	教 会 一部破損	㊤
1	S37 S42 S54	1	1	1	1	梅雨前線	62	54	54	不明	11	(島原振興所) S41~S50 186	不明	10	0	0	1	0	1	-	
不明	不明	0	0	0	0	梅雨前線による豪雨	105	125.5	不明	"	30	(城原測候所) S45~S50 392.5	1,993	7	0	0	0	0	1	-	㊤
"	"	1	1	1	1	"	375.5	157	"	"	36	(田平土木事務所) S49~S50 108	不明	50	0	0	0	0	1	-	㊤
"	"	1	1	1	1	"	196	81.6	"	"	20	(城原測候所) S45~S50 392.5	1,993	6	0	0	0	0	1	-	㊤
"	"	1	1	1	1	梅雨前線	57	57	57	"	13	"	3	0	0	0	0	1	-	㊤	
"	"	不明	不明	不明	不明	前線による豪雨	82	82	82	"	29	"	15	0	0	0	0	1	-		
"	"	"	"	"	"	前線降雨	33	33	33	"	8	"	12	0	0	0	0	0	倉庫1棟全壊		

県	年	地	崩	所	1	2	3		4		5		6		7	8		9		10	11					12	13	
							a	b	a	b	a	b	a	b		a	b	a	b		a	b	c	d	e			f
名	度	名	時	地	種類	向き	断面方向	断面方向	状況	状況	傾斜	傾斜	平均傾斜	崩壊の頭傾斜	(m)	(m)	岩	種類	密度	崩壊の型	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	到達距離	崩壊土の状態	崩壊頭部の位置
長	56	三軒屋	6-26-11	北高来郡飯坂町立道	2	7	5	3	2	4	1	0	75	75	5	不明	3	1	1	2-(2)-2	5	7	0.7	5.2	7	2	1	1
		上井樋	6-30-4	飯坂町下釜名	1	2	5	1	2	7	1	0	50	60	20	"	3	2	2	1-(2)	4	3	0.6	4.6	7	1	1	3
		湯六	6-30-4	湯六	1	5	2	5	2	4	1	0	60	70	15	"	3	(5)-2	1	6-(2)-2	7	6	0.2	7.4	10	2	2	2
		上原(1)	6-26-11	上原	1	6	4	1	1	2	1	0	50	50	5	"	"	(5)-2	2	6-(2)-2	5	30	0.4	6.5	60	1	2	2
		"(2)	6-26-11	"	1	6	4	3	2	4	1	0	50	50	15	"	"	(5)-2	2	1-(2)	15	40	0.1	20	60	1	1	1
		"(3)	6-26-11	"	1	5	4	3	2	4	1	0	50	50	6	"	"	(5)-2	2	1-(2)	6	30	0.4	7.8	75	1	1	1
		"(4)	6-26-11	"	1	5	2	3	1	4	1	0	50	50	5	"	"	(5)-2	2	6-(2)-2	5	30	0.4	6.5	60	4	1	1
		下黒崎平	6-30-4	諫早市黒崎平	1	不明	5	5	2	4	1	0	60	80	13	"	3	(5)-1	2	2-(2)-2	8	25	0.8	8.1	150	2	2	1
		小深	6-30-4	宗方町小深	1	"	5	3	2	5	1	0	80	80	9	"	"	(4)-1	2	6-(2)-2	9	7	0.2	9.1	12	2	2	1
		木秀	6-30-4	長野町木秀	1	"	4	5	1	6	1	0	30	70	10	"	1	(5)-2	2	2-(2)-2	5	8	0.3	5.3	10	3	2	2
		浜	6-30-13	南高来郡愛野町尻	1	5	5	3	1	7	1	0	75	75	15	"	1	(5)-2	2	2-(2)-2	15	20	0.7	15	100	10	1	1
		新町	6-30-4	小浜町南本町	1	5	5	1	2	7	1	0	70	70	15	"	"	(5)-2	2	2-(2)-2	15	3	0.7	16	30	4	2	1
		中島	6-30-18	愛野町中島	1	7	5	1	1	6	1	0	60	73	20	"	"	(2)-1	2	2-(2)-2	14	10	1.2	15	60	5	2	2
		本下	6-30-18	狩場	1	不明	5	1	2	7	1	0	73	73	5	"	"	(5)-2	2	2-(2)-2	5	3	1.2	5.2	18	3	2	1
		城ノ尾	6-30-18	城ノ尾	1	"	5	3	2	5	1	0	68	68	5	"	"	(5)-2	2	2-(2)-2	5	5	0.2	5.4	25	3	2	1
		新崎	6-30-18	新崎	1	5	5	3	2	5	1	0	74	74	15	"	"	(5)-2	2	2-(2)-2	15	7	0.9	16	28	7	1	1
		新町	6-30-18	新町	1	4	5	3	2	4	1	0	68	68	10	"	"	(5)-2	2	2-(2)-2	10	15	0.8	11	80	3	2	1
		境ノ尾	6-30-18	境ノ尾	1	1	5	3	2	6	1	0	68	68	12	"	"	(5)-2	2	2-(2)-2	8	20	1.1	8.6	90	3	1	1
		下岩崎	6-30-4	諫早市松里町下岩崎	1	7	2	3	2	5	4	20	75	80	15	"	1	(5)-2	2	2-(2)-2	15	20	0.8	15.2	240	5	1	1
		泉	6-30-4	泉町	1	5	5	3	2	4	1	0	75	75	8	"	3	2	1	2-(2)-2	8	15	0.1	8.3	8	2	1	1
		坂本	6-30-8	長崎市坂本町	2	不明	5	3	2	4	1	0	30	30	10	"	不明	不明	不明	2-(2)-2	10	30	1.5	20	450	5	1	1
		小瀬戸	6-30-8	小瀬戸町	1	"	5	6	2	7	7	0	50	50	9	"	"	"	"	2-(2)-2	9	8	3	12	150	3	1	1
		小瀬戸	6-30-8	"	1	"	5	4	1	6	1	0	70	70	18	"	"	"	"	2-(2)-2	15	30	2	16	800	8	2	1
		上戸石町(1)	6-30-14	長崎市上戸石町	1	"	5	5	2	4	1	0	33	33	10	"	"	"	"	2-(2)-2	10	30	2	18	500	5	2	1
		上戸石町(2)	6-30-8	"	1	"	5	3	1	6	1	0	30	30	60	"	"	"	"	1-(2)	50	7	0.9	100	300	10	1	1
		赤泊町	6-30-8	赤泊町	1	"	5	3	1	6	1	0	55	55	25	"	"	"	"	2-(2)-2	25	7	1.1	3.1	200	5	1	1
		倉津	6-30-4	北高来郡森山町倉津	1	1	5	3	2	5	1	0	60	60	12	"	1	(5)-2	2	2-(2)-2	12	5	1	14	60	4	1	1
		黒仁田	6-30-5	南高来郡吾妻町	1	3	2	3	1	5	1	0	55	55	30	"	2	(5)-2	2	1-(2)	20	15	0.1	24	30	4	1	1
		芦辺浦	7-1-15	老岐郡芦辺町芦辺浦	1	1	5	2	2	4	1	0	50	55	15	真砂土(2)	1	(5)-3	2	2-(2)-2	10	15	1	11	150	2	2	1
		休屋	6-30-4	北高来郡森山町鹿比西	2	3	5	1	1	6	1	0	50	50	5	"	1	(3)	2	1-(2)	5	10	0.3	6.5	10	2	1	1
		切瀬	7-7-3	老岐郡瀬戸町初山東麓	1	不明	5	3	1	6	1	0	50	50	10	(1)	1	(2)	2	2-(2)-2	8	6	1	10	48	3	2	1

14 過去の崩壊の有無	15 水の存在				16 崩壊の発生原因	17 降 雨								18 保全対象人家戸数	19 人的被害		20 被災戸数			21 その他の被害	22 総点検との関連		
	a 同一箇所	b 附近	a 地表水			b 湧 水		a 発生 生時 までの 雨量	b 発生 生時 までの 雨量	c 発生 生時 までの 雨量	d 発生 生時 までの 雨量	e 発生 生時 までの 雨量	f 平均 年雨 量		g 既日 往 最 大量	h 既時 往 最 大量	a 死 者	b 負 傷 者	a 全 壊			b 半 壊	c 一 部 破 損
			崩 壊	崩 壊		崩 壊	崩 壊																
0	0	1	1	1	1	梅雨前線	49.5	49.5	49.5	不明	26	不明	(早土木事務所) S34~S50 278	S34~S50 75	3	0	0	0	0	1	-	㊤	
0	2 S47 S48	不明	不明	不明	不明	梅雨前線による 豪雨	145	124	124	不明	65	"	"	"	1	0	0	0	0	0	-	㊤	
0	1 S47	1	1	1	1	"	145	124	124	"	65	"	"	"	5	0	0	0	1	0	-	㊤	
0	0	不明	不明	不明	不明	"	49.5	49.5	49.5	"	26	"	"	"	5	0	0	0	0	0	-	㊤	
0	0	"	"	"	"	"	49.5	49.5	49.5	"	26	"	"	"	5	0	0	0	0	0	-	㊤	
0	0	"	"	"	"	"	49.5	49.5	49.5	"	26	"	"	"	5	0	0	0	0	0	-	㊤	
0	0	"	"	"	"	"	49.5	49.5	49.5	"	26	"	"	"	5	0	0	0	0	0	-	㊤	
不明	不明	1	1	1	1	"	(早土木事務所調べ) 60	60	60	"	20	"	"	"	4	0	0	0	0	1	金 1部破損	㊤	
"	"	不明	不明	不明	不明	"	60	60	60	"	20	"	"	"	1	0	0	0	0	1	-	㊤	
"	"	"	"	"	"	"	60	60	60	"	20	"	"	"	6	0	0	0	0	1	-	㊤	
1	3 S24 S32 S50	0	0	0	0	"	(町役場調べ) 360	328	328	"	83	不明	(島原振興局) S41~S50 186	S41~S50 68	6	0	0	0	0	1	-	㊤	
0	0	1	1	1	1	"	109	13.5	13.5	"	9.5	"	"	"	7	0	0	0	0	1	-	㊤	
1	3 S24 S32 S35	1	1	1	1	"	360	328	328	"	83	"	"	"	6	0	0	0	0	1	-	㊤	
0	0	不明	不明	不明	不明	"	360	328	328	"	83	"	"	"	1	0	0	0	0	1	-	㊤	
0	0	0	0	0	0	"	360	328	328	"	83	"	"	"	1	0	0	0	0	1	小屋1棟 全壊	㊤	
1	1 S32	1	1	1	1	"	360	328	328	"	83	"	"	"	1	0	0	0	1	0	-	㊤	
0	0	1	1	1	1	"	360	328	328	"	83	"	"	"	5	0	0	0	0	3	-	㊤	
1	2 S32 S50	0	0	0	0	"	360	328	328	"	83	"	"	"	5	0	0	0	0	3	-	㊤	
1	2 S46 S55	不明	不明	不明	不明	"	(飯盛町役場調べ) 145	124	124	"	65	不明	(早土木事務所) S34~S50 278.5	S34~S50 75	6	0	0	0	0	0	小屋1戸 全壊	㊤	
0	0	"	"	"	"	"	(早土木事務所調べ) 60	60	60	"	20	"	"	"	8	0	0	0	0	1	-	㊤	
不明	不明	"	"	"	"	"	(長崎海洋気象台調べ) 176	175	不明	"	50	不明	(長崎海洋気象台) M12~S50 387	S26~S50 87	12	0	0	0	4	0	-	㊤	
"	"	"	"	"	"	"	(長崎土木事務所調べ) 176	175	不明	"	50	"	"	"	10	0	0	0	1	0	-	㊤	
"	"	"	"	"	"	"	(長崎海洋気象台調べ) 176	175	不明	"	50	"	"	"	10	0	0	1	1	2	-	㊤	
"	"	"	"	"	"	"	256	175	不明	"	50	"	"	"	3	1	3	0	1	3	-	㊤	
"	"	"	"	"	"	"	176	175	不明	"	50	"	"	"	1	0	0	0	1	0	-	㊤	
"	"	"	"	"	"	"	(長崎土木事務所調べ) 176	175	不明	"	50	"	"	"	22	0	0	0	0	1	-	㊤	
0	3 S24 S32 S37	1	1	1	1	"	(町役場調べ) 83.5	83.5	83.5	"	48	不明	(早土木事務所) S34~S50 278.5	S34~S50 75	2	0	0	0	0	0	小屋1戸 全壊	㊤	
0	0	1	1	1	1	"	520	240	240	"	88	不明	(島原振興局) S41~S50 186	S41~S50 68	1	0	0	0	0	1	-	㊤	
0	0	1	1	1	1	"	(老枝支庁調べ) 366	84	不明	"	40	不明	(老枝支庁) S36~S50 162.5	S36~S50 76.5	16	0	0	0	0	1	-	㊤	
0	0	不明	不明	不明	不明	"	83.5	197.5	不明	"	48	不明	(早土木事務所) S34~S50 278.5	S34~S50 75	1	0	0	0	0	1	-	㊤	
0	0	0	0	0	0	"	164	173	"	"	73	不明	(老枝支庁) S36~S50 162.5	S36~S50 76.5	2	0	0	0	0	1	-	㊤	

県	年	地	崩壊 発生 日	所 在 地	1 斜面 の 種 類	2 斜面 の 向 き	3 斜面の型		4 斜面先端		5 斜面下端		6 斜面の傾斜		7 斜面の高さ (m)	8 地質		9 地核物の状態		10 崩壊 の 型	11 崩壊の規模						12 崩壊土の 状態	13 崩壊頭部の位置	
							a 傾断 方向	b 傾断 方向	a 伏 状 態	b 利用 状 態	a 伏 傾 角	b 平均 傾斜 率	a 表 層	b 基 岩		a 種 類	b 密 度	a 崩壊 高 (m)	b 崩壊 巾 (m)		c 崩壊 深 (m)	d 崩壊 斜面長 (m)	e 崩壊土 土量 (m ³)	f 崩壊土の 到達距離					
長	56	名切	6-3-22	佐世保市名切町	1	不明	5	3	2	2	1	0	80	80	6	不明	不明	不明	不明	2-(2)-2	6	5	0.2	6.1	6	2	2	1	
		中山	6-3-18	北高来郡飯盛町中山	1	7	1	5	1	6	1	0	45	45	40	不明	第3紀 礫岩	(5)-2	3	1-(2)	15	30	0.3	21	150	5	1	3	
		今福	6-30-4	佐世保市今福町	1	不明	5	1	2	4	1	0	30	30	14	不明	不明	不明	不明	1-(2)	14	6	0.1	28	6	2	1	1	
		京泊	6-30-14	長崎市京泊町	1	不明	5	5	1	7	1	0	30	30	12	不明	不明	不明	不明	1-(2)	8	20	0.1	16	5	3	2	1	
		松島	8-28-13	西彼杵郡大瀬戸町松島	2	1	5	3	2	4	1	0	70	70	5.8	不明	4 砂岩	1	1	2-(2)-2	5.8	9	1.7	6.2	90	2	2	1	
		西里	10-8-9	諫早市西里町	2	不明	5	3	2	4	1	0	70	70	5	不明	不明	不明	不明	2-(2)-2	55	6	0.2	5.3	5	3	2	1	
		永汀	10-8-14	北高来郡飯盛町下釜	1	3	1	2	1	5	1	0	80	80	15	不明	1 安山岩	2	2	6-(2)-2	11	7	0.6	11	50	3	2	1	
		坊	10-8-12	田平	1	7	5	3	1	4	1	0	60	60	7	不明	3 凝灰角礫岩	2	2	1-(2)	7	5	0.6	8.1	20	3	1	1	
		神の島	10-8-14	長崎市神の島	2	不明	5	3	2	4	1	0	35	35	8	不明	不明	不明	不明	1-(2)	8	10	1.2	14	70	3	1	1	
		本窯	10-8-7	福江市花島町本窯	1	8	5	3	2	4	1	0	40	40	12	不明	4	不明	不明	不明	1-(2)	7	9	0.2	11	10	2	1	1
		名切	2-10-0	佐世保市名切町	1	8	5	2	2	4	1	0	60	60	20	(4)	4 砂岩	2	2	2-(2)-2	20	30	0.5	23	300	5	2	1	
		名切	3-5-7	不明	1	8	5	1	1	4	1	0	50	50	30	(4)	不明	2	2	2-(2)-2	20	50	0.3	26	300	10	2	1	
		崎	57	上川内	7-13-9	北松浦郡江迎町上川内	1	6	5	5	1	7	1	0	45	45	60	(5)	1 玄武岩	(3)	3	1-(2)	8	8	0.2	11	10	2	1
湯穴	7-11-8			北高来郡飯盛町湯穴	1	5	5	3	2	7	1	0	70	70	24	不明	3	(5)-2	1	2-(2)-2	7	25	1.7	7.4	300	3	2	3	
稲荷	7-13-20			佐世保市稲荷町	1	7	1	3	2	4	1	0	70	80	15	(4)	4 砂岩	(2)	2	2-(2)-2	12	5	1.3	12	10	2	3	1	
今福	7-14-9			今福町	1	6	5	1	2	4	1	0	45	60	10	(2)	不明	(2)	2	1-(2)	8	2	0.1	9.2	0.5	2	3	1	
名切	7-14-9			名切町	1	6	5	3	1	4	1	0	45	50	32	(4)	不明	(2)	2	1-(2)	20	35	0.4	26	300	3	3	1	
瀬戸越	7-15-9			瀬戸越町	1	8	5	1	1	6	1	0	60	90	25	不明	不明	(2)	2	6-(1)-2	8	3	0.4	8	10	2	4	3	
白岳	7-16-10			白岳町	2	8	5	3	2	7	1	0	75	75	3.5	不明	不明	(2)	2	2-(2)-2	2	15	2	2	60	2	2	1	
潮見	7-16-10			潮見町	2	不明	5	3	2	4	1	0	75	75	3	(3)	1 玄武岩 3 凝灰岩	(2)	2	2-(2)-2	3	3	2	3.1	18	2	2	1	
平	7-13-15			南高来郡南串山町平	1	2	5	3	2	5	1	0	60	60	20	不明	不明	(6)-2	3	1-(2)	18	8	1	21	30	2	2	1	
天神(1)	7-16-10			佐世保市天神町	1	4	1	3	1	2	1	0	60	60	20	(0.5)	1 玄武岩 4 砂岩	(2)	2	1-(2)	15	8	0.3	17	10	2	2	1	
黒髪	7-16-13			黒髪町	2	6	5	3	2	4	1	0	80	80	4	(4)	不明	(2)	2	2-(2)-2	4	20	1.9	4	150	3	2	1	
長戸	7-20-7			南高来郡小浜町長戸	1	8	5	3	1	6	1	0	70	70	4.5	A	3 砂岩	(5)-2	2	2-(2)-2	4.5	8	0.3	4.8	10	2	2	1	
元越	7-20-11			西彼杵郡元越	1	5	5	3	2	6	1	30	70	70	100	A	5 玄武岩	(5)	2	1-(2)	10	12	1.1	11	130	3	3	1	
東琴平	7-20-10	長崎市東琴平	1	1	5	3	2	4	1	0	70	70	7	(1)	3	(2)	2	3-(11)-2	7	6	0.2	7.4	10	1	2	1			
天神	7-20-18	佐世保市天神町	1	8	5	5	1	7	7	5	60	60	20	(1)	4 砂岩	(6)-2	3	1-(2)	20	4.5	1.1	23	5	1	3	1			
下本山	7-19-4	下本山町	1	6	5	3	1	2	1	0	70	70	8	(2)	不明	(6)-2	3	2-(2)-2	8	6	0.3	8.5	10	0.7	2	1			
福田	7-19-5	福田町	2	3	5	3	1	7	1	0	85	85	4.5	(5)	不明	(2)	2	2-(2)-2	4.5	4	0.4	4.5	5	2	2	1			
黒島	7-11-10	黒島町	2	3	5	3	2	4	1	0	70	70	6	(6)	不明	(2)	2	2-(2)-2	6	4	0.4	6.4	5	1	2	1			
相浦	7-16-9	相浦町	1	1	2	3	2	4	1	0	60	60	10	(6)	不明	(2)	2	1-(2)	10	4	0.3	12	5	1	2	1			

14 過去の崩壊の有無	15 水の存否				16 崩壊の発生原因	17 降 雨										18 保全対象人家戸数	19 人的被害		20 被災戸数			21 その他の被害	22 総点検との関連																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	a 地表水		b 湧 水			a 発達生 時 までの 雨量	b 発 生 時 の 雨量	c 発 生 時 間 の 雨量	d 発 生 時 の 雨量	e 発 生 時 間 の 雨量	f 平 均 年 雨量	g 既 日 往 雨 最 大 量	h 既 時 往 雨 最 大 量	a 死 者	b 負 傷 者		a 全 壊	b 半 壊	c 一 部 破 損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	崩 壊 前	崩 壊 後	崩 壊 前	崩 壊 後																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明

県	年	地	崩壊発生日時	所 在 地	1 斜面の 種類	2 斜面の 向き	3 斜面の型		4 斜面土端		5 斜面下端		6 斜面の傾度		7 斜面の高さ (m)	8 地質		9 地被物の伏態		10 崩壊の 型	11 崩壊の規模						12 崩壊土の 伏態	13 崩壊頭部の位置
							a 横断	b 縦断	a 伏	b 利用 状況	a 伏	b 傾	a 平均 傾斜	b 崩壊の 傾斜		a 表層	b 基岩	a 種類	b 密度		a 崩壊高 (m)	b 巾 (m)	c 深 (m)	d 斜面長 (m)	e 土層 (m)	f 崩壊土の 到達距離		
長 崎 県	57	松川	7-16-11	佐世保市松川町	2	8	5	3	2	4	1	0	80	80	6.5	(7)	4砂岩	(2)	2	2-(2)-2	5	2	0.3	5.1	2	1	2	1
	蛭子	7-18-13	相ノ浦	1	1	5	4	1	7	1	0	70	80	7	(4)	-	(3)	3	2-(2)-2	4	1	0.1	4.1	0.5	1	2	2	
	川内	7-23-16	平戸市川内町	1	不明	5	3	1	6	1	0	40	40	25	不明	不明	不明	不明	1-(2)	17	12	0.5	26	70	5	1	1	
	論所原	7-24-12	南高来郡北有馬町	1	4	3	3	1	2	7	10	50	50	16	-	4砂岩	(6)-2	2	2-(2)-2	16	15	1	21	240	18	1	1	
	築山	7-24-7	南有馬町	1	3	1	4	1	6	1	0	60	60	15	-	2砂岩	(5)-2	2	1-(2)	10	15	0.2	12	32	5	1	1	
	田町	7-24-14	大江	1	1	5	1	1	6	1	0	70	70	15	-	4砂岩	(5)-2	2	2-(2)-2	15	10	6.7	16	100	5	2	1	
	高砂谷	7-24-13	有家町大宛名	1	2	5	2	2	5	1	0	70	70	10	-	4砂岩	(5)-2	2	2-(2)-2	10	30	0.3	11	100	8	1	1	
	身延	7-24-9	-	1	2	5	1	2	2	7	30	70	70	10	-	3火山礫	(5)-2	2	2-(2)-1	10	5	1	11	50	11	2	1	
	中島	7-24-9	南高来郡愛野町中島	1	2	5	2	1	7	5	10	75	75	15	-	-	(2)-2	2	1-(2)	15	10	0.3	16	50	5	2	1	
	上中谷	7-24-1	南有馬町白木野	1	4	5	3	2	2	1	0	60	60	6	-	2	(5)-2	2	2-(2)-2	6	5	1	6.9	30	3	1	1	
	平(B)	7-24-5	南串山町平	1	6	5	3	2	5	1	0	70	70	20	-	3凝灰岩	(6)-2	2	1-(2)	20	10	0.1	10	20	4	1	1	
	西平A	7-24-4	西平	1	7	3	3	2	5	1	0	70	70	20	-	-	(5)-2	2	1-(2)	20	10	0.1	10	20	5	1	1	
	板引A	7-24-5	板引	1	6	5	3	2	5	1	0	70	70	15	-	4	(5)-2	2	1-(2)	10	20	0.1	20	25	2	1	1	
	板引B	7-24-5	板引	1	6	5	3	2	4	1	0	70	70	15	-	-	(5)-2	2	1-(2)	7	20	0.1	5	25	2	1	1	
	椎木川	7-24-12	椎木川	1	1	4	4	2	4	1	0	60	70	20	-	3凝灰岩	(5)-2	2	1-(2)	20	20	1	20	400	3	1	1	
	田ノ平A	7-24-6	田ノ平	1	2	5	3	2	5	1	0	30	30	30	-	-	(5)-2	2	1-(2)	8	30	0.1	20	50	3	1	1	
	田ノ平B	7-24-6	田ノ平	1	2	5	3	2	2	1	0	30	30	30	-	-	(5)-2	2	1-(2)	30	30	0.1	10	50	3	1	1	
	後山	7-24-9	後山	1	1	2	3	2	5	1	0	60	60	12	-	-	(5)-2	2	1-(2)	8	20	0.4	不明	60	2	1	1	
	須川	7-24-4	西有家町須川	1	1	5	3	2	5	7	20	73	73	20	-	2	(6)-2	2	2-(2)-2	20	25	1.5	21	750	20	1	1	
	里坊	7-24-4	里坊	1	8	5	3	2	5	1	0	75	75	15	-	4砂岩	(6)-2	2	2-(2)-2	15	20	2	16	600	15	3	1	
	補加(1)	7-23-22	北高来郡飯盛町古場名	1	7	4	5	1	6	5	20	70	70	130	-	1安山岩	(6)-3	3	不明	70	10	0.7	74	600	不明	不明	2	
	長野	7-24-11	南高来郡西有家町長野	1	5	不明	3	不明	不明	1	0	80	80	10	-	不明	不明	不明	1-(2)	10	15	2	10	300	6	1	1	
	慈恩寺(1)	7-24-6	南高来郡西有家町慈恩寺	1	3	5	3	2	5	1	0	75	75	12	-	1安山岩	(6)-2	2	2-(2)-2	12	20	1.3	12	300	4	1	1	
	"(2)	7-24-6	-	1	2	5	3	2	5	7	75	75	75	15	-	2	(2)	2	2-(2)-2	15	20	0.7	16	200	3	2	1	
	見岳	7-24-14	南高来郡西有家町見岳	1	7	5	1	2	5	7	20	50	70	10	-	2	(2)	2	2-(2)-2	5	15	1.3	5.3	100	3	2	1	
貝森(B)	7-24-9	南高来郡西有家町貝森	1	5	5	3	2	4	1	0	40	40	11	-	4砂岩	(2)	2	2-(2)-1	11	15	2	17	540	4	2	1		
石合	7-24-6	小浜町北野	1	3	5	3	1	6	1	0	45	45	30	-	-	(6)-2	2	1-(2)	10	7	0.4	14	30	1	3	1		
刈水	7-24-12	小浜町	1	3	5	4	1	6	1	0	50	50	7	-	-	(6)-2	2	1-(2)	6	5	2	7.8	60	1	3	1		
北瀬ノ崎(A)	7-24-3	南高来郡小浜町北本町	2	4	5	3	1	6	1	0	60	60	8	-	-	(6)-2	2	1-(2)	8	15	0.8	9.2	100	3	2	1		
北瀬ノ崎(B)	7-24-5	-	1	4	5	3	2	7	1	0	50	50	15	-	-	(7)	2	不明	15	11	2.9	20	160	3	2	1		
島之屋敷(A)	7-24-3	北本指	1	3	5	3	1	6	6	10	70	70	20	-	-	(5)-2	2	2-(2)-2	20	5	0.7	21	70	5	2	1		
島之屋敷(B)	7-24-6	-	1	3	3	3	1	6	7	30	45	45	20	-	-	(5)-2	2	1-(2)	20	21	1.0	50	200	6	1	1		
補加(2)	7-23-22	北高来郡飯盛町古場名	1	2	1	2	1	6	1	0	60	60	20	-	1安山岩	(5)-3	3	不明	17	不明	0.7	20	30	不明	不明	3		

14 過去の崩壊の有無	15 水の存否						16 崩壊の発生原因	17 降 雨								18 保全対象人家戸数	19 人的被害		20 被災戸数			21 その他の被害	22 総点検との関連
	a 同一箇所	b 附近	a 地表面水		b 湧 水			a 発生時刻までの量	b 発生時刻までの量	c 発生時刻までの量	d 発生時刻までの量	e 発生時刻までの量	f 平均年雨量	g 既日往最大量	h 既時往最大量		a 死 者	b 負 傷 者	a 全 壊	b 半 壊	c 一部破損		
			崩壊前	崩壊後	崩壊前	崩壊後																	
0	0	0	0	0	0	0	梅雨前線による豪雨	353	163.5	80	37	32.5	1,968	(佐世保測候所) S22~S50 371.8	S22~S50 125.1	6	0	0	0	0	0	-	
0	0	1	1	1	1	1	"	381.5	163.5	4	0.5	32.5	"	"	"	8	0	0	0	0	0	-	㊤
不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	"	217.5	214	不明	不明	110	2,168	(平戸測候所) S25~S50 406.9	S25~S50 90	1	0	1	0	0	0	-	
0	0	1	1	1	1	1	"	330.5	330	330	25	64	不明	(島原振興所) S41~S50 186	S41~S50 68	2	2	2	1	0	0	-	
0	0	1	1	1	1	1	"	279	280	280	2	67	"	"	"	5	0	0	0	0	2	-	
0	0	0	0	0	0	0	"	350	351	351	0	67	"	"	"	1	0	0	0	0	1	-	㊤
0	0	1	1	1	1	1	"	308	265	265	2.5	80	"	"	"	5	0	0	0	0	1	-	㊤
0	0	1	1	1	1	1	"	265	265	293	16.5	80	"	"	"	1	0	0	1	0	0	-	㊤
1	1 S56	1	1	1	1	1	"	303	303	293	16.5	53	"	"	"	5	0	0	0	0	1	-	㊤
0	0	1	1	1	1	1	"	195	196	141.5	35.5	51	"	"	"	1	0	0	0	0	1	-	
0	0	1	1	1	1	1	"	338	338	267.5	65	75	"	"	"	5	0	0	0	0	1	-	㊤
1	2 S46 S56	1	1	1	1	1	"	338	338	202.5	37.5	75	"	"	"	10	0	0	0	0	1	-	㊤
0	0	0	0	0	0	0	"	338	338	267.5	65	75	"	"	"	5	0	0	0	0	0	公民館・小屋 各一戸 一部破損	㊤
0	0	1	1	1	1	1	"	454	454	336	13	75	"	"	"	7	0	0	0	1	0	-	㊤
1	1 S55	1	1	1	1	1	"	338	338	272.5	5	75	"	"	"	6	0	0	0	0	2	-	㊤
0	0	1	1	1	1	1	"	363	363	293	16.5	75	"	"	"	6	0	0	0	0	0	倉庫一戸 一部破損	㊤
0	0	1	1	1	1	1	"	227	227	208.5	37.5	75	"	"	"	8	1	0	2	0	1	-	
0	0	1	1	1	1	1	"	227	227	202.5	37.5	75	"	"	"	11	0	0	0	0	1	ソーメン工 場一戸 物置一戸 全壊	㊤
0	0	不明	不明	不明	不明	不明	"	344	344	345	98	137	不明	(諫早土木事務所) S34~S50 278.5	S34~S50 75.0	5	10	0	5	0	0	-	
不明	不明	"	"	"	"	"	"	342	267	323.5	20.5	75	不明	(島原振興局) S41~S50 186	S41~S50 68	1	0	0	1	0	0	-	
0	0	1	1	1	1	1	"	342	267	272.5	5	75	"	"	"	2	0	0	0	0	1	-	㊤
0	0	1	1	1	1	1	"	342	267	272.5	5	75	"	"	"	2	0	0	0	0	1	-	
0	0	1	1	1	1	1	"	342	267	267	2.5	75	"	"	"	1	0	0	0	1	0	-	
0	0	1	1	1	1	1	"	265	265	293	16.5	80	"	"	"	13	0	0	1	0	0	-	㊤
0	0	1	1	1	1	1	"	276	276	272.5	5	60	"	"	"	6	0	0	0	0	0	-	㊤
0	0	1	1	1	1	1	"	397	396	336	13	60	"	"	"	2	0	0	0	0	1	物置小屋 全壊	㊤
0	0	1	1	1	1	1	"	213	213	165	9.5	35	"	"	"	9	0	0	0	0	1	床下浸水 9戸	㊤
0	0	1	1	1	1	1	"	276	276	267.5	65	60	"	"	"	5	0	0	0	0	1	-	
0	0	1	1	1	1	1	"	213	213	165	9.5	35	"	"	"	7	0	0	1	0	2	床下浸水 3戸	㊤
0	0	1	1	1	1	1	"	276	276	272.5	5	60	"	"	"	5	0	0	0	0	0	床下浸水 4戸	㊤
0	0	1	1	1	1	1	"	344	344	345	98	137	不明	(諫早土木事務所) S34~S50 278.5	S34~S50 75.0	9	0	0	0	1	2	-	㊤

県	年	地	崩 壊 発 生 日 時	所 在 地	1 斜 面 の 種 類	2 斜 面 の 向 き	3 斜面の型		4 斜面先端		5 斜面下端		6 斜面の角度		7 斜 面 の 高 さ (m)	8 地 質		9 地核物の状態		10 崩 壊 の 型	11 崩 壊 の 規 模						12 崩 土 の 状 態	13 崩 壊 頭 部 の 位 置
							a 横 断 方 向	b 縦 断 方 向	a 伏 態	b 利 用 状 況	a 伏 態	b 傾 斜	a 平 均 傾 斜	b 崩 壊 の 傾 斜		a 表 層	b 基 岩	a 種 類	b 密 度		a 崩 壊 高 (m)	b 巾 (m)	c 深 (m)	d 斜面長 (m)	e 土 量 (m ³)	f 崩 土 の 到 達 距離		
長	57	閉	7-23-21	北高来郡飯盛町中山名	1	5	5	5	1	6	1	0	45	50	15	不明	4泥岩	(5)-2	2	不明	7	70	0.5	20	70	不明	不明	3
		古野	7-23-22	上原名	1	8	1	3	1	6	1	0	45	45	20	"	"	(5)-3	3	"	10	40	0.5	14	180	"	"	3
		道原	7-23-21	関名	1	7	2	4	1	6	1	0	50	50	20	"	"	(5)-2	2	"	9	20	0.4	12	70	"	"	3
		萬畔	7-23-21	北高来郡飯盛町	1	3	1	5	1	6	1	0	55	55	20	"	"	(5)-2	2	"	7	4	0.4	8.5	10	"	"	3
		西大門	7-23-21	北高来郡飯盛町里名	1	3	5	5	1	6	1	0	70	70	20	"	1安山岩	(5)-4	3	"	10	7	0.4	11	30	"	"	3
		田尻	7-23-21	"	1	6	5	4	1	6	1	0	75	75	25	"	3解凍岩	(5)-1	1	"	12	5	0.7	12	40	"	"	3
		白塔	7-23-22	森山町木村名	1	7	5	3	1	6	1	0	75	75	12	"	1安山岩	(5)-2	2	"	8	7	0.5	8.3	30	"	"	3
		倉津	7-23-22	田尻名	1	1	5	2	1	5	1	0	80	80	20	"	"	(5)-2	2	"	10	5	0.5	10	25	"	"	3
		大淵	7-23-17	佐世保市相浦町	1	5	3	3	2	4	1	0	45	45	22	(4)砂岩	4砂岩	3	3	1-(2)	10	5	0.2	14	10	2	3	2
		大根坂	7-23-16	北松浦郡大島村	1	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	80	不明	不明	不明	不明	不明	不明	6	21	1	6.1	120	不明	不明	不明
		塚堂	7-24-17	西彼杵郡大瀬戸町塚堂	1	4	1	4	1	7	7	35	35	35	40	"	5黒色片岩	(3)-1	1	1-(2)	40	30	0.4	70	500	5	1	1
		上園(2)	7-23-21	北高来郡飯盛町古場名	1	6	5	不明	1	7	1	0	70	70	15	"	4泥岩	(5)-2	2	不明	9	70	0.6	10	350	不明	不明	3
		大中尾	7-24-10	西彼杵郡外海町大中尾	1	6	5	3	1	5	7	40	50	50	25	"	5黒色片岩	(3)-2	1	1-(2)	25	60	1.4	33	1,500	20	2	1
		西浜	7-24-17	大瀬戸町瀬戸西浜	1	3	5	1	1	6	7	40	44	44	50	"	"	(5)-2	2	1-(2)	50	80	1.2	72	3,000	2.5	2	1
		上園(1)	7-23-21	北高来郡飯盛町古場名	1	6	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	75	20	"	4泥岩	(5)-2	2	不明	15	80	0.1	16	130	不明	不明	不明
		大和	7-23-20	佐世保市大和町	1	4	5	3	2	4	1	0	60	60	8	(8)砂岩	4砂岩	(2)	2	2-(2)-2	8	8	0.7	9.2	40	4	2	1
		朝日	7-23-18	梅田町	1	3	5	3	1	7	1	0	30	30	30	(4)砂岩	"	(3)	3	1-(2)	4	8	0.6	8	20	1	3	3
		熊野	7-23-20	熊野町	1	2	5	1	2	2	1	0	80	80	15	(5)砂岩	"	(2)	2	1-(2)	15	7	0.2	15	20	1	3	1
		赤崎	7-23-20	赤崎町	2	5	5	3	2	4	1	0	70	70	4	(4)砂岩	"	(2)	2	2-(2)-2	4	3	0.4	4.3	5	1	2	1
		岩崎	7-23-21	庵ノ浦町	1	6	5	3	1	6	1	0	40	40	15	(3)砂岩	"	(3)	3	1-(2)	8	10	0.3	12	20	1	1	2
		大淵(2)	7-23-17	大淵町	1	5	5	3	1	5	1	0	45	45	10	(4)砂岩	"	(3)	3	1-(2)	10	5	0.2	14	10	1	1	2
		名切(2)	7-23-20	名切町	2	8	5	3	2	4	7	70	70	70	6	(6)砂岩	"	(2)	2	2-(2)-2	6	8	0.6	6.4	30	2	2	1
県	58	天神(2)	7-23-23	天神町	2	8	5	3	2	4	1	0	75	75	15	(9)玄武岩	1玄武岩	(2)	2	2-(2)-2	7.9	15	0.5	8.1	64.5	2	2	1
		"(3)	7-23-21	"	2	5	5	3	2	4	1	0	80	80	9	(4)砂岩	"	(2)	2	2-(2)-2	9	6	0.4	9.1	20	2	2	1
		町(B)	7-24-18	南高来郡山口ノ津町	1	5	5	3	2	4	1	0	60	60	8	不明	4泥岩	(5)-2	3	1-(2)	8	7	1.2	9.2	67	2	2	1
		"(C)	7-24-18	"	1	6	5	3	1	5	1	0	45	45	15	"	1玄武岩	(5)-2	3	1-(2)	15	30	0.2	21	100	3	2	1
		駒崎(A)	7-24-18	南高来郡南有馬町田浦	1	6	5	3	2	5	1	0	70	70	15	"	3	(5)-2	2	2-(2)-2	15	110	0.7	16	100	15	1	1
		川下	7-23-21	北高来郡飯盛町川下名	1	4	2	3	1	5	1	0	70	70	15	"	4泥岩	(5)-2	1	不明	15	10	0.4	16	67	不明	不明	3
		東琴平	7-20-10	長崎市東琴平町	1	1	5	3	2	4	1	0	70	70	7	(1.0)安山岩	1安山岩	(2)	2	1-(2)	7	6	0.2	7.4	10	1	2	1
県	59	滑石(1)	7-23-22	滑石三丁目	1	4	5	3	1	6	7	10	50	50	35	(2.0)安山岩	1安山岩	(3)	2	1-(2)	30	10	0.7	39	100	5	2	1
		"(2)	7-23-22	滑石二丁目	1	6	1	1	1	6	1	0	40	40	60	(3.0)安山岩	1安山岩	(3)	1	1-(2)	55	60	8	86	3,000	90	1	1

14 過去の崩壊の有無	15 水の存否				16 崩壊の発生原因	17 降 雨								18 保全対象人家戸数	19 人的被害		20 被災戸数			21 その他の被害	22 総点検との関連		
	a 同一箇所	b 附近	a 地表水			b 湧 水		a 発達生時 までの雨量	b 発生日 の雨量	c 発達24 生時 までの雨量	d 発生時 の雨量	e 発生大 時までの雨量	f 平均年 雨量		g 既日 往 雨 最大量	h 既時 往 雨 最大量	a 死 者	b 負 傷 者	a 全 壊			b 半 壊	c 一部破損
			崩 壊	崩 壊		崩 壊	崩 壊																
0	1 S54		1	1	1	1	梅雨前線による豪雨	344	344	247	130	137	不明	(町役場調べ) S34~S50 278.5	S34~S50 75.0	11	0	0	0	1	0	-	④
0	0		不明	不明	不明	不明	"	344	344	345	98	137	"	"	"	7	0	0	0	0	1	-	-
0	0		"	"	"	"	"	244	244	247	130	137	"	"	"	8	0	0	0	1	0	-	-
0	0		"	"	"	"	"	244	244	247	130	137	"	"	"	6	0	0	0	0	0	-	-
0	0		1	1	1	1	"	306	(306	247	130	137	"	"	"	6	0	0	0	0	1	-	④
0	0		1	1	1	1	"	306	(306	247	130	137	"	"	"	5	0	0	0	0	1	-	④
0	0		不明	不明	不明	不明	"	221	(221	297.5	83	80	"	"	"	7	0	0	0	0	0	-	-
0	0		"	"	"	"	"	211	211	297.5	83	80	"	"	"	23	0	0	0	0	1	-	-
0	0		0	0	0	0	"	36	22	36	不明	15	1,968	(佐世保測候所) S22~S50 371.8	S22~S50 125.1	35	0	0	0	0	1	-	④
不明	不明		不明	不明	不明	不明	"	125	125	125	33	107	不明	(田中土木事務所) S49~S50 108	S49~S50 58	2	0	1	0	0	0	-	-
0	0		1	1	1	1	"	298.5	298.5	298.5	0	119	2,000	(大瀬戸土木事務所) S42~S50 168.5	S42~S50 55	7	0	0	0	2	0	-	④
0	0		1	1	1	1	"	244	244	247	130	137	不明	(練早土木事務所) S34~S50 278.5	S34~S50 75	7	0	0	0	1	0	-	④
0	0		1	1	1	1	"	459	457.5	457.5	1.5	169	2,000	(大瀬戸土木事務所) S42~S50 168.5	S42~S50 55	24	0	0	3	1	0	町道 100 m	-
0	0		1	1	1	1	"	298.5	298.5	298.5	0	119	"	"	"	7	0	0	2	0	0	-	-
0	0		0	0	0	0	"	306	306	247	130	137	不明	(練早土木事務所) S34~S50 278.5	S34~S50 75	6	0	0	1	0	2	-	⑤
0	0		0	0	0	0	"	155	155	155	26	62	1,968	(佐世保測候所) S22~S50 371.8	S22~S50 125.1	8	0	0	0	0	1	-	-
0	0		1	1	1	1	"	83	83	83	62	62	"	"	"	70	0	0	0	0	1	-	④
0	0		1	1	1	1	"	155	155	155	26	62	"	"	"	21	0	0	0	1	1	-	④
0	0		0	0	0	0	"	155	155	155	26	62	"	"	"	6	0	0	0	0	1	-	-
0	0		0	0	0	0	"	166.5	166.5	166.5	11.5	62	"	"	"	2	0	0	0	0	1	-	-
0	0		0	0	0	0	"	36	21	36	14	15	"	"	"	8	0	0	0	0	1	-	④
0	0		0	0	0	0	"	155	155	155	26	62	"	"	"	6	0	0	0	1	1	-	-
0	0		0	0	0	0	"	199.5	199.5	199.5	29.5	62	"	"	"	7	0	0	0	0	5	-	⑤
0	0		0	0	0	0	"	166.5	166.5	166.5	11.5	62	"	"	"	6	0	0	0	0	1	-	-
0	0		0	0	0	0	"	506	424	424	23.5	62	不明	(島原振興局) S41~S50 186	S41~S50 68	3	0	0	0	0	1	-	④
0	0		1	1	1	1	"	506	424	424	23.5	62	"	"	"	2	0	0	0	0	1	-	④
0	0		1	1	1	1	"	461	461	461	23.5	67	"	"	"	1	0	0	0	0	1	-	-
0	0		1	1	1	1	"	306	306	247	130	137	不明	(練早土木事務所) S34~S50 278.5	S34~S50 75	5	0	0	0	1	0	-	④
不明	不明		0	0	0	0	"	426	129	108	14.6	61	2,001.8	(長崎海洋気象台) M12~S50 385	S26~S50 87	11	0	0	0	0	1	-	⑤
"	"		1	1	1	1	"	309	452.5	309	80.9	121	"	"	"	8	1	0	0	1	0	-	④
"	"		1	1	1	1	"	175	452.5	309	80.9	121	"	"	"	10	0	0	0	0	1	-	④

県	年	地	崩	所	1	2	3		4		5		6		7	8		9		10	11						12	13	
							斜面の型	斜面先端	斜面下端	斜面の傾	平均傾斜	崩と傾斜の傾斜	地質	地核物の状態		崩壊の型	崩壊高	崩壊巾	崩壊深		崩壊長さ	崩壊土量	崩壊土の到達距離						
																								a	b	a			b
名	度	名	時	地	種類	向き	断面方向	断面方向	状況	状況	傾	傾	傾	傾	(m)	(m)	層	岩	種類	度	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	不明	不明	
長	57	戸町(1)	7-23-20	長崎市戸町	1	2	5	3	1	6	5	10	60	50	30	礫(2.0)	1 凝灰岩	(5)-2	2	1-(2)	20	20	1.3	40	800	不明	不明	1	
		鳴滝	7-23-22	鳴滝町	1	8	2	3	1	6	4	不明	30	30	300	不明	1 安山岩	不明	不明	不明	1-(2)	200	50	1.7	400	2,000	"	"	1
		西山台(1)	7-23-22	西山台町	1	7	2	2	1	6	1	0	45	30	40	礫(0.6)	3 凝灰岩	(5)-2	2	1-(2)	40	20	0.2	80	1,000	15	1	1	
		大手町	7-23-20	大手町	2	4	不明	3	1	不明	7	45	45	45	50	不明	1 凝灰岩	不明	不明	不明	2-(2)-1	18	30	0.1	25	20	8	2	3
		"	7-23-20	"	2	5	"	3	1	"	1	0	45	45	30	"	"	"	"	1-(2)	20	7	0.4	28	50	20	2	1	
		葉山町(1)	7-23-21	葉山町	1	5	"	1	1	"	7	20	20	40	35	"	1 安山岩	"	"	"	2-(2)-1	30	37	1.5	47	1,500	30	2	1
		西町	7-23-20	西町	2	1	5	3	2	5	1	0	80	60	3.2	"	不明	"	"	"	2-(2)-2	3.2	18	1	3.2	50	3	2	1
		西北町(1)	7-23-23	西北町	2	1	5	3	2	4	7	30	80	40	30	"	1 安山岩	"	"	"	2-(2)-2	30	20	0.3	47	200	25	2	1
		北栄(1)	7-23-22	北栄町	1	2	5	1	1	1	1	0	35	35	25	礫(5.5)	3 凝灰岩	(5)-2	2	2-(2)-1	19	44	0.8	33	600	17	2	1	
		高田(1)	7-23-22	西彼杵郡長与町高田郷	1	6	4	3	1	1	1	0	45	45	30	(2.5)	"	(5)-2	2	1-(2)	10	10	0.5	14	110	2	2	3	
		"	7-23-22	"	1	6	4	3	1	1	1	0	45	30	10	(2.5)	"	(5)-2	2	1-(2)	10	10	0.5	14	110	2	2	3	
		"	7-23-22	"	1	6	4	3	1	1	1	0	45	30	4	(2.5)	"	(5)-2	2	1-(2)	10	10	0.5	14	110	2	2	3	
		青葉台	7-23-22	吉無田郷	1	4	3	3	1	7	1	0	25	25	10	不明	不明	不明	不明	1-(2)	10	30	0.2	24	100	不明	2	1	
		山の口	7-23-22	"	2	7	5	3	1	不明	7	10	30	30	20	"	4 砂岩	"	"	"	2-(2)-2	10	30	1	20	600	"	3	1
		丸田郷(1)	7-23-19	丸田郷	1	4	5	3	1	7	7	10	40	40	10	礫(1.0)	3 凝灰岩	(5)-2	1	2-(2)-2	8	7	0.8	12	70	10	1	1	
		靖里郷	7-23-20	靖里郷	1	2	2	3	1	6	1	0	45	45	30	(6.5)	1 安山岩	(5)-2	1	2-(2)-1	15	32	0.6	21	510	10	3	2	
		戸根原(1)	7-23-20	琴海町戸根原郷	1	5	5	3	2	4	5	10	70	70	14	不明	5 黒色片岩	不明	不明	不明	2-(2)-2	14	18	1	15	100	5	2	1
		本河内	7-23-20	長崎市本河内町奥山	1	4	2	3	1	6	7	10	30	30	120	"	1 安山岩	"	"	"	2-(2)-2	120	140	1	240	16,800	100	1	1
		泉(1)	7-23-22	長崎市泉町	1	7	5	2	1	5	1	0	40	40	23	礫(0.5)	"	(5)-2	2	2-(2)-1	23	10	0.2	36	50	5	2	1	
		宿町	7-23-20	芒塚町	1	6	3	5	1	6	7	20	37	37	25	不明	不明	不明	不明	2-(2)-2	25	150	1.2	42	3,600	5	2	1	
		木鉢(1)	7-23-20	木鉢町	1	6	5	3	1	6	6	30	30	30	50	礫(1.0)	3 凝灰岩	(5)-2	3	1-(2)	4	20	1	1	80	2	2	3	
		川平(1)	7-23-20	川平町	1	3	2	2	1	6	7	20	40	40	50	(0.5)	1 凝灰岩	(5)-2	3	1-(2)	45	60	0.3	70	500	30	1	1	
		昭和(1)	7-23-22	昭和町	1	5	2	2	1	6	7	20	40	40	50	(3.5)	3 凝灰岩	(5)-2	2	1-(2)	30	20	2	47	1,000	25	2	1	
		"(2)	7-23-20	"	1	5	3	4	1	6	7	25	30	30	30	(3)	"	(5)-2	2	1-(2)	30	20	0.2	60	200	60	1	1	
		横尾	7-23-22	横尾町	2	5	5	1	2	4	5	20	50	45	20	(0.5)	1 安山岩	(5)-2	2	2-(2)-2	20	30	2.5	28	3,000	10	2	1	
		上戸石	7-23-21	戸石町	1	5	3	3	1	6	1	0	35	35	15	不明	4 泥岩	不明	不明	不明	2-(2)-1	15	30	3	26	1,350	5	2	1
平間	7-23-22	平間町	1	4	不明	3	不明	不明	1	0	40	40	40	"	不明	"	2	1-(2)	20	65	0.7	31	90	50	1	2			
北栄(2)	7-23-22	北栄町	1	4	2	1	1	6	1	0	35	35	35	礫(3.5)	3 凝灰岩	(5)-2	2	2-(2)-1	30	36	1.7	52	2,000	20	2	1			
東立神(1)	7-24-1	東立神町	1	6	5	3	1	6	7	20	35	35	30	不明	1 安山岩	不明	不明	不明	1-(2)	30	10	1	52	500	10	1	2		
"	7-23-22	"	1	6	5	4	1	6	7	10	30	30	25	"	"	"	"	1-(2)	2.5	15	1.4	50	700	10	2	1			
神の島(1)	7-23-21	神の島町	1	3	1	1	1	6	1	0	45	45	40	(1)	3 凝灰岩	(5)-2	1	1-(2)	40	25	1	57	1,000	40	2	1			

14 過去の崩壊の有無	15 水の存在	16 崩壊の発生原因				17 降 雨								18 保全対象人家戸数	19 人的被害		20 被災戸数			21 その他の被害	22 総点検との関連		
		a 地表水		b 湧 水		a 発生時刻までの量	b 発生時刻までの量	c 発生時刻までの量	d 発生時刻までの量	e 発生時刻までの量	f 平均年雨量	g 既日往最大雨量	h 既時往最大雨量		a 死 者	b 負 傷 者	a 全 壊	b 半 壊	c 一部破損				
		崩 壊	崩 壊	崩 壊	崩 壊																		
不明	不明	1	1	1	1	201.5	494	175	121	121	2,001.8	(長崎海洋気象台) M12~S50 385			S26~S50 87	20	0	0	1	2	1	床上浸水 床上浸水 床上浸水	㊤
"	"	1	1	1	1	291.5	494	309	80.2	121	"	"	"	25	24	0	7	17	0	-	㊤		
"	"	0	0	0	0	340	452.5	309	80.0	121	"	"	"	10	0	0	0	0	2	-	㊤		
"	"	1	1	1	1	175	452.5	175	121	121	"	"	"	5	0	0	0	0	2	-	㊤		
"	"	1	1	1	1	175	452.5	175	121	121	"	"	"	5	0	0	1	0	1	-	㊤		
"	"	0	0	0	0	229	452.5	229	54	121	"	"	"	12	0	0	1	0	1	-	㊤		
"	"	不明	不明	不明	不明	54	452.5	175	121	42.5	"	"	"	1	0	0	0	0	1	-	-		
"	"	1	1	1	1	388	452.5	不明	不明	121	"	"	"	30	0	0	10	0	0	-	㊤		
"	"	不明	不明	不明	不明	309	452.5	"	"	121	"	"	"	15	3	0	3	1	0	-	-		
"	"	1	1	1	1	373	477	"	"	187	"	"	"	22	1	3	1	1	2	-	㊤		
"	"	1	1	1	1	373	(町役場調べ) 477 365 55	55	187	187	"	"	"	22	0	0	0	1	0	-	㊤		
"	"	1	1	1	1	373	(町役場調べ) 477 365 55	55	187	187	"	"	"	22	0	0	0	0	1	小規模1戸 破損1戸	㊤		
"	"	不明	不明	不明	不明	388	452.5	375	88	121	"	"	"	8	0	0	0	0	0	-	-		
"	"	0	0	0	0	54	452.5	375	88	42.5	"	"	"	5	0	0	0	0	1	-	㊤		
"	"	不明	不明	不明	不明	230	(町役場調べ) 477 45 28	28	187	187	"	"	"	8	0	0	1	0	0	-	-		
"	"	0	0	0	0	230	(町役場調べ) 477 232 187	187	187	187	"	"	"	10	0	0	1	0	1	-	㊤		
"	"	1	1	1	1	224	349	226	98	98	"	"	"	5	0	0	0	0	1	-	㊤		
"	"	0	0	0	0	309	452.5	175	121	121	"	"	"	36	24	0	12	24	0	-	㊤		
"	"	0	0	0	0	309	452.5	309	80	121	"	"	"	5	0	0	0	1	0	-	㊤		
"	"	不明	不明	不明	不明	360	452.5	309	80	121	"	"	"	50	14	0	4	30	0	国 道	-		
1	S56	0	0	0	0	201.5	494	175	121	121	"	"	"	14	0	0	0	0	1	-	㊤		
不明	不明	1	1	1	1	200	452.5	175	121	121	"	"	"	14	2	1	2	0	3	-	㊤		
"	"	1	1	1	1	360	452.5	309	80	121	"	"	"	22	3	0	3	0	1	-	㊤		
"	"	不明	不明	不明	不明	200	452.5	157	121	121	"	"	"	6	4	0	2	0	1	-	-		
"	"	1	1	1	1	309	452.5	309	80	121	"	"	"	7	0	0	0	1	0	-	㊤		
"	"	0	0	0	0	201.5	494	238.5	54	121	"	"	"	7	0	0	0	0	0	-	㊤		
"	"	不明	不明	不明	不明	309	452.5	309	80	121	"	"	"	9	0	0	4	4	0	-	-		
"	"	"	"	"	"	309	452.5	309	80	121	"	"	"	21	1	0	2	1	0	-	-		
"	"	1	1	1	1	414.5	494	413	2	121	"	"	"	6	1	0	0	1	3	道 路 損 壊	㊤		
"	"	1	1	1	1	291.5	494	309	80	121	"	"	"	14	0	0	0	0	1	-	㊤		
2	S36	1	1	1	1	201.5	494	238.3	54	121	"	"	"	14	0	0	0	0	2	-	㊤		

県	年	地 区 名	崩 壊 発 生 日 時	所 在 地	1 斜 面 の 種 類	2 斜 面 の 向 き	3 斜面の型		4 斜面上端		5 斜面下端		6 斜面の傾度		7 斜面の高さ (m)	8 地 質		9 地質物の状態		10 崩 壊 の 型	11 崩壊の規模						12 崩 壊 土 の 状 態	13 崩 壊 部 の 位 置
							a	b	a	b	a	b	a	b		a	b	a	b		a	b	c	d	e	f		
							傾 断 方 向	傾 断 方 向	状 況	状 況	傾 角	傾 角	傾 角	傾 角		表 層	基 岩	種 類	度		崩 壊 高 (m)	崩 壊 巾 (m)	崩 壊 深 (m)	崩 壊 長 (m)	崩 壊 土 量 (m^3)	崩 壊 土 の 到 達 距離		
長 崎	57	神の島(1)	7-23-21	長崎市 神の島町	1	3	5	1	2	2	1	0	45	45	8	不明	3 凝灰岩	(5)-2	1	1-(2)	7	10	1	9.9	70	40	2	1
		小瀬戸	7-23-22	小瀬戸町	1	5	不明	2	6	6	7	10	20	20	30	不明	不明	不明	不明	1-(2)	30	15	2.9	88	不明	不明	不明	1
		錦	7-23-22	錦町	1	7	5	5	4	4	1	0	40	40	29	不明	不明	不明	不明	2-(2)-1	25	8	0.3	39	50	5	2	1
		"	7-23-22	"	1	7	不明	1	6	6	1	0	40	40	10	不明	不明	不明	不明	1-(2)	8	20	0.3	12	30	10	1	1
		三川(1)	7-23-20	三川町	1	1	1	1	6	6	7	30	45	45	50	不明 (4.5)	1 凝灰岩	(6)	2	2-(2)-2	50	30	1	71	1,500	70	1	1
		高尾	7-23-23	高尾町	1	6	5	3	1	6	7	20	35	35	50	不明	1 安山岩	不明	不明	2-(2)-2	30	35	0.3	52	300	18	1	1
		川平(2)	7-23-23	川平町	2	5	5	6 階段状	1	1	1	0	40	40	50	不明 (1.0)	3 凝灰岩	(5)-2	2	1-(2)	100	50	1	156	15,000	10	2	3
		田中(1)	7-23-22	田中町	1	5	不明	1	不明	不明	1	0	30	30	4	不明	不明	不明	不明	1-(2)	4	20	2	8	160	2	2	1
		木場(1)	7-23-22	木場町	1	5	4	5	1	5	1	0	20	20	150	不明 (2.0)	1 安山岩	(5)-2	1	1-(2)	150	40	6	439	10,000	200	5 土流型	1
		三川	7-23-23	三川町	1	3	不明	4	1	不明	1	0	35	35	40	不明	1 凝灰岩	不明	不明	1-(2)	30	15	2.2	52	1,000	30	1	1
		昭和(3)	7-23-22	昭和町	2	4	5	3	不明	不明	7	10	80	80	70	不明	不明	不明	不明	不明	10	5	不明	10	5	2	不明	3
		泉(2)	7-23-21	泉町	1	4	4	2	1	1	1	0	40	40	20	不明 (0.5)	1 安山岩	3	1	2-(2)-1	18	10	0.1	28	10	2	2	1
		"(3)	7-23-21	"	1	5	3	5	1	5	1	0	40	40	35	不明 (3.0)	不明	(5)-2	2	1-(2)	32	23	0.2	50	200	30	1	1
		北栄(3)	7-23-23	長崎市 北栄町	1	7	3	2	1	6	1	0	18	18	16	不明 (3.0)	不明	(5)-2	2	1-(2)	16	20	0.6	30	5,000	550	1	1
		"(4)	7-23-20	"	1	2	不明	3	2	7	1	0	40	40	22	不明	不明	不明	不明	2-(2)-1	19	18	1	30	400	20	1	1
		虹ヶ丘	7-23-22	長崎市 虹ヶ丘町	1	4	"	2	1	不明	1	0	30	30	20	不明	不明	不明	不明	1-(2)	15	40	0.4	30	400	30	1	1
		川平(1)	7-23-22	川平町	1	5	"	3	2	2	7	45	45	45	40	不明	不明	不明	不明	2-(2)-2	40	30	8	57	1,200	15	不明	1
		畦別当(1)	7-23-20	畦別当町	1	4	1	1	1	1	7	30	60	60	40	不明 (2.0)	4 砂岩	(4)-2	3	2-(2)-2	20	50	1	23	1,000	30	1	1
		畦別当 (長崎パ イパス トンネル)	7-23-22	畦別当	1	7	4	3	1	6	5	20	40	40	不明	不明	不明	不明	不明	1-(2)	80	50	0.5	124	5,000	50	1	1
		"(2)	7-23-19	"	1	7	不明	3	1	2	1	0	45	45	30	不明	不明	不明	不明	2-(2)-2	20	10	1	28	200	3	不明	1
		八ヶ	7-23-21	平間町	1	2	"	3	1	不明	7	25	30	30	不明	不明	不明	不明	不明	1-(2)	100	15	1	200	1,500	80	不明	不明
長 崎	58	平間(1)	7-23-20	"	1	8	2	1	1	5	1	0	70	70	10	不明 (2.2)	4 砂岩	(5)-2	1	2-(2)-2	10	30	0.6	11	120	5	2	1
		"(2)	7-23-20	"	1	6	5	3	1	6	1	0	60	60	30	不明 (2.0)	1 安山岩	(5)-2	2	2-(2)-2	30	50	0.7	35	1,000	25	2	1
		"(3)	7-23-20	"	1	4	2	2	1	5	1	0	40	40	50	不明 (1.5)	不明	(5)-2	1	1-(2)	30	15	1.1	47	500	20	1	1
		"(4)	7-23-20	"	1	3	不明	3	1	不明	1	0	45	45	不明	不明	4 砂岩	不明	不明	2-(2)-2	8	50	1.3	11	500	6	2	3
		"(4)	7-23-20	"	1	3	"	1	1	"	1	0	40	70	"	不明	不明	不明	不明	1-(2)	15	30	2	23	2,400	20	3	不明
		"(5)	7-23-20	"	1	4	"	6 階段状	1	"	7	10	36	36	20	不明	不明	不明	不明	1-(2)	20	80	2.3	34	3,600	10	3	1
		"(6)	7-23-20	"	1	4	"	3	1	"	1	0	50	50	15	不明	1 安山岩	不明	不明	1-(2)	15	15	5	20	500	不明	2	1
長 崎	59	松原(1)	7-23-20	長崎市 松原町	1	3	"	不明	不明	"	不明	不明	11	11	不明	不明	不明	不明	不明	1-(2)	50	50	2	260	5,000	"	1	不明
		"(2)	7-23-20	"	1	6	5	4	1	"	1	0	35	35	9	不明 (2.0)	4	(2)	1	2-(2)-2	9	15	4	16	400	10	2	1
		"(3)	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"

14 過去の崩壊の有無	15 水の存在				16 崩壊の発生原因	17 降 雨								18 保全対象人家戸数	19 人的被害		20 被災戸数			21 その他の被害	22 総点検との関連		
	a 同一箇所	b 附近	a 地表水			b 湧 水		a 発生時までの雨量	b 発生時の雨量	c 発生時までの雨量	d 発生時の雨量	e 発生時までの雨量	f 平均年雨量		g 既日往最大雨量	h 既時往最大雨量	a 死 者	b 負 傷 者	a 全 壊			b 半 壊	c 一 部 破 損
			崩 壊 前	崩 壊 後		崩 壊 前	崩 壊 後																
2	S36		1	1	1	1	梅雨前線による豪雨	201.6	494	238.5	54	121	(長崎海洋気象台) M12~S50 385 S26~S50 87			14	0	0	0	0	2	—	①
1	S48	不明	不明	不明	不明			309	494	309	80	121				3	1	0	1	0	3	市道破損	①
不明	不明							309	452.5	309	80	121				18	0	0	0	0	1	—	
								309	452.5	309	80	121				3	0	0	0	1	0	—	
			0	0	0	0		175	452.5	175	121	121				15	1	0	6	2	2	市道破損	②
			0	0	0	0		388	452.5	388	79	121				11	0	0	1	0	0	遊歩道破損	②
			0	0	0	0		388	452.5	388	79	121				20	32	14	19	0	0	砂防ダム	
		不明	不明	不明	不明			309	452.5	309	80	121				8	0	0	0	0	2	船屋半壊	
								309	452.5	309	80	121				10	0	0	1	1	2	県道破損	
			0	0	0	0		388	452.5	388	79	121				7	0	0	1	0	0	県道埋没	①
		不明	不明	不明	不明			309	452.5	309	80	121				20	0	0	0	1	0	—	
			1	1	1	1		229	452.5	238.5	54	121				5	0	0	0	0	1	—	①
			1	1	1	1		229	452.5	238.5	54	121				7	0	0	0	0	2	—	①
			1	1	1	1		388	388	388	77	121				12	0	0	0	1	0	床上浸水戸30 床下浸水戸15	
		不明	不明	不明	不明			175	452.5	175	121	121				12	0	0	0	1	0	公民館破損	
				1	1	1		309	452	309	80	121				10	0	0	1	0	0	—	
				1	1	1		309	452.5	309	80	121				4	0	0	0	0	1	—	
				1	1	1		175	452.5	175	121	121				5	0	0	2	1	1	市道破損	
								309	452.5	309	80	121				1	0	0	1	0	0	県道一部破損	
								54	452.5	54	42.5	42.5				3	0	0	0	0	1	市道破損	
								229	452.5	238.5	54	121				7	0	0	3	1	0	—	
		0	0	0	0			175	452.5	175	121	121				5	0	0	2	1	1	—	
		0	0	0	0			175	452.5	175	121	121				10	0	0	0	1	0	—	
		0	0	1	1			175	452.5	175	121	121				1	0	0	1	0	0	—	
		0	0	0	0			175	452.5	175	121	121				11	0	0	0	1	1	—	①
		0	0	0	0			175	452.5	175	121	121				1	0	0	0	1	0	—	①
		1	1	1	1			175	452.5	175	121	121				10	1	1	2	0	1	—	①
		0	0	0	0			201.6	452.5	175	121	110				13	1	1	1	0	3	—	②
		不明	不明	不明	不明			175	452.5	175	121	121				5	0	0	1	0	0	市道破損	
								175	452.5	175	121	121				5	0	0	0	0	1	—	
								309	452.5	309	80	121				1	0	0	0	0	1	—	

県	年	地 区	崩 壊 発 生 日 時	所 在 地	1 斜 面 の 種 類	2 斜 面 の 向 き	3 斜 面 の 型		4 斜 面 上 端		5 斜 面 下 端		6 斜 面 の 傾 斜		7 斜 面 の 高 さ (m)	8 地 質		9 地 被 物 の 状 態		10 崩 壊 の 型	11 崩 壊 の 規 模						12 崩 壊 土 の 状 態	13 崩 壊 頭 部 の 位 置	
							a 横 断 方 向	b 縦 断 方 向	a 伏 状	b 利 用 状 況	a 伏 状	b 傾 斜	a 平 均 傾 斜	b 崩 壊 の 傾 斜		a 表 層 (m)	b 基 岩	a 種 類	b 密 度		a 崩 壊 高 (m)	b 巾 (m)	c 深 (m)	d 斜 面 長 (m)	e 土 量 (m ³)	f 崩 壊 土 の 到 達 離			
長 崎	57	松原(4)	7-23-22	長崎市松原町	1	5	5	1	1	不明	1	0	30	30	不明	不明	不明	不明	不明	1-(2)	6	10	0.8	12	45	3	2	不明	
		"(5)	7-23-22	"	1	3	5	1	1	"	1	0	45	50	"	"	"	"	"	1-(2)	6	20	0.5	7.8	60	3	2	"	
		"(6)	7-23-22	"	1	2	5	1	2	"	1	0	30	35	12	"	"	"	"	2-(2)-2	8	20	1.1	14	180	4	1	1	
		"(7)	7-23-22	"	1	4	不明	4	1	"	1	0	50	50	12	"	"	"	"	2-(2)-2	12	70	0.8	16	700	8	2	1	
		"(8)	7-23-21	"	1	5	"	4	1	"	1	0	50	50	5	"	"	"	"	1-(2)	5	10	1.5	6.5	75	3	2	1	
		古賀(1)	7-23-20	長崎市古賀町	1	8	"	5	1	"	1	0	30	25	10	"	4 砂岩	"	"	"	1-(2)	10	5	3	24	150	不明	3	1
		"(2)	7-23-20	"	1	4	"	1	1	"	1	0	40	40	10	"	"	"	"	1-(2)	10	15	0.3	6.4	45	5	1	1	
		中里(1)	7-23-20	長崎市中里町	7	"	1	1	"	1	0	45	60	不明	"	不明	"	"	"	2-(2)-2	5	5	1	5.8	25	2	2	1	
		"(2)	7-23-20	"	1	4	"	1	1	"	7	5	45	45	15	"	"	"	"	1-(2)	15	8	1.5	21	300	4	2	1	
		平木場(1)	7-23-20	長崎市中里町平木場	1	3	5	4	1	4	1	0	38	45	20	礫 (1)	3 凝灰岩	(5)-2	1	2-(2)-2	20	10	1	28	450	3	2	1	
		"(2)	7-23-20	"	1	7	5	1	1	6	1	0	45	60	10	" (1)	"	(5)-2	1	2-(2)-2	10	10	0.7	12	70	5	2	1	
		中里(3)	7-23-22	長崎市中里町	1	4	不明	1	1	不明	1	0	30	30	15	不明	不明	不明	不明	1-(2)	15	10	0.7	30	200	3	2	1	
		中里(4)	7-23-20	"	2	-1	5	3	1	不明	1	0	60	60	10	不明	不明	不明	不明	2-(2)-2	10	30	1.3	12	400	10	2	1	
		船石(1)	7-23-21	長崎市船石町	1	2	不明	1	1	"	1	0	50	50	15	不明	"	"	不明	1-(2)	15	15	3	20	300	5	2	1	
		"(2)	7-23-21	"	1	8	"	3	1	"	1	0	40	40	15	"	1 安山岩	"	"	1-(2)	15	10	1.7	23	1000	5	2	1	
		"(3)	7-23-20	"	1	5	"	3	1	"	1	0	30	30	10	"	4 凝岩	"	"	1-(2)	10	30	0.5	20	300	7	1	1	
		"(3)	7-23-20	"	1	4	"	1	1	"	1	0	50	50	10	"	"	"	"	2-(2)-2	10	20	3.3	13	600	4	2	1	
		中里(5)	7-23-21	長崎市中里町	1	6	"	4	1	"	1	0	75	60	5	"	不明	"	"	1-(2)	5	10	2	5.8	100	5	2	1	
		船石(1)	7-23-20	長崎市船石町	1	5	3	1	1	1	1	0	40	40	50	1.5	4 凝岩	(5)-2	3	1-(2)	10	20	0.8	17	150	5	2	1	
		"(2)	7-23-20	"	1	7	3	1	1	5	1	0	30	30	20	2.0	"	(5)-2	1	1-(2)	15	20	0.5	30	200	2	2	1	
		"(2)	7-23-20	"	1	7	1	1	1	6	1	0	30	30	18	2.0	"	(5)-2	2	1-(2)	15	30	0.4	30	200	2	2	1	
		"(2)	7-23-20	"	1	6	3	1	1	6	1	0	35	35	16	1.5	"	(5)-2	2	1-(2)	8	10	0.7	17	200	3	2	1	
県		牧島(1)	7-23-22	長崎市牧島町	1	2	3	1	1	6	1	0	35	35	不明	不明	不明	不明	不明	2-(2)-2	10	20	0.3	17	100	10	2	1	
		"(2)	7-23-21	"	1	3	3	2	2	5	1	0	38	38	18	"	"	"	"	6-(2)-3	18	20	0.5	29	270	10	4	1	
		"(3)	7-23-20	"	1	6	2	1	2	5	7	不明	70	70	不明	"	"	"	"	6-(2)-3	5	5	0.4	5.3	10	2	4	1	
		"(4)	7-23-21	"	1	4	5	1	2	5	1	0	45	45	"	"	"	"	"	2-(2)-2	12	5	0.8	17	50	不明	2	1	
		木場(2)	7-23-21	長崎市木場町	1	5	3	1	1	1	1	0	45	45	10	(2)	1 安山岩	(5)-2	2	1-(2)	10	10	2	14	500	4	2	1	
		東(5)	7-23-20	東町	1	5	3	1	1	1	1	0	45	45	35	(3.0)	4 砂質凝岩	(5)-2	2	2-(2)-1	35	20	3	49	400	20	1	1	
		"(5)	7-23-20	樋口	1	5	不明	3	1	不明	1	0	45	45	35	不明	"	不明	不明	2-(2)-1	35	10	0.3	49	100	10	2	1	
東樋口	7-23-20	"	1	1	"	3	1	"	1	0	60	60	35	"	不明	"	"	2-(2)-2	35	30	0.6	40	600	15	1	1			
本河内(1)	7-23-21	長崎市本河内	1	6	"	4	1	"	1	0	40	40	30	"	1 安山岩	"	"	"	1-(2)	30	60	1	47	1500	20	1	1		

14 過去の崩壊の有無	15 水の存否						16 崩壊の発生原因	17 降雨							18 保全対象人家戸数	19 人的被害		20 被災戸数			21 その他の被害	22 総点検との関連	
	a 同一箇所	b 附近	a 地表水		b 湧水			a 発達した時の雨量	b 発生日の雨量	c 発達した時間までの雨量	d 発生時の雨量	e 発達最大時までの雨量	f 平均年雨量	g 既日往最大量		h 既時往間最大量	a 死者	b 負傷者	a 全壊	b 半壊			c 一部破損
			崩壊前	崩壊後	崩壊前	崩壊後																	
不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	梅雨前線による豪雨	309	452.5	309	80	121	《長崎海洋気象台》 M12~S50 2,001.8 S26~S50 385 S26~S50 87			5	0	0	0	0	1	—	
"	"	"	"	"	"	"	"	388	452.5	309	80	121	"	"	"	5	0	0	0	0	1	—	
"	"	"	"	"	"	"	"	214	452.5	309	80	121	"	"	"	1	0	0	0	0	1	—	
"	"	"	"	"	"	"	"	214	452.5	309	80	121	"	"	"	2	0	0	0	1	1	—	
"	"	"	"	"	"	"	"	214	452.5	238.5	54	121	"	"	"	5	0	0	0	0	1	—	
"	"	1	1	1	1	"	"	201.5	452.5	175	121	121	"	"	"	1	0	0	0	0	1	—	㊸
"	"	0	0	0	0	"	"	201.5	452.5	175	121	121	"	"	"	10	0	0	0	0	1	—	㊹
"	"	不明	不明	不明	不明	"	"	201.5	452.5	175	121	121	"	"	"	1	0	0	0	0	1	—	
"	"	"	"	"	"	"	"	201.5	452.5	175	121	121	"	"	"	1	0	0	0	0	0	市道破損	
"	"	"	"	"	"	"	"	201.5	452.5	175	121	121	"	"	"	1	0	0	0	0	1	—	
"	"	"	"	"	"	"	"	201.5	452.5	175	121	121	"	"	"	1	0	0	0	1	0	—	
"	"	"	"	"	"	"	"	309	452.5	309	80	121	"	"	"	1	0	0	0	0	1	—	
"	"	"	"	"	"	"	"	201.5	452.5	175	121	121	"	"	"	1	0	0	0	1	0	小屋1戸破	
"	"	"	"	"	"	"	"	214	452.5	238.5	54	121	"	"	"	1	0	0	0	0	1	結屋1戸破	
"	"	0	0	0	0	"	"	268	452.5	238.5	54	121	"	"	"	2	0	0	0	0	1	納屋1戸全	㊺
"	"	0	0	0	0	"	"	214	452.5	175	121	121	"	"	"	2	0	0	0	0	0	市道破損	㊻
"	"	0	0	0	0	"	"	175	452.5	175	121	121	"	"	"	3	0	0	1	0	0	納屋半壊	㊼
"	"	不明	不明	不明	不明	"	"	214	452.5	238.5	54	121	"	"	"	4	0	0	0	0	1	—	
"	1 S30	0	0	0	0	"	"	175	452.5	175	121	121	"	"	"	10	0	0	2	1	0	—	㊽
"	不明	0	0	0	0	"	"	201.5	452.5	175	121	121	"	"	"	3	0	0	1	0	0	—	㊾
"	"	0	0	0	0	"	"	201.5	452.5	175	121	121	"	"	"	4	0	0	0	0	0	—	㊿
"	"	0	0	0	0	"	"	201.5	452.5	175	121	121	"	"	"	3	0	0	0	0	0	—	㋀
"	"	不明	不明	不明	不明	"	"	358	452.5	309	80	121	"	"	"	2	0	0	0	0	1	納屋1戸半	
"	"	"	"	"	"	"	"	268	452.5	238.5	54	121	"	"	"	3	0	0	0	0	1	—	
"	"	"	"	"	"	"	"	201.5	452.5	175	121	121	"	"	"	5	0	0	0	0	1	—	
"	"	"	"	"	"	"	"	268	452.5	238.5	64	121	"	"	"	3	0	0	0	0	1	—	
"	"	0	0	0	0	"	"	214	452.5	238.5	54	121	"	"	"	10	0	0	1	1	2	—	㋁
"	"	0	0	0	0	"	"	201.5	452.5	175	121	121	"	"	"	11	0	0	1	1	2	—	㋂
"	"	不明	不明	不明	不明	"	"	201.5	452.5	175	121	121	"	"	"	21	0	0	0	0	2	—	㋃
"	"	"	"	"	"	"	"	201.5	452.5	175	121	121	"	"	"	6	0	0	0	2	0	—	
"	"	0	0	0	0	"	"	214	452.5	238.5	54	121	"	"	"	3	0	0	0	0	1	小屋1戸全	㋄

県	年	地	崩 壊 発 生 日 時	所 在 地	1 斜 面 の 種 類	2 斜 面 の 向 き	3 斜面の型		4 斜面上端		5 斜面下端		6 斜面の傾度		7 斜 面 の 高 さ (m)	8 地 質		9 地質物の状態		10 崩 壊 の 型	11 崩 壊 の 規 模						12 崩 壊 土 の 状 態	13 崩 壊 頭 部 の 位 置
							a 構 造 断 面 方 向	b 破 断 方 向	a 状 態	b 利 用 状 況	a 状 態	b 傾 斜 角	a 平 均 傾 斜	b 崩 壊 の 傾 斜		a 表 層	b 基 岩	a 種 類	b 密 度		a 崩 壊 高 (m)	b 巾 (m)	c 深 (m)	d 斜 面 長 (m)	e 土 量 (m ³)	f 崩 壊 土 の 到 達 距離		
長 崎 県		本河内(1)	7-23-21	長崎市 本河内	1	6	不明	4	1	不明	1	0	55	55	10	不明	1 安山岩	不明	不明	1-(2)	10	8	1	12	80	7	1	1
		" (2)	7-23-24	"	1	2	"	2	2	4	不明	不明	35	35	5	"	"	"	"	2-(2)-2	5	10	1	8.7	100	5	2	1
		" (3)	7-23-20	"	1	2	"	2	1	4	1	0	50	50	50	A	3 凝灰岩	"	"	2-(2)-2	50	60	1	65	3000	不明	1	1
		上川内	7-23-21	"	1	1	"	3	2	4	1	0	30	30	6	不明	不明	"	"	1-(2)	6	15	1.3	12	120	3	1	1
		下川内(1)	7-23-20	長崎市 川内町 下川内	1	3	"	3	1	不明	1	0	45	45	10	"	"	"	"	2-(2)-1	8	10	0.8	11	60	6	1	1
		" (2)	7-23-20	"	1	4	"	1	1	"	1	0	50	50	25	"	"	"	"	2-(2)-2	10	12	2	13	240	10	1	1
		" (3)	7-23-20	"	1	5	"	1	1	"	1	0	50	50	15	"	1 安山岩	"	"	2-(2)-2	15	12	1.3	20	240	15	1	1
		" (3)	7-23-21	"	1	5	"	1	1	6	7	20	60	30	40	"	"	"	"	1-(2)	40	50	1	80	5000	40	1	1
		平間(7)	7-23-20	長崎市 平間町 平間ノ瀬	1	6	"	3	1	6	1	0	70	70	50	"	1 安山岩	"	"	2-(2)-1	50	60	0.3	53	300	15	2	1
		" (7)	7-23-20	"	1	5	"	3	1	2	1	0	60	60	10	"	"	"	"	2-(2)-1	10	50	0.2	11	100	2	2	2
		西立神	7-23-21	長崎市 東立神町 西立神	1	1	3	1	1	6	7	30	45	45	15	"	1 安山岩	(5)-1	1	1-(2)	15	20	1	21	300	20	2	3
		東立神(2)	7-23-22	長崎市 東立神町	2	5	5	3	2	4	1	0	5	45	5	(1.0)	"	(2)	不明	2-(2)-2	5	20	1		100	6	2	1
		" (3)	7-23-21	神ノ島町	1	4	5	3	1	6	1	0	30	30	15	(1.0)	"	(5)-2	2	1-(2)	15	15	1.8	20	400	20	2	1
		神ノ島(2)	7-23-20	神ノ島町	1	6	2	3	1	6	1	0	45	45	15	(2.0)	3 凝灰岩	(2)	不明	1-(2)	15	5	1.3	21	100	50	1	2
		木鉢(2)	7-23-20	木鉢町	1	6	5	3	1	不明	1	0	75	75	15	不明	"	不明	"	6-(2)-2	15	5	1.3	16	100	不明	不明	1
	57	土井ノ首	7-23-22	土井ノ首	1	1	3	3	2	4	7	20	45	45	15	(2.5)	1 玄武岩	(3)	1	1-(2)	15	15	2	21	400	15	1	1
		磯道(1)	7-23-21	磯道町	1	7	5	3	1	6	1	0	35	35	30	不明	4	(5)-2	2	1-(2)	30	15	0.9	52	400	20	2	1
		小ヶ倉(1)	7-23-21	小ヶ倉町	1	8	不明	2	1	不明	1	0	30	30	30	"	5 黒色片岩	不明	不明	1-(2)	30	50	1	60	1500	不明	不明	1
		毛井ノ首 (1)	7-23-21	毛井ノ首 (1)	1	1	3	5	1	5	1	0	40	40	20	(1.5)	3 凝灰岩	5-1	1	1-(2)	20	60	1.5	31	1800	20	2	1
		女の都	7-23-20	昭和町	2	8	5	5	1	不明	1	0	40	40	10	不明	1 安山岩	不明	不明	1-(2)	7	7	0.7	11	40	10	不明	1
		三原	7-23-21	三原町	2	1	5	2	4	"	1	0	45	45	25	"	3 凝灰岩	"	"	1-(2)	25	20	1	35	500	20	1	1
		三川(2)	7-23-23	三川町	2	6	5	3	2	"	7	45	70	70	35	"	1 安山岩	"	"	2-(2)-2	5	20	1	5.3	100	20	2	1
		西山	7-23-23	西山町	1	2	3	2	1	"	7	30	30	30	25	"	1 安山岩	"	"	2-(2)-2	20	20	0.3	40	200	15	2	1
		木場(3)	7-23-23	木場町	1	8	不明	3	1	6	1	0	45	45	25	"	不明	(4)	"	不明	18	50	4	25	2000	15	不明	
		大平	7-23-22	小江原町	1	4	3	2	1	6	1	0	45	25	130	3.0	3 凝灰岩	(5)-2	2	1-(2)	130	30	0.4	308	4000	180	6 土石 流型	1
		金堀	7-23-20	金堀町	2	4	5	5	1	不明	1	0	30	20	60	不明	"	不明	不明	1-(2)	60	20	0.8	175	500	170	"	1
		相川(1)	7-23-21	相川町	1	1	5	階段 状 6	1	"	7	30	30	30	25	"	5 黒色片岩	"	"	2-(2)-2	4	10	0.5	8	20	12	2	1
		" (2)	7-23-20	"	2	5	5	"	2	4	1	0	20	20	20	"	"	"	"	2-(2)-2	2	20	0.6	6.8	20	3	2	3
		" (3)	7-23-21	"	2	6	5	"	2	4	1	0	20	20	30	"	"	"	"	2-(2)-2	2	15	1	6.8	15	1	2	3
		柿泊(3)	7-23-21	長崎市 柿泊町	1	1	不明	3	1	不明	7	20	30	30	20	"	3 凝灰岩	"	"	1-(2)	8	15	1.6	16	140	10	不明	3
		上浦	7-23-21	上浦町	1	4	5	1	1	"	1	0	50	50	30	"	3 凝灰岩	"	"	6-(2)-3	8	7	1	10	35	5	"	3

14 過去の崩壊の有無	15 水の存否				16 崩壊の発生原因	17 降 雨								18 保全対象人家戸数	19 人的被害		20 被災戸数			21 その他の被害	22 総点検との関連				
	a 同一箇所	b 附近	a 地表水			b 湧 水		a 発生時までの雨量	b 発生時の雨量	c 発生24時間までの雨量	d 発生時の雨量	e 発生最大時間までの雨量	f 平均年雨量		g 既日往雨最大量	h 既時往雨最大量	a 死 者	b 負 傷 者	a 全 壊			b 半 壊	c 一部破損		
			崩 壊 前	崩 壊 後		崩 壊 前	崩 壊 後																		
不明	不明		0	0	0	0	梅雨前線による豪雨	214	452.5	238.5	54	121	2,001.8	(長崎海洋気象台) M12~S50 385	S26~S50 87	7	0	0	0	0	1	-	③		
"	"		0	0	0	0		"	404	452.5	411	23				121	"	2	0	0	0	0	1	-	③
"	"		0	0	0	0		"	201.5	452.5	175	121				121	"	1	0	0	1	0	0	道路破損	④
"	"		不明	不明	不明	不明	"	214	452.5	238.5	54	121	"	"	"	1	0	0	0	1	0	-	-		
"	"		"	"	"	"	"	201.5	452.5	175	121	121	"	"	"	1	0	0	0	1	0	-	-		
"	"		"	"	"	"	"	201.5	452.5	175	121	121	"	"	"	1	0	0	0	0	0	-	-		
"	"		0	0	0	0	"	201.5	452.5	175	121	121	"	"	"	2	0	0	0	1	1	-	④		
"	"		0	0	0	0	"	214	452.5	238.5	54	121	"	"	"	3	8	2	2	1	0	-	④		
"	"		1	1	1	1	"	175	452.5	175	121	121	"	"	"	1	0	0	0	1	0	-	④		
"	"		1	1	1	1	"	175	452.5	175	121	121	"	"	"	4	0	0	0	1	1	県道破損	④		
"	"		0	0	1	1	"	214	452.5	238.5	54	121	"	"	"	10	0	0	0	0	2	-	③		
"	"		1	1	1	1	"	291.5	494	309	80	110	"	"	"	24	0	0	0	0	3	-	④		
"	"		0	0	0	0	"	201.5	494	238.5	54	110	"	"	"	11	0	0	0	0	1	-	③		
"	"		1	1	1	1	"	201.5	494	175	121	110	"	"	"	10	0	0	0	0	1	-	④		
"	"		1	1	1	1	"	201.5	494	175	121	110	"	"	"	6	0	0	0	0	1	-	④		
"	"		1	1	1	1	"	269.5	483.5	309	80	100	"	"	"	0	0	1	3	0	-	④			
"	"		1	1	1	1	"	179.5	483.5	238.5	54	100	"	"	"	32	0	0	0	0	3	-	④		
"	"		0	0	0	0	"	179.5	483.5	238.5	54	100	"	"	"	5	1	3	1	0	0	-	④		
"	"		0	0	0	0	"	269.5	483.5	238.5	54	121	"	"	"	12	0	0	0	0	1	-	-		
"	"		0	0	0	0	"	175	452.5	175	121	121	"	"	"	1	0	0	0	0	1	-	③		
"	"		0	0	0	0	"	270	452.5	238.5	121	121	"	"	"	34	1	0	1	2	0	水路損失 マンション1層埋没	③		
"	"		1	1	1	1	"	175	452.5	388	79	121	"	"	"	4	3	0	1	0	0	鉄ブロック 積置斜破損	④		
"	"		0	0	0	0	"	388	452.5	388	79	121	"	"	"	4	0	0	0	0	1	-	③		
"	"		不明	不明	不明	不明	"	388	452.5	388	79	121	"	"	"	1	0	0	1	0	0	-	-		
"	"		1	1	1	1	"	309	452.5	309	80	121	"	"	"	7	4	2	1	1	1	道路・ガード ドレール破損	-		
"	"		0	0	0	0	"	200	452.5	175	121	121	"	"	"	10	0	0	2	1	2	電柱2本 破 壊	③		
"	"		1	1	1	1	"	214	452.5	238.5	54	121	"	"	"	6	0	0	1	0	0	-	④		
"	"		1	1	1	1	"	175	452.5	175	121	121	"	"	"	1	0	0	0	0	1	-	④		
"	"		1	1	1	1	"	214	452.5	238.5	54	121	"	"	"	1	0	1	0	0	1	-	④		
"	"		1	1	1	1	"	268	452.5	238.5	54	121	"	"	"	2	0	0	0	1	0	-	④		
"	"		0	0	0	0	"	268	452.5	238.5	54	121	"	"	"	1	0	1	0	1	0	-	④		

県	年	地 区 名	崩 壊 発 生 日 時	所 在 地	1 斜 面 の 種 類	2 斜 面 の 向 き	3 斜面の型		4 斜面の傾		5 斜面の傾		6 斜面の傾		7 斜面の高さ (m)	8 地質		9 地物の状態		10 崩 壊 の 型	11 崩壊の規模						12 崩壊土の 状態	13 崩壊土の 位置
							a 横断 方向	b 縦断 方向	a 伏 状	b 利用 状況	a 伏 状	b 傾 斜	a 平均 傾斜	b 崩壊 の傾斜		a 表 層	b 基 岩	a 種 類	b 密 度		a 崩壊 高さ (m)	b 巾 (m)	c 深 (m)	d 斜面 長さ (m)	e 土量 (m ³)	f 崩壊土の 到達距離		
長 崎 県	57	上床	7-23-19	長崎市北陽町	1	6	3	3	1	6	7	10	35	35	50	不明	3 凝灰岩	不明	不明	1-(2)	60	20	不明	87	1300	25	1	1
		北陽	7-23-20	"	1	7	2	2	1	6	1	0	35	35	50	2.5	"	(5)-2	2	2-(2)-1	11	60	0.1	19	500	10	2	3
		北陽(1)	7-23-22	"	2	7	2	4	1	不明	1	0	40	40	20	不明	不明	不明	不明	2-(2)-1	15	20	0.3	23	50	5	2	1
		清石目	7-23-20	長崎市清石町	2	4	3	2	2	7	1	0	40	40	40	"	1 安山岩	"	"	1-(2)	40	25	0.3	62	200	20	1	1
		高田(2)	7-23-21	西彼杵郡長与町高田郷	1	4	2	4	1	6	1	0	35	35	12	"	1 安山岩	"	"	2-(2)-2	10	15	1.3	17	200	4	1	1
		"(3)	7-23-21	"	2	2	3	階段状6	2	4	1	0	40	40	15	"	不明	"	"	2-(2)-2	15	80	1	23	1500	10	2	1
		"(4)	7-23-23	"	1	5	5	3	1	6	5	40	40	40	13	"	"	"	"	1-(2)	10	8	0.3	20	30	5	1	1
		"(5)	7-23-20	"	2	5	1	3	1	6	7	0	35	35	5	"	"	"	"	2-(2)-1	3	9	0.9	5.2	30	5	2	1
		"(6)	7-23-20	"	1	6	1	1	1	6	7	10	30	30	20	確(1)	3 凝灰岩	3	2	1-(2)	15	30	1.3	30	800	10	1	1
		"(7)	7-23-23	"	1	3	5	1	1	6	1	0	40	40	45	不明	不明	不明	不明	1-(2)	40	15	0.8	62	500	20	2	1
		"(8)	7-23-23	"	1	1	5	3	1	6	1	0	40	40	18	"	"	"	"	1-(2)	15	40	0.3	23	200	4	1	1
		"(9)	7-23-20	"	1	4	5	4	1	6	7	10	30	30	15	"	"	"	"	2-(2)-1	12	50	2	24	500	20	1	1
		"(10)	7-23-20	"	2	3	5	3	2	4	1	0	40	40	20	"	"	"	"	2-(2)-2	20	20	1.5	31	300	5	1	1
		泉	7-23-22	"	1	5	5	3	1	6	7	35	35	35	15	確(1)	1 安山岩	5	1	2-(2)-2	12	70	0.8	20	600	5	1	1
		岩屋	7-23-20	長崎市岩屋町	1	3	4	5	1	5	1	0	40	40	20	"(1)	"	2	1	2-(2)-1	15	30	0.3	23	100	3	1	1
		若竹	7-23-21	若竹町	2	1	5	3	1	6	7	45	45	75	12	不明	3 凝灰岩	不明	不明	2-(2)-2	9	40	0.4	9.3	200	3	2	1
		白鳥	7-23-23	白鳥町	1	3	5	3	1	4	1	0	50	50	10	"	1 安山岩	"	"	1-(2)	10	10	0.1	13	10	2	2	1
		池山	7-23-20	西彼杵郡長与町吉無田郷	1	7	不明	1	1	6	7	10	45	60	50	"	"	"	"	6-(2)-2	10	10	1	12	100	1	不明	3
		"	7-23-20	"	1	7	"	3	2	不明	1	0	60	60	8	"	"	"	"	2-(2)-2	8	20	1	9.2	160	4	2	1
		日向平	7-23-20	三根郷	1	5	"	階段状6	1	6	1	0	70	70	16	"	不明	"	"	2-(2)-2	6	10	1	6.4	60	2	不明	1
		柳迫	7-23-19	"	1	5	"	1	1	6	1	0	45	45	10	"	4 砂岩	"	"	2-(2)-2	5	10	1	77	50	2	"	1
		田代	7-23-19	"	2	8	5	1	1	6	1	0	60	60	20	"	不明	"	"	1-(2)	20	20	1	23	400	2	2	1
		平木場(3)	7-23-20	平木場	1	3	5	2	2	4	1	0	35	35	30	確(1)	(3) 凝灰岩	(5)-2	1	1-(2)	30	20	1.7	52	1000	50	5 土石流型	1
		"(4)	7-23-20	"	1	7	5	1	1	6	7	0	70	70	20	"(1)	凝灰岩	(5)-2	1	2-(2)-2	5	10	1	5.3	50	5	2	2
		清水原(1)	7-23-19	三根	1	1	5	3	1	6	7	45	45	45	20	不明	不明	不明	不明	2-(2)-2	20	10	1	28	200	10	不明	1
		"(2)	7-23-19	"	1	4	不明	1	1	6	1	0	60	60	30	"	"	"	"	1-(2)	30	10	1	35	300	3	"	1
		乙走	7-23-20	長崎市三山町	1	4	"	1	1	不明	1	0	45	45	20	"	"	"	"	1-(2)	8	20	1	11	100	2	2	3
		犬越(1)	7-23-23	"	1	6	5	3	1	"	7	30	30	30	30	"	2 凝灰岩	"	"	1-(2)	30	10	3.3	150	1000	15	5 土石流型	1
		"(2)	7-23-23	"	1	6	不明	3	1	"	7	20	60	60	20	"	"	"	"	2-(2)-2	8	20	1	9.2	160	5	不明	3
		川平(2)	7-23-20	長崎市川平町	1	5	5	1	1	6	1	0	30	30	20	確(1)	3 凝灰岩	(5)-2	2	1-(2)	20	30	1	40	600	10	2	1
		"(3)	7-23-19	"	1	4	1	1	1	6	1	0	不明	不明	20	不明	2 凝灰岩	不明	不明	1-(2)	20	15	1	不明	300	3	不明	1

県	年	地 区 名	崩 壊 発 生 日 時	所 在 地	1 斜 面 の 種 類	2 斜 面 の 向 き	3 斜 面 の 型		4 斜 面 上 端		5 斜 面 下 端		6 斜 面 の 傾 斜		7 斜 面 の 高 さ (m)	8 地 質		9 地 被 物 の 状 態		10 崩 壊 の 型	11 崩 壊 の 規 模						12 崩 壊 土 の 状 態	13 崩 壊 頭 部 の 位 置
							a 横 断 方 向	b 縦 断 方 向	a 状 況	b 利 用 状 況	a 傾 斜	b 傾 斜	a 平 均 傾 斜	b 崩 壊 傾 斜		a 表 層	b 基 岩	a 種 類	b 密 度		a 崩 壊 高 (m)	b 崩 壊 巾 (m)	c 崩 壊 深 (m)	d 崩 壊 斜 面 長 (m)	e 崩 壊 土 量 (m ³)	f 崩 壊 土 の 到 達 距離		
長 崎 県	57	川 平 (4)	7-23-19	長崎市 川平町	1	5	不明	1	1	6	7	不明	不明	不明	5	不明	不明	不明	不明	1-(2)	5	10	2	不明	100	不明	不明	1
		" (5)	7-23-19	"	1	4	5	1	1	4	7	45	45	45	15	"	"	"	"	1-(2)	5	30	1	7.1	150	4	"	1
		三 川 (3)	7-23-20	三川町	1	6	5	1	1	不明	1	0	不明	不明	50	"	1 安山 岩	"	"	2-(2)-2	30	20	1	不明	600	4	5 土 流 型	1
		畦別当(2)	7-23-22	畦別当町	1	6	4	5	1	6	7	20	45	45	100	"	不明	"	"	2-(2)-2	50	20	1	71	1000	50	"	1
		" (3)	7-23-22	"	1	6	5	3	1	6	1	0	45	45	18	"	"	"	"	2-(2)-2	8	20	1	11	160	5	不明	2
		新田頭(1)	7-23-20	長崎市 新田頭	1	1	不明	5	1	6	1	0	60	60	30	"	"	"	"	1-(2)	30	20	1	35	600	20	1	1
		堀 切	7-23-22	西彼杵郡 香焼町 堀切西	1	5	3	3	1	6	1	0	35	35	85	階 (1)	5	(5)-2	3	1-(2)	85	35	0.4	148	1200	50	5 土 石 流 型	1
		深 浦	7-23-20	深 浦	1	6	5	3	1	5	6	25	25	25	15	不明	不明	不明	不明	1-(2)	15	20	0.5	35	150	不明	1	2
		馬手ヶ浦	7-23-21	馬手ヶ浦	1	6	5	3	1	5	1	0	45	45	15	"	"	"	"	1-(2)	15	20	0.2	21	100	"	1	1
		尾ノ上	7-23-19	尾ノ上	1	4	5	2	1	6	1	0	35	35	20	階 (1)	5	(5)-3	3	1-(2)	20	10	0.1	35	50	10	1	2
		横 尾 (2)	7-23-22	長崎市 横尾町	1	7	5	3	1	6	1	0	40	40	15	" (1)	1 安山 岩	(5)-2	2	1-(2)	12	30	0.5	19	200	10	1	1
		仁 田	7-23-22	長崎市 仁 田	1	5	不明	2	1	6	1	0	35	35	60	不明	不明	不明	不明	1-(2)	50	20	1	87	1000	100	1	1
		芒 塚 (1)	7-23-20	長崎市 芒塚町	1	4	5	階 段 伏 6	1	5	7	30	70	70	15	"	"	"	"	2-(2)-2	15	30	1.3	16	300	30	1	1
		" (2)	7-23-21	"	1	3	5	3	1	6	7	不明	50	50	20	"	"	"	"	1-(2)	20	30	3	26	1800	10	2	1
		" (3)	7-23-20	"	1	6	5	階 段 伏 6	1	6	7	50	50	50	30	"	"	"	"	1-(2)	30	30	1	39	900	不明	1	1
		" (4)	7-23-20	"	1	5	1	階 段 伏 6	1	6	7	60	60	60	30	"	"	"	"	2-(2)-1	30	150	不明	35	4200	150	不明	1
		平 間 (8)	7-23-18	平間町	1	6	不明	3	1	2	1	0	30	30	40	"	"	"	"	1-(2)	40	4	0.1	80	5	15	2	1
		正 念	7-23-21	古賀町	1	2	"	2	1	6	不明	不明	30	30	70	"	"	"	"	2-(2)-1	70	30	1	140	3000	不明	4	1
		九 十 里	7-23-22	長崎市 古賀町 九十里	1	7	"	2	1	6	1	0	35	35	100	"	"	"	"	2-(2)-1	100	10	1.5	174	1500	50	4	1
		赤 松 (1)	7-23-20	田中町 赤 松	1	6	4	3	1	6	7	20	32	32	60	"	4 砂 岩	"	"	2-(2)-1	60	10	1	60	600	40	3	1
		" (2)	7-23-20	"	1	6	不明	3	1	6	7	20	31	31	50	"	"	"	"	2-(2)-1	20	20	1	40	1600	50	2	1
		新田頭(2)	7-23-19	長崎市 平間町	1	4	"	2	1	不明	7	20	30	30	60	"	不明	"	"	2-(2)-1	60	20	1	不明	不明	10	5 土 石 流 型	1
		" (3)	7-23-19	"	1	5	"	1	1	"	7	30	45	45	30	"	"	"	"	1-(2)	10	15	2	14	300	20	2	3
		葉 山 (2)	7-23-19	長崎市 葉山町	1	3	"	階 段 伏 6	1	"	1	0	30	30	不明	"	1 安山 岩	"	"	2-(2)-1	17	42	2	34	3000	20	2	不明

14 過去の崩壊の有無	15 水の存否					16 崩壊の発生原因	17 降 雨								18 保全対象人家戸数	19 人的被害		20 被災戸数			21 その他の被害	22 総点検との関連				
	a 同一箇所	b 附近	a 地表水		b 湧 水		a 発生時までの雨量	b 発生時の雨量	c 発生時までの雨量	d 発生時の雨量	e 発生時までの雨量	f 平均年雨量	g 既日 往 雨 最大量	h 既時 往 雨 最大量		a 死 者	b 負 傷 者	a 全 壊	b 半 壊	c 一部破損						
			崩 壊 前	崩 壊 後	崩 壊 前																		崩 壊 後			
不明	不明	不明	不明	不明	不明	梅雨前線による豪雨	50	452.5	54	42.5	42.5	2,001.8	(長崎海洋気象台) M12~S50 385	S26~S50 87	1	0	0	0	1	0	—	県道破損	㊤			
"	"	"	"	"	"	"	50	452.5	54	42.5	42.5				"	"	"	6	0	0	0			0	2	—
"	"	0	0	0	0	"	175	452.5	175	121	121				"	"	"	3	0	0	0			0	1	—
"	"	不明	不明	不明	不明	"	309	452.5	309	80	121	"	"	"	1	0	0	1	0	0	県道破損	—	㊤			
"	"	"	"	"	"	"	229	452.5	309	80	121	"	"	"	1	0	0	0	0	1	—					
"	"	"	"	"	"	"	175	452.5	175	121	121	"	"	"	1	0	0	0	0	1	—					
0	0	1	1	1	1	"	304.5	495	269.5	90	100	"	"	"	20	1	1	1	2	6	—	—	㊤			
不明	不明	不明	不明	不明	不明	"	119.5	495	119.5	100	100	"	"	"	1	0	0	0	0	1	—					
"	"	"	"	"	"	"	269.5	495	179.5	60	100	"	"	"	10	0	0	1	0	0	—					
0	0	0	0	0	1	"	279.5	452.5	269.5	90	100	"	"	"	14	0	0	1	1	0	—	—	㊤			
0	0	0	0	0	0	"	54	452.5	54	42.5	42.5	"	"	"	10	0	0	0	1	0	—					
不明	不明	不明	不明	不明	不明	"	350	452.5	309	80	121	"	"	"	8	0	2	3	2	0	—					
"	"	"	"	"	"	"	175	452.5	175	121	121	"	"	"	1	0	0	0	1	0	—	—	㊤			
"	"	"	"	"	"	"	214	452.5	229	54	121	"	"	"	1	0	0	0	1	0	—					
"	"	"	"	"	"	"	201.5	452.5	175	121	121	"	"	"	1	0	1	0	1	0	—					
"	"	"	"	"	"	"	175	452.5	175	121	121	"	"	"	9	3	0	4	5	0	—	—	㊤			
"	"	"	"	"	"	"	50	452.5	11.5	10.5	45	"	"	"	2	0	0	0	0	1	—					
"	"	"	"	"	"	"	214	452.5	229	54	121	"	"	"	1	0	0	1	0	0	—					
"	"	"	"	"	"	"	358	452.5	309	80	121	"	"	"	1	0	3	0	1	0	—	—	㊤			
"	"	0	0	0	0	"	201.5	452.5	175	121	121	"	"	"	8	0	0	0	0	2	—					
"	"	0	0	0	0	"	165	452.5	175	121	121	"	"	"	10	2	1	2	1	0	—					
"	"	不明	不明	不明	不明	"	54	452.5	54	42.5	42.5	"	"	"	3	0	0	2	0	0	—	—	㊤			
"	"	"	"	"	"	"	54	452.5	54	42.5	42.5	"	"	"	1	0	0	0	1	0	—					
"	"	1	1	1	1	"	54	452.5	54	42.5	42.5	"	"	"	50	0	3	5	0	1	—					
"	"	1	1	1	1	"	175	452.5	175	121	121	"	"	"	50	0	0	0	0	1	—	—	㊤			
"	"	不明	不明	不明	不明	"	214	452.5	229	54	121	"	"	"	1	0	0	0	0	1	—					
"	"	"	"	"	"	"	214	452.5	229	54	121	"	"	"	1	0	0	0	0	1	—					
0	0	0	0	0	0	"	402	452.5	309	80	121	"	"	"	6	0	0	0	0	1	—	—	㊤			
不明	不明	不明	不明	不明	不明	"	214	452.5	229	54	121	"	"	"	1	0	0	1	0	0	—					
"	"	"	"	"	"	"	201.5	452.5	175	121	121	"	"	"	2	0	0	0	0	1	—					
0	0	0	0	0	0	"	214	452.5	229	54	121	"	"	"	7	0	0	1	1	0	小屋全壊	㊤				

県	年	地	崩壊発生日時	所	1	2	3		4		5		6		7	8		9		10	11						12	13
							a	b	a	b	a	b	a	b		a	b	a	b		a	b	c	d	e	f		
名	度	名	時	地	斜面の傾斜	斜面の向き	断面方向	断面方向	伏状	利用状況	伏状	傾斜	平均傾斜	崩壊傾斜	斜面の高さ(m)	地表	地質	地質	地質	崩壊の型	崩壊の高(m)	崩壊の巾(m)	崩壊の深(m)	崩壊の長さ(m)	崩壊の土量(m ³)	崩壊の到達距離	崩壊の状況	崩壊頭部の位置
長	57	上切通(5)	7-23-23	長崎市田中町	1	3	5	1	1	6	1	0	31	31	20	不明	3 凝灰岩	不明	不明	2-(2)-2	20	20	0.2	39	80	不明	2	1
		下村	7-23-22	"	1	2	4	3	1	6	7	15	35	35	15	凝灰土(5.0)	"	(3)-1	3	2-(2)-1	15	40	5	26	300	40	2	1
		切通	7-23-22	"	1	7	4	3	1	6	1	0	30	30	20	粘土(2.0)	4 砂質泥岩	(5)-2	2	2-(2)-2	20	10	0.5	40	100	8	1	1
		島岳	7-23-23	長崎市田中町島岳	1	4	1	3	2	4	1	0	80	80	30	(1.0)	3 凝灰岩	(5)-2	2	6-(2)-2	30	5	2	30	300	10	4	1
		日見(1)	7-23-20	宿日見	1	5	2	階段状6	1	6	1	0	45	45	50	(1.0)	"	不明	不明	1-(2)	50	40	3	71	6000	不明	不明	1
		"(2)	7-23-20	"	1	5	2	"	1	6	1	0	45	45	60	(2.0)	"	"	"	2-(2)-1	60	80	0.7	85	3200	"	1	1
		清水	7-23-22	長崎市場	1	1	4	1	2	7	1	0	31	30	15	粘土(2.0)	"	"	"	2-(2)-1	15	50	3.3	30	2500	"	1	1
		"	7-23-22	"	1	1	4	3	1	6	1	0	40	40	50	(1.0)	"	"	"	1-(2)	5	6	1	7.7	30	"	2	1
		界	7-23-22	界町	1	4	1	3	1	6	1	0	40	40	30	不明	不明	"	"	1-(2)	30	5	0.7	47	100	"	1	1
		湖見	7-23-20	湖見	1	4	4	階段状6	1	6	1	0	45	45	40	"	"	"	"	2-(2)-2	40	6	1.2	57	300	40	1	1
		春日町	7-29-22	春日町	1	2	5	1	1	6	7	20	50	50	20	凝灰土(2.0)	3 凝灰岩	(3)-1	3	1-(2)	20	10	2	26	400	15	1	1
		平間(9)	7-23-20	平間	1	5	5	1	1	6	7	30	60	60	20	粘土(2.0)	1 安山岩	(5)-2	2	2-(2)-2	20	40	0.7	23	1100	40	2	1
		東(3)	7-23-20	東町	1	6	2	1	1	6	1	0	60	60	70	(1.0)	4 砂岩	不明	不明	1-(2)	70	30	1	81	2100	50	1	1
		"(4)	7-23-20	"	1	不明	4	階段状6	1	6	7	不明	30	30	30	不明	不明	"	"	2-(2)-2	30	20	1	60	600	不明	1	不明
		"(5)	7-23-20	"	1	8	5	1	1	6	1	0	40	45	50	"	4 砂岩	"	"	1-(2)	20	30	1	28	1500	15	1	1
		古賀(4)	7-23-20	長崎市古賀町	1	8	5	1	1	6	1	0	35	35	20	"	1 安山岩	"	"	1-(2)	20	30	1.5	35	600	10	2	1
		"(5)	7-23-20	"	1	6	1	1	1	6	7	10	45	45	20	(2.0)	"	(5)-2	3	1-(2)	20	30	2	28	600	10	4	1
		"(6)	7-23-20	"	1	7	1	3	1	6	1	0	60	60	10	(1.0)	4 砂岩	(5)-2	2	1-(2)	10	10	1	12	100	5	3	1
		"(7)	7-23-20	"	1	8	1	1	1	6	1	0	45	45	50	(3.0)	"	(5)-2	1	1-(2)	50	50	3	71	2500	10	3	1
		立花①	7-23-20	長崎市立花	1	5	5	3	1	不明	1	0	60	60	30	不明	不明	不明	不明	1-(2)	30	20	1	35	600		1	1
		立花②	7-23-20	長崎市立花	1	5	5	3	1	不明	1	0	60	60	40	不明	不明	不明	不明	1-(2)	40	10	1	46	400	不明	1	1
長	58	城辻	7-23-20	長崎市矢上町	2	3	5	階段状6	1	5	1	0	50	50	20	"	4 砂岩	"	"	2-(2)-2	15	10	4	26	400	不明	2	1
		平間00	7-23-20	平間町	1	1	4	3	1	6	7	45	50	50	30	"	不明	"	"	2-(2)-2	10	15	1.8	13	400	20	1	1
		"01	7-23-20	"	2	6	2	1	1	6	7	30	45	45	35	"	"	"	"	2-(2)-2	35	10	6	49	450	15	2	2
		"02	7-23-20	"	1	3	5	1	1	6	1	0	60	60	50	"	4 砂質泥岩	"	"	1-(2)	20	10	2	58	900	20	1	1
		"03	7-23-20	"	1	3	5	3	1	6	1	0	50	50	30	"	"	"	"	2-(2)-2	30	40	1	39	1200	不明	不明	1
		"03	7-23-20	"	1	4	2	1	1	6	1	0	40	40	10	"	"	"	"	1-(2)	10	30	2	16	400	10	1	1
		"04	7-23-20	"	1	3	4	階段状6	1	6	1	0	40	50	30	"	"	"	"	2-(2)-2	10	80	不明	13	6000	60	1	1
		矢上(1)	7-23-20	長崎市矢上町	1	6	5	3	1	6	1	0	45	60	20	"	4 砂岩	"	"	1-(2)	20	10	1	23	400	不明	3	1
		"(2)	7-23-20	"	1	6	5	3	1	6	1	0	50	90	6.5	"	"	"	"	1-(2)	5	10	1	6.5	120	3	3	1
		上田ノ浦(1)	7-23-21	長崎市田中町	1	6	5	3	1	6	7	20	45	48	30	(1)	"	(5)-2	2	2-(2)-2	40	60	1	54	5400	30	1	1
		"(2)	7-23-20	"	1	2	5	1	1	6	1	0	50	50	10	(1)	"	(7)	1	1-(2)	10	20	3	13	600	12	1	2

14 過去の崩壊の有無	15 水の存否						16 崩壊の発生原因	17 降 雨							18 保全対象人家戸数	19 人的被害		20 被災戸数			21 その他の被害	22 総点検との関連	
	a 同一箇所	b 附近	a 地表面水		b 湧 水			a 発生時刻までの量	b 発生時刻の量	c 発生時刻までの雨量	d 発生時刻の雨量	e 発生時刻までの雨量	f 平均年雨量	g 既日往最大雨量		h 既時往間最大雨量	a 死 者	b 負 傷 者	a 全 壊	b 半 壊			c 一 部 破 損
			崩 壊 前	崩 壊 後	崩 壊 前	崩 壊 後																	
不明	不明		0	0	0	0	梅雨前線による豪雨	338	452.5	388	79	121	2,001.8	(長崎海洋気象台) M12~S50 385	S26~S50 87	11	0	0	0	0	1	-	㉠
0			0	0	0	0		201.5	452.5	309	80	121				10	0	0	0	1	0	-	
不明			0	0	0	0		309	452.5	309	80	121				6	0	0	0	1	0	-	㉠
			1	1	1	1		388	452.5	388	79	121				5	0	0	0	1	0	-	㉠
			0	0	0	0		201.5	452.5	175	121	121				5	0	0	3	0	0	-	㉠
			0	0	0	0		201.5	452.5	175	121	121				16	0	6	8	4	0	-	㉠
			0	0	0	0		309	452.5	309	80	121				1	0	0	0	0	1	-	㉡
			0	0	0	0		309	452.5	309	80	121				1	0	0	0	0	1	-	㉡
			不明	不明	不明	不明		309	452.5	309	80	121				12	0	0	0	0	1	-	
								201.5	452.5	175	121	121				2	0	0	0	0	2	-	
0			1	1	1	1		358	452.5	339	80	121				10	0	0	1	1	1	-	㉠
0			0	0	0	0		175	452.5	175	121	121				6	0	1	1	1	0	-	㉡
不明			0	0	0	0		201.5	452.5	175	121	121				6	0	3	0	2	1	-	㉡
			不明	不明	不明	不明		175	452.5	175	121	121				1	0	0	0	1	0	-	
			0	0	0	0		201.5	452.5	175	121	121				3	0	0	0	0	1	-	㉡
			0	0	0	0		201.5	452.5	175	121	121				6	0	0	1	0	0	-	㉠
無			0	0	0	0		175	452.5	175	121	121				5	0	0	0	1	0	-	㉠
			1	1	1	1		175	452.5	175	121	121				6	0	0	0	0	1	-	㉠
			1	1	1	1		201.5	452.5	175	121	121				11	0	0	0	0	1	-	㉠
不明			不明	不明	不明	不明		201.5	452.5	175	121	121				2	0	0	0	1	1	-	
1	1 S48		0	0	0	0		175	452.5	175	121	121				1	0	0	0	1	0	-	㉡
不明	不明		1	1	1	1		175	452.5	175	121	121				2	0	0	1	1	0	-	
								175	452.5	175	121	121				1	0	0	1	0	0	-	
			0	0	0	0		358	452.5	175	121	121				7	0	1	0	1	0	-	㉠
			0	0	0	0		175	452.5	175	121	121				1	0	0	1	0	0	-	㉠
			0	0	0	0		175	452.5	175	121	121				1	0	0	0	0	1	-	㉠
			0	0	0	0		175	452.5	175	121	121				1	0	0	0	0	1	-	㉠
			0	0	0	1		175	452.5	175	121	121				4	0	0	0	1	1	-	㉡
			0	0	0	0		201.5	452.5	175	121	121				3	0	1	0	0	1	-	㉡
0	0		0	0	0	0		214	452.5	229	64	121				15	0	2	3	3	3	-	㉡
0	0		0	0	0	0		201.5	452.5	175	121	121				4	0	0	0	3	3	-	㉡

14 過去の崩壊の有無	15 水の存否				16 崩壊の発生原因	17 降 雨								18 保全対象人家戸数	19 人的被害		20 被災戸数			21 その他の被害	22 総点検との関連		
	a 同 一 箇 所	b 附 近	a 地表水			b 湧 水		a 発生時刻までの量	b 発生時刻までの量	c 発生時刻までの量	d 発生時刻までの量	e 発生時刻までの量	f 平均年間雨量		g 既日往最大量	h 既時往間最大量	a 死 者	b 負 傷 者	a 全 壊			b 半 壊	c 一部破損
			崩壊前	崩壊後		崩壊前	崩壊後																
0	0	0	0	0	0	樹雨前線による豪雨	175	452.5	175	121	121	2,001.8	(長崎海洋気象台) M12~S50 385 S26~S50 87	4	0	0	0	1	0	-	㊤		
0	0	0	0	0	0		175	452.5	175	121	121			3	0	0	2	0	0	-	㊤		
0	0	0	0	0	0	175	452.5	175	121	121	175	452.5	175	121	121	8	0	0	1	2	0	-	㊤
0	0	0	0	0	0	175	452.5	175	121	121	175	452.5	175	121	121	6	0	0	0	1	0	-	㊤
0	0	0	0	0	0	50	452.5	54	43.5	45	50	452.5	54	43.5	45	10	0	0	0	0	1	-	㊤
0	0	0	0	0	0	404	452.5	411	23	121	404	452.5	411	23	121	11	0	0	0	1	0	-	㊤
不明	不明	0	0	0	0	175	452.5	175	121	121	175	452.5	175	121	121	1	0	0	0	1	0	-	㊤
〃	〃	0	0	0	0	404	452.5	411	23	121	404	452.5	411	23	121	2	0	0	1	0	0	-	㊤
〃	〃	不明	不明	不明	不明	175	452.5	175	121	121	175	452.5	175	121	121	1	0	0	0	1	0	-	〃
0	〃	0	0	0	0	214	452.5	229	54	121	214	452.5	229	54	121	5	0	0	0	1	0	-	㊤
不明	〃	不明	不明	不明	不明	175	452.5	175	121	121	175	452.5	175	121	121	2	0	0	0	2	0	-	〃
〃	〃	〃	〃	〃	〃	175	452.5	175	121	121	175	452.5	175	121	121	1	0	0	1	0	0	-	〃
〃	〃	〃	〃	〃	〃	175	452.5	175	121	121	175	452.5	175	121	121	1	0	0	0	1	0	-	〃
〃	〃	0	0	0	0	175	452.5	175	121	121	175	452.5	175	121	121	5	3	3	1	2	1	-	㊤
0	〃	1	1	1	1	214	487.5	309	80	140	214	487.5	309	80	140	10	0	0	0	0	5	-	㊤
0	〃	0	0	0	0	214	487.5	309	80	140	214	487.5	309	80	140	8	0	0	2	0	0	-	㊤
不明	〃	0	0	1	1	214	487.5	309	80	140	214	487.5	309	80	140	11	0	0	0	0	2	-	〃
〃	〃	1	1	1	1	214	487.5	229	54	140	214	487.5	229	54	140	6	0	0	0	0	1	-	㊤
0	〃	0	0	0	0	214	487.5	229	54	140	214	487.5	229	54	140	7	0	0	0	0	1	-	㊤
0	〃	0	0	0	0	201.5	494	175	121	110	201.5	494	175	121	110	5	0	0	0	0	1	-	〃
0	S55	1	1	1	1	179.5	483.5	229	54	100	179.5	483.5	229	54	100	10	0	0	0	0	3	-	㊤
0	不明	0	0	0	0	201.5	494	175	54	110	201.5	494	175	54	110	13	0	1	1	0	0	小屋1戸全壊	㊤
不明	〃	0	0	0	0	201.5	494	175	121	110	201.5	494	175	121	110	35	0	0	0	0	1	床上浸水戸6	㊤
0	0	0	0	0	0	201.5	494	175	121	110	201.5	494	175	121	110	26	6	1	2	1	1	-	㊤
0	0	0	0	0	0	201.5	494	229	54	110	201.5	494	229	54	110	12	0	0	0	0	2	床下浸水戸2	㊤
不明	不明	0	0	0	0	201.5	494	175	121	110	201.5	494	175	121	110	30	0	0	0	0	0	-	㊤
〃	〃	不明	不明	不明	不明	201.5	494	229	54	110	201.5	494	229	54	110	50	0	0	0	0	0	床上浸水戸8	〃
1	S52	〃	〃	〃	〃	214	463	101	87	115	214	463	101	87	115	2	0	0	0	0	1	-	〃
不明	不明	〃	〃	〃	〃	214	463	216	115	115	214	463	216	115	115	2	0	0	0	0	2	-	〃
〃	〃	〃	〃	〃	〃	363	463	366	65	115	363	463	366	65	115	2	0	0	0	0	2	-	〃
〃	〃	〃	〃	〃	〃	99	463	101	87	115	99	463	101	87	115	1	0	0	0	0	1	-	〃

県	年	地	崩 壊 発 生 日 時	所 在 地	1 斜 面 の 種 類	2 斜 面 の 向 き	3 斜面の型		4 斜面先端		5 斜面下端		6 斜面の傾度		7 斜面の高さ (m)	8 地 質		9 地質物の状態		10 崩 壊 の 型	11 崩 壊 の 規 模						12 崩 土 の 状 態	13 崩 壊 頭 部 の 位 置	
							a 横 断 方 向	b 縦 断 方 向	a 伏 状	b 利 用 状 況	a 伏 状	b 傾 斜	a 平 均 傾 斜	b 崩 壊 の 傾 斜		a 表 層 (m)	b 基 岩	a 種 類	b 密 度		a 崩 壊 高 (m)	b 巾 (m)	c 深 (m)	d 斜面長 (m)	e 土 量 (m ³)	f 崩 土 の 到 達 距離			
長 崎 県	57	日並 (4)	7-23-19	西彼杵郡 時津町 保立目	1	5	不明	3	1	6	1	0	70	70	不明	不明	不明	不明	不明	2-(2)-2	6	10	2	6.4	120	6	2	不明	
		" (5)	7-23-19	" 日並郷	1	3	階段 状 6	1	6	1	0	40	40	92	"	"	"	"	2-(2)-2	92	30	1	143	2700	不明	5 土石 液型	1		
		" (6)	7-23-20	"	1	3	不明	3	1	6	1	0	30	30	8	"	"	"	"	1-(2)	5	8	2.5	10	40	3	2	1	
		左底 (1)	7-23-19	"	1	7	"	3	1	6	1	0	70	70	6	"	"	"	"	2-(2)-2	4	10	2.5	4.3	113	5	2	1	
		左底 (2) ①	7-23-19	西彼杵郡 時津町 左底郷	1	4	5	3	1	6	1	0	70	70	4	"	"	"	"	2-(2)-2	4	8	不明	4.3	77	不明	不明	3	
		左底 (2) ②	7-23-19	"	1	4	5	3	1	6	1	0	60	60	20	"	"	"	"	2-(2)-2	20	9	"	23	"	"	"	1	
		左底 (3)	7-23-20	"	1	4	5	3	1	6	7	30	30	30	30	"	安山 岩	"	"	1-(2)	5	24	2	10	240	40	1	3	
		"	7-23-20	"	1	4	5	1	1	6	1	0	50	50	5	"	"	"	"	2-(2)-2	3	20	不明	3.9	150	不明	不明	1	
		"	7-23-20	小 峰	1	4	5	1	1	6	1	0	30	30	70	"	"	"	"	1-(2)	30	8	2.5	60	600	"	1	1	
		左底 (3) ①	7-23-19	"	1	4	5	1	1	6	1	0	40	40	7	"	"	"	"	1-(2)	7	6	不明	11	2385	"	不明	3	
		左底 (3) ②	7-23-19	"	1	4	5	1	1	6	1	0	40	40	90	"	"	"	"	1-(2)	7	7	"	11	"	"	"	1	
		野田 (1)	7-23-20	西彼杵郡 時津町 野田郷	1	5	5	3	1	6	1	0	30	30	5	礫 (1.3)	"	(5)-2	2	2-(2)-2	3	30	0.6	6	90	2	2	1	
		" (1)	7-23-20	"	1	5	5	1	1	6	7	30	30	30	10	(1.3)	"	(5)-2	2	2-(2)-2	5	24	2	10	480	8	2	1	
		" (2)	7-23-20	"	1	5	5	階段 状 6	1	6	1	0	30	30	50	不明	"	不明	不明	1-(2)	7	5	2.5	14	88	不明	1	1	
		" (2)	7-23-20	"	1	5	5	"	1	6	1	0	30	30	30	"	"	"	"	2-(2)-2	7	8	0.7	14	168	8	2	1	
		" (3)	7-23-20	"	1	2	5	"	1	6	1	0	30	30	50	"	不明	"	"	1-(2)	10	9	不明	20	675	不明	1	1	
		" (4)	7-23-19	"	1	7	5	"	1	6	1	0	35	35	20	"	"	"	"	2-(2)-2	3	10	0.7	5.2	140	10	2	1	
		" (5)	7-23-20	"	1	5	5	3	2	4	1	0	30	30	20	"	"	"	"	2-(2)-2	10	12	不明	20	1200	6	2	1	
		" (6)	7-23-20	"	1	5	4	3	2	不明	1	0	30	30	9	"	安山 岩	"	"	2-(2)-2	7	12	0.7	14	72	4	2	1	
		" (6)	7-23-20	"	1	5	5	3	1	6	1	0	30	30	10	"	"	"	"	2-(2)-2	8	9	2.5	16	180	2	2	1	
		" (7)	7-23-19	"	1	5	5	階段 状 6	1	4	1	0	30	30	15	"	不明	"	"	2-(2)-2	7	10	3	14	450	10	2	1	
		" (8)	7-23-19	"	1	5	5	3	1	6	1	0	30	30	10	"	安山 岩	"	"	1-(2)	5	14	1.8	10	123	10	2	1	
		元村 (1)	7-23-23	西彼杵郡 時津町 元村郷	1	4	5	1	1	6	1	0	40	40	100	"	流紋 岩	"	"	2-(2)-1	80	200	0.5	124	500	不明	不明	1	
		" (2)	7-23-20	"	1	5	5	3	1	6	1	0	30	30	16	"	安山 岩	"	"	1-(2)	6	7	1	12	158	10	2	1	
		元村 (3) ①	7-23-20	"	1	3	5	"	1	6	1	0	30	30	12	礫 (2)	"	(5)-2	2	1-(2)	6	9	0.6	12	100	10	2	1	
		元村 (3) ②	7-23-20	"	1	3	5	3	1	6	1	0	30	30	14	"	流紋 岩	"	"	1-(2)	12	10	"	24	"	"	"	1	
		元村 (4)	7-23-20	"	1	5	4	1	1	6	1	0	50	50	15	(2)	安山 岩	(5)-2	3	1-(2)	10	16	1.9	13	150	5	2	1	
		" (5)	7-23-20	"	1	5	2	階段 状 6	1	6	1	0	30	30	20	不明	安山 岩	不明	不明	1-(2)	10	8	0.2	20	30	9	1	1	
		" (6)	7-23-20	"	1	5	5	"	1	6	1	0	50	50	20	"	"	"	"	1-(2)	10	9	0.2	13	20	8	1	1	
		" (7)	7-23-21	"	1	7	5	"	1	6	1	0	45	45	25	"	不明	"	"	2-(2)-2	15	20	0.5	21	150	不明	不明	1	
		" (8)	7-23-19	"	1	7	5	3	1	2	1	0	35	35	30	礫 (1.5)	安山 岩	(5)-2	2	1-(2)	20	17	0.7	35	250	10	2	1	
		" (9)	7-23-20	"	1	5	5	3	1	6	1	0	40	40	25	"	(2)	"	(5)-2	2	1-(2)	20	17	0.4	31	150	10	2	1
		" (9)	7-23-20	"	1	6	5	3	1	6	1	0	40	40	7	不明	"	不明	不明	1-(2)	4	9	1.5	6.2	45	不明	不明	1	
		" (9)	7-23-20	"	1	6	5	3	1	6	1	0	30	30	18	"	"	5	3	1-(2)	8	10	0.6	16	50	5	1	1	

14 過去の崩壊の有無	15 水の存否				16 崩壊の発生原因	17 降 雨								18 保全対象人家戸数	19 人的被害		20 被災戸数			21 その他の被害	22 総点検との関連
	a 同一箇所	b 附近	a 地表水 崩壊前	b 湧水 崩壊後		a 発生時までの量	b 発生時の量	c 発生時までの量	d 発生時の量	e 発生時までの量	f 平均年雨量	g 既日住雨最大量	h 既時住間最大量		a 死者	b 負傷者	a 全壊	b 半壊	c 一部破損		
不明	不明	不明	不明	不明	不明	(町役場調べ)					(長崎海洋気象台)			3	0	0	0	1	0	農道・小水路破損 納屋1戸全壊	
						99 463 101 87 115					2,001.8	M12~S50 385	S26~S50 87	1	1	0	0	0	1		
						214 463 101 87 115								1	0	0	0	0	1	-	
						214 463 216 115 115								1	0	0	0	0	1	-	
						214 463 101 87 115								7	0	0	0	0	1	-	
						99 463 101 87 115								2	0	0	0	1	0	-	
		1	1	1	1	214 463 216 115 115								34	0	2	1	0	2	-	①
		1	1	1	1	214 463 216 115 115								34	0	0	0	0	0	-	①
		1	1	1	1	214 463 216 115 115								34	0	0	0	0	2	-	①
		1	1	1	1	214 463 101 87 115								34	0	0	1	1	1	-	①
0	0	0	0	0	0	214 463 216 115 115								14	0	0	0	0	1	-	①
0	0	0	0	0	0	214 463 216 115 115								14	0	0	1	0	1	-	①
不明	不明	1	1	1	1	214 463 216 115 115								20	0	0	0	0	0	-	②
		1	1	1	1	214 463 216 115 115								20	0	0	0	0	1	-	②
		不明	不明	不明	不明	214 463 216 115 115								1	0	0	0	0	0	-	
						99 463 101 87 115								2	0	0	0	0	0	-	
						214 463 216 115 115								2	0	0	0	0	1	-	
		0	0	0	0	214 463 216 115 115								11	0	0	0	0	1	-	③
		0	0	0	0	214 463 216 115 115								11	0	0	0	0	1	-	③
		不明	不明	不明	不明	99 463 101 87 115								2	0	0	0	0	0	倉庫1戸全壊	
		0	0	0	0	99 463 101 87 115								1	0	0	0	1	0		④
		0	0	0	0	450 463 452 87 115								14	0	0	0	1	2	-	⑤
		0	0	0	0	214 463 216 115 115								3	0	0	0	0	1	-	①
0	0	1	1	1	1	214 463 216 115 115								20	0	0	0	0	1	-	①
0	0	0	0	0	0	214 463 216 115 115								10	0	0	0	1	0	-	②
不明	不明	0	0	0	0	214 463 216 115 115								6	0	0	0	0	1	-	①
		1	1	1	1	214 463 216 115 115								5	0	0	0	0	2	-	①
		不明	不明	不明	不明	298 463 310 94 115								1	0	0	0	0	1	-	
0	0	1	1	1	1	214 463 101 87 115								16	0	0	1	0	1	-	①
0	0	1	1	1	1	214 463 216 115 115								11	0	1	1	1	1	-	①
不明	不明	1	1	1	1	214 463 216 115 115								10	0	0	1	0	0	-	①
		1	1	1	1	214 463 216 115 115								10	0	0	0	0	1	-	①

県	年	地 区 名	崩 壊 発 生 日 時	所 在 地	1 斜 面 の 種 類	2 斜 面 の 向 き	3 斜 面 の 型		4 斜 面 上 端		5 斜 面 下 端		6 斜 面 の 傾 斜		7 斜 面 の 高 さ (m)	8 地 質		9 地 被 物 の 状 態		10 崩 壊 の 型	11 崩 壊 の 規 模						12 崩 壊 土 の 状 態	13 崩 壊 部 位 の 位 置
							a 横 断 方 向	b 縦 断 方 向	a 伏 状	b 利 用 状 況	a 伏 状	b 傾 斜	a 平 均 傾 斜	b 崩 壊 の 傾 斜		a 表 層	b 基 岩	a 種 類	b 密 度		a 崩 壊 高 度 (m)	b 巾 (m)	c 深 度 (m)	d 斜 面 長 (m)	e 土 量 (m^3)	f 崩 壊 土 の 利 達 離		
長 崎	57	西時津(1)	7-23-20	西彼杵郡 西時津町	1	8	5	3	1	6	1	0	50	50	6	不明	1	2	3	1-(2)	4	10	1.8	5.2	90	5	2	1
		" (2)	7-23-21	"	1	5	5	3	1	6	1	0	45	45	8	"	1	3	2	1-(2)	6	5	2.3	8.5	70	5	2	1
		" (3)	7-23-20	"	1	5	4	3	1	6	1	0	70	70	15	"	1	7	1	1-(2)	5	20	1.5	5.3	150	6	2	1
		" (4)	7-23-21	"	1	5	5	5	1	6	1	0	70	70	8	"	1	2	3	1-(2)	3	15	0.8	3.1	34	2	2	1
		青葉台A (1)	7-23-20	西彼杵郡 長与町 青葉台	1	4	4	3	1	6	1	0	45	45	15	"	1 安山 岩	2	2	2-(2)-2	15 18	15 20	1.5	21 28	820	8	1	1
		同 (1)	7-23-20	同 郷	1	5	5	3	1	5	1	0	25	25	12	"	不明	2	2	1-(2)	9	5	1.5	21	150	3	2	1
		斉藤 (1)	7-23-20	斉藤郷	1	5	5	3	1	6	1	0	50	50	8	"	1 流紋 岩	2	2	1-(2)	8	6.5	0.4	5.2	88	1	2	1
		" (1)	7-23-20	"	1	5	5	3	1	6	1	0	55	55	8	"	"	2	2	2-(2)-1	4	5	0.7	4.9	10	1	1	1
		" (1)	7-23-20	"	1	5	5	3	1	6	1	0	50	50	10	"	"	2	2	1-(2)	6	4	0.4	7.8	8	1	2	1
		" (2)	7-23-22	"	1	2	5	3	1	5	1	0	60	60	30	"	"	2	2	2-(2)-1	15	10	1.3	17	120	1	1	1
		高田A 00	7-23-23	西彼杵郡 長与町 高田郷	1	3	5	1	1	1	1	0	70	70	9	"	"	5	3	2-(2)-1 1-(2)	9 8	10 6	0.5	9.6 8.3	45 25	10 1	2 2	1
		高田02	7-23-19	"	1	6	3	3	1	5	7	10	60	60	6	"	"	2	2	2-(2)-1	6	18	0.5	6.9	90	2	2	1
		" 03	7-23-19	"	1	5	5	3	1	6	1	0	45	45	15	"	1 安山 岩	5	3	1-(2)	15	15	0.7	21	160	4	1	1
		" 04	7-23-20	"	1	2	5	1	1	6	1	0	30	30	9	"	不明	2	3	1-(2)	4.5	10	0.6	9	30	1	2	1
		" 09	7-23-22	"	1	4	5	3	1	6	1	0	50	50	5	"	1 流紋 岩	5	2	1-(2)	3	10	2	3.9	50	2	不明	1
		" 00	7-23-23	"	2	2	5	1	1	6	7	30	45	45	15	"	"	5	3	1-(2)	5	20	0.2	7.1	70	5	2	1
		" 07	7-23-20	"	2	5	5	3	2	4	7	10	45	45	6	"	不明	2	2	2-(2)-2	6	15	0.4	8.5	150	20	1	1
		" 08	7-23-20	"	1	4	5	3	1	6	1	0	50	50	10	"	1 安山 岩	4	2	2-(2)-2	5	12	0.2	6.5	10	2	2	1
		" 08	7-23-20	"	1	4	5	1	1	6	7	20	45	45	15	"	"	2	2	1-(2)	15	15	0.4	21	100	2	1	1
県		ニュータ ウン西(1)	7-23-20	西彼杵郡 長与町 ニュータ ウン西	1	7	3	1	1	6	7	0	50	50	63	"	不明	6	3	2-(2)-1	33	12	0.3	43	200	20	5 土石 流型	2
		丸田郷(2)	7-23-19	丸田郷	1	6	3	3	2	5	1	0	25	25	6	"	"	2	1	1-(2)	3	7	1.5	7	15	2	2	1
		" (2)	7-23-19	"	1	7	3	3	2	5	1	0	25	25	6	"	"	2	1	1-(2)	3	7	0.7	7	10	2	2	1
		" (3)	7-23-19	"	1	3	5	3	1	6	1	0	30	30	10	"	1 流紋 岩	5	2	1-(2)	7	22	0.7	14	120	6	2	1
		" (4)	7-23-19	"	1	6	5	階段 伏6	1	6	1	0	25	25	38	"	不明	2	2	2-(2)-2	7	6	0.7	17	30	3	1	1
		" (4)	7-23-19	"	1	6	5	"	1	5	1	0	25	25	35	"	"	2	2	2-(2)-2	7	9	0.7	17	40	3	1	1
		" (5)	7-23-19	"	1	4	5	1	2	5	1	0	30	30	7	"	"	2	2	2-(2)-2	4	40	0.8	8	190	4	2	3
		" (6)	7-23-19	"	1	6	5	1	1	6	1	0	35	35	14	"	"	6	3	1-(2)	6	4	1	10	36	2	1	3
		三根 (1)	7-23-20	西彼杵郡 長与町 三根郷	1	4	5	3	2	5	1	0	30	30	6	"	"	2	2	1-(2)	5	13	1	10	45	2	2	1
		" (1)	7-23-20	"	1	6	5	階段 伏6	1	不明	1	0	30	30	10	"	4 砂岩 1 安山 岩	2	2	2-(2)-2	7	21	0.7	14	100	2	2	3
		" (2)	7-23-20	"	1	6	5	"	2	5	1	0	35	35	6	"	"	2	2	1-(2)	4	20	0.5	7	30	2	2	3
		" (2)	7-23-20	"	1	6	5	"	2	5	1	0	40	40	4	"	"	2	2	1-(2)	3	4	0.6	6	6	2	2	3

県名	年次	地区名	崩壊発生日時	所在地	1 斜面の傾斜	2 斜面の向き	3 斜面の型		4 斜面先端		5 斜面下端		6 斜面の傾斜		7 斜面の高さ (m)	8 地質		9 地質物の状態		10 崩壊の型	11 崩壊の規模						12 崩壊土の状況	13 崩壊頭部の位置
							a 横断方向	b 縦断方向	a 伏	b 利用状況	a 伏	b 傾斜	a 平均傾斜	b 崩壊の傾斜		a 表層	b 基岩	a 種類	b 密度		a 崩壊高 (m)	b 崩壊巾 (m)	c 崩壊深 (m)	d 崩壊長さ (m)	e 崩壊土量 (m³)	f 崩壊土の到達距離		
長崎		三根(2)	7-23-20	西彼杵郡三根町	1	7	5	階段状6	2	5	1	0	30	30	6	不明	1 安山岩	7	1	2-(2)-2	4	17	0.5	8	20	2	1	2
		"(3)	7-23-20	"	1	5	5	"	2	5	1	0	30	30	20	"	不明	2	2	2-(2)-2	7	10	0.8	14	50	2	2	1
		"(4)	7-23-20	"	1	5	5	3	1	6	1	0	30	30	6	"	1 安山岩	2	2	1-(2)	3	8	0.8	6	15	2	1	2
		"(4)	7-23-20	"	1	5	2	3	1	6	1	0	35	25	3	"	"	2	2	1-(2)	2	5	0.6	3.5	3	2	1	3
		"(5)	7-23-20	"	1	4	5	階段状6	1	6	1	0	30	30	6	"	不明	2	2	2-(2)-2	4	2	0.7	8	4	3	2	3
		"(6)	7-23-20	"	1	6	5	"	1	5	1	0	25	25	8	"	"	2	2	2-(2)-2	6	35	0.8	14	180	8	2	1
		"(7)	7-23-19	"	1	2	5	3	1	不明	7	5	60	60	7	"	"	2	2	2-(2)-2	3	10	1.6	3.5	53	5	2	1
		"(8)	7-23-19	"	1	3	5	階段状6	1	2	1	0	70	70	202	(0.5)	4 砂岩	(5)-2	3	2-(2)-2	7	7	0.8	7.4	31	15	1	1
		"(9)	7-23-20	"	1	8	4	3	1	5	1	0	50	50	12	(0.5)	"	(5)-2	1	1-(2)	3	8	1	3.9	20	5	2	1
		"(10)	7-23-20	"	1	6	5	階段状6	1	6	1	0	70	70	7	(0.3)	"	(2)	不明	6-(2)-2	5	6	0.6	5.3	15	2	4	1
		"(10)	7-23-20	"	1	2	5	3	1	6	1	0	45	45	13	(0.3)	"	(2)	"	1-(2)	10	25	0.2	14	50	10	2	1
		"(11)	7-23-20	"	1	8	4	3	1	6	1	0	40	40	21	(0.3)	"	(5)-1	2	1-(2)	16	15	0.9	25	150	15	1	1
	"(12)	7-23-20	"	1	6	5	3	1	6	1	0	65	65	50	(0.5)	"	(5)-1	2	2-(2)-2	5	5	0.6	5.5	90	12	1	1	
長崎		吉無田(1)	7-23-21	西彼杵郡長与町吉無田郷	1	4	5	3	1	6	1	0	30	30	25	(1.0)	1 安山岩	(5)-2	2	1-(2)	25	12	0.2	50	135	3	2	1
		"(2)	7-23-19	"	1	1	5	3	1	6	1	0	60	60	54	(1.0)	"	(5)-2	2	1-(2)	17	20	0.4	20	60	8	2	1
		"(3)	7-23-20	"	1	7	不明	3	1	6	1	0	30	30	9	(1.0)	"	(5)-2	1	2-(2)-2	7	6	0.5	14	20	5	2	1
		"(4)	7-23-20	"	1	3	1	3	1	6	1	0	60	60	5	(1.0)	1 流紋岩	(5)-1	2	1-(2)	4	4	1	4.6	9	3	2	1
		"(5)	7-23-20	"	1	2	5	3	1	6	1	0	70	70	8	(0.5)	"	(3)-1	2	2-(2)-2	6	6	1.5	6.4	15	5	2	1
		"(6)	7-23-20	"	1	6	5	3	1	6	1	0	45	45	7	(1.5)	1	(5)-2	2	1-(2)	5	6	0.7	7.1	20	不明	不明	1
		"(6)	7-23-21	"	1	8	5	3	1	6	1	0	40	40	6	(1.0)	1	(5)-2	2	1-(2)	4	10	2	8	100	7	"	1
		"(6)	7-23-23	"	1	8	5	3	2	4	1	0	60	60	15	(1.0)	1 流紋岩	(5)-2	1	2-(2)-2	5	56	0.6	5.8	150	20	2	1
		"(6)	7-23-20	"	1	7	5	3	1	2	1	0	60	60	7	(1.5)	"	(5)-2	2	1-(2)	5	18	0.8	5.8	15	5	2	1
		"(6)	7-23-20	"	1	7	5	3	1	2	1	0	70	70	4	(1.0)	"	(5)-2	2	2-(2)-2	2	4	1	2.1	2	3	2	1
		平木場(5)	7-23-19	西彼杵郡長与町平木場郷	1	7	2	3	1	6	1	0	50	50	26	(1.0)	4 砂岩	(5)-2	2	1-(2)	6	10	2	7.8	96	2	5 土石流型	1
		"(6)	7-23-19	"	1	4	5	階段状6	1	6	1	0	45	45	9	(0.5)	3 凝灰岩	(5)-2	2	2-(2)-2	4	10	1.4	5.7	85	4	1	1
	"(6)	7-23-19	"	1	8	5	"	1	6	1	0	45	45	13	(1.0)	"	(5)-2	2	1-(2)	4	10	0.8	5.7	43	4.5	1	1	
	"(7)	7-23-19	"	1	4	5	3	1	6	1	0	50	50	10	(0.5)	"	(2)	1	2-(2)-1	7	12	0.8	9.1	75	12	1	1	
	"(7)	7-23-19	"	1	4	5	3	1	6	1	0	45	45	20	(0.5)	"	(5)-2	1	1-(2)	6	8	0.5	8.5	30	6.5	1	1	
	"(7)	7-23-19	"	1	4	3	3	1	6	1	0	40	40	10	(0.8)	"	(2)	1	1-(2)	5	11	0.6	7.8	40	4.6	1	1	
	"(8)	7-23-19	"	1	6	3	3	1	6	1	0	30	30	5	(1.0)	"	(5)-2	3	2-(2)-1	2	7	1	4	270	7.5	1	1	
	"(9)	7-23-20	"	1	4	3	3	1	6	1	0	30	30	6	(1.5)	1 安山岩	(5)-2	2	2-(2)-1	35	6	4	7	170	8	1	1	

14 過去の崩壊の有無	15 水の存否				16 崩壊の発生原因	17 降 雨								18 保全対象人家戸数	19 人的被害		20 被災戸数			21 その他の被害	22 総点検との関連		
	a 同一箇所	b 附近	a 地表水			b 湧 水		a 発生時までの雨量	b 発生時の雨量	c 発生時までの雨量	d 発生時の雨量	e 発生最大時までの雨量	f 平均年雨量		g 既日往最大雨量	h 既時往最大雨量	a 死 者	b 負 傷 者	a 全 壊			b 半 壊	c 一部破損
			崩壊前	崩壊後		崩壊前	崩壊後																
不明	不明	0	0	0	0	梅雨前線による豪雨	230	(町役場調べ) 477	232	187	187	2,001.8	(長崎海洋気象台) M12~S50 385	S26~S50 87	4	0	0	0	0	0	-	㊤	
"	"	0	0	0	0	"	230	() 477	232	187	187	"	"	"	2	0	0	0	0	1	-		
"	"	0	0	0	0	"	230	() 477	232	187	187	"	"	"	3	0	0	0	0	1	-	㊤	
"	"	0	0	0	0	"	230	() 477	232	187	187	"	"	"	3	0	0	0	0	0	-	㊤	
"	"	不明	不明	不明	不明	"	230	() 477	232	187	187	"	"	"	1	0	0	0	0	1	-		
"	"	"	"	"	"	"	230	() 477	232	187	187	"	"	"	4	0	0	1	0	0	-		
"	"	"	"	"	"	"	230	() 477	45	28	187	"	"	"	1	0	0	0	0	1	-		
"	"	0	0	0	0	"	43	() 477	45	28	187	"	"	"	1	0	0	0	0	0	-		
"	"	0	0	0	0	"	230	() 477	232	187	187	"	"	"	7	0	0	0	0	1	-		
"	"	0	0	0	0	"	230	() 477	232	187	187	"	"	"	2	0	0	0	0	1	-		
"	"	0	0	0	0	"	230	() 477	232	187	187	"	"	"	2	0	0	0	0	1	-		
"	"	1	1	0	0	"	230	() 477	232	187	187	"	"	"	16	0	0	0	1	0	-		
"	"	0	0	0	0	"	230	() 477	232	187	187	"	"	"	50	0	0	0	0	0	-		
"	"	0	0	0	0	"	285	() 477	287	55	187	"	"	"	35	0	0	0	0	1	-		
"	"	0	0	0	0	"	230	() 477	45	28	187	"	"	"	1	0	0	0	0	1	-		
"	"	0	0	0	0	"	230	() 477	232	187	187	"	"	"	3	0	0	0	0	1	-		
"	"	不明	不明	不明	不明	"	230	() 477	232	187	187	"	"	"	7	0	0	0	0	1	-		
"	"	0	0	0	0	"	230	() 477	232	187	187	"	"	"	18	0	0	0	0	1	-	㊤	
"	"	0	0	0	0	"	373	() 477	232	187	187	"	"	"	17	0	0	0	0	0	-		
"	"	0	0	0	0	"	285	() 477	287	55	187	"	"	"	17	0	0	0	0	1	-		
"	"	0	0	0	0	"	451	() 477	453	78	187	"	"	"	17	0	0	1	1	3	-		
"	"	0	0	0	0	"	230	() 477	28	187	187	"	"	"	17	0	0	0	0	1	-		
"	"	0	0	0	0	"	230	() 477	28	187	187	"	"	"	17	0	0	0	0	0	-		
"	"	0	0	0	0	"	43	() 477	45	28	187	"	"	"	1	0	0	0	1	0	-		
"	"	0	0	0	0	"	43	() 477	45	28	187	"	"	"	10	0	0	0	0	1	-		
"	"	0	0	0	0	"	43	() 477	45	28	187	"	"	"	10	0	0	0	0	1	-		
"	"	0	0	0	0	"	230	() 477	45	28	187	"	"	"	5	0	0	0	0	1	-		
"	"	0	0	0	0	"	230	() 477	45	28	187	"	"	"	5	0	0	0	0	1	-		
"	"	0	0	0	0	"	230	() 477	45	28	187	"	"	"	1	0	0	0	0	1	-		
"	"	0	0	0	0	"	230	() 477	28	187	187	"	"	"	1	0	0	0	0	0	小屋1戸損		

県	年	地	崩 壊 発 生 日 時	所 在 地	1 斜 面 の 種 類	2 斜 面 の 向 き	3 斜面の型		4 斜面先端		5 斜面下端		6 斜面の傾度		7 斜面の高さ (m)	8 地質		9 地被物の状態		10 崩壊 の 型	11 崩壊の規模						12 崩壊土の 状態	13 崩壊頭部の 位置
							a 横 断 方 向	b 縦 断 方 向	a 状 態	b 利 用 状 況	a 状 態	b 傾 斜 角	a 平 均 傾 斜	b 崩 壊 の 傾 斜		a 表 層 (m)	b 基 岩	a 種 類	b 密 度		a 崩 壊 高 (m)	b 巾 (m)	c 深 (m)	d 斜面長 (m)	e 土量 (m ³)	f 崩壊土の 到達距離		
長 崎 県		戸根	7-23-19	西彼杵郡 戸根町	1	5	5	3	1	6	1	0	50	50	4	不明	不明	不明	不明	1-(2)	4	5	1.3	2.6	20	不明	2	3
		戸根原(2)	7-23-19	戸根原町	1	2	5	3	2	5	1	0	60	60	5	"	"	"	"	2-(2)-2	3	15	1	3.5	75	4	1	1
		戸根上	7-23-20	戸根上町	1	3	5	3	2	5	1	0	42	42	10	"	"	"	"	2-(2)-2	10	28	0.5	7.5	104	不明	不明	1
		戸根中	7-23-19	戸根中町	1	6	5	3	1	6	1	0	42	42	40	"	"	"	"	1-(2)	40	12	0.3	15	100	"	"	1
		西海(1)	7-23-20	西彼杵郡 西海町	2	8	5	3	1	6	1	0	60	60	17	"	"	"	"	1-(2)	17	37	0.8	19	450	"	2	1
		"(2)	7-23-21	"	1	7	5	3	2	4	1	0	50	50	10	"	"	"	"	2-(2)-2	8	14	1.4	10	200	"	不明	1
		"(3)	7-23-20	"	1	5	不明	3	1	6	1	0	45	45	12	"	"	"	"	1-(2)	10	23	1	14	140	"	1	1
		"(4)	7-23-19	"	1	1	"	1	1	6	1	0	50	50	7	"	"	"	"	1-(2)	7	12	1.4	6.5	65	"	不明	2
		"(5)	7-23-20	"	1	3	"	3	1	6	1	0	50	50	45	"	"	"	"	1-(2)	30	43	0.8	39	750	"	2	1
		村松(1)	7-23-19	西彼杵郡 村松町	1	3	3	3	1	6	1	0	50	50	5	"	"	"	"	1-(2)	5	8	1.5	6.5	60	"	2	1
		"(2)	7-23-19	"	1	3	5	3	1	不明	1	0	60	60	15	"	"	"	"	1-(2)	15	19	1	17	280	"	2	1
		"(3)	7-23-19	"	1	6	5	1	1	5	7	不明	70	70	10	"	"	"	"	2-(2)-2	9	20	1	9.6	120	"	2	1
		"(4)	7-23-19	"	1	3	5	1	1	6	7	"	60	60	8	"	"	"	"	1-(2)	5	5	0.7	5.8	10	"	2	1
		"(5)	7-23-19	"	1	3	3	3	1	6	1	0	不明	不明	不明	"	"	"	"	1-(2)	6	25	0.8	7.8	200	"	2	1
		"(6)	7-23-24	"	1	5	5	3	2	不明	1	0	60	60	5	"	"	"	"	2-(2)-2	5	8	1	3.5	40	"	不明	1
		"(7)	7-23-20	"	1	2	不明	3	1	6	7	20	35	35	20	"	"	"	"	1-(2)	5	10	0.4	7.8	75	"	"	1
		先木床	7-23-19	西彼杵郡 多良見町 大床名	1	4	"	1	1	6	1	0	70	70	20	"	3 凝灰 岩	(2)	2	2-(2)-1	20	10	1	21	200	7	1	1
		元釜(1)	7-23-20	"	1	4	"	1	1	6	1	0	70	70	5	"	不明	不明	不明	1-(2)	5	15	0.9	5.3	70	不明	不明	1
		中里(1)	7-23-21	西彼杵郡 多良見町 中里名	1	5	"	3	1	6	1	0	60	60	10	"	3 凝灰 岩	"	"	2-(2)-2	10	10	0.4	12	40	"	"	1
		化屋	7-23-21	" 化屋名	1	4	5	1	2	4	1	0	51	51	7	(1.5)	4	(2)	2	2-(2)-2	6	10	1	9	70	"	"	1
		圃	7-23-21	" 圃名	1	4	不明	1	1	6	1	0	33	33	50	不明	3 凝灰 岩	(5)-2	3	2-(2)-1	50	70	1	92	4900	15	1	1
		中里(2)	7-23-20	" 中里名	1	5	"	1	1	6	7	30	60	60	10	"	安山 岩	不明	不明	1-(2)	10	20	0.6	12	100	不明	不明	1
		元釜(2)	7-23-19	" 元釜名	1	7	5	階段 伏6	1	6	1	0	30	30	20	"	不明	"	"	2-(2)-1	20	10	4	40	800	"	"	1
		野副	7-23-22	" 野副名	1	5	5	3	2	5	1	0	30	30	10	"	"	"	"	2-(2)-1	10	20	3	20	600	"	2	1
		市布(1)	7-23-20	" 市布名	1	8	5	2	不明	不明	1	0	40	40	14	"	"	"	"	1-(2)	7	20	1.4	11	200	"	不明	1
		"(2)	7-23-20	"	1	5	5	2	1	6	1	0	30	30	12	"	"	"	"	1-(2)	12	10	1	24	200	"	"	1
		西川内	7-23-21	西彼杵郡 多良見町 西川内名	1	7	5	3	2	5	1	0	60	60	10	"	"	"	"	2-(2)-2	10	20	1	12	200	"	"	1
		市布(3)	7-23-20	" 市布名	1	5	4	3	1	5	7	45	45	45	7	"	3 凝灰 岩	"	"	1-(2)	7	15	1.4	10	150	"	"	1
		藤平	7-23-19	" 中里名	1	4	5	3	2	5	1	0	60	60	13	"	不明	"	"	2-(2)-2	13	20	1.2	15	300	"	3	1
		馬込	7-23-22	西彼杵郡 伊王島町 伊王島	1	1	5	3	2	4	1	0	45	45	5	"	"	"	"	1-(2)	5	4	0.8	7.1	15	"	不明	1
		新組	7-23-22	"	1	2	3	3	1	6	1	0	90	70	30	"	"	"	"	1-(2)	30	15	1.1	32	600	"	"	1

14 過去の崩壊の有無	15 水の存否				16 崩壊の発生原因	17 雨								18 保全対象人家戸数	19 人的被害		20 被災戸数			21 その他の被害	22 総点検との関連				
	a 同一箇所	b 附近	a 地表水			b 湧水		a 発生時までの量	b 発生時の量	c 発生時までの量	d 発生時の量	e 発生時までの量	f 平均年雨量		g 既日住居最大量	h 既時住居最大量	a 死者	b 負傷者	a 全壊			b 半壊	c 一部破損		
			崩壊前	崩壊後		崩壊前	崩壊後																		
不明	不明	不明	不明	不明	不明	梅雨前線による豪雨	224	349	128	97	98	(長崎海洋気象台) M12~S50 385 S26~S50 87	2,001.8				6	0	0	0	0	1	-		
"	"	"	"	"	"	"	126	349	128	79	98						"	3	0	0	0	1	0		-
"	"	"	"	"	"	"	298	349	226	98	98						"	1	0	0	0	0	1		-
"	"	"	"	"	"	"	126	349	128	97	98						"	2	0	0	0	1	0		-
"	"	"	"	"	"	"	224	349	226	98	98						"	3	0	0	0	0	1		-
"	"	"	"	"	"	"	311	349	300	74	98						"	1	0	0	0	0	1		-
"	"	"	"	"	"	"	298	349	226	98	98						"	2	0	0	0	1	0		-
"	"	"	"	"	"	"	224	349	128	97	98						"	1	0	0	0	1	0		-
"	"	"	"	"	"	"	298	349	226	98	98						"	4	0	0	0	0	2		-
"	"	"	"	"	"	"	224	349	128	97	98						"	1	0	0	0	0	1		-
"	"	"	"	"	"	"	224	349	128	97	98						"	2	0	0	0	1	0		-
"	"	"	"	"	"	"	126	349	128	97	98						"	6	0	0	0	0	1		-
"	"	"	"	"	"	"	126	349	128	97	98						"	3	0	0	0	0	1		-
"	"	"	"	"	"	"	126	349	128	97	98						"	1	0	0	0	0	1		-
"	"	"	"	"	"	"	346	349	348	4	98						"	1	0	0	0	0	1		-
"	"	"	"	"	"	"	224	349	226	98	98	"	4	0	0	0	0	0	家畜小屋全壊1戸						
0	0	1	1	1	1	"	50	452.5	84.5	50	45	"	8	0	0	0	0	1	-	㊤					
不明	不明	不明	不明	不明	不明	"	175	452.5	197.5	113	121	"	1	0	1	0	0	1	-	㊤					
"	"	1	1	1	1	"	214	452.5	300.5	103	121	"	1	0	0	0	0	1	-	㊤					
0	0	0	0	0	1	"	214	452.5	300.5	103	121	"	10	0	0	0	0	1	-	㊤					
0	0	1	1	1	1	"	215	452.5	300.5	103	121	"	10	0	0	1	1	3	-	㊤					
不明	不明	1	1	1	1	"	201.5	452.5	197.5	113	121	"	1	0	0	0	0	1	-	㊤					
"	"	不明	不明	不明	不明	"	111	452.5	84.5	50	121	"	7	0	0	0	0	1	小屋全壊	㊥					
"	"	"	"	"	"	"	309	452.5	365.5	65	121	"	6	0	0	0	0	1	-						
"	"	"	"	"	"	"	201.5	452.5	197.5	113	121	"	1	0	0	0	0	1	-						
"	"	"	"	"	"	"	201.5	452.5	197.5	113	121	"	10	0	0	0	0	1	-						
"	"	"	"	"	"	"	214	452.5	300.5	103	121	"	1	0	0	0	0	1	-						
"	"	"	"	"	"	"	175	452.5	197.5	113	121	"	10	0	1	0	0	1	小屋全壊	㊥					
"	"	"	"	"	"	"	50	452.5	84.5	50	45	"	2	0	0	0	0	0	-						
"	"	"	"	"	"	"	279.5	442	366.5	65	105	"	18	0	0	0	1	1	-						
"	"	"	"	"	"	"	279.5	442	366.5	65	105	"	2	0	0	2	0	0	-						

県	年	地 区	崩 壊 発 生 日 時	所 在 地	1 斜 面 の 種 類	2 斜 面 の 向 き	3 斜面の型		4 斜面上端		5 斜面下端		6 斜面の傾斜		7 斜面の高さ (m)	8 地質		9 地被物の状態		10 崩壊の 型	11 崩壊の規模						12 崩壊土の 状態	13 崩壊頭部の位置
							a 横断 方向	b 縦断 方向	a 伏 状 態	b 利用 状況	a 伏 状 態	b 傾 斜 角	a 平均 傾斜 角	b 崩壊の 傾斜角		a 表 層	b 基 岩	a 種 類	b 密 度		a 崩壊高 (m)	b 巾 (m)	c 深 (m)	d 斜面長 (m)	e 土量 (m ³)	f 崩壊土の 到達距離		
長 崎 県	57	茂木(1)	7-23-22	長崎市 黒木町橋	1	6	4	2	1	6	1	0	35	35	30	礫 (1.5)	5	(5)-2	3	1-(2)	30	40	1	62	1200	40	2	2
		"(2)	7-23-20	" 片瀬	1	4	3	3	1	6	1	0	30	30	20	不明	2 花崗岩 5 緑色 片岩	(5)-2	2	1-(2)	8	10	1.5	16	120	10	2	1
		河内	7-23-20	河内 河内	1	1	不明	2	1	6	不明	不明	30	30	20	"	"	不明	不明	不明	20	20	2	40	800	不明	不明	1
		新田(1)	7-23-20	新田 新田	1	3	"	5	1	7	1	0	35	35	不明	"	不明	"	"	1-(2)	20	20	1.5	35	600	"	"	不明
		"(2)	7-23-20	"	1	7	1	3	1	6	1	0	35	35	"	"	1 玄武岩	"	"	1-(2)	15	20	1.5	26	450	"	"	"
		茂木(3)	7-23-21	長崎市 茂木町南川	1	2	4	2	1	6	1	0	30	30	"	"	不明	"	"	1-(2)	110	15	1.5	220	2500	"	1	"
		田手原(2)	7-23-22	長崎市 田手原町	1	4	5	3	1	6	1	0	30	30	120	礫 (1.3)	3 凝灰岩	(2)	1	1-(2)	120	40	2.5	240	2400	30	5 土石 流型	1
		"(3)	7-23-22	"	1	5	5	3	1	6	7	30	30	30	15	不明	不明	不明	不明	1-(2)	15	40	0.5	30	300	7	2	1
		北浦	7-23-22	長崎市 北浦町	1	3	5	3	1	6	7	30	30	30	25	礫 (4)	3 凝灰岩	(3)	3	2-(2)-2	25	20	1.5	50	900	40	2	1
		日見トンネル西口	7-23-21	本河内	1	2	1	2	1	6	1	0	30	30	15	不明	不明	不明	不明	1-(2)	15	20	1	30	300	2	2	不明
		戸町(6)	7-23-20	戸町	1	7	5	階段 伏6	1	6	1	0	50	50	不明	"	3 凝灰岩	"	"	1-(2)	5	10	0.6	10	30	不明	不明	"
		毛井首(2)	7-23-22	毛井首町	1	1	1	2	1	6	1	0	45	45	15	礫	"	(2)	1	1-(2)	15	15	1.3	21	300	1	2	1
		籠町	7-24-0	籠町	1	8	5	階段 伏6	2	4	1	0	35	35	15	礫 (3.3)	3 凝灰岩 1 安山岩 3 集塊岩	(2)	1	2-(2)-2	15	30	1	26	450	10	2	1
		平間(5)	7-23-20	平間町	1	4	5	3	1	6	1	0	30	30	8.5	礫 (1.5)	5 凝灰岩 1 安山岩 3 集塊岩	(5)-2	2	2-(2)-1	20	50	2	40	5000	40	2	不明
		磯道(2)	7-23-21	磯道町	1	7	3	3	1	6	1	0	45	45	80	礫 (1.8)	3 凝灰岩	(5)-2	3	2-(2)-1	80	30	0.4	113	1000	10	5 土石 流型	1
		小ヶ倉(3)	7-23-21	小ヶ倉町	1	7	4	1	1	6	1	0	45	45	40	礫 (2.5)	"	(5)-2	1	1-(2)	40	20	0.4	50	300	5	2	1
		片瀬A B	7-23-22	片瀬	1	7	2	階段 伏6	1	6	1	0	30	30	不明	礫 (1.3)	3	(3)	3	1-(2)	8 11	22 15	0.7 0.3	16 22	230 90	不明 10	不明 2	不明 不明
		滑石(3)	7-23-22	滑石町	1	6	2	"	1	6	1	0	35	35	11.5	礫 (3.5)	不明	(5)-2	3	1-(2)	8	17	0.3	14	40	2	2	1
		大崎(4)	7-23-23	大崎町	2	3	3	"	1	4	1	0	30	30	8	礫 (2.5)	5 凝灰岩 3 集塊岩	(2)	3	2-(2)-2	8	25	1.5	10	300	10	2	1
		東立神(4)	7-23-22	東立神町	1	4	1	1	1	6	1	0	60	60	8	礫 (1.3)	4 砂岩	(5)-2	2	2-(2)-2	8	11	0.2	9.2	20	3	2	2
		中里(9)	7-23-20	中里町	1	6	5	3	1	6	1	0	45	45	38	礫 (1.5)	5 凝灰岩	(5)-2	2	1-(2)	8	15	1.5	11	240	15	1	2
		野田(1)	7-24-2	西彼杵郡 野母町	1	8	2	3	2	4	1	0	45	45	9	礫 (2.3)	5 凝灰岩	(2)	2	2-(2)-1	9	8	3.3	13	250	3	2	1
		"(2)	7-24-2	"	1	2	5	階段 伏6	2	4	1	0	35	35	7	礫 (2.3)	5 黒色 片岩	(2)	2	2-(2)-2	7	8	3.5	12	200	3	2	1
		"(3)	7-24-2	"	1	7	2	3	1	6	1	0	45	45	7	礫 (1)	"	(2)	2	2-(2)-1	7	15	1	9.9	100	3	2	1
		戸町(7)	7-23-21	長崎市 戸町	1	1	5	3	1	6	7	45	45	45	12	礫 (1.5)	3 凝灰岩	(5)-2	1	2-(2)-2	12	25	3	17	600	10	1	1
		出雲	7-23-21	出雲町	1	4	5	3	2	6	7	25	20	25	24	礫 (3.0)	1 安山岩	(3)-1	3	2-(2)-2	24	40	0.6		600	60	1	1
		戸石	7-23-21	戸石町	1	4	5	階段 伏6	2	7	7	40	40	40	20	礫 (3.0)	4 泥岩	(2)	2	1-(2)	20	20	0.1	31	40	5	2	1
		川平	7-23-21	川平町	1	4	3	3	2	不明	1	0	50	50	90	礫 (3.0)	1 安山岩	(2)	3	1-(2)	15	14		20	40	5	1	1
		坂本	7-23-21	坂本町	1	6	5	階段 伏6	2	"	1	0	40	40	70	礫 (3.0)	1 安山岩	(5)-2	1	1-(2)	13	14	0.4	20	70	4	1	3
		三重	7-23-21	三重町	1	7	5	3	2	7	1	0	35	35	26	礫 (5.0)	6 黒色 片岩	(2)	2	1-(2)	26	17	0.3	45	150	15	1	1
熊本県	64	年の神	7-17-09	八代市	1	3	4	3	2	6	1	0	70	30	12	10	3	2	1	2-(2)-1	8	40	2	10	100	5	1	3

14 過去の崩壊の有無	15 水の存在					16 崩壊の発生原因	17 雨								18 保全対象人家戸数	19 人的被害		20 被災戸数			21 その他の被害	22 総点検との関連	
	a 同一箇所	b 附近	a 地表面水		b 湧水		a 発生時刻までの雨量	b 発生時刻までの雨量	c 発生時刻までの雨量	d 発生時刻までの雨量	e 発生時刻までの雨量	f 平均年雨量	g 既日往最大雨量	h 既時往最大雨量		a 死者	b 負傷者	a 全壊	b 半壊	c 一部破損			
			崩壊前	崩壊後	崩壊前																		崩壊後
0	0	0	0	0	0	梅雨前線による豪雨	291.5	494	365.5	65	110	2,001.8	(長崎海洋気象台) M12~S50 385	S26~S50 87	25	0	0	0	0	2	-	㊤	
0	0	0	0	0	0		201.5	494	197.5	113	110				20	0	0	0	1	1	-	㊤	
不明	不明	0	0	0	0	不明	201.5	494	197.5	113	110	不明	不明	不明	120	0	0	3	9	15	-	㊤	
不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	201.5	494	197.5	113	110	不明	不明	不明	15	0	0	0	0	2	-		
不明	不明	0	0	0	0	不明	91.5	494	197.5	113	110	不明	不明	不明	20	0	0	0	0	1	-	㊤	
不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	201.5	494	229	54	100	不明	不明	不明	6	0	0	0	1	1	-		
0	0	1	1	1	1	不明	361.5	494	309	80	110	不明	不明	不明	31	0	1	2	0	5	小屋3戸全水路破損		
不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	291.5	494	309	80	110	不明	不明	不明	37	0	0	0	0	2	-		
0	0	1	1	1	1	不明	291.5	494	309	80	110	不明	不明	不明	22	1	0	3	0	2	-		
不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	291.5	494	229	54	110	不明	不明	不明	13	0	0	0	0	1	-		
不明	不明	1	1	1	1	不明	201.5	494	175	121	110	不明	不明	不明	5	0	0	0	0	1	-	㊤	
不明	不明	0	0	0	0	不明	269.5	483.5	309	80	100	不明	不明	不明	11	0	0	0	0	1	-	㊤	
不明	不明	0	0	0	0	不明	406.5	494	413	2	110	不明	不明	不明	10	0	1	4	2	1	病院半壊	㊤	
不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	214	463	175	121	115	不明	不明	不明	7	0	0	2	1	0	-		
0	0	0	0	0	0	不明	179.5	483.5	229	54	100	不明	不明	不明	20	0	0	0	0	3	-		
0	0	1	1	1	1	不明	179.5	483.5	229	54	100	不明	不明	不明	5	0	0	0	1	0	床上浸水戸2	㊤	
0	0	0	0	0	0	不明	291.5	494	309	80	110	不明	不明	不明	6	0	0	0	0	0	-	㊤	
0	0	0	0	0	0	不明	309	452.5	309	80	121	不明	不明	不明	5	0	0	0	0	1	-		
0	0	0	0	0	0	不明	253	487.5	388	79	140	不明	不明	不明	9	0	0	0	0	1	-		
0	0	0	0	0	0	不明	309	494	309	80	110	不明	不明	不明	14	0	0	0	0	1	-	㊤	
0	0	0	0	0	0	不明	175	452.5	175	121	121	不明	不明	不明	10	0	0	1	0	0	-	㊤	
0	0	0	0	0	0	不明	202	319	427	14	64	不明	不明	不明	11	0	0	0	1	1	-		
0	0	0	0	0	0	不明	202	319	427	14	64	不明	不明	不明	20	0	0	0	1	1	-	㊤	
0	0	1	1	1	1	不明	202	319	427	14	64	不明	不明	不明	26	0	0	0	1	1	-	㊤	
0	0	0	0	0	0	不明	201.5	494	229	54	110	不明	不明	不明	24	0	1	2	1	1	-		
0	0	1	1	1	1	不明	214	452.5	229	54	121	不明	不明	不明	50	2	0	3	2	0	-	㊤	
0	0	0	0	0	0	不明	214	452.5	229	54	121	不明	不明	不明	40	0	0	0	2	0	-	㊤	
0	0	1	1	1	1	不明	214	452.5	229	54	121	不明	不明	不明	17	0	0	0	2	0	-	㊤	
0	0	0	0	0	0	不明	201.5	452.5	229	54	121	不明	不明	不明	11	0	0	0	1	0	-		
0	0	1	1	1	1	不明	214	452.5	229	54	121	不明	不明	不明	10	0	0	2	0	0	-	㊤	
-1	-1	0	0	1	1	54.7豪雨	175	175	175	46.5	39				18	0	0	0	0	2	-	㊤	

県	年	地	崩 壊 発 生 日 時	所 在 地	1 斜 面 の 種 類	2 斜 面 の 向 き	3 斜面の型		4 斜面先端		5 斜面下端		6 斜面の角度		7 斜 面 の 高 さ (m)	8 地 質		9 地被物の状態		10 崩 壊 の 型	11 崩 壊 の 規 模						12 崩 土 の 状 態	13 崩 壊 頭 部 の 位 置
							a 傾 断 方 向	b 傾 断 方 向	a 状 態	b 利 用 状 況	a 状 態	b 傾 斜 角	a 平 均 傾 斜 角	b 崩 壊 の 傾 斜 角		a 表 層	b 基 岩	a 種 類	b 密 度		a 崩 壊 高 (m)	b 巾 (m)	c 深 (m)	d 斜面長 (m)	e 土 量 (㎡)	f 崩 土 の 到 達 距離		
熊 本 県	54	野 崎	6-28-23	宇土郡 三戸町 〃 〃 波多	1	6	5	3	1	6	1	0	70	60	20	レキ 3.5	集塊 岩3	5-2	3	3-11-2	13	73	3.5	16	1000	10	2	2
		塩屋浦	6-28-23	〃 〃 〃 住吉町 長部田	1	3	5	3	1	6	1	0	60	60	25	レキ 0.9	頁岩 3	5-2	3	1-2	11	100	0.9	13	1200	10	3	2
		長部田	6-28-23	〃 〃 〃 網目町	1	1	4	5	1	6	7	5	60	60	60	粘土 1.0	砂岩 3	5-1	2	1-2	15	70	1.0	17	1200	20	3	2
		塩 屋	6-28-23	〃 〃 〃 網目町	1	3	5	3	2	5	1	0	75	75	10	粘土 1.20	頁岩 4	5-1	2	1-2	10	25	1.2	11	300	10	3	1
		栗 原	6-28-9	〃 〃 〃 菊鹿町	1	6	5	1	1	6	1	0	50	57	50	粘土 5	花崗 2	5-3	3	1-2	17	15	1	20	100	10	1	3
		高井川	6-29-11	〃 〃 〃 鹿北町	1	7	5	1	1	6	1	0	45	40	40	粘土 5	安山 岩1	5-3	3	1-2	18	30	1	22	100	8	1	3
		古京町	8-24-6	〃 〃 〃 熊本市 右京町	1	8	5	3	4	6	4	30	80	60	20	4	4	5	2	4-2	10	6	6	20	50	10	1	1
	55	牌 方	7-2-13	菊池市 大字牌方	1	6	5	3	3	6	1	0	50	50	9	粘土 1.0	8	2	2		9	10	1.4	9.8	70	5.0	1	1
		北住吉	8-29-9	〃 〃 〃 酒木町 大字住吉	1	5	5	2	2	5	1	0	45	50	19	粘土 3	8	3	3		12	19	3	20	400	8	1	2
		富	8-30-4	〃 〃 〃 酒木町	1	7	5	3	2	5	1	0	40	45	180	粘土 2	8	3	3		7	25	1.5	9	500	8	3	2
		出分A	8-30-4	〃 〃 〃 合志町 出 分	1	6	5	3	3	5	1	0	40	40	12	粘土 3	8	3	3		8	23	2.7	14	530	20	1	1
		関 町	7-30-14	〃 〃 〃 南関町	1	2	5	2	2	4	1	0	70	62	10	粘土 1	2	5	2	1-2	10	9	1.2	12	50	2.0	2	1
		石 塘	7-30-14	〃 〃 〃 横島町	1	6	5	2	2	6	1	0	48	42	22	礫 5	2	5	2	2-2-2	11.2	20	2.0	15	70	4.0	2	2
		平 生	6-20-7	〃 〃 〃 芦北郡 芦北町	1	2	5	3	1	7	1	-	55	55	30	礫 2	頁岩 4	2	3	1-2	12.0	15.0	0.5	15.0	90	8.0	1	2
		上大津	8-30-4	〃 〃 〃 菊池郡 大津町	1	4	4	5	2	6	4	30	60	45	20	3	8	3	2	3-(2)		20	5	20	300	30	1	1
		庄屋敷	8-30-3	〃 〃 〃 鶴尾郡 北宮町	1	3	5	5	2	6	4	30	40		30	1	7	3	2	3-(2)	30	40	25	30	5000	50	1	1
		上屋敷	8-29-11	〃 〃 〃 鶴尾郡 北宮町	1	5	5	4	2	6	4	25	50		30	1	6	3	1	3-(2)	10	10	7	30	200	30	1	1
		山の下	8-30-5	〃 〃 〃 熊本市 池田町 2丁目	1	5	5	5	2	6	1	30	60		10	1	3	2	1	2-2-1	10	20	4	21	400	20	1	1
57	阿佐吉	6-28-9	〃 〃 〃 菊鹿町	1	6	5	3	1	6	1	0	50	50	25	粘土 5	花崗 岩2	5-3	3	1-2	20	15	2	16	150	10	1	3	
	前 田	7-12-11	〃 〃 〃 芦北郡 田浦町	1	7	4	1	2	7	1	-	45	45	40	礫 2	頁岩 4	3	3	1-2	17	20	1.5	25	500	8.0	2	2	
	上 村	7-12-11	〃 〃 〃 芦北町	1	6	5	5	1	6	1	-	40	55	30	礫 2	頁岩 4	4	2	1-2	5.0	5.0	0.5	6.0	10.0	2.0	2	3	
	清水迫	7-12-11	〃 〃 〃 〃	1	7	5	5	1	6	1	-	40	50	30	礫 3	凝灰 岩3	3	3	1-2	7.0	10.0	1.5	11.0	100	4.0	2	2	
	志 水	7-12-11	〃 〃 〃 田浦町	1	6	5	3	2	7	7	10	45	50	18	礫 2	頁岩 4	2	2	1-2	8.0	20	0.5	12.0	50.0	35	1	1	
	竹迫(B)	7-12-11	〃 〃 〃 芦北町	1	4	4	5	1	6	7	15	40	60	30	礫 1	凝灰 岩3	3	3	1-2	7.0	30	1.0	10.0	80	3.5	1	1	
	新 原	7-25-6	〃 〃 〃 清和村	1	4	5	1	1	6	1	0	45	37	11.5	粘土 1	3	3	3	2-2-1	14.6	25	5.2	25	930	30.5	1	1	
	萬の八重	7-7-20	〃 〃 〃 五木村	1	1	4	5	1	6	1	0		43	120	1	2	2	2		8	30	2.6	7	300	5	3	3	
	村の脇	7-25-5	〃 〃 〃 矢部町	1	6	6	1	1	6	7	8	37	51	26	黒土 2	6	3	2	3-2	11	16	5.8	14	500	14	2	2	
	白 岩	7-12-16	〃 〃 〃 小川町	1	4	5	3	2	5	1	0	60	55	19	粘土 1.0	花崗 岩2.0	2	1	5-2-1	18	25	1.0	25	600	5	1	1	
	下山(C)	7-7-23	〃 〃 〃 大矢野	1	7	5	3	2	5	7	18	31	30	188	礫 3	4	5-3	2		17.8	80	3.4	38	500	1	2	2	
	瀬 高	7-7-23	〃 〃 〃 〃	1	6	5	4	2	5	7	15	34	27	12.3	礫 3	4	5-3	3		12.7	50	3	21	200	0.5	2	2	
	賤の女C	7-7-12	〃 〃 〃 〃	1	4	5	4	2	5	2	10	33	35	20.4	礫 3	4	2	2		17.8	43	2	19	630	6	2	2	

14 過去の崩壊の有無	15 水の存否	16 崩壊の発生原因	17 降 雨										18 保全対象人家戸数	19 人的被害		20 被災戸数			21 その他の被害	22 総点検との関連			
														a 死 者	b 負 傷 者	a 全 壊	b 半 壊	c 一 部 破 損					
			a 同一箇 所	b 附 近	a 崩 壊 前	b 崩 壊 後	a 崩 壊 前	b 崩 壊 後	a 発 生 時 刻 までの 量	b 発 生 時 刻 までの 量	c 発 生 時 刻 までの 量	d 発 生 時 刻 までの 量									e 発 生 時 刻 までの 量	f 平 均 年 雨 量	g 既 日 往 来 雨 量 大 量
0	0	0	0	0	0	0	54.6 梅雨前線豪雨	439	231	221	44	46	2,099	258	44	50	0	0	2	2	0	0	㊤
0	0	0	0	0	0	0	〃	439	231	221	44	46	2,099	258	44	45	0	0	0	1	2	0	㊤
0	0	0	0	0	0	0	〃	503	283	169	25	46	1,927	258	25	43	0	0	1	2	0	0	㊤
0	0	0	0	0	0	0	〃	503	283	169	25	46	1,927	258	25	15	0	0	2	0	0	0	㊤
0	0	0	0	0	0	1	〃	343	202	148	13	29		218		10	0	0	1	0	0		㊤
0	0	0	0	0	0	1	〃	502	114	168	5	29		218		37	0	0	0	1	0		㊤
0	0	0	0	1	0	1	台風11号に伴う豪雨	92	116	92	17	17	1,700	415	85	6	1	0	0	1	0		㊤
0	0	1	0	0	0	0	55.7 梅雨前線	292.5	46.5	247.5	4.0	25.0	1,870	348.5	69.0	6	0	0	1	0	1	—	
0	1	1	0	1	0	0	55.8 豪 雨	137	137	137	17	20.5	1,870	348.5	69.0	19	0	0	1	0	0	—	
0	0	1	0	0	0	0	〃	332.0	212.0	277.0	11.5	41.0	1,870	348.5	69.0	21	0	2	3	1	3	給屋全壊1 半壊2	
0	0	1	0	0	0	0	〃	332.0	212.0	277.0	11.5	41.0	1,870	348.5	69.0	20	0	0	4	2	2	給屋全壊5 半壊1	
0	0	0	0	0	0	0	55.7 豪 雨	215	153	195.5	11.0	31.0	1,749	400	62	7	—	—	—	—	1	—	A
0	0	0	0	0	0	0	〃	121	181.5	124	14.5	42.0	1,749	400	62	16	—	—	—	—	1	—	A
0	0	0	0	0	0	0	55.6 豪 雨	70.5	160.5	70.5	13.0	25.0	1,883	328	91.0	5	—	—	—	—	1	—	A
0	0	0	1	0	1	1	55.8 集中豪雨	430	332	374	40	60	2,010	475	87	20	0	0	0	2	0		A15
0	0	0	1	0	1	1	〃	415	310	353	53	53	1,980	415	85	30	1	1	3	0	0		B8
0	0	0	1	0	1	1	〃	232	310	232	10	48	1,980	415	85	10	1	0	1	0	1		A11
0	0	0	1	0	1	1	〃	508	310	391	41	53	1,980	415	85	23	0	0	0	1	1		A15
0	S54 6.29	0	0	0	1	1	57.7 梅雨前線	225	302	205	20	52	2,245	218.4	—	7	0	0	0	0	1	—	A
1 (55.7)	3	0	0	0	0	0	57.7 大雨洪水	436.0	288	412	58	75	1,952	328	91.0	32	—	—	—	1	—	—	A
0	1 大正時代	0	0	1	1	1	〃	436	288	412	58	75	1,952	328	91.0	19	—	—	—	—	1	—	B
0	0	0	0	0	0	0	〃	436	288	412	58	75	1,952	328	91.0	15	—	—	—	—	1	—	B
0	0	0	0	0	0	0	〃	436	288	412	58	75	1,952	328	91.0	16	—	—	—	—	1	—	A
0	1	0	0	0	0	0	〃	436	288	412	58	75	1,952	328	91.0	7	—	—	—	—	1	—	A
0	2回 S45.7 53.6	0	0	1	1	1	57.7 梅雨前線	327	267	273	2.5	31	2,292			6	1	0	2	—	—	—	—
0	0	0	0	1	1	1	〃	568	386	506	12	60	2,566	575	14.0	11	—	—	—	1	—	—	—
0	1回	1	1	1	1	1	〃	352	266.5	305	5	39.5	2,292	280	39.5	11	2	—	1	—	—	—	B
0	0	0	0	0	0	0	〃	273	153.5	—	44	—	2,459	360	52	5	0	0	0	0	2	0	A
0	0	0	1	0	0	0	57.7 豪 雨	61	268	61	55	55	1,709	298	46	44	—	—	—	1	2	—	B8
0	0	0	1	0	0	0	〃	61	268	61	55	55	1,709	298	46	6	—	—	—	2	1	—	A9
0	1 S47	0	1	0	0	0	〃	235	142	116	38	38	1,709	298	46	31	—	—	—	—	—	3	A12

14 過去の崩壊の有無	15 水の存否						16 崩壊の発生原因	17 降 雨								18 保全対象人家戸数	19 人的被害		20 被災戸数			21 その他の被害	22 総点検との関連
	a 同一箇所	b 附近	a 地表水		b 湧 水			a 発生時刻までの雨量	b 発生時刻までの雨量	c 発生時刻までの雨量	d 発生時刻までの雨量	e 発生時刻までの雨量	f 平均年雨量	g 既日往最大雨量	h 既時往最大雨量		a 死 者	b 負 傷 者	a 全 壊	b 半 壊	c 一部破損		
			崩 壊	崩 壊	崩 壊	崩 壊																	
0	0	0	0	0	0	0	57.7 豪 雨	227	242	227	70	70				5	-	-	-	-	2	-	A
0	0	0	0	0	0	0	"	227	242	227	70	70				5	0	0	1	0	1	0	A
0	0	0	0	0	0	0	"	151	254	152	91	91	1,049	254	91	5	0	0	0	0	1	0	
1	3 46.50 54	0	0	0	0	1	"	151	254	152	91	91	1,049	254	91	50	0	0	1	4	0	0	
1	3 34.47 54	0	0	0	0	0	"	435	204	435	91	92	2,091	204	92	58	0	0	1	7	0	0	
1	"	0	0	1	1	1	"	435	204	435	91	92	2,091	204	92	26	0	0	0	7	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	"	175.5	175.5	217	40	43	2,136	320	61	15	0	0	1	0	2	0	C
0	0	0	0	0	無	無	57.7 梅雨前線豪雨	444	183	36.7	52	46	2,043	171	27	10	0	0	0	0	0	0	-
0	0	0	0	0	無	無	"	305	94	368	36	43	2,136	320	61	22	0	0	0	0	2	0	㊤
0	0	0	0	0	無	無	"	269	94	189	31	37	2,459	360	52	6	0	0	0	0	1	0	㊤
0	0	0	0	1	0	1	"	259	274	259	25	41	2,080	405	76	8	0	0	0	0	0		B
0	0	0	0	1	0	1	"	378	274	274	5	41	2,005	415	85	26	0	0	0	0	2	乗用車 2	
0	0	0	0	1	0	1	"	306	274	304	22	41	2,005	415	85	56	0	0	0	0	1		
0	0	0	0	1	0	1	57.7 豪 雨	378	274	274	5	41	2,005	415	85	45	0	0	0	0	1		A
0	0	0	0	1	0	1	"	373	274	254	2	41	2,080	405	76	18	0	0	0	0	1		A
0	0	0	0	1	0	0	梅雨前線豪雨	0	0	0	0	0	-	323	-	17	0	0	0	0	2	-	㊤
0	0	0	0	0	0	0	"	375.0	153.5	-	-	26	-	280	-	10	0	0	0	0	1	-	㊤
0	0	1	1	0	0	0	台 風 19 号	351.0	216.0	225.0	32	50	-	694	-	20	0	0	0	1	4	-	㊤
0	0	0	0	0	0	0	台 風 10 号	153.0	113.0	152.0	2	28	-	465	-	13	0	0	0	0	1	-	㊤
0	0	1	0	0	0	0	梅雨前線豪雨	179.0	202.0	179.0	8	75	-	428	-	17	0	0	0	0	1	-	㊤
0	0	有	有	無	無	無	53.6 集中豪雨	180.5	78	78	-	25.5	延 岡 2,299.8	延岡 476 S 18.9	延岡 74 S 43.9.24 20~24	20	-	-	-	-	1	-	㊤
0	1回 S29	無	無	有	有	有	"	268.0	126	126	-	20	"	日向 249 S 41.8.14	日向 27 S 46.9.22 5~6	50	-	-	-	-	1	-	㊤
0	0	有	有	無	無	無	53.9 集中豪雨	86.5	86.5	65	-	18	延 岡 2,299.8	延岡 476 S 18.9	延岡 74 S 43.9.24 20~21	27	-	-	-	-	1	-	㊤
0	0	有	有	有	有	有	台 風 16 号	229	78	171	32	33	油 津 2,696.1	油津 2,800 S 24.6.18	油津 77 S 45.7.3 21~22	33	-	-	2	-	4	-	㊤
0	0	有	有	無	無	無	台 風 20 号	349	260	252	26	40	延 岡 2,299.8	延岡 476.0 S 18.9	延岡 74 S 43.9.24 20~21	7	-	-	1	1	-	-	㊤
0	1回 S48	無	無	無	無	無	55.5 集中豪雨	28	38	28	1	7	2,489.5	宮崎 472.4 S 14.10.16	宮崎 87 S 26.10.13 16~17	13	-	-	-	-	1	-	㊤
0	3回 S36 37 55	無	有	無	無	無	56.4 豪 雨	-	58	-	-	-	延 岡 2,299.8	古江 410 S 41.8.15	古江 33 S 45.6.14 10~11	7	-	-	-	1	-	-	㊤
0	1 S48	無	無	有	有	有	台 風 10 号	42	81	42	9	10	"	日向 249 S 41.8.14	日向 27 S 46.9.22 5~6	5	-	-	-	-	1	-	㊤
0	2 S52	有	有	有	有	有	56.9 豪 雨	211	224	217	10	88	油 津 2,696.1	油津 280.8 S 24.6.18	油津 77 S 45.7.3 21~22	16	-	-	-	-	-	-	㊤
0	1 S50	0	0	1	1	1	57.1 豪 雨	60	42	60	5	11.5	延 岡 2,299.8 S26~S55	日向 249 S 41.8.14	日向 27 S 46.9.22 5~6	14	0	0	0	0	1	-	㊤
0	0	1	0	1	0	0	57.5 豪 雨	186	251	221	76	76	須 木 2,766 S41~S50	須木 325 S 46.8.30	小林 69 S 46.7.18 3~4	10	0	0	0	0	0	-	㊤

県	年	地 区 名	崩 壊 発 生 日 時	所 在 地	1 斜 面 の 種 類	2 斜 面 の 向 き	3 斜 面 の 型		4 斜 面 上 端		5 斜 面 下 端		6 斜 面 の 傾 斜		7 斜 面 の 高 さ (m)	8 地 質		9 地 被 物 の 伏 態		10 崩 壊 の 型	11 崩 壊 の 規 模						12 崩 壊 土 の 状 態	13 崩 壊 頭 部 の 位 置
							a	b	a	b	a	b	a	b		a	b	a	b		a	b	c	d	e	f		
							横 断 方 向	縦 断 方 向	伏 態	利 用 状 況	傾 斜	傾 斜	平 均 傾 斜	崩 壊 傾 斜		表 層	基 岩	種 類	密 度		崩 壊 高 (m)	崩 壊 巾 (m)	深 さ (m)	崩 壊 長 (m)	崩 壊 土 量 (m ³)	崩 壊 土 の 到 達 距離		
宮 崎 県	57	伊勢	7-24-7	日向市 細野	1	2	5	3	2	4	1	0	57	57	12.5	れき 1.0	4	(5)-2	2	1-(2)	42.5	10.0	0.9	15	130	2.7	2	1
		倉ノ迫	7-24-21	惟菜町 不土野	1	3	5	2	1	6	7	15	30	30	111.0	粘土 5.0	4	(5)-2	2	1-(2)	111.0	27.0	5.0	230	3000	13.0	1	1
		上 麓	7-24-21	高原町 上 麓	1	1	2	2	2	2	2	14	38	38	8.6	シラス 5.0	6	(4)-2	2	1-(2)	8.2	38	0.5	8.6	50	11.2	1	1
		上の原	8-13-5	西郷村 田 代	1	3	2	1	1	6	1	0	50	50	97	粘土 3.0	4	(6)-2	2	1-(2)	7.5	11.3	2.2	8	200	6.7	1	2
		峰	8-13-6	"	1	2	2	3	2	5	1	0	57	57	88	粘土 1.0	4	(2)-2	2	1-(2)	8.3	3.0	1.0	10	30	1.5	2	1
		田 中	8-13-7	"	1	5	5	3	2	7	1	0	38	38	5.6	粘土 2.5	4	(5)-2	3	1-(2)	5.4	11.8	1.5	4	70	1.9	1	1
		古 川	8-13-9	"	1	4	5	3	1	6	1	0	40	40	41.5	れき 4.0	4	(6)-2	3	1-(2)	30.5	15.0	3.0	35	1000	8.2	1	2
		寺の迫	8-13-9	"	1	6	5	4	2	6	1	0	47	47	7.4	粘土 1.3	4	(6)-2	2	1-(2)	7.2	6.3	1.3	6	45	2.8	1	1
		荒 谷	8-13-4	結塚村 家 代	1	1	5	3	2	4	7	12	37	37	47.3	粘土 5.0	4	(5)-2	2	1-(2)	47.3	10.5	4.0	80	3000	44.8	1	1
		東日之影	8-13-11	日之影町 東日之影	1	7	4	2	1	4	1	45	50	50	60	岩塊 5.0	3	5	3	3-(1)-2	20.0	11.0	1.7	25.0	100	12.0	4	2
鹿 児 島 県	53	長 峰	8-13-11	宮崎市長峰町	1	5	1	3	1	6	1	0	40	40	26.5	れき 1.5	4	(5)-2	1	2-(2)-1	26.5	5.3	1.5	37	600	4	1	2
		白 木	6-24-10 10	大口市	2	2	1	3	1	6	1	0	52	20	20.4	阿波土 (0.6)	1 安山岩	(5)-4	2	2-(2)-1	20.4	40	8	48	12000	175	1	1
		垂 水	8-5-7	内之浦町	1	5	5	3	2	5	1	0	32	30	24	礫 (1.0)	2 花崗岩	(5)-1	1	5-(2)-1	15	20	2.5	52	300	5	1	2
		津 房	8-5-7	"	1	5	5	3	2	5	1	0	55	50	13.5	粘土 (0.8)	2 花崗岩	(5)-1	1	5-(2)-1	12.5	10	1.5	15	100	2	1	2
		越 地	6-29-18	野田町	2	7	2	1	1	6	1	0	70	30	15	黒土 (0.2)	6	(6)-2	2	3-(1)-1	12	10	1	4	20	7	3	1
		餅 井	6-29-18	"	2	3	2	3	2	4	1	0	50	30	6	粘性土 (0.3)	4 粘板岩	(2)	1	2-(2)-1	6	20	1.5	4	80	11	1	1
		小 野	7-2-8	内之浦町	1	1	2	3	2	6	1	0	45	40	18	粘性土 (1.0)	2 花崗岩	(5)-1	1	5-(2)-1	16	15	1.0	20	150	3	1	2
		船 間	7-2-9	"	1	5	5	3	2	5	1	0	50	45	26	粘性土 (0.8)	2 花崗岩	(5)-1	1	5-(2)-1	25	15	2.5	32	300	5	1	2
		宮之浦	6-28-14	東 町	1	4	5	3	3	1	1	0	73	73	11	粘性土 1.5	4 粘板岩	(2)	2	1	11	15	2	20	250	30	2	1
		川 床	7-17-11	"	1	4	5	1	1	6	1	0	75	75	6	粘性土 1.5	4 粘板岩	(2)	2	1	6	10	2	10	130	10	1	1
鹿 児 島 県	55	市来崎	7-17-11	"	1	4	5	1	1	6	1	0	70	70	8	粘性土 1.5	4 粘板岩	(2)	2	1	8	10	2	10	140	10	1	1
		宇都2	7-27-18	鹿児島市	1	1	5	3	1	6	1	75	75	75	8	(1)	6	(5)-2	3	3-(1)-1	8	3	1	10	3	6.5	2	2
		中福良1	7-13-0	"	1	1	5	3	1	6	1	85	75	80	10	(1)	6	(5)-2	3	3-(1)-1	10	8	1	11	20	6	2	2
		上竜尾2	7-13-0	"	1	6	4	3	3	6	4	80	85	30	20	(1)	6	(5)-2	1	3-(1)-1	20	2	1.5	23	100	6	3	1
		坂 元	5-12-19 30	"	1	2	4	3	3	6	4	70	75	30	15	(2)	6	(3)	1	3-(1)-1	15	10	2	20	150	27	3	1
		坂元3	6-5-2	"	1	6	4	2	2	6	6	50	75	60	20	(2)	6	(5)-2	2	3-(1)-1	10	4	2	13	15	7.5	3	1
		鼓川2	6-14-18	"	1	3	4	2	1	6	1	30	70	70	12	(2)	6	(3)	2	3-(1)-1	10	4	2	15	20	6.5	2	1
		杉ヶ谷1	7-11-6	"	1	1	5	3	1	7	1	60	60	60	20	(2)	5	(5)-2	3	3-(1)-1	20	30	5	25	300	17	2	2
		田上上2	7-10-10	"	1	1	5	1	1	6	1	65	65	65	8	(1)	6	(5)-2	3	3-(1)-1	8	4	1	8	15	6.5	2	2
		小牧迫	8-1-14	"	1	1	5	1	1	6	1	75	75	75	10	(1)	6	(5)-2	3	3-(1)-1	10	10	1	10	10	6	2	2
		たんだと	7-13-8	"	1	6	4	2	3	6	1	30	75	75	15	(1.5)	6	(5)-2	2	3-(1)-1	15	2	1	18	3	8	2	1

14 過去の崩壊の有無	15 水の存否						16 崩壊の発生原因	17 降 雨								18 保全対象人家戸数	19 人的被害		20 被災戸数			21 その他の被害	22 総点検との関連
	a 同一箇所	b 附近	a 地表水		b 湧 水			a 発生時刻までの雨量	b 発生時刻までの雨量	c 発生時刻までの雨量	d 発生時刻までの雨量	e 発生時刻までの雨量	f 平均年雨量	g 既 日 往 雨 量 大量	h 既 時 往 雨 量 大量		a 死 者	b 負 傷 者	a 全 壊	b 半 壊	c 一 部 破 損		
			崩 壊	崩 壊	崩 壊	崩 壊																	
0	1	S23	0	0	0	0	57.7 豪 雨	137	137	137	0	26	延 岡 2,300 S 26~S55	日向 249 S 41.8.14	日向 27 S 46.9.22 5~6	110	0	0	0	0	1	-	㊤
0	0	1	1	1	1	1	"	182	132	168	9	23	"	諸塚 583.6 S 5.8.11	諸塚 35 S 48.8.29 23~24	6	2	0	3	1	0	-	-
0	0	1	0	1	0	0	"	39	117	113	12	29	2,507 S 48~57	小林 275 S 11.7.22	小林 59 S 46.7.18 3~4	50	0	0	0	0	0	-	㊤
0	0	0	0	0	0	0	57.8 豪 雨	206.5	416.5	215.0	47	50	西郷 S 47~57 2,546	諸塚 583.6 S 5.8.11	諸塚 35 S 46.8.29 23~24								
0	0	0	0	0	0	0	"	227.5	416.5	236.0	21	50	"	"	"	7	0	0	0	0	3	-	-
0	0	0	0	0	1	1	"	286.5	416.5	295	59	59	"	"	"	6	0	0	0	0	1	-	-
0	0	0	0	0	1	1	"	416.5	416.5	417	57	73	"	"	"	15	0	0	1	0	0	-	㊤
0	0	0	0	0	0	0	"	416.5	416.5	417	57	73	"	"	"	6	0	0	0	0	1	-	-
0	0	1	1	1	1	1	"	195	286	195	39	42	"	諸塚 583.6 S 5.8.11	諸塚 35 S 46.8.29 23~24	9	1	0	1	0	1	-	㊤
2	3	1	1	1	1	1	"	636	264.0	636	42	85	日之影 1,482	539.5	95	85	0	0	0	0	1	-	㊤
0	0	0	0	0	0	0	"	57	4	57	0	25	宮 崎 2,459.5 S 26~S55	宮崎 472.4 S 25.10.13	宮崎 87	13	-	-	-	-	1	-	㊤
0	0	0	0	0	0	1	豪 雨	184	217	184	11	26	3,149	296	73	2	2	0	1	0	0	0	㊤
0	0	0	0	0	0	0	53.8.5 豪雨	61.5	61.5	61.5	11	19	2,962	-	-	2	0	0	1	0	0	0	B
0	0	0	0	0	0	0	"	61.5	61.5	61.5	11	19	2,962	-	-	1	0	0	0	0	1	0	B
0	0	0	0	0	0	0	54.6 豪 雨	466	128.5	114	25	40	2,114	491	124.5	1	0	0	0	0	0	0	㊤
0	0	0	0	0	0	0	"	465	128.5	114	25	40	2,114	491	124.5	2	0	0	0	0	0	0	C
0	0	0	0	0	0	1	54.7.2 豪 雨	113	113	113	13	37	2,962	-	-	1	0	0	0	0	1	0	㊤
0	0	0	0	0	0	1	"	127	113	127	14	37	2,962	-	-	1	0	0	0	0	1	0	㊤
0	0	0	0	0	0	0	梅雨前線	206	195	191.5	16.5	16.5	2,229.5	555.5	107	7	0	0	1	0	0	0	㊤
0	0	0	0	0	0	0	"	156.5	156.5	173.5	52	52	2,229.5	555.5	107	5	0	0	1	0	0	0	㊤
0	0	0	0	0	0	0	"	156.5	156.5	173.5	52	52	2,229.5	555.5	107	5	0	0	1	0	0	0	㊤
1	0	0	0	0	0	0	梅 雨	34	34	34	1	12	2,940	555.5	89.4	16	0	0	0	0	0	0	㊤
1	0	0	0	0	0	0	"	300	45	45	5	12	2,940	305.7	89.4	5	0	0	0	0	0	0	㊤
1	0	0	0	0	0	0	"	300	45	45	5	12	2,940	305.7	89.4	56	0	0	0	0	0	0	㊤
1	0	0	0	0	0	0	"	40	40	40	20	20	2,940	305.7	89.4	1	0	0	0	0	1	0	㊤
1	0	0	0	0	0	0	"	0	0	0	0	0	2,940	305.7	89.4	46	0	0	0	0	0	0	㊤
1	0	0	0	0	0	0	"	33	33	33	1	14	2,940	305.7	89.4	50	0	0	0	0	2	0	㊤
1	0	0	0	0	0	0	"	-	34	56	2	18	2,940	305.7	89.4	10	0	0	2	0	2	0	A
1	0	0	0	0	0	0	"	-	59	-	5	13	2,940	305.7	89.4	5	0	0	0	0	0	0	㊤
1	0	0	0	0	0	0	"	0	0	0	0	0	2,940	305.7	89.4	48	0	0	0	0	0	0	A
1	0	0	0	0	0	0	"	-	112	131	0	49	2,940	305.7	89.4	50	0	0	0	0	0	0	㊤

県	年	地	崩壊発生日時	所 在 地	1 斜面の 種類	2 斜面の 向き	3 斜面の型		4 斜面上端		5 斜面下端		6 斜面の傾度		7 斜面の 高さ (m)	8 地質		9 地質物の状態		10 崩壊の 型	11 崩壊の規模					12 崩壊土の 状態	13 崩壊頭部の位置	
							a 横断 方向	b 縦断 方向	a 伏	b 利用 状況	a 伏	b 傾	a 平均 傾斜	b 崩壊の 傾斜		a 表層	b 基岩	a 種類	b 密度		a 崩壊 高さ (m)	b 崩壊 巾 (m)	c 崩壊 深 (m)	d 崩壊 長さ (m)	e 崩壊 土量 (m ³)			f 崩壊土の 利達距離
鹿児島県	55	常盤10	7-15-10	鹿児島市	1	3	5	3	2	6	1	80	60	85	30	(1)	6	(5)-2	3	3-(1)-1	10	5	1	6	10	5	2	2
		泉ヶ丘	5-15-7	〃	1	8	5	3	2	6	2	30	70	70	7	(1)	6	(2)	2	3-(1)-1	7	3	1	10	5	7	2	2
		冷水4	5-15-14	〃	1	2	5	3	1	6	2	75	75	75	15	(2)	7	(5)-2	3	3-(1)-1	9	5	1	12	10	8	2	1
		納 曾	6-15-7	西之表市	1	7	5	3	2	4	1	70	70	70	16	礫 (1)	4 頁岩	(5)-2	2	2-(1)-1	16	20	1	15	200	10	2	1
		持 留	7-12-10	大崎町	1	5	2	1	1	6	1	60	60	50	11	粘性土 (0.6)	6	(5)-2	2	5-(2)-1	10	10	1	11	90	5	3	1
		下持留1	7-13-2	〃	1	6	3	4	2	6	1	60	60	50	32	粘性土 (0.5)	6	(5)-2	2	5-(2)-1	9	5	2.5	10	50	10	3	1
		下持留2	7-13-2	〃	1	5	2	3	2	6	1	60	60	50	10	粘性土 (0.5)	6	(5)-2	1	5-(2)-1	8.8	15	1	7	120	20	3	1
		毛谷石 脇 段	5-15-8	輝北町	1	5	1	3	2	6	1	60	60	60	30	粘性土 (0.6)	6	(2)	3	3-(2)	6	3	1	7	15	3	1	1
		荒 平	7-13-8	〃	1	1	1	3	1	6	7	50	50	50	20	粘性土 (0.5)	3 集塊岩	(4)-2	2	2-(2)-1	30	60	1	60	2000	100	1	2
	56	春日1	5-6-5-30	名瀬市	1	8	5	3	1	6	7	10	45	43	23	粘 土 (2)	4 粘板岩	(5)-2	2	2-(2)-1	9.7	13.0	0.3	13.0	50	3.7	2	2
		乙田1	3-13-8	内之浦町	1	1	5	3	2	6	1	0	45	40	25	粘性土 (0.8)	2 花崗岩	(5)-1	2	5-(2)-1	25	15	2.5	32	200	5	1	2
		乙田2	3-13-8	〃	1	1	5	3	2	6	1	0	45	40	24	粘 土 (0.8)	2 〃	(5)-1	2	5-(2)-1	24	15	3.0	32	200	5	1	2
	57	多賀山	7-17-15	鹿児島市	1	8	5	3	3	6	1	60	75	70	20	溶 結 凝灰岩	3 溶結凝灰岩	(5)	3	3-(1)-1	4	2	0.8	6	5	7.5	2	2
		下伊敷4	6-2-22	〃	1	7	1	1	1	6	1	60	60	60	8	(1.0)	6	(5)	2	3-(1)-1	8	3	10	10	3	6.5	2	2
		川 原	7-25-7	宮之城町	1	1	5	3	2	4	1	0	75	63	5	(7)	7	(1)	3	3-(2)	5	11	1	6	15	2	2	1
		庄司浦1	9-24-16	西之表市	1	3	5	3	2	5	1	0	50	58	15	礫 (1)	4 頁岩	(5)-2	2	2-(2)-1	5	5	0.8	10	40	1.0	2	3
		桑 野	8-26-21	松山町	1	4	5	1	1	6	1	0	60	45	11	粘性土 (0.6)	4 頁岩	(6)-2	1	1-(2)	15	5	0.6	5.8	10	3	1	2
		福 岡	7-25-6	串木野市	1	6	5	3	2	4	1	0	58	58	6.8	礫 (0.8)	4 粘板岩	(2)	2	1-(1)	6.8	4	0.8	7.8	50	4	3	1
		角 石	7-25-12	〃	2	6	4	5	1	4	1	0	45	41	7	粘性土 (2)	4 粘板岩	(5)-2	2	1-(2)	7	8	2	0.6	420	8	2	2
		深田下	7-25-12	〃	2	6	3	5	1	4	1	0	43	38	8	粘性土 (1.8)	4 粘板岩	(6)-1	2	1-(2)	8	10	1.8	12.7	370	10	2	2
		福之浦	7-24-21	東 町	1	3	5	6	4	4	2	10	33	70	20	粘性土 (1.5)	4 粘板岩	(2)	2	5-(2)-1	15	20	2	60	80	0	1	1
		本 浦	7-24-21	〃	1	3	1	6	4	4	2	30	33	40	50	粘性土 (1.5)	4 粘板岩	(5)-2	2	5-(2)-1	30	40	2	50	1120	0	1	1
		加世堂	7-19-4	〃	1	4	5	3	3	1	1	0	66	65	15	粘性土 (2.5)	4 粘板岩	(2)	1	5-(2)-1	6	8	1	8	30	1	1	1
		蔵 島	7-19-2	出水市	2	7	5	3	2	5	1	0	67	57	6	粘 土 (1.5)	1 安山岩	(2)	1	4-(1)-1	55	7	0.5	3	15	1.5	1	1

14 過去の崩 壊の有無	15 水の存否						16 崩壊の 発生原因	17 降 雨							18 保全対象 人家戸数	19 人的被害		20 被災戸数			21 その他の 被害	22 総点検との 関連	
	a 同一箇 所	b 附 近	a 地表水		b 湧 水			a 発達 生時 までの 量	b 発目・ 生・雨 の量	c 発24 生時間 までの 量	d 発生時 の雨量	e 発生大 生時間 までの 量	f 平均年 雨量	g 既日 往 雨 最 大 量		h 既時 往 間 最 大 量	a 死 者	b 負 傷 者	a 全 壊	b 半 壊			c 一 部 破 損
			崩 壊 前	崩 壊 後	崩 壊 前	崩 壊 後																	
1	0	0	0	0	0	0	梅 雨	—	—	—	—	—	2,940	306.7	89.4	3	0	0	0	0	0	0	㊤
1	0	0	0	0	0	0	"	96	131	96	5	12	2,940	306.7	89.4	1	0	0	0	1	0	0	㊤
1	0	0	0	0	0	0	55年5月豪雨	96	131	96	5	12	2,940	306.7	89.4	17	0	0	0	0	0	0	㊤
0	0	0	0	0	0	0	55年6月梅雨	128	78	111	24	24	2,379	253.1	89.4	26	0	0	1	0	0	0	㊤
0	4	0	0	0	0	0	55年7月 "	202	120.5	195	—	30	2,729	243	51	20	0	0	0	0	0	0	㊤
0	2	0	0	0	0	0	"	121.5	120.5	115.5	28.5	30	2,729	243	51	1	0	0	1	0	0	0	A
0	0	0	0	0	0	0	"	121.5	120.5	115.5	28.5	30	2,729	243	51	5	0	0	0	0	1	0	A
0	0	0	0	0	0	0	55年5月低気圧	56	144	56	0	26	2,045	247	58	1	0	0	0	0	1	0	A
0	0	0	0	0	0	0	55年7月梅雨	113	17	80	38	38	2,045	247	58	1	0	0	0	0	1	小屋3棟	A
0	0	0	0	0	0	1	56年5月豪雨	—	78.5	—	8.5	12.5	3,068	名 瀬 S 365.29 547.1	名 瀬 S 24.10.21 116.4	23	0	0	0	1	0	0	㊤
0	0	0	0	0	0	1	56年3月豪雨	251.5	251.5	251.5	8	67	2,962	—	—	3	0	0	0	0	1	0	A
0	0	0	0	0	0	1	56年3月豪雨	251.5	251.5	251.5	8	67	2,962	—	—	2	0	0	0	0	1	0	A
1	0	0	0	0	0	0	梅 雨	92.5	87.5	92.5	0.5	23.5	2,940	306.7	89.4	9	0	0	0	0	0	0	㊤
1	0	0	0	0	0	0	"	24.5	33.5	26	8	8	2,940	306.7	89.4	11	0	0	0	0	0	0	㊤
0	0	0	0	0	0	0	57年7月梅雨	146	202	123	3	49	2,368	342	66	1	0	0	0	1	0	0	㊤
0	1	0	0	0	0	0	台風19号	95	125	95	16	18	2,379	253	89.8	16	0	0	0	1	0	0	㊤
0	0	0	0	0	0	0	台風13号	181	213	181	16	24	2,206	285	55	3	0	0	0	1	0	0	A
0	0	0	0	0	0	1	梅 雨	73.5	141	67	30	30	1,611	412.5	89	3	0	0	0	0	1	0	㊤
0	0	0	0	0	0	0	"	156	141	145	0	36	1,611	412.5	89	1	0	0	0	0	0	0	C
0	0	0	0	0	0	0	"	156	141	145	0	36	1,611	412.5	89	1	0	0	0	0	0	0	C
0	0	0	0	0	0	0	57.7 梅雨前線豪雨	114	158.5	200.5	45	45	2,263.5	555.5	107	6	0	0	0	1	0	0	B
0	0	0	0	0	0	0	"	114	158.5	200.5	45	45	2,263.5	555.5	107	7	0	0	0	0	0	0	B
0	0	0	0	0	0	0	"	61	56.5	92	4	22	2,263.5	555.5	107	6	0	0	0	0	1	0	㊤
0	1 S54	0	土 侵 り か ら の 有	0	0	0	"	9.5	72	72.5	2	7	2,263.5	555.5	107	5	0	0	0	0	0	0	㊤

がけ崩れ災害実態について

I S S N 0386-5878

土木研究所資料第2016号
マイクロフィルム第 号

昭和58年8月(1983)

急傾斜地崩壊研究室

キーワード:

要旨

郵便はがき

40円切手を
はって下さ
い

3 0 5 - □ □

建設省土木研究所

砂防部急傾斜地崩壊研究室 御中

茨城県筑波郡豊里町大字旭一番地

No. _____

No. _____

配布先氏名

配布先住所

土木研究所資料第2016号 部

上記のとおり受領しました。

所 属 (住所)

氏 名 印